

- Ⓓ **Bedienungsanleitung
Metall-Bohr- und Fräsmaschine**
- ⒼⒷ **Operating Instructions
Metal Drilling and Routing Machine**
- Ⓕ **Mode d'emploi
perceuse et fraiseuse pour métal**
- Ⓔ **Manual de instrucciones
Taladro-fresadora de metal**
- ⒻⒺ **Käyttöohje
Metallipora- ja jyrsinkone**
- Ⓐ **Bruksanvisning
Metall-borr- och fräsmaskine**
- Ⓘ **Istruzioni per l'uso
Trapanatrice e fresatrice per metalli**
- Ⓟ **Instrukcja obsługi
Wiertarko - frezarka stolowa**
- ⒽⓇ **Upute za uporabu
bušilice i glodalice za metal**
- Ⓗ **Használati utasítás
Fém-fúró- és marógép**

Einhell®


7



Art.-Nr.: 42.530.00

I.-Nr.: 01014

 MBF 550




- Ⓢ Bitte Seite 2-5 ausklappen
- Ⓢ Please fold out page 2 -5
- Ⓢ Veuillez déplier les pages 2-5
- Ⓢ Desdoblar página 2-5
- Ⓢ Käännä sivut 2-5 auki
- Ⓢ Fäll ut sidorna 2-5
- Ⓢ Aprite le pagine dalla 2 alla 5
- Ⓢ Rozložte strany 2-5
- Ⓢ Otvorite stranice 2-5
- Ⓢ Kérjük a 2 – 5 – ig levő oldalakat szétnyitni



Augenschutz tragen!
Wear eye protection!
Portez une protection des yeux !
¡Utilizar gafas protectoras!
Käytä suojalaseja!
Använd ögonskydd!
Indossate occhiali protettivi!
Nosić okulary ochronne!
Nosite zaštitne naočale!
Szemvédőt hordani!







Gebrauchsanweisung beachten!
Note the instructions for use!
Respecter le mode d'emploi !
¡Tener en cuenta el manual de instrucciones!
Noudata käyttöohjetta!
Beakta bruksanvisningen!
Osservate le istruzioni per l'uso!
Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!
Prídržavajte se uputa za uporabu!
Figyelembe venni a használati utasítást!




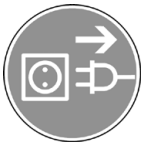




Netzstecker ziehen!
Pull out the power plug!
Tirez la fiche de contact !
¡Desenchufar la máquina!
Irroita verkkopistoket!
Dra ut stickkontakten!
staccate la spina dalla presa di corrente!
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
Izvucite mrežni utikač iz utičnice!
Kihúzni a hálózati dugasz!



Achtung! Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!
Important! Work on electrical equipment may only be carried out by a qualified electrician!
Attention ! Les travaux sur l'installation électrique doivent uniquement être effectués par un(e) spécialiste électricien(ne) !
¡Atención! ¡Los trabajos en instalaciones eléctricas sólo deberán ser llevados a cabo por electricistas!
Huomio! Sähkölaitteistoihin tehtävät työt saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattihenkilö!
Obs! Arbeten på elektriska anläggningar får endast utföras av behörig elinstallatör!
Attenzione! I lavori su apparecchiature elettriche devono venire eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato!
Uwaga! Prace przy instalacjach elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Pažnja! Radove na električnim uredjajima smije provoditi samo kvalificirani električar.
Figyelem! Munkálatokat az elektromos szerelvényeken csak villanyszakember végezheti el!

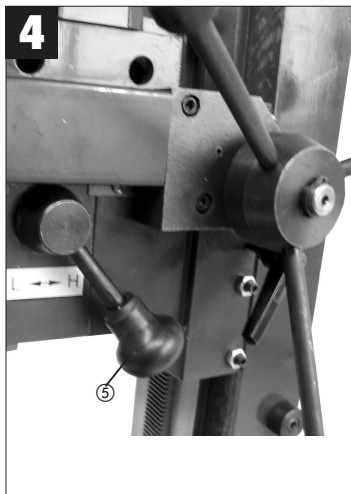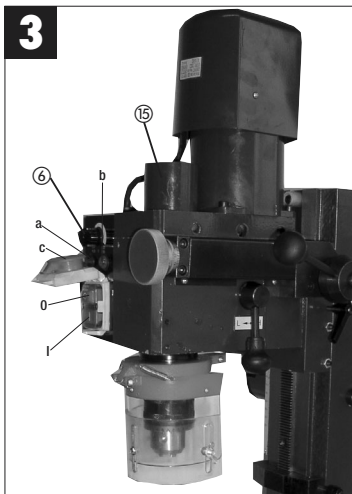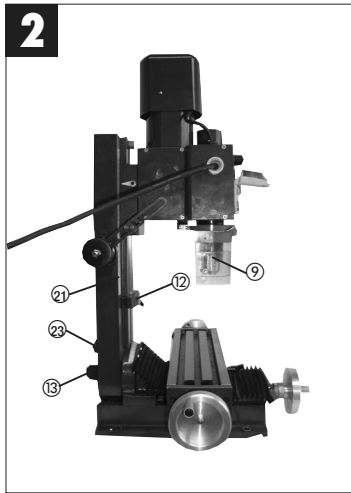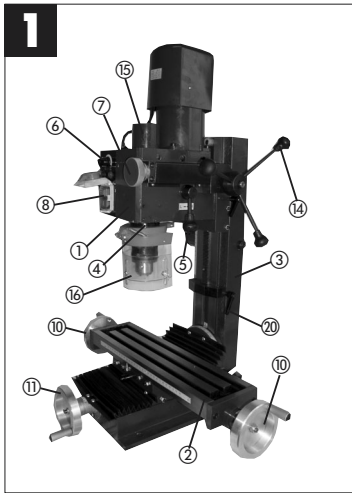

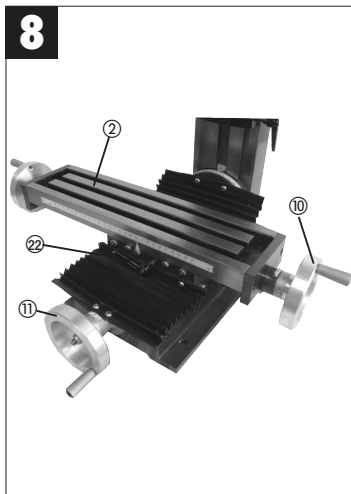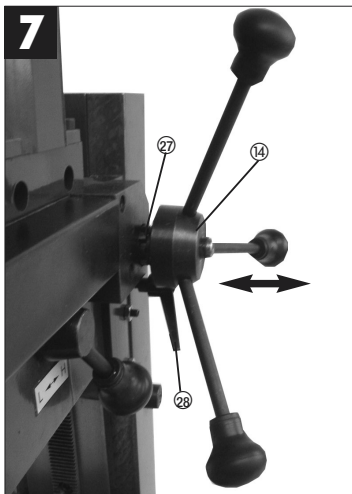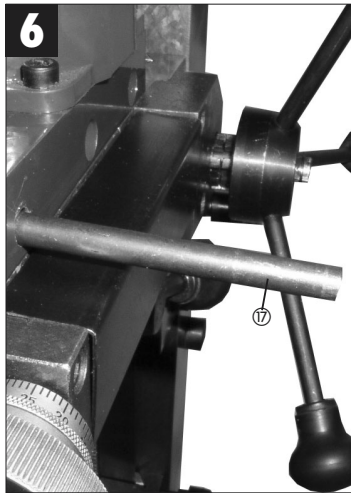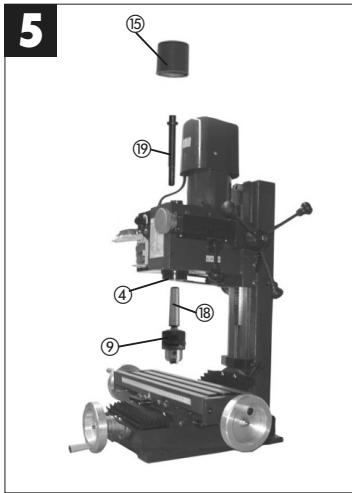

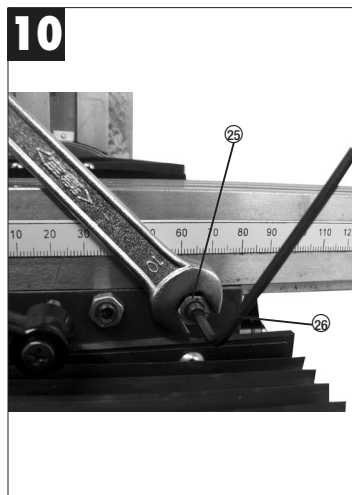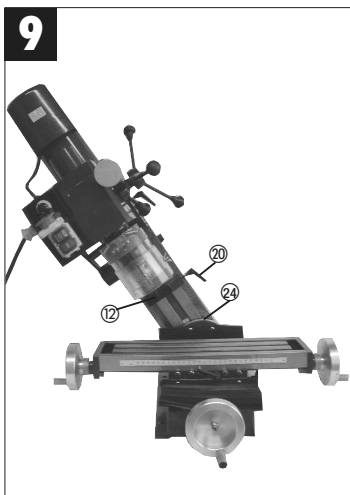

1. Gerätebeschreibung

1. Fräskopf
2. Kreuztisch
3. Maschinensäule
4. Arbeitsspindel
5. Getriebehebel
6. Drehzahlwahlschalter
7. Stellrad für Feinvorschub
8. Ein- / Ausschalter
9. Zahnkranzbohrfutter
10. Handkurbel für Querschlitzen
11. Handkurbel für Längsschlitzen
12. Tiefenanschlag
13. Befestigungsmutter für Neigungsverstellung
14. Drehkreuz
15. Spindelabdeckung
16. Klappbarer Späneschutz

2. Lieferumfang

- Bohr-, Fräsmaschine
- Bohrfutterschlüssel
- Hakenschlüssel
- Fixierstift
- Werkzeug

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Maschine ist zum Bohren, Tiefenfräsen und Stirnfräsen von kleinen Werkstücken (max. Abmessungen: 300 mm x 200 mm x 200 mm) aus Metall, Kunststoff oder ähnlichen Materialien bestimmt. Mit dem serienmäßigen Zahnkranzbohrfutter dürfen nur Bohr- und Fräswerkzeuge mit einem zylindrischen Schaft von max. 16mm verwendet werden. Bei der Bearbeitung von Metall (ST37) sollte der Werkzeugdurchmesser nicht mehr als 13mm betragen. Es ist zudem auch möglich Werkzeuge mit kegeligem Schaft (MK3) direkt in der Arbeitsspindel aufzunehmen. Diese Bohr-, Fräsmaschine ist nur für den Hausgebrauch geeignet und darf nicht für den industriellen Einsatz verwendet werden. Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weiter darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Für daraus hervorgehende Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer bzw. Bediener und nicht der Hersteller. Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise sowie die Montageanleitung

und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung. Personen, die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet werden. Darüber hinaus sind die gelten Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu beachten.

Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus. Trotz bestimmungsmäßiger Verwendung können bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig ausgeräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Maschinen können folgende Punkte auftreten.

- Berührung des Backenfutters in nicht abgedeckten Bereich.
- Eingreifen von rotierende Teile (Verletzungsgefahr)
- Wegschleudern von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Durch die nicht im Einsatz befindlichen Drehmeißel besteht Verletzungsgefahr.
- Werkstücke deren Durchmesser ein Durchschieben des Werkstücks durch das Backfutter in Richtung Spindelstock erlaubt, dürfen keinesfalls hinten über die Maschinenbegrenzung herausragen. (Verletzungsgefahr)
- Gesundheitsschädliche Kühl- und Schmiermittel. Beachten Sie auf umweltgerechte Entsorgung.
- Berührung rotierender Bauteile im nicht abgedeckten Bereich. Verletzungsgefahr!
- Achtung Verletzungsgefahr! Den Backenfutterschlüssen immer sofort wieder Abziehen und niemals stecken lassen!
- Wegschleudern von Werkstücken und Werkstückteilen.
- Verletzungsgefahr durch das nicht im Einsatz befindliche Fräswerkzeug.
- Augenverletzungen durch wegfliegenden Spänen und anderen Splitter. Tragen Sie unbedingt eine Schutzbrille!

D**4. Wichtige Hinweise**

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung immer so auf, dass es dem Bediener jederzeit zugänglich ist.

- Das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung ist bei allen Arbeiten mit der Maschine unbedingt erforderlich.
- Tragen Sie zur Vermeidung von Augenverletzungen immer eine Schutzbrille
- Tragen sie unbedingt ein Haarnetz oder eine geeignete Arbeitsmütze, wenn Sie lange Haare haben.
- Tragen Sie enganliegende Arbeitskleidung.
- Das rotierende Werkzeug könnte Ärmel o. a. erfassen.
- Benutzen Sie zum Entfernen von Spänen einen geeigneten Spänehacken. Niemals Späne mit bloßer Hand entfernen.
- Bei ausgeschalteter Maschine entfernen Sie Späne am besten mit einem Handfeger oder einem Pinsel.
- Das Arbeiten mit der Maschine ist nur Personen über 18 Jahren gestattet, die mit dem Umgang der wirkungsweise der Maschine vertraut sind.
- Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist das Arbeiten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen gestattet.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn die korrekte Funktion der Schutzeinrichtung
- Überlasten Sie die Maschine nicht. Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie das richtige Werkzeug und achten Sie drauf, dass die Werkzeuge (Drehmeißel, Bohrer) nicht stumpf oder abgebrochen sind.
- Kabel immer hinten von der Maschine wegführen. Schützen Sie das kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Reparaturen und Wartungsarbeiten und wenn Sie die Maschine nicht benutzen.
- Arbeiten an elektrischen Einrichtungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Es dürfen nur Orginalteile verwendet werden.
- Saubere Arbeitsplätze erleichtern das Arbeiten. Achten sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit

Vernunft an die Arbeit.

- Achten Sie darauf, dass der Unterbau das Gewicht der Maschine tragen kann und ausreichend stabil ist, damit beim Bearbeiten keine Schwingungen auftreten können.
- Zum Schutz vor Korrosion sind alle blanken Teile der Maschine werkseitig stark eingefettet. Reinigen Sie die Maschine vor der Inbetriebnahme mit einem geeignetem umweltfreundlichen Reinigungsmittel.
- **Achtung!** Schließen Sie die Schutzabdeckung für das Backenfutter bevor Sie die Maschine einschalten.
- Mit der Maschine dürfen keine gesundheitsgefährdenden oder Stauberzeugenden Materialien, wie z.B. Holz, Teflon etc. bearbeitet werden.
- Benutzen Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Verwenden Sie die Maschine nur in geeigneten Räumen und setzen Sie die Maschine nicht feuchten oder nassen Umgebungen aus.
- Sorgen Sie beim arbeiten für gute Beleuchtung.
- Benutzen Sie das Kabel nicht um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Achten Sie darauf, dass beim Arbeiten das Werkstück fest eingespannt ist. Werkstück immer in einem Maschinenschraubstock oder mit Hilfe von Spannpratzen festspannen.
- Verwenden Sie nur scharfe und saubere Werkzeuge.
- Schalten Sie die Maschine bei gefährlichen Situationen oder technischen Störungen sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker!
- Bei Beschädigungen darf mit der Maschine nicht mehr gearbeitet werden und es muss der Netzstecker gezogen werden!
- Achtung! Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Einsatzwerkzeuge und Zubehör verwendet werden. Die Verwendung von nicht freigegebenen Teilen kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und in Ordnung. Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle verursachen.
- Schutzbrille tragen. Bei Arbeiten mit starker Staubbildung muss außerdem eine Gesichts- bzw. Staubmaske verwendet werden.
- Futterschlüssel und anderes Werkzeug vor Arbeitsbeginn entfernen.

5. Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Nennleistung | 550 W S3 50% 400W S1 |
| Drehzahlbereich (L) niedrig | 50–1.100 min ⁻¹ |
| Drehzahlbereich (H) hoch | 120–2.500 min ⁻¹ |
| Morsekegel in Spindel | MK 3 |
| Max. Bohrdurchmesser | 16 mm |
| Fingerfräserdurchmesser | 13 mm |
| Stirnfräserdurchmesser | 30 mm |
| Kreuztisch | 410 x 110 mm |
| Max. Tischverstellung in x | 250 mm |
| Max. Tischverstellung in y | 100 mm |
| Max. Spindelhub | 220 mm |
| Winkelverstellung φ r | -45° - +45° |
| Schalldruckpegel LPA | 83 dB(A) |
| Schutzart | IP 23 |
| Gewicht | 62 kg |

Betriebsart S3 (Periodischer Aussetzbetrieb):

Die Maschine darf eine bestimmte Zeit (relative Einschaltdauer in % der Spieldauer) mit Nennleistung in Betrieb genommen werden. Danach muss die Maschine eine Zeitspanne stillstehen (Pausezeit) um sich nicht unzulässig zu erwärmen. Die Spieldauer setzt sich aus Belastungsdauer und Pausendauer zusammen. Während des Stillstandes zwischen den Spieldauern kühlt sich die Maschine nicht mehr auf Raumtemperatur ab. Die Spieldauer beträgt 10min, wenn keine andere Angabe gemacht wird.

6. Inbetriebnahme

Achtung!

- Ziehen Sie vor sämtlichen Montagen und Einstellarbeiten den Netzstecker.
- Um Transportschäden zu vermeiden darf die Maschine nur aufrecht, am besten in der Originalverpackung, transportiert werden!
- Maschinengewicht beachten! Das Nettogewicht der Maschine beträgt 62 kg. Verwenden sie ein geeignetes Transportmittel, welches die Last der Maschine aufnehmen kann. Sollte kein Transportmittel zur Verfügung stehen, heben Sie die Maschine vorsichtig an, damit Mensch und Maschine nicht zu Schaden kommen.

- Schützen Sie die Maschine vor Feuchtigkeit und Regen.
- Die Aufstellung und Verwendung der Maschine ist nur in trockenen und belüfteten Räumen zulässig. Der Temperaturbereich für Betrieb der Maschine sollte zwischen +15° und +40° liegen.
- Sind Werkzeugfutter und Fräser ausreichend befestigt?
- Kontrollieren Sie, ob sich eventuell Maschinenteile gelöst haben.
- Würde der richtige Drehzahlbereich gewählt?
- Sind Maschine und Spannmittel sauber und frei von Spänen?
- Kontrollieren Sie, ob die Befestigungsschrauben des Dreibackenfutters fest angezogen sind und ob sich die Arbeitsspindel leicht von der Hand drehen lässt.
- Vor der Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen montiert sein.
- Das Backfutter muß frei laufen können.
- Bevor Sie den Einschalter betätigen vergewissern Sie sich das alles richtig montiert und bewegliche Teile leichtgängig sind.
- Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen der Maschine, daß die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

6.2 Aufstellung

Stellen Sie die Maschine auf einen ebenen Unterbau (Werkbank etc.)

Wichtig: Die Maschine muss mit vier Schrauben fest mit dem Unterbau verschraubt werden. Benutzen Sie dazu die vier Befestigungsbohrungen in der Standplatte der Maschine.

Stellen Sie sicher dass genügend Platz zur verfahren des Kreuztisches und für Neigungseinstellungen vorhanden ist.

Achten Sie darauf, dass der Unterbau der Maschine ausreichend stabil ist um das Gewicht (ca. 62 kg) der Maschine zu tragen!

Zum Schutz vor Korrosion sind alle blanken Teile der Maschine werkseitig eingefettet. Reinigen Sie die Maschine vor Inbetriebnahme mit einem geeigneten, umweltfreundlichen Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel die den Lack der Maschine angreifen könnten und sorgen Sie während der Reinigung für ausreichende Belüftung. Ölen Sie nach erfolgter Reinigung die Maschine wieder leicht mit säurefreiem Schmieröl ein!

Achtung: Öl, Fett und Reinigungsmittel sind umweltgefährdend und müssen Umweltgerecht entsorgt werden – nicht in den Hausmüll geben!

D**6.3 Netzanschluss / Schalter**

Die Maschine darf nur mit Einphasenstrom 230 Volt / 50 Hz betrieben werden. Hausseitig muss der Stromkreis mit maximal 16 A abgesichert sein.

6.3.1 Maschine Einschalten (Abb. 3)

Vor dem Einschalten der Maschine muss der klappbare Späneschutz (16) heruntergeklappt sein. Zum Einschalten muss die grüne Taste (I) gedrückt werden.

Leuchtet die grüne Kontrollleuchte (a) kann die Maschine mittels des Drehzahl-Wahlschalters (6) eingeschaltet und die gewünschte Drehzahl eingestellt werden.

Leuchtet zusätzlich die orange Kontrollleuchte (b), muss der Drehzahl-Wahlschalter (6) erst in „0“ Position gestellt werden und die gelbe Leuchte erlischt wieder. Danach kann die gewünschte Drehzahl an der Maschine eingestellt werden und die Maschine läuft an.

6.3.2 Maschine Ausschalten

Maschine durch Drücken der roten „O“ Taste oder durch drücken der „NOT AUS TASTE“ (c) ausschalten und durch das ziehen des Netzsteckers vom Netz trennen.

7. Bedienung und Einstellung

Achtung: Alle Einstellungen an der Maschine dürfen nur bei gezogenem Netzstecker vorgenommen werden.

7.1 Drehzahleinstellung

Mittels des Getriebehebels (5) auf der Maschinen-seite können zwei Drehzahlbereiche gewählt werden.

Vordere Stellung (L) für den Drehzahlbereich
50 bis 1100 min⁻¹
Hintere Stellung (H) für den Drehzahlbereich
120 bis 2500 min⁻¹

Achtung: Drehzahlbereiche (L und H) nicht bei laufender Spindel ändern! Die Drehzahl kann innerhalb des Drehzahlbereiches stufenlos eingestellt werden. Die Feineinstellung der Drehzahl erfolgt über den Drehzahlwahlschalter (6).

7.2 Richtigen Drehzahl / Schnittgeschwindigkeit

Die Wahl der richtigen Schnittgeschwindigkeit hat große Auswirkungen auf die Standzeit des Werk-

zeuges und auf das Arbeitsergebnis. Sie ist je nach Werkstoff unterschiedlich zu wählen. Die richtige Schnittgeschwindigkeit erhalten Sie durch die richtige Wahl der Drehzahl.

7.2.1 Bohren

Faustregel: Je kleiner die Löcher und je weicher der Werkstoff, desto höher die Drehzahl.

Unten aufgeführte Liste hilft Ihnen bei der Wahl der Richtigen Drehzahl für die verschiedenen Materialien.

Bei den angegebenen Drehzahlen handelt es sich lediglich um Richtwerte.

Drehzahleinstellung siehe Kap.7.1

| Ø Bohrer | Grauguss | Stahl | Eisen | Aluminium | Bronze |
|----------|----------|-------|-------|-----------|--------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Fräsen

Die Drehzahl lässt sich folgendermaßen berechnen:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = Drehzahl in min⁻¹

v = Schnittgeschwindigkeit in m/min

d = Werkzeugdiameter in m

π = 3,14

Die Werte für die Schnittgeschwindigkeiten und maximalen Schnitttiefen für den jeweiligen Werkstoff entnehmen Sie unten aufgeführter Liste oder einem Tabellenbuch.



| Werkstoff | Zugfestigkeit | Schnellarbeitsstahl | | Härtmetall | |
|--|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Schnitttiefe a (mm) | Schnittgeschwindigkeit v (m/min) | Schnitttiefe a (mm) | Schnittgeschwindigkeit v (m/min) |
| Alt. Baustahl, Werkzeugstahl, Einsatz und Vergütungsstahl, Stahlguss | 500 - 700 | 3 | 50 - 30 | 6 | 100 - 70 |
| | | 10 | 30 - 20 | 19 | 70 - 50 |
| | | 0,5 | 45 - 30 | 1 | 200 - 150 |
| | 700 - 900 | 3 | 30 - 20 | 6 | 80 - 55 |
| | | 10 | 15 - 12 | 10 | 55 - 35 |
| | | 0,5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 |
| 900 - 1100 | 3 | 20 - 15 | 6 | 55 - 35 | |
| | 10 | 15 - 10 | 10 | 35 - 25 | |
| | - | - | 3 | 50 - 30 | |
| 1100 - 1400 | - | - | - | - | |
| | - | - | 3 | 75 - 50 | |
| | - | - | 6 | 30 - 20 | |
| Automatenstahl | 700 | 0,5 | 90 - 40 | 1 | 150 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| | | 0,5 | 45 - 35 | 1 | 100 - 80 |
| Gussseisen mit Lamellen-graphit | 200 | 3 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 |
| | | 10 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| | | 0,5 | 40 - 30 | 1 | 100 - 70 |
| 200 - 400 | 3 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 | |
| | 0,5 | 70 - 45 | 1 | 240 - 190 | |
| | 3 | 60 - 40 | 3 | 190 - 140 | |
| Schwarzer Temperguss | 350 | 6 | 40 - 20 | 6 | 140 - 80 |
| | | 0,5 | 60 - 40 | 1 | 150 - 100 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| Weißer Temperguss | 350 - 400 | 6 | 35 - 20 | 6 | 70 - 45 |
| | | 0,5 | 180 - 150 | 0,5 | 700 |
| | | 3 | 160 - 140 | 3 | 600 - 400 |
| Aluminium Legierungen | 60 - 320 | 6 | 140 - 120 | 6 | 500 - 250 |
| | | 1 | 140 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 300 - 150 |
| 320 - 440 | - | - | 1 | 200 - 120 | |
| | - | - | 6 | 150 - 50 | |
| | - | - | 3 | 450 - 350 | |
| 440 + | 3 | 150 - 100 | 3 | 450 - 350 | |
| | 6 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 | |
| | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 | |
| Kupfer Legierungen | 200 - 400 | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 |
| | | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 |
| | | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 |

7.3 Spannen der Werkzeuge (Abb. 4.5,6)

In der Arbeitsspindel dürfen ausschließlich Werkzeuge, Spannvorrichtungen oder Werkzeugaufnahmen mit Morsekegel MK3 und Innengewinde M12 zu formschlüssigen Befestigung verwendet werden. Reduzierhülsen dürfen **nicht** verwendet werden!

7.3.1 Werkzeuge in Arbeitsspindel spannen

- Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen!
- Spindelabdeckung (15) entfernen.
- Kegelschaft und Spindel säubern und entfetten.
- Jetzt den Kegelschaft (18) in die Hülse der Arbeitsspindel (4) stecken. Achtung: Um Verletzungen zu vermeiden sollte der Fräser mit einem Lappen angefasst werden!
- Zum Fixieren der Arbeitsspindel den Fixierstift (17) seitlich in die Spindelhülse einstecken.
- Zugstange (19) zum Befestigen des Kegelschaftes mit einem Maulschlüssel (SW10) festziehen. Die Zugstange muss mit ca. 8 Umdrehungen (im Uhrzeigersinn) in den Kegeldorn geschraubt werden. Wichtig: Sichern Sie das Werkzeug oder das Bohrfutter **immer** mit der Zugstange, um ein selbstständiges Lösen des Werk-

- zeuges auszuschließen.
- Fixierstift (17) wieder entfernen.
- Spindelabdeckung (15) wieder aufstecken.

7.3.2 Werkzeug aus Arbeitsspindel entfernen:

- Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen!
- Spindelabdeckung (15) entfernen.
- Zum Fixieren der Arbeitsspindel den Fixierstift (17) seitlich in die Spindelhülse einstecken.
- Zugstange mit Maulschlüssel (SW 10) entgegen dem Uhrzeigersinn lösen.
- Kegelschaft (18) vorsichtig mit einem Gummihammer lockern und aus der Spindelhülse nehmen. Um Verletzungen zu vermeiden sollte der Fräser mit einem Lappen angefasst werden!
- Spindelabdeckung (15) wieder aufsetzen.

7.3.3 Handhabung des Bohrfutters

- Im Bohrfutter (9) dürfen nur zylindrische Werkzeuge mit dem angegebenen maximalen Schaftdurchmesser gespannt werden. Nur einwandfreies und scharfes Werkzeug benutzen. Keine Werkzeuge benutzen, die an Schaft beschädigt sind oder sonst in irgendeiner Weise verformt oder beschädigt sind. Setzen Sie nur Zubehör oder Zusatzgeräte, die vom Hersteller freigegeben sind, ein.
- Schaft des Werkzeuges ganz in das Bohrfutter (9) einstecken und mit dem mitgelieferten Futterschlüssel festziehen.
- Futterschlüssel wieder abziehen. Achten Sie auf festen Sitz der eingespannten Werkzeuge. **Achtung:** Futterschlüssel nicht stecken lassen. Verletzungsgefahr durch Wegschiebern des Futterschlüssels.

7.4 Spannen der Werkstücke

Achtung: Die Werkstücke müssen **immer** fest eingespannt werden! Dies ist wichtig für die Betriebssicherheit und für das Arbeitsergebnis. Ist das Werkstück nicht fest eingespannt, kann es durch die Vorschubkraft des Fräsers herausgerissen und weggeschleudert werden.

Am besten eignet sich hierzu ein **Maschinenschraubstock** (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit Hilfe von Spannschrauben und Nutsteinen kann der Maschinenschraubstock fest am Kreuztisch der Maschine befestigt werden. Vor dem endgültigen festziehen der Schrauben muss der Maschinenschraubstock mittels einer Messuhr genau parallel zu den Schlittenführungen ausgerichtet werden.

D

Es können auch geeignete **Spannpratzen** (nicht im Lieferumfang enthalten), zum Befestigen des Werkstückes am Maschinentisch verwendet werden. Dabei ist auf die richtige Spannpratzengröße zu achten, um eine festen Halt des Werkstückes zu gewährleisten.

7.5 Vorschub (Abb.7,8)

Alle Vorschubbewegungen müssen von Hand ausgeführt werden.

7.5.1 Normalvorschub des Fräskopfes (Abb. 1/2/7)

- Das Drehkreuz (14) des Vorschubes ganz von der Maschine weg nach außen ziehen.
- Das Werkzeug kann nun mittels des Drehkreuzes schnell an das Werkstück herangeführt werden.
- Der Normalvorschub wird zum Ausführen von Bohrungen verwendet.
- Durch den Tiefenanschlag (12) kann die Bohr- bzw. Frästiefe in z-Richtung begrenzt werden.
- Dazu Feststellgriff (20) am Tiefenanschlag (12) lösen
- Tiefenanschlag auf die gewünschte Position einstellen und Feststellgriff (20) wieder festziehen.
- Die Vorschubposition kann an der Skala (21) abgelesen werden.

7.5.2 Feinvorschub des Fräskopfes (Abb. 1/7)

- Das Drehkreuz (14) so in Richtung Fräskopf (1) schieben, dass die Zähne der Klauenkupplung (27) ineinander greifen.
- Der Fräser kann nun mittels des Stellrades für den Feinvorschub (7) genau positioniert werden.
- Ein Teilstrich des Skalenrings entspricht 0,02 mm Verfahrweg des Tisches.
- Ist die gewünschte Frästiefe eingestellt muss der Fräskopf (1) mittels des jeweiligen Klemmhels (28) fixiert werden.

7.5.3 Vorschub des Kreuztisches (Abb. 8)

- Der Kreuztisch (2) der Maschine ist in zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen (X;Y) manuell verfahrbar.
- Der Vorschub beim Fräsen wird durch Betätigung der Kurbeln (10;11) ausgeführt.
- Durch den Skalenring an den Handkurbeln kann man die Nullposition des Verfahrweges einstellen.
- Ein Teilstrich des Skalenrings entspricht 0,02 mm Verfahrweg des Tisches.
- Wird eine Verfahrachse (X oder Y) des Tisches nicht verwendet, empfiehlt es sich diese mittels des jeweiligen Klemmhels (22) festzuklemmen.

7.6 Schwenken des Fräskopfes (Abb. 1,2, 9)

Zum Fräsen von Fasen oder V-Nuten kann der Fräskopf nach links und rechts um jeweils 45° geschwenkt werden.

Achtung: Stellen Sie vor Beginn der Einstellung sicher, dass die Maschine fest auf der Arbeitsfläche verschraubt ist!

- Maschine ausschalten.
- Maschinenkopf (1) mit einer Hand gut festhalten um ein Wegkippen zu verhindern.
- Befestigungsmutter (13) mit einem Maulschlüssel (SW 32) lösen.
- 0° Arretierung (23) durch herausziehen entriegeln.
- Den gewünschten Keilwinkel an der Winkelskala (24) einstellen.
- Befestigungsmutter (13) wieder festziehen.

7.7 Gehrungsführungen justieren (Abb. 10)

Bei häufiger Benutzung kann sich der Abstand zwischen den Gleitflächen des Längs- und Querschlitzens sowie des Fräskopfes ändern. Um die einwandfreie Funktion und Bewegung zu gewährleisten sollte die Gehrungsführungen etwa 1 mal pro Jahr nachjustiert werden.

- Kontermuttern (25) lösen
- Justierschrauben (26) so nachstellen, dass der ausgeübte Druck auf die Gehrungsführung an jeder Justierschraube gleichmäßig ist.
- Justierschraube (26) mittels eines Inbusschlüssels (3mm) in Position halten und Kontermuttern (25) wieder festziehen.
- Tip: Die Justierschrauben von außen beginnend immer von zwei Seiten gleichmäßig anziehen, um eine einheitliche Einstellung zu erhalten.

8. Bearbeitung**8.1 Bohren und Tiefenfräsen**

- Bohrfutter und Werkzeug wie in Kap. 7.2 beschrieben einsetzen und mit der Zugstange sichern.
- Bohrfutter mit Hilfe des Futterschlüssels festziehen.
- Richtigen Drehzahl einstellen (siehe Kap. 7)
- Spannen Sie das Werkstück gut mittels eines Maschinenschraubstockes oder mittels Spannpratzen gut fest.
- Kreuztisch (2) in die (X- und Y-Richtung) in die gewünschte Position bringen
- Tiefenanschlag einstellen (siehe Kap. 7) und dar-

auf achten dass das Werkzeug nicht das Werkstück berührt.

- Nicht mehr gebrauchte Gegenstände aus dem Arbeitsbereich entfernen.
- Maschine einschalten und mit dem Drehzahlwahlschalter (6) die richtige Spindeldrehzahl einstellen.
- Durchführen der Bohr- bzw. Fräsarbeit. **Hinweis:** Bei großen Bohrungen sollte zuerst mit einem kleinen Bohrer vorgebohrt werden. Ziehen Sie den Bohrer während des Bohrens einige Male aus dem Werkstück zurück, damit das Bohrloch frei von Spänen bleibt.
- Die Bohr- bzw. Frästiefe ergibt sich aus der Einstellung des Tiefenanschlages (12)
- Nach Beendigung der Arbeit Fräskopf wieder in obere Position bringen und Maschine ausschalten.
- Maschine und Spannvorrichtung reinigen und ggf. einölen.

8.1.1 Senken und Zentrierbohren

Bitte beachten Sie dass Senken mit niedriger Schnittgeschwindigkeit und niedrigem Vorschub, während Zentrierbohren mit hoher Schnittgeschwindigkeit und niedrigem Vorschub durchzuführen ist.

8.2 Stirnfräsen

- Spannfutter und Werkzeug einspannen (siehe Kap. 7.1) und mit der Zugstange (19) sichern.
 - Spannfutter mit Hilfe des Futterschlüssels festziehen.
 - Richtigen Drehzahlbereich einstellen (siehe Kap. 7)
- Achtung:** Drehzahlbereiche (L und H) nicht bei laufender Spindel ändern!
- Spannen Sie das Werkstück gut mittels eine Maschinenschraubstockes oder mittels Spannpratzen gut fest.
 - Arbeitstisch in die (X- und Y-Richtung) in die gewünschte Position bringen
 - Tiefenanschlag einstellen (siehe 7.4.1) und darauf achten dass das Werkzeug nicht das Werkstück berührt.
 - Nicht mehr gebrauchte Gegenstände aus dem Arbeitsbereich entfernen.
 - Maschine einschalten und mit dem Drehzahlwahlschalter(6) die gewünschte Spindeldrehzahl einstellen.
 - Fräsarbeit durchführen. Dazu Kreuztisch mittels der Handkurbeln in X- und Y-Richtung verstellen. (siehe 7.5.3)
 - Nach Beendigung der Arbeit Maschine ausschalten und Fräskopf (1) wieder in obere Position

bringen.

- Maschine und Spannvorrichtung von reinigen und ggf. einölen.

Nach dem Gebrauch der Maschine muss der Arbeitstisch wieder gereinigt und eingölt werden.

9. Pflege und Wartung

Vor allen Pflege und Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen! Die Maschine ist in regelmäßigen Abständen (je nach Benutzungshäufigkeit) zu warten. Die Wartungsarbeiten sollten genau dokumentiert werden.

- Kegelschäfte und Fräser sauber halten.
- Zum Schutz, gleiche Fräser bei Nichtgebrauch am besten in einer Box aufbewahren.
- Überprüfen Sie den gesamten Stromkreis (Schalter, Stecker, Kontakte etc.) auf ordnungsgemäße Funktion.
- Um größeren Schäden und Verletzungen vorzubeugen, wenden Sie sich bei Störungen, welche über die normale Wartung hinausgehen, bitte an unsere Kundendienst. Die Serviceadresse finden Sie nachfolgend in der Garantieurkunde.
- Überprüfen Sie den Fräsmaschinenkopf auf leichte Beweglichkeit und achten Sie darauf dass er sich nicht gelockert hat.
- Prüfen Sie die Spindel auf Überschwingen.
- Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen.

9.1 Schmierung

Um stets gute Arbeitsergebnisse zu gewährleisten und die Maschine vor Korrosion zu schützen, muss die Maschine in regelmäßigen Abständen abgeschmiert und gefettet werden. Verteilen Sie das Schmieröl bzw. Schmierfett gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem nicht fusseleindenden Lappen.

Schmierstellen und Schmierstoffe:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Alle blanken Maschinenteile: | Schmieröl |
| Zahnstange an Säule: | Schmieröl |
| Maschinentisch: | Schmieröl |
| Mechanismus des Feinvorschubes: | Schmieröl |
| Vorschubspindel Längsschlitten: | Schmieröl |
| Vorschubspindel Querschlitten: | Schmieröl |
| Prismenführung Fräskopf: | Schmierfett |
| Drehlager Fräskopf: | Schmierfett |
| Prismenführung Querschlitten: | Schmierfett |
| Prismenführung Längsschlitten: | Schmierfett |

D

Sonderzubehör:

Für die Maschine ist folgendes Zubehör erhältlich:

- Maschinenschraubstock
- Spannpratzen- Set (58 tlg)
- Spannzangen Set 4-16 mm (9 tlg)
- Wendschneidplattenfräser Ø 30 mm
- Wendschneidplatten Hartmetall

10. Ersatzteilbestellung

Ersatzteile können bei der Fa. ISC GmbH bestellt werden (Adresse siehe Garantiekunde), hierbei sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident- Nummer des Gerätes
- Ersatzteil- Nummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter:
www.isc-gmbh.info

1. Layout

1. Routing head
2. Compound table
3. Machine column
4. Work spindle
5. Gear lever
6. Speed selector switch
7. Wheel selector for fine feed
8. ON/OFF switch
9. Ring gear drill chuck
10. Hand crank for cross slide
11. Hand crank for saddle slide
12. Depth stop
13. Fixing nut for angle adjustment
14. Star handle
15. Spindle guard
16. Hinged chip guard

2. Items supplied

- Drilling and routing machine
- Drill chuck key
- Hook spanner
- Locating pin
- Tools

3. Proper use

This machine is designed for the drilling, deep routing and face routing of small workpieces (max. dimensions: 300 mm x 200 mm x 200 mm) made from metal, plastic or similar materials. Only drilling and routing tools with a cylindrical shaft of max. 16 mm may be used with the standard ring gear drill chuck. The tool diameter for the machining of metal (ST37) must be no more than 13 mm. Tools with a tapered shank (MK3) can also be mounted directly in the work spindle. This drilling and routing machine is suitable only for household use and must not be used for industrial applications. The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

The user/operator and not the manufacturer will be held liable for damage and/or injuries of any kind that result from such misuse. To use the machine properly you must also observe the safety regulations, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this manual. All persons who use and service the machine have to be acquainted with this manual and must be informed about the machine's potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area.

The same applies to the general rules of health and safety at work.

The manufacturer will not be liable for any changes made to the machine nor for any damage resulting from such changes. Even when the machine is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the machines' construction and design:

- Contact with the jaw chuck where it is not covered.
- Reaching into rotating parts (risk of injury).
- Catapulting of workpieces and parts of workpieces from the machine.
- Risk of injury from the cutting tool even when it is not being used.
- Workpieces whose diameter allows them to fall through the jaw chuck towards the spindle head must not under any circumstances project beyond the limit of the machine (risk of injury).
- Harmful coolants and lubricants. Make sure they are disposed of in an environmentally friendly manner.
- Contact with rotating components where they are not covered. Risk of injury!
- Caution! Risk of injury! Always withdraw jaw chuck keys immediately and never leave them inserted in the chuck!
- Catapulting of workpieces and parts of workpieces from the machine.
- Risk of injury from the routing tool even when it is not in use.
- Eye injuries can be caused by flying chips and other splinters. You MUST wear safety goggles!

4. Important information

Please read the directions for use carefully and observe the safety information before using the machine for the first time. It is important to consult these instructions in order to acquaint yourself with the machine, its proper use and safety precautions. Always keep the instructions so that the user can access them at any time.

- It is absolutely essential that personal protective equipment is worn whenever working with the machine.
- To prevent eye injuries, always wear safety goggles.
- You must wear a hair net or suitable work cap if you have long hair.

GB

- Wear close-fitting work clothes.
- The tool could catch sleeves etc. as it rotates.
- Use a suitable chip hook to remove chips. Never remove chips using just your hand.
- With the machine switched off, chips are best removed using a brush or the like.
- Only people over the age of 18 who are familiar with how the machine works may operate the machine.
- Young people aged between 16 and 18 may only work with the machine under the supervision of an adult.
- Check that the safeguard is functioning properly before starting work.
- Do not overload the machine. Electric tools work better and safer when used within their quoted capacity range.
- Use the correct tool and make sure that the tools (routing tool, drill) are not blunt or broken.
- Always lead the power cable from the rear of the machine. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.
- Pull out the power plug before carrying out repairs and maintenance and when the machine is not in use.
- Work on electrical equipment may only be carried out by a qualified electrician. Only original parts may be used.
- Clean workplaces make work easier. Concentrate on what you are doing. Use common sense when working.
- Make sure that the base on which the machine is placed can support the weight of the machine and is sufficiently stable for no vibrations to occur during machining.
- All bare parts of the machine are already well greased in order to protect them from corrosion. Clean the machine with a suitable environmentally friendly cleaning agent before using it for the first time.
- **Important!** Close the safety guard for the jaw chuck before switching the machine on.
- This machine must not be used for the machining of any materials that are toxic or generate dust such as wood, Teflon etc.
- Do not use the machine near flammable liquids or gases.
- Use the machine only in suitable rooms and do not expose the machine to moist or wet environments.
- Provide good lighting while you work.
- Do not use the cable to pull the plug out of the socket.
- Make sure that the workpiece is clamped in firmly

when working. Always clamp the workpiece in a machine vice or by means of clamping claws.

- Use only tools that are sharp and clean.
- Switch the machine off immediately in dangerous situations or if technical faults occur and pull out the power plug!
- If the machine is damaged, you must stop working with it and pull out the power plug.
- **Important!** Only replacement tools and accessories which have been approved by the manufacturer may be used. The use of non-approved parts can put you at risk of injury.
- Keep your work area clean and tidy. Untidy work areas can cause accidents.
- Wear safety goggles. You must also wear a face or dust mask when carrying out work that produces a lot of dust.
- Remove jaw keys and other tools before starting work.

5. Technical data

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Rated voltage | 230 V ~ / 50 Hz |
| Power rating | 550 W S3 50% 400W S1 |
| Rotational speed range (L) low | 50-1100 min ⁻¹ |
| Rotational speed range (H) high | 120-2500 min ⁻¹ |
| Morse taper in spindle | MK 3 |
| Max. drill bit diameter | 16 mm |
| End-routing cutter diameter | 13 mm |
| Face-routing cutter diameter | 30 mm |
| Compound table | 410 x 110 mm |
| Max. table adjustment in x | 250 mm |
| Max. table adjustment in y | 100 mm |
| Max. spindle stroke | 220 mm |
| Angle adjustment l/r | -45° - +45° |
| LPA sound pressure level | 83 dB(A) |
| Protection type | IP 23 |
| Weight | 62 kg |

Operating mode S3 (periodic intermittent operation):

The machine may be operated at the power rating for a certain period (relative ON period as % of cycle time). Afterwards the machine must be stopped for a while (rest period) to prevent it from overheating. The cycle time is made up of the load period and the rest period. The machine will not cool down to room temperature while not running between the cycle times. Unless stated otherwise, the cycle time is 10 minutes.

6. Starting up

Important!

- Pull out the power plug before carrying out any assembly and adjustment work.
- To avoid damage in transit, always transport the machine upright and preferably in the original packaging.
- Make allowance for the weight of the machine! The net weight of the machine is 62 kg. Use suitable means of transport that can support the weight of the machine. Should no means of transport be available, lift the machine carefully so as to avoid injury to people and damage to the machine itself.
- Protect the machine against moisture and rain.
- The machine may only be installed and used in dry, well-ventilated rooms. The temperature range for operating the machine should be between +15° and +40°.
- Are the tool chuck and routing cutter sufficiently secure?
- Check to see if any parts of the machine have worked loose.
- Has the right rotational speed range been chosen?
- Are the machine and clamping devices clean and free of chips?
- Check to make sure that the fixing screws of the concentric chuck have been tightened and that the work spindle can be easily rotated by hand.
- All covers and safety devices must be properly fitted before the machine is switched on.
- The jaw chuck must be able to run freely.
- Before switching on, make sure that everything has been properly assembled and that moving parts can move easily.
- Before you connect the machine to the power supply, make sure the data on the rating plate is the same as that for your mains.

6.2 Installation

Set the machine up on a level base (workbench etc.).

Important: The machine must be screwed tight to the base using four screws. To do this, use the four fixing holes in the baseplate of the machine.

Make sure that there is enough space for the compound table to traverse and for angle adjustments.

You must also make sure that what is underneath the machine is sufficiently stable to support the weight (approx. 62 kg) of the machine!

All bare parts of the machine are already greased in order to protect them from corrosion. Clean the machine with a suitable environmentally friendly

cleaning agent before using it for the first time. Do not use any cleaning agents that could attack the paintwork of the machine and ensure sufficient ventilation during cleaning. Lubricate the machine with non-acidic lubricating oil again after cleaning. **Important:** Oil, grease and cleaning agents are harmful to the environment and must be disposed of in an environmentally compatible way - not with household rubbish!

6.3 Mains connection / switch

The machine may only be operated with single-phase current 230 Volt / 50 Hz. The electric circuit of the house must be protected by no more than a 16A fuse.

6.3.1 Switching on the machine (Fig. 3)

The hinged chip guard (16) must be in the "down" position before the machine is switched on.

To switch on, press the green button (I).

If the green indicator light (a) illuminates, the machine can be switched on using the speed selector switch (6) and the desired rotational speed can be set.

If the orange indicator light (b) also illuminates, the speed selector switch (6) must be put into the "0" position and the yellow light will go off again. The desired rotational speed of the machine can then be set and the machine will start up.

6.3.2 Switching off the machine

Switch the machine off by pressing the red "O" button or the "EMERGENCY OFF" button (c) and then unplug the power plug.

7. Operation and adjustment

Important: Always unplug the power plug before making any adjustments to the machine.

7.1 Setting the rotational speed

Use the gear lever (5) on the machine side to choose between two speed ranges.

| | |
|---|-------------------------------|
| Front position (L) for the rotational speed range | 50 to 1100 min ⁻¹ |
| Rear position (H) for the rotational speed range | 120 to 2500 min ⁻¹ |

Important: Do not change rotational speed ranges (L and H) while the spindle is running! The rotational speed can be adjusted infinitely within the speed range. Use the speed selector switch (6) to finely adjust the rotational speed.



7.2 Correct rotational speed / cutting speed

The choice of the correct cutting speed has an enormous effect on the service life of the tool and on the work results. The right speed depends on the material. If the chosen rotational speed is correct, the cutting speed will also be correct.

7.2.1 Drilling

Rule of thumb: The smaller the hole and the softer the material, the higher the speed of rotation. The table below will help you select the proper speed for the various materials.

Note: The rotational speeds shown are merely suggested values.

To adjust the speed, see chapter 7.1.

| Drill bit Ø | Cast iron | Steel | Iron | Aluminium | Bronze |
|-------------|-----------|-------|------|-----------|--------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Routing

The rotational speed can be calculated as follows:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = rotational speed in min⁻¹
 v = cutting speed in m/min
 d = tool diameter in m
 π = 3.14

The values for the cutting speeds and maximum cutting depths for the relevant material are given in the list below or in a book of tables.

| Material | Tensile strength | High-speed steel | | Hard metal | |
|---|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Cutting depth a (mm) | Cutting speed v (m/min) | Cutting depth a (mm) | Cutting speed v (m/min) |
| Gen. Structural steel; tool steel; case-hardened and tempered steel; cast steel | 500 - 700 | 0.5 | 70 - 50 | 1 | 200 - 150 |
| | | 3 | 50 - 30 | 6 | 100 - 70 |
| | | 10 | 30 - 20 | 10 | 70 - 50 |
| 700 - 900 | 3 | 0.5 | 45 - 30 | 1 | 150 - 110 |
| | | 3 | 30 - 20 | 6 | 80 - 55 |
| | | 10 | 18 - 12 | 10 | 55 - 35 |
| 900 - 1100 | 0.5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 | |
| | | 20 - 15 | 6 | 55 - 35 | |
| | | 18 - 10 | 10 | 35 - 25 | |
| 1100 - 1400 | - | - | - | 1 | 75 - 50 |
| | | - | - | 3 | 50 - 30 |
| | | - | - | 6 | 30 - 20 |
| Free-cutting steel | 700 | 0.5 | 90 - 40 | 1 | 160 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| | | 0.5 | 45 - 35 | 1 | 100 - 80 |
| Gray cast iron | 200 | 3 | 35 - 25 | 3 | 90 - 60 |
| | | 10 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| | | 0.5 | 40 - 30 | 1 | 100 - 70 |
| 200 - 400 | 3 | 35 - 20 | 3 | 70 - 50 | |
| | | 70 - 45 | 1 | 240 - 190 | |
| | | 60 - 40 | 3 | 190 - 140 | |
| Blackheart iron | 350 | 6 | 40 - 20 | 6 | 140 - 80 |
| | | 0.5 | 60 - 40 | 1 | 150 - 100 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| White malleable iron | 350 - 400 | 6 | 35 - 20 | 6 | 70 - 45 |
| | | 0.5 | 160 - 100 | 0.5 | 700 + |
| | | 3 | 160 - 140 | 3 | 600 - 400 |
| Aluminium alloys | 60 - 320 | 6 | 140 - 120 | 6 | 500 - 250 |
| | | 1 | 140 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 300 - 150 |
| 320 - 440 | - | - | - | 1 | 200 - 120 |
| | | - | - | 1 | 150 - 50 |
| | | - | - | 3 | 450 - 350 |
| 440 + | - | - | - | 6 | 350 - 250 |
| | | - | - | 3 | 400 - 300 |
| | | - | - | 6 | 30 - 200 |
| Copper alloys | 200 - 400 | 3 | 150 - 100 | 3 | 450 - 350 |
| | | 6 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 |
| | | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 |
| 400 - 800 | - | - | - | 6 | 30 - 200 |

7.3 Clamping the tools (Figs. 4,5,6)

Only tools, clamping fixtures or tool chucks with Morse taper MK3 and internal thread M12 may be used to ensure positive fixing in the work spindle. Reducing bushes must **not** be used!

7.3.1 Clamping tools in the work spindle

- Switch the machine off and unplug the power plug.
- Remove the spindle guard (15).
- Clean and degrease the tapered shank and spindle.
- Now insert the tapered shank (18) into the bush of the work spindle (4). Important: To avoid injury, always use a cloth to hold the routing cutter!
- To fix the work spindle in position, insert the locating pin (17) into the side of the spindle bush.
- To fix the tapered shank in position, tighten the tie rod (19) using an open-end wrench (SW10). The tie rod must be screwed into the taper mandrel with about 8 turns (clockwise) of the wrench. Important: **Always** secure the tool or the drill chuck with the tie rod in order to prevent the tool from working loose.
- Remove the locating pin (17).
- Reattach the spindle guard (15).

7.3.2 Removing the tool from the work spindle:

- Switch the machine off and unplug the power plug.
- Remove the spindle guard (15).
- To fix the work spindle in position, insert the locating pin (17) into the side of the spindle bush.
- Loosen the tie rod by turning the open-end wrench (SW10) anticlockwise.
- Loosen the tapered shank (18) carefully using a rubber hammer and remove it from the spindle bush. To avoid injury, always use a cloth to hold the routing cutter!
- Reattach the spindle guard (15).

7.3.3 Handling the drill chuck

- Only cylindrical tools with the stipulated maximum shaft diameter may be clamped in the drill chuck (9). Only use a tool that is sharp and free of defects. Do not use a tool whose shaft is damaged or which is deformed or flawed in any other way. Use only accessories or auxiliary units that have been approved by the manufacturer.
- Insert the shaft of the tool all the way into the drill chuck (9) and tighten it using the supplied chuck key.
- Pull out the chuck key. Ensure that the clamped tool is firmly seated.

Important: Do not leave the chuck key in. Doing so will cause the chuck key to be catapulted out, which could cause injury.

7.4 Clamping the workpieces

Important: Workpieces must **always** be clamped tightly! This is important both for your own safety and for the work results. If the workpiece is not clamped tightly, it could be torn out by the feed force of the routing cutter and catapult out.

The best thing to do is to use a **machine vice** (not included in delivery). The machine vice can be secured firmly to the compound table of the machine using tightening screws and slide blocks. Before tightening the screws for the last time, use a dial gauge to make sure that the machine vice is aligned exactly parallel to the saddle guides.

You can also use suitable **clamping claws** (not included in delivery) to fix the workpiece to the machine table. You must make sure that the clamping claws are the right size to guarantee that the workpiece is fixed securely.

7.5 Feed (Figs. 7,8)

All feed movements must be executed by hand.

7.5.1 Normal feed of the routing head

- Pull the star handle (14) of the feeder completely away from the machine.
- The tool can now be brought rapidly towards the workpiece using the star handle.
- Normal feed is used for drilling operations.
- The drilling or routing depth can be limited in the z direction by means of the depth stop (12).
- To do so, loosen the locking handle on the depth stop (12).
- Set the depth stop to the required position and tighten the locking handle (20) again.
- The position of the feed can be read on the scale (21).

7.5.2 Fine feed of the routing head

- Push the star handle (14) towards the routing head (1) so that the teeth of the jaw clutch (27) intermesh.
- The routing cutter can now be positioned exactly using the wheel selector for fine feed (7).
- One notch on the scale ring corresponds to 0.02 mm of travel of the table.
- Once the desired routing depth has been set, the routing head (1) must be fixed in position using the relevant clamping lever (28).

7.5.3 Feed of the compound table

- The compound table (2) of the machine can be moved manually in two perpendicular directions (X, Y).
- For routing jobs, the feed is executed by operating the cranks (10,11).
- The zero position of the travel can be set using the scale ring on the hand cranks.
- One notch on the scale ring corresponds to 0.02 mm of travel of the table.
- If one traversing axis (X or Y) of the table is not used, it should be clamped tight by means of the relevant clamping lever (22).

7.6 Swiveling the routing head (Fig. 1,2,9)

The routing head can be swiveled 45° to the left or right to enable chamfers or V-grooves to be cut.

Important: Before starting adjustment, make sure that the machine is screwed tight to the working surface!

- Switch the machine off.
- Hold the machine head (1) tightly with one hand to prevent it from tipping over.
- Loosen the fixing nuts (13) using an open-end

GB

wrench (SW 32).

- Unlock the 0° lock (23) by pulling it out.
- Set the desired wedge angle using the angle scale (24).
- Tighten the fixing nuts (13) again.

7.7 Adjusting miter guides (Fig. 10)

If the machine is used frequently, the gap between the sliding faces of the saddle slide and cross slide and the routing head can change. To guarantee perfect functioning and movement, readjust the miter guides once every year or so.

- Undo the lock nuts (25).
- Adjust the adjustment screws (26) so that the pressure exerted on the miter guide is the same at every adjustment screw.
- Hold the adjustment screw (26) in position using an Allen key (3 mm) and tighten the lock nuts (25) again.
- Tip: To ensure uniform adjustment, always tighten the adjustment screws evenly from two sides, starting from the outside.

8. Machining

8.1 Drilling and deep routing

- Fit the drill chuck and tool as described in chapter 7.2 and lock them with the tie rod.
- Tighten the drill chuck using the chuck key.
- Set the correct rotational speed (see chapter 7).
- Clamp the workpiece firmly using a machine vice or by means of clamping claws.
- Bring the compound table (2) into the desired position (X or Y direction).
- Set the depth stop (see chapter 7), making sure that the tool does not touch the workpiece.
- Remove from the working area any objects that are no longer needed.
- Switch the machine on and set the correct spindle speed using the speed selector switch (6).
- Carry out the drilling and routing work. **Note:** Larger drill holes should be predrilled with a small drill bit first. Withdraw the drill from the workpiece several times while drilling so that the drill hole remains free of chips.
- The drilling or routing depth depends on the setting of the depth stop (12).
- After finishing the work, return the routing head to the upper position and switch the machine off.
- Clean the machine and clamping fixture and lubricate if necessary.

8.1.1 Countersinking and center-drilling

- Remember that countersinking should be carried out with a low cutting speed and low feed, while center-drilling should be carried out with a high cutting speed and low feed.

8.2 Face routing

- Clamp the clamping chuck and tool in place (see chapter 7.1) and lock them with the tie rod (19).
- Tighten the chuck using the chuck key.
- Set the correct rotational speed (see chapter 7).
- **Important:** Do not change rotational speed ranges (L and H) while the spindle is running!
- Clamp the workpiece firmly using a machine vice or by means of clamping claws.
- Bring the table into the desired position (X or Y direction).
- Set the depth stop (see chapter 7.4.1), making sure that the tool does not touch the workpiece.
- Remove from the working area any objects that are no longer needed.
- Switch the machine on and set the desired spindle speed using the speed selector switch (6).
- Carry out the routing work. To do this, adjust the compound table in the X and Y direction using the hand cranks (see 7.5.3).
- After finishing the work, switch the machine off and return the routing head (1) to the upper position.
- Clean the machine and clamping fixture and lubricate if necessary.

The work table must be cleaned and lubricated again after the machine has been used.

9. Care and maintenance

Always pull out the power plug before carrying out care and maintenance work! Machine maintenance is required at regular intervals (depending on how often it is used). The maintenance work should be documented exactly.

- Keep the tapered shanks and routing cutter clean.
- For added protection, identical routing cutters are best kept in a box when not in use.
- Check that the whole electric circuit (switches, plugs, contacts etc.) is functioning properly.
- To prevent further damage and injury, please contact our Customer Services department if any faults occur which require more than the normal maintenance. The address is given in the warranty card.
- Check that the routing head can move easily and make sure that it has not worked loose.

- Check the spindle for excess vibration.
- Check that all the screw connections are tight.

9.1 Lubrication

If consistently good results are to be achieved and the machine is to be protected against corrosion, it must be lubricated and greased at regular intervals. Spread the lubricating oil or grease evenly using a brush or non-fluffy cloth.

Lubricating points and lubricants:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| All bare parts of the machine: | Lubricating oil |
| Tie rod on column: | Lubricating oil |
| Machine table: | Lubricating oil |
| Fine feed mechanism: | Lubricating oil |
| Saddle slide feed spindle: | Lubricating oil |
| Cross slide feed spindle: | Lubricating oil |
| Routing head inverted V-track: | Lubricating grease |
| Routing head pivot bearing: | Lubricating grease |
| Cross slide inverted V-track: | Lubricating grease |
| Saddle slide inverted V-track: | Lubricating grease |

Special accessories:

The following accessories can be obtained for the machine:

- Machine vice
- Clamping claws set (set of 58)
- Collet chuck set 4-16 mm (set of 9)
- Indexable insert routing cutter Ø 30 mm
- Hard metal indexable inserts

10. Ordering replacement parts

Replacement parts can be ordered through ISC GmbH (see the warranty declaration for the address). The following information should be provided when placing an order:

- Model/type of device
- Item number of device
- I.D. number of device
- Number of the required replacement part

F**1. Description de l'appareil**

1. tête de fraiseuse
2. table à mouvements croisés
3. pied de la machine
4. broche principale
5. levier de vitesse
6. sélecteur de vitesse
7. roue de réglage de l'avance précise
8. interrupteur Marche/Arrêt
9. mandrin à couronne dentée
10. manivelle pour glissière transversale
11. manivelle pour glissière longitudinale
12. butée de profondeur
13. écrou de fixation pour le réglage de l'inclinaison
14. tourniquet
15. recouvrement de la broche
16. dispositif rabattable de protection anti-copeaux

2. Volume de livraison

- perceuse, fraiseuse
- clé du mandrin
- clé à ergot
- broche de fixation
- outil

3. Utilisation conforme à l'affectation

Cette machine est destinée à percer, à fraiser en profondeur et fraiser en bout de petites pièces à usiner (dimensions maxi. : 300 mm x 200 mm x 200 mm) en métal, matière plastique ou autres matériaux du même genre. Avec le mandrin à couronne dentée il est uniquement autorisé d'utiliser des outils à percer ou à fraiser à tige cylindrique queue de maxi. 16 mm. Lorsque l'on travaille sur du métal (ST 37), le diamètre de l'outil ne doit pas dépasser 13 mm. Il est également possible de loger des outils à queue conique (MK3) directement dans la broche principale. Cette perceuse, fraiseuse convient uniquement à l'emploi à domicile et non à celui industriel. La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme.

Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable. Le respect des consignes de sécurité, le mode d'emploi et les remarques de service dans le mode d'emploi sont aussi parties intégrantes de l'utilisation conforme à l'affectation. Les personnes commandant la machine

et en effectuant la maintenance doivent la connaître et avoir été instruites sur les différents risques possibles en découlant. En outre, il faut strictement respecter les règlements de prévoyance contre les accidents en vigueur. Il faut respecter toutes les autres règles des domaines de la médecine du travail et de la technique de sécurité.

Toute modification de la machine entraîne l'annulation de la responsabilité du producteur, aussi pour les dommages en découlant. Malgré l'emploi conforme à l'affectation, certains facteurs de risque résiduels ne peuvent être complètement supprimés. En raison de la construction et de la conception des machines, les points suivants peuvent avoir lieu.

- Contact du mandrin à mâchoires dans le secteur non recouvert.
- Des pièces en rotation s'engrènent (Risque de blessure).
- Des pièces à usiner et des parties de celles-ci sont catapultées.
- L'outil de tournage non employé est source de risque de blessure.
- Les pièces à usiner dont le diamètre permet de pousser la pièce à usiner à l'aide du mandrin à mâchoires en direction de la poupée fixe ne doivent en aucun cas dépasser à l'arrière par delà les limites de la machine (Risque de blessures).
- Produit réfrigérant et lubrifiant nuisibles à la santé.
- Elimination dans le respect de l'environnement.
- Contact des composants en rotation dans la zone non recouverte. Risque de blessure !
- Attention, risque de blessure ! Retirez toujours immédiatement les clés de mandrin à mâchoires et ne les laissez jamais enfichées !
- Des pièces à usiner et des parties de celles-ci sont catapultées.
- Risque de blessure par l'outil n'étant pas employé.
- Blessure des yeux par des copeaux et autres échardes. Portez absolument des lunettes de protection !

4. Remarques importantes

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service et respectez les consignes de sécurité. Apprenez à vous servir correctement de l'appareil à l'aide de ce mode d'emploi et familiarisez-vous avec les consignes de sécurité. Conservez toujours le mode d'emploi de manière qu'il soit à tout moment à portée de main de l'opérateur / opératrice.

- Le port d'un équipement de protection personnel est absolument indispensable pour tous les travaux avec la machine.
- Portez toujours des lunettes de protection pour éviter toute blessure des yeux
- Portez absolument un filet pour les cheveux ou un chapeau de travail approprié si vous avez de longs cheveux.
- Portez une tenue de travail serrée.
- L'outil en rotation pourrait saisir les manches ou autres.
- Utilisez un talon à copeaux adéquat pour retirer les copeaux. Ne les retirez jamais à main nue.
- Lorsque la machine est hors circuit, retirez les copeaux de préférence avec une balayette ou un pinceau.
- Seules les personnes de plus de 18 ans sont autorisées à travailler avec la machine dès lors qu'elles se sont familiarisées avec la manipulation de la machine.
- Les jeunes entre 16 et 18 ans n'ont le droit de travailler que sous la surveillance d'une personne adulte.
- Contrôlez, avant de commencer à travailler, le fonctionnement correct du dispositif de protection
- Ne surchargez pas la machine. Vous travaillerez mieux et plus sûrement en respectant la plage de performance indiquée.
- Utilisez l'outil adéquat et veillez à ce que les outils (outil de tournage, foret) ne soient ni émoussés ni cassés.
- Faites toujours partir le câble par l'arrière de la machine. Protégez le câble de la chaleur, contre tout contact avec de l'huile et des arêtes acérées.
- Tirez la fiche de contact en cas de réparations et de travaux d'entretien et lorsque vous n'utilisez pas la machine.
- Les travaux sur des dispositifs électriques doivent uniquement être réalisés par un(e) spécialiste électricien(ne). Seules des pièces originales doivent être utilisées.
- Un poste de travail propre facilite le travail. Faites attention à ce que vous faites. N'utilisez pas votre appareil à la légère.
- Veillez à ce que la substructure puisse bien porter le poids de la machine et soit suffisamment stable pour qu'aucune oscillation ne soit générée pendant le travail.
- Toutes les pièces nues de la machine sont fortement graissées pour les protéger contre la corrosion. Nettoyez la machine avant la mise en service avec un produit nettoyage adéquat et respectueux de l'environnement.
- **Attention !** Fermez le couvercle de protection du mandrin à mâchoires avant de mettre la machine en circuit.
- Il est interdit de traiter avec cette machine des matériaux dangereux pour la santé ou générant de la poussière, comme par ex. le bois, le Téflon etc.
- N'utilisez pas la machine à proximité de liquides ou gaz combustibles.
- Utilisez la machine uniquement dans des pièces adéquates et n'exposez pas la machine à un environnement humide ou mouillé.
- Assurez un bon éclairage pendant le travail.
- N'utilisez pas le câble pour tirer le connecteur de la prise.
- Veillez à bien tendre la pièce à usiner pendant les travaux. Tendez toujours la pièce à usiner dans un étau de machines ou à l'aide de la grille de serrage.
- Utilisez exclusivement des outils aiguisés et propres.
- Mettez immédiatement la machine hors circuit en cas de dérangement et tirez la fiche de contact !
- En cas d'endommagement, il est interdit de continuer à travailler avec la machine et il faut retirer la fiche de contact !
- Attention ! Il est uniquement autorisé d'utiliser des outils et accessoires admis par le producteur. L'utilisation d'outils non admis peut entraîner un risque de blessure.
- Maintenez votre zone de travail propre et rangée. Le désordre dans la zone de travail peut causer des accidents.
- Portez des lunettes de protection. Dans le cas de travaux générant de la poussière, il faut aussi porter un masque anti-poussière.
- Retirez les clés de mandrins et autres outils avant de commencer à travailler.

5. Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Puissance nominale | 550 W S3 50% 400W S1 |
| Plage de vitesse (L) basse | 50–1.100 tr/min |
| Plage de vitesse (H) élevée | 120–2.500 tr/min |
| Cône Morse dans broche | MK 3 |
| Diamètre de perçage maxi. | 16 mm |
| Diamètre de fraise à queue | 13 mm |
| Diamètre de fraise en bout | 30 mm |
| Table à mouvements croisés | 410 x 110 mm |
| Réglage de la table maxi en x | 250 mm |
| Réglage de la table maxi en y | 100 mm |
| Course de broche maxi. | 220 mm |

F

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Réglage de l'angle g/d | -45° - +45° |
| Niveau de pression acoustique LPA | 83 dB(A) |
| Type de protection | IP 23 |
| Poids | 62 kg |

Mode de service S3 (service discontinu) :

La machine peut être mise en service pendant un certain temps (facteur de marche relatif en % de la durée de jeu) avec la puissance nominale. Ensuite, la machine doit rester arrêtée pendant un intervalle de temps (pause) afin qu'elle ne se réchauffe pas à une température non admise. La durée de marche est composée de la durée de sollicitation et de celle de pause. Pendant l'arrêt entre les temps de marche, la machine ne refroidit pas à la température ambiante. Le temps de marche s'élève à 10 min. lorsque rien d'autre n'est indiqué.

6. Mise en service**Attention !**

- Retirez la prise du réseau pour chaque travail de montage et de réglage.
- Pour éviter les dommages dus au transport, il faut transporter uniquement la machine verticalement, de préférence dans son emballage d'origine.
- Attention au poids de la machine ! Le poids net de la machine est de 62 kg. Utilisez des dispositifs de transport adéquats pouvant supporter la charge de la machine. Si aucun dispositif de transport n'est disponible, levez précautionneusement la machine afin de ne pas nuire aux personnes ni à la machine.
- Protégez la machine contre toute humidité et pluie.
- La mise en place et l'utilisation de la machine sont uniquement admises dans une salle sèche et bien aérée. La plage de températures pour le fonctionnement de la machine doit s'élever entre +15° et +40°.
- Le mandrin et la fraise sont-ils suffisamment arrêtés ?
- Contrôlez si éventuellement des pièces de machine se sont détachées.
- La plage de vitesse sélectionnée est-elle correcte ?
- La machine et les moyens de tension sont-ils propres et sans copeaux ?
- Contrôlez si les vis de fixation du mandrin à trois mors sont fermement serrées et si la broche principale peut être facilement tournée.
- Avant la mise en service, tous les recouvrements et dispositifs de sécurité doivent être montés.
- Le mandrin à mâchoires doit pouvoir tourner sans

obstacle.

- Avant d'actionner l'interrupteur Marche, assurez-vous que tout est correctement monté et que les pièces amovibles le soient sans obstacle.
- Assurez-vous, avant de connecter la machine, que les données se trouvant sur la plaque de signalisation correspondent bien aux données du réseau.

6.2 Mise en place

Placez la machine sur un support plan (établi etc.).

Important : la machine doit être vissée fermement avec quatre vis au meuble support. Utiliser dans ce but les quatre trous de fixation dans la plaque de la machine.

Assurez-vous que la place est suffisante pour déplacer la table à mouvements croisés et pour le réglage de l'inclinaison.

Veillez à ce que le meuble support de la machine soit suffisamment solide pour supporter le poids (env. 62 kg) de la machine !

Toutes les pièces nues de la machine sont fortement graissées pour les protéger contre la corrosion.

Nettoyez la machine avant la mise en service avec un produit de nettoyage adéquat et écologique. N'utilisez pas de produit de nettoyage qui attaquent le vernis de la machine et assurez suffisamment d'aération pendant le nettoyage. Huilez après le nettoyage la machine légèrement avec une huile de graissage neutre !

Attention : l'huile, les matières grasses et les produits de nettoyage sont des polluants et doivent être éliminés dans le respect de l'environnement – pas dans les ordures ménagères !

6.3 Branchement secteur / interrupteur

La machine doit uniquement être exploitée en courant monophasé 230 Volt / 50 Hz. Il faut assurer le circuit électrique avec maximal 16 A dans votre domicile.

6.3.1 Mettre la machine en circuit. (fig. 3)

Avant la mise en service de la machine, il faut rabattre la protection anti-copeaux rabattable (16). Pour la mise en service, il faut appuyer sur la touche verte (1).

Lorsque le témoin vert (a) est allumé, on peut mettre la machine en circuit à l'aide du sélecteur de vitesse (6) et régler la vitesse de rotation.

Lorsqu'en plus le témoin orange s'allume (b), il faut tout d'abord mettre le sélecteur de vitesse (6) en position „0” et la lampe jaune disparaît à nouveau. On peut ensuite régler la vitesse de rotation sur la machine et la machine se met en marche.



6.3.2 Mise hors service de la machine

Mettez la machine hors circuit en appuyant sur la touche „0“ rouge sur la touche d’"ARRET D'URGENCE" (c) et la déconnecter du réseau en retirant la fiche de contact.

7. Commande et paramétrage

Attention : tous les réglages de la machine doivent uniquement être effectués lorsque la fiche de contact est déconnectée.

7.1 Réglage de la vitesse de rotation

On peut sélectionner deux plages de vitesse de rotation à l'aide de du levier de vitesse (5) sur le côté de la machine.

Position avant (L) pour la plage de vitesse

50 à 1100 tr/min.

Position arrière (H) pour la plage de vitesse

120 à 1100 tr/min.

Attention : ne modifiez pas les plages de vitesse (L et H) lorsque la broche fonctionne ! On peut régler en continu la vitesse de rotation à l'intérieur de la plage de vitesse. Le réglage de précision de la vitesse de rotation se fait via le sélecteur de vitesse (6).

7.2 Bonne vitesse de rotation / vitesse de coupe

La sélection d'une bonne vitesse de coupe a une grande influence sur les temps d'arrêt des outils et sur le résultat du travail. Il faut la sélectionner en fonction du matériau. Vous obtiendrez la bonne vitesse de coupe en sélectionnant la bonne vitesse de rotation.

7.2.1 Perçage

Principe : plus les trous sont petits et la matière souple, plus la vitesse de rotation doit être élevée. La liste indiquée plus bas vous aidera à sélectionner la bonne vitesse de rotation pour les divers matériaux.

Les vitesses de rotation indiquées sont uniquement des grandeurs de référence.

Réglage de la vitesse de rotation, voir chap. 7.1

| Ø Foret | Fonte grise | Acier | Fer | Aluminium | Bronze |
|---------|-------------|-------|------|-----------|--------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|------|------|
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Fraises

la vitesse de rotation peut être calculée de la manière suivante :

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = vitesse de rotation en tr/ min.

v = vitesse de coupe en m/min.

d = diamètre de l'outil en m

$\pi = 3,14$

Les valeurs des vitesses de coupe et de profondeurs de coupe maximales pour le matériau respectif sont indiquées dans la liste plus bas indiquée ou dans un cahier à tables.

| Matériau | Résistance à la traction | Acier rapide | | Métal dur | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Profondeur de coupe a (mm) | Vitesse de coupe v (m/min) | Profondeur de coupe a (mm) | Vitesse de coupe v (m/min) |
| Acier de construction gén.; acier pour outils; | 500 - 700 | 0,5 | 70 - 50 | 1 | 200 - 150 |
| | | 3 | 50 - 30 | 6 | 100 - 70 |
| | | 10 | 30 - 20 | 10 | 70 - 50 |
| acier de cémentation et acier de traitement; acier moulé | 700 - 900 | 0,5 | 45 - 30 | 1 | 150 - 110 |
| | | 3 | 30 - 20 | 6 | 80 - 55 |
| | | 10 | 18 - 12 | 10 | 55 - 35 |
| - | 900 - 1100 | 0,5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 |
| | | 3 | 20 - 15 | 6 | 55 - 35 |
| | | 10 | 16 - 10 | 10 | 35 - 25 |
| - | 1100 - 1400 | - | - | 1 | 75 - 50 |
| | | - | - | 3 | 50 - 30 |
| | | - | - | 6 | 30 - 20 |
| Acier de décolletage | 700 | 0,5 | 90 - 40 | 1 | 160 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| | | 10 | 45 - 35 | 1 | 100 - 60 |
| Acier moulé avec graphite à lamelles | 200 | 0,5 | 45 - 35 | 1 | 100 - 60 |
| | | 3 | 35 - 25 | 3 | 90 - 60 |
| | | 10 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| 200 - 400 | - | 0,5 | 40 - 30 | 1 | 100 - 70 |
| | | 3 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 |
| | | 10 | 20 - 15 | 10 | 40 - 30 |
| Fonte malléable noire | 350 | 0,5 | 70 - 45 | 1 | 240 - 190 |
| | | 3 | 50 - 40 | 3 | 190 - 140 |
| | | 6 | 40 - 20 | 6 | 140 - 80 |
| Fonte malléable blanche | 350 - 400 | 0,5 | 60 - 40 | 1 | 150 - 100 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| | | 6 | 35 - 20 | 6 | 70 - 45 |
| 60 - 320 | - | 0,5 | 180 - 160 | 0,5 | 700 + |
| | | 3 | 150 - 140 | 3 | 500 - 450 |
| | | 6 | 140 - 120 | 6 | 500 - 250 |
| Aluminium Allisages | 320 - 440 | 1 | 140 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 300 - 150 |
| | | - | - | 1 | 200 - 150 |
| 440 + | - | - | - | 6 | 150 - 50 |
| | | 3 | 150 - 100 | 3 | 450 - 350 |
| | | 6 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 |
| Culvre Allisages | 200 - 400 | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 |
| | | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 |
| | | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 |

F**7.3 Tendre l'outil (fig. 4, 5, 6)**

Dans la broche principale, il est exclusivement autorisé d'utiliser des outils, dispositifs de serrage ou porte-outils avec cône Morse MK3 et filet femelle M12 pour fixer à engagement positif. Il **ne faut pas** utiliser de douilles de réduction !

7.3.1 Tendre les outils dans la broche principale

- Mettez la machine hors service et retirez la fiche de contact !
- Retirez le recouvrement de la broche (15)
- Nettoyez et dégraissez la tige conique et la broche.
- Enfichez alors la tige conique (18) dans la douille de la broche principale (4). Attention : afin d'éviter des blessures, prenez la fraise avec un chiffon !
- Pour fixer la broche principale, enfoncez la broche de fixation (17) latéralement dans le manchon de broche.
- Serrez à fond la barre de traction (19) à l'aide d'une clé à fourche (SN 10) pour fixer la tige conique. La barre de traction doit être vissée dans le mandrin du cône avec env. 8 tours (dans le sens des aiguilles d'une montre). Important : bloquez **toujours** l'outil ou le mandrin de perçage avec la barre de traction afin d'exclure un desserrage de l'outil.
- Retirez à nouveau la broche de fixation (17).
- Enfichez à nouveau le recouvrement de la broche (15).

7.3.2 Retirez l'outil de la broche principale :

- Mettez la machine hors service et retirez la fiche de contact !
- Retirez le recouvrement de la broche (15)
- Pour fixer la broche principale, enfoncez la broche de fixation (17) latéralement dans le manchon de broche.
- Desserrez la barre de traction avec une clé à fourche (SN 10) dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre.
- Desserrez précautionneusement la tige conique (18) à l'aide d'un marteau en caoutchouc et le sortez du manchon de broche. Afin d'éviter des blessures, prenez la fraise avec un chiffon!
- Placez à nouveau le recouvrement de la broche (15).

7.3.3 Maniement du mandrin

- Dans le mandrin de perçage (9) il est uniquement permis de monter des outils cylindriques au diamètre de tige maximal indiqué. Utilisez uniquement un outil irréprochable et aiguisé. N'utilisez aucun outil dont la tige est endommagée ou

encore déformée ou abîmée d'une manière ou d'une autre. Employez uniquement des accessoires ou appareils auxiliaires dûment autorisés par le producteur.

- Introduisez complètement la tige de l'outil dans le mandrin de perçage (9) et serrez à fond avec la clé de mandrins fournie.
- Retirez à nouveau la clé de mandrins. Veillez à ce que les outils soient bien fixés.
- **Attention** : ne laissez pas la clé de mandrins enfoncée. Risque de blessure par la clé catapultée.

7.4 Tendre la pièce à usiner

Attention : les pièces à usiner doivent **toujours** être bien tendues ! Ceci est important pour la sécurité de fonctionnement et pour le résultat du travail. Si la pièce à usiner n'est pas assez fixée, elle peut être arrachée et catapultée par la force d'avancement.

Il est préférable d'utiliser à cet effet un **étau de machines** (non compris dans la livraison). À l'aide de vis tendueuses et de pierres à rainures, on peut fixer fermement l'étau de machines sur la table à mouvements croisés de la machine. Avant de serrer à fond définitivement les vis, il faut aligner l'étau de machines à l'aide d'un calibre à cadran en parallèle exacte par rapport aux guidages de chariot.

On peut également utiliser des **grilles de serrage** adéquates (non comprises dans la livraison) pour fixer la pièce à usiner sur la table de la machine. Il faut alors veiller à ce que les grilles aient la bonne taille afin d'assurer une bonne fixation des pièces à usiner.

7.5 Avance (Fig. 7, 8)

Tous les mouvements d'avance doivent être réalisés à la main.

7.5.1 Avance normale de la tête de fraisage

- Tirez le tourniquet (14) de l'avance complètement hors de la machine vers l'extérieur.
- On peut alors approcher rapidement l'outil de la pièce à usiner à l'aide du tourniquet.
- On utilise l'avance normale pour réaliser des perçages.
- La butée de profondeur (12) peut limiter la profondeur de perçage ou de coupe en sens y.
- Pour ce faire, desserrez la poignée de blocage (20) sur la butée de profondeur (12)
- Réglez la butée de profondeur sur la position désirée et resserrez à fond la poignée de blocage (20).

- La position d'avance peut être lue sur la graduation (21).

7.5.2 Avance précise de la tête de fraisage

- Poussez le tourniquet (14) en direction de la tête de fraisage (1) de manière que les dents de l'accouplement à griffes (27) s'engrangent.
- La fraise peut à présent être positionnée avec précision à l'aide de la roue de réglage pour avance précise (7).
- Un anneau gradué correspond à 0,02 mm de trajet de déplacement de la table.
- Lorsque la profondeur de coupe désirée est réglée, la tête de fraisage (1) doit être fixée à l'aide du levier de serrage (28) respectif.

7.5.3 Avance de la table à mouvements croisés

- La table à mouvements croisés (2) de la machine peut être déplacée à la main dans deux axes perpendiculaires l'un à l'autre (X ; Y).
- L'avance pendant le fraisage se fait en actionnant la manivelle (10 ; 11).
- On peut régler la position zéro du trajet de déplacement grâce à l'anneau gradué sur la manivelle.
- Un anneau gradué correspond à 0,02 mm de trajet de déplacement de la table.
- Si un axe X ou Y de la table n'est pas employé, il est recommandé de le bloquer à l'aide du levier de serrage respectif.

7.6 Orientation de la tête de fraisage (fig. 1, 2, 9)

Pour fraiser des chanfreins ou des rainures en V, on peut orienter la tête de fraisage vers la gauche et vers la droite de 45° à chaque fois.

Attention : assurez-vous avant le réglage que la machine est bien vissée sur sa surface de travail !

- Mise hors service de la machine.
- Bien maintenir la tête de la machine (1) d'une main afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- Desserrez l'écrou de fixation (13) avec la clé à fourche (SN 32).
- 0° Déverrouillez le blocage (23) en tirant.
- Réglez l'angle désiré sur l'échelle d'angle (24).
- Resserrez à nouveau l'écrou de fixation (13) à fond.

7.7 Ajuster les guidages d'onglets (fig. 10)

En cas d'utilisation fréquente, l'écart entre la surface coulissante de la glissière longitudinale et transversale tout comme de la tête de fraisage peut changer. Pour garantir un fonctionnement et un mouvement impeccables, il est nécessaire de rajuster les guidages d'onglets environ 1 fois par an.

- Desserrez les contre-écrous (25)
- rajustez les vis d'ajustage (26) de manière que la pression exercée sur le guidage d'onglet soit régulière sur chaque vis d'ajustage.
- Maintenez les vis d'ajustage (26) en position à l'aide d'une clé à six pans creux (3 mm) et resserrez les contre-écrous (25).
- Astuce : serrez toujours les vis d'ajustage en commençant de l'extérieur de façon uniforme afin d'obtenir un réglage homogène.

8. Traitement

8.1 Perçage et fraisage en profondeur

- introduisez le mandrin de perçage et l'outil comme indiqué au chap. 7.2 et bloquez avec la barre de traction.
- Serrez à fond le mandrin de perçage à l'aide de la clé de mandrins.
- Réglez la vitesse de rotation correcte (voir chap. 7)
- Tendez bien la pièce à usiner à l'aide d'un étau à machine ou à l'aide d'une grille de serrage.
- Mettez la table à mouvements croisés (2) dans sa position désirée dans les sens X et Y.
- Réglez la butée de profondeur (voir chap. 7) et veillez à ce que l'outil n'effleure pas la pièce à usiner.
- Retirez les objets que vous n'employez plus de la zone de travail.
- Mettez la machine en circuit et réglez la vitesse de rotation correcte de la broche via le sélecteur de vitesse.
- Effectuez le perçage ou le fraisage. **Nota :** percez d'abord avec un foret plus petit puis continuez avec un plus grand. Retirez le foret de la pièce à usiner plusieurs fois pendant le forage, ainsi le trou restera sans copeaux.
- La profondeur de perçage ou de coupe dépend du réglage de la butée de profondeur (12)
- Après achèvement du travail, remettez la tête de fraisage en position supérieure et mettez la machine hors service.
- Nettoyez et huilez, le cas échéant, la machine et l'outillage de prise de pièce.

8.1.1 Chanfreiner et perçage à centrer

Veillez à chanfreiner avec une petite vitesse de coupe et une avance basse, alors que le perçage à centrer doit être réalisé avec une grande vitesse de coupe et une avance basse.

F**8.2 Fraiser en bout**

- Tendez le mandrin et l'outil (voir chap. 7.1) et bloquez avec la barre de traction (19).
- Serrez à fond le mandrin à l'aide de la clé de mandrins.
- Réglez la plage de vitesse correcte (voir chap. 7) **Attention** : ne modifiez pas les plages de vitesse (L et H) lorsque la broche fonctionne !
- Tendez bien la pièce à usiner à l'aide d'un étai à machine ou à l'aide d'une grille de serrage.
- Mettez la table de travail dans sa position désirée dans les sens X et Y
- Réglez la butée de profondeur (voir chap. 7.4.1) et veillez à ce que l'outil n'effleure pas la pièce à usiner.
- Retirez les objets que vous n'employez plus de la zone de travail.
- Mettez la machine en circuit et réglez la vitesse de rotation désirée de la broche via le sélecteur de vitesse (6).
- Effectuez la fraise. Réglez pour ce faire la table à mouvements croisés à l'aide de la manivelle en sens X et Y. (voir 7.5.3)
- Après achèvement du travail, mettez la machine hors service et remettez la tête de fraisage (1) en position supérieure.
- Nettoyez et huilez, le cas échéant, la machine et l'outillage de prise de pièce.

Après utilisation de la machine, il faut nettoyer à nouveau la table de travail et la huiler.

9. Soins et entretien

Retirez toujours la fiche secteur avant tous soins et travaux de maintenance ! La machine doit faire l'effet d'une maintenance régulière (en fonction de la fréquence d'utilisation). Les travaux de maintenance doivent être précisément documentés.

- Gardez les tiges coniques et les fraises propres.
- Pour les protéger, mettez directement les fraises de préférence dans une boîte lorsque vous ne les utilisez pas.
- Contrôlez le bon fonctionnement du circuit électrique entier (interrupteurs, fiches, contacts, etc.).
- Afin d'éviter de plus grands dommages et blessures, veuillez contacter notre service après-vente en cas de pannes dépassants la maintenance normale. Vous trouverez l'adresse dans le bulletin de garantie suivant.
- Contrôlez si la tête de la fraiseuse se déplace facilement et veillez qu'elle ne se détache pas.
- Vérifiez si la broche ne dépasse pas.
- Contrôlez la bonne tenue de toutes les unions vis-

sées.

9.1 Lubrification (fig. 11)

Il faut régulièrement dégraisser et graisser la machine afin de garantir constamment de bons résultats de travail et de protéger la machine contre la corrosion. Répartissez l'huile de graissage ou la graisse lubrifiante de façon uniforme avec un pinceau ou un chiffon.

| | |
|---|---------------------|
| Points de graissage et lubrifiants : | |
| Toutes les pièces de machine nues : | huile de graissage |
| Crémaillère sur colonne : | huile de graissage |
| Table de la machine : | huile de graissage |
| Mécanique de l'avance de précision : | huile de graissage |
| Broche d'avance de glissière longitudinale : | huile de graissage |
| Broche d'avance de glissière transversale : | huile de graissage |
| Dispositif de guidage prismatique de la tête de fraisage : | graisse lubrifiante |
| Coussinet de pivotement de la tête de fraisage : | graisse lubrifiante |
| Dispositif de guidage prismatique de la glissière transversale : | graisse lubrifiante |
| Dispositif de guidage prismatique de la glissière longitudinale : | graisse lubrifiante |

Accessoires spéciaux :

Les accessoires suivants sont disponibles pour la machine :

- Etai de machines
- Set de grilles de serrage (58 pces)
- Set de pinces de serrage 4-16 mm (9 pces)
- Fraiseuse à plaquettes amovibles Ø 30 mm
- Plaquettes amovibles en métal dur

10. Commande de pièces de rechange

Les pièces de rechange peuvent être commandées à l'entr. ISC GmbH (adresse: cf. bon de garantie), veuillez alors indiquer ce qui suit:

- Type de l'appareil
- Référence de l'appareil
- Numéro d'identification de l'appareil:
- Numéro de pièce de rechange de la pièce de rechange nécessaire

1. Descripción del aparato

1. Cabezal portafresa
2. Mesa de cruz
3. Columna de la máquina
4. Husillo de trabajo
5. Palanca de engranaje
6. Selector de revoluciones
7. Rueda de ajuste para avance de precisión
8. Interruptor ON/OFF
9. Portabrocas de corona dentada
10. Manivela para carrito transversal
11. Manivela para carrito longitudinal
12. Tope de profundidad
13. Tuerca de sujeción para regulación de inclinación
14. Torniquete
15. Cubierta del husillo
16. Protección abatible contra virutas

2. Volumen de entrega

- Taladro-fresadora
- Llave portabrocas
- Llave con salientes para tuercas cilíndricas
- Clavija posicionadora
- Herramienta

3. Uso adecuado

Esta máquina está indicada para taladrar, fresar y fresar frontalmente piezas pequeñas (dimensiones máx.: 300 mm x 200 mm x 200 mm) de metal, plástico o materiales similares. Con el portabrocas en corona dentada de serie sólo se pueden utilizar herramientas de taladro-fresadora que tengan un mango de conexión cilíndrico de máx. 16 mm. En los trabajos con metal (ST37), el diámetro de la herramienta no debe ser superior a 13 mm. Asimismo, es posible alojar herramientas con mango de conexión cónica (MK3) directamente en el husillo de trabajo. Este taladro-fresadora sólo está indicado para su uso doméstico y no se podrá utilizar con fines industriales. Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado.

En casos de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones de cualquier tipo, el responsable es el usuario u operario de la máquina. Otra de las condiciones de un uso adecuado es la observancia de las instrucciones de seguridad, así como de las instrucciones de montaje y de servicio del manual de instrucciones. Las perso-

nas encargadas de operar y mantener la máquina deben estar familiarizadas con la misma y haber recibido información sobre todos los posibles peligros. Además, es imprescindible respetar en todo momento las disposiciones vigentes en materia de prevención de accidentes. Es preciso observar también cualquier otro reglamento general en el ámbito de la medicina laboral y técnicas de seguridad.

El fabricante no se hace responsable de los cambios realizados en la máquina por parte del operario, ni de los daños que se puedan derivar por este motivo. Existen determinados factores de riesgo que no se pueden descartar por completo, incluso haciendo un uso adecuado de la máquina. El diseño y atributos de la máquina pueden conllevar los riesgos siguientes:

- Contacto del mandril en una zona no cubierta.
- Contacto con piezas giratorias (peligro de accidente)
- Rebote de las piezas con las que se está trabajando o de algunas de sus partes.
- Existe peligro de accidente causado por la cuchilla de corte que no está en uso.
- Aquellas piezas que, debido a su diámetro, se pueden deslizar por el mandril hacia el cabezal portaherramienta, no deben sobresalir de la máquina por detrás. (Peligro de accidente)
- Refrigerante y lubricante perjudiciales para la salud. Eliminarlos de manera ecológica
- Entrada en contacto con componentes giratorios en zonas desprotegidas. ¡Peligro de accidente!
- ¡Atención! ¡Peligro de sufrir accidentes! Volver a sacar las llaves del mandril tras cada uso, ¡no dejarlas nunca introducidas!
- Rebote de las piezas con las que se está trabajando o de algunas de sus partes.
- Peligro de accidente por la herramienta de fresado que no se está utilizando.
- Peligro de sufrir heridas en los ojos por virutas o astillas que salgan disparadas. ¡Ponerse gafas de protección!

4. Advertencias importantes

Antes de la puesta en marcha, leer detenidamente las instrucciones de uso y observar las advertencias de seguridad. Utilizar este manual para familiarizarse con el aparato, su uso correcto y las advertencias de seguridad pertinentes. Guardar las instrucciones de uso en un lugar de fácil acceso.

E

- Es preciso llevar equipamiento de protección personal siempre que se utilice la máquina.
- Llevar siempre gafas de protección para evitar sufrir daños oculares.
- Si se tiene el cabello largo, recogerlo con una redecilla o llevar una gorra adecuada.
- Ponerse ropa de trabajo ajustada.
- La herramienta giratoria podría pillar mangas, etc.
- Para eliminar las virutas, utilizar una herramienta adecuada. No retirarlas nunca simplemente con las manos.
- Retirar las virutas cuando la máquina esté apagada, preferentemente con una escobilla o un pincel.
- Sólo les está permitido el uso de la máquina a personas mayores de 18 años que estén familiarizados con el manejo de la misma.
- A los jóvenes de 16 a 18 años de edad sólo les está permitido el uso de la máquina bajo la supervisión de un adulto.
- Antes de comenzar los trabajos, comprobar que el dispositivo de protección funcione correctamente.
- No sobrecargar la máquina. Se trabajará mejor y de forma más segura si se hace con la potencia indicada.
- Utilizar la herramienta adecuada y comprobar que las herramientas (cuchilla de corte, broca) estén afiladas y en perfecto estado.
- Mantener el cable alejado de la parte trasera del aparato en todo momento. Es preciso proteger el cable del calor, del aceite y de cantos vivos.
- Desenchufar la máquina antes de realizar trabajos de reparación, mantenimiento y cuando no se esté utilizando.
- ¡Los trabajos en instalaciones eléctricas sólo deberán ser llevados a cabo por un electricista! Sólo se pueden utilizar piezas originales.
- Es conveniente mantener el lugar de trabajo limpio. Es preciso estar atento a lo que se hace mientras se trabaja con la máquina. Actuar siempre de forma razonable.
- Asegurarse de que la base pueda soportar el peso de la máquina y sea suficientemente estable para que no se produzcan vibraciones.
- En la fábrica se han engrasado todas las piezas al descubierto para protegerlas de la corrosión. Limpiar la máquina antes de la puesta en marcha con un producto de limpieza adecuado y ecológico.
- **¡Atención!** Cerrar la cubierta de protección del mandril antes de conectar la máquina.
- No está permitido taladrar ni fresar materiales nocivos para la salud o que produzcan gran cantidad de polvo, como la madera, el teflón, etc.
- No utilizar la máquina cerca de líquidos o gases inflamables.
- Trabajar con la máquina sólo en recintos adecuados, evitando hacerlo en lugares húmedos o mojados.
- La zona de trabajo debe estar siempre bien iluminada.
- No tirar del cable para desenchufar la máquina.
- Asegurarse de que la pieza esté bien sujeta a la hora de realizar trabajos. Sujetar la pieza siempre con un tornillo de banco para máquinas o con ayuda de abrazaderas.
- Utilizar exclusivamente herramientas afiladas y limpias.
- Desconectar y desenchufar inmediatamente la máquina cuando se produzcan situaciones peligrosas o averías técnicas.
- En caso de estar dañada, no se podrá seguir trabajando con la máquina y se deberá desenchufar.
- ¡Atención! Sólo se pueden utilizar herramientas y accesorios autorizados por el fabricante. El uso de piezas no autorizadas puede conllevar el peligro de sufrir accidentes.
- Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. El desorden puede conllevar accidentes.
- Ponerse gafas de protección. En los trabajos que generen gran cantidad de polvo será preciso utilizar un mascarilla.
- Antes de empezar a trabajar, retirar la llave portabrocas y cualquier otra herramienta.

5. Características técnicas

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión nominal | 230 V ~ / 50 Hz |
| Potencia nominal | 550 W S3 50% 400 W S1 |
| Gama de revoluciones (L) baja | 50–1.100 r.p.m. |
| Gama de revoluciones(H) baja | 120–2.500 r.p.m. |
| Cono Morse en husillo | MK 3 |
| Diámetro de taladro máx. | 16 mm |
| Diámetro fresa de punta | 13 mm |
| Diámetro fresa frontal | 30 mm |
| Mesa de cruz | 410 x 110 mm |
| Ajuste máx. de mesa en x | 250 mm |
| Ajuste máx. de mesa en y | 100 mm |
| Elevación máx. de husillo | 220 mm |
| Ajuste angular izda./dcha. | -45° - +45° |
| Nivel de presión acústica LPA | 83 dB(A) |
| Tipo de protección | IP 23 |
| Peso | 62 kg |

Régimen de funcionamiento S3 (régimen periódico de funcionamiento discontinuo):

Es posible poner la máquina en funcionamiento con potencia nominal durante un periodo determinado de tiempo (régimen permanente relativo en % del ciclo de trabajo). Después, la máquina deberá pararse por un periodo de tiempo (pausa) para no sobrecalentarla. El ciclo de trabajo está formado por el tiempo de sollicitación y la duración de las pausas. Durante las paradas entre los ciclos, la máquina no se vuelve a enfriar a la temperatura ambiente. Mientras no se indique lo contrario, la duración de un ciclo es de 10 min.

6. Puesta en marcha**¡Atención!**

- Retirar el enchufe de la toma de contacto antes de llevar a cabo cualquier operación de montaje y regulación.
- Para evitar daños producidos por el transporte, transportar la máquina en vertical y preferentemente en su embalaje original!
- ¡Tener en cuenta el peso de la máquina! El peso neto de la máquina es de 62 kg. Utilizar un medio de transporte adecuado que pueda soportar el peso de la máquina. En caso de que no haya ninguno disponible, elevar la máquina con cuidado para no producir daños ni a personas ni a la máquina.
- Proteger el aparato de la humedad y de la lluvia.
- Almacenar y utilizar la máquina exclusivamente en recintos secos y bien ventilados. La temperatura óptima para el funcionamiento debe ser entre +15°C y +40°C.
- ¿Se encuentran bien sujetos el mandril y la fresa?
- Controlar si se ha soltado alguna pieza de la máquina.
- ¿Se ha seleccionado la gama de revoluciones correcta?
- ¿Están tanto la máquina como la pieza de sujeción limpias de virutas?
- Comprobar que los tornillos de fijación del mandril de tres mordazas estén bien apretados y si es fácil girar con la mano el husillo de trabajo.
- Antes de la puesta en marcha es preciso montar todas las cubiertas y los dispositivos de seguridad.
- El mandril debe funcionar sin ningún tipo de obstáculos.
- Antes de conectar la máquina, asegurarse de que todo esté bien montado y de que las piezas móviles se muevan con suavidad.
- Antes de conectar la máquina, asegurarse de que

los datos de la placa de características coincidan con los datos de la red eléctrica.

6.2 Ubicación

Colocar la máquina sobre una superficie plana (banco de trabajo, etc.).

¡Importante! La máquina debe estar fijada a la base con cuatro tornillos. Para ello, hacer uso de las perforaciones de fijación en el tablero base de la máquina.

Asegurarse de que haya suficiente espacio para mover la mesa de cruz y para regular la inclinación. Asegurarse de que la base de la máquina es suficientemente estable para soportar su peso (aprox. 62 kg).

Todas las piezas al descubierto han sido engrasadas para protegerlas de la corrosión. Limpiar la máquina antes de la puesta en marcha con un producto de limpieza adecuado y ecológico. No utilizar productos de limpieza que puedan deteriorar la pintura de la máquina y asegurarse de que durante la limpieza se disponga de suficiente ventilación. Tras la limpieza de la máquina, volver a engrasarla ligeramente con aceite lubricante exento de ácidos.

Atención: Tanto el aceite como la grasa y los productos de limpieza son perjudiciales para el medio ambiente, por lo tanto, se deben eliminar de forma ecológica, ¡no tirarlos a la basura doméstica!

6.3 Tensión de red/interruptor

La máquina sólo puede funcionar con corriente monofásica 230 voltios / 50 Hz. El circuito ha de estar protegido con 16 A como máximo.

6.3.1 Conectar la máquina (fig. 3)

Antes de la conexión, la protección contra virutas (16) se debe encontrar plegada hacia abajo. Para conectarla, presionar la tecla verde (I).

Si el piloto de control verde (a) se ilumina, la máquina se puede conectar mediante el selector de velocidad (6) para ponerla a la velocidad deseada.

Si, adicionalmente, se ilumina el piloto de control naranja (b), se deberá poner el selector de velocidad (6) primero en la posición "0" para que el piloto se vuelva a apagar. Seguidamente, seleccionar la velocidad deseada y la máquina funciona.

6.3.2 Desconectar el aparato

Desconectar la máquina presionando la tecla roja "0" o la "TECLA PARO DE EMERGENCIA" (c) y desenchufarla.



7. Manejo y ajuste

Atención: Los ajustes se deberán realizar exclusivamente cuando la máquina esté desconectada.

7.1 Ajuste de las revoluciones

Se pueden seleccionar dos gamas de velocidades mediante la palanca de engranaje (5) situada en el lateral de la máquina.

Posición delantera (L) para la gama de revoluciones 50 a 1100 r.p.m.

Posición posterior (H) para la gama de revoluciones 120 a 2500 r.p.m.

Atención: ¡No modificar nunca las gamas de revoluciones (L y H) cuando el husillo se encuentre en funcionamiento! La velocidad se puede regular de forma continua dentro de la gama de revoluciones. El ajuste de precisión de las revoluciones se lleva a cabo mediante el selector (6).

7.2 Revoluciones correctas/velocidad de corte

La elección de la velocidad de corte correcta afecta enormemente tanto a la vida útil de la herramienta como al resultado del trabajo. La velocidad adecuada depende del material. La velocidad de corte correcta se obtiene al elegir adecuadamente las revoluciones.

7.2.1 Taladrar

Regla general: Cuanto más pequeños sean los orificios y más blando el material, mayor será la velocidad.

La lista que figura más abajo sirve de ayuda a la hora de seleccionar la velocidad adecuada para los distintos materiales.

Las velocidades indicadas son sólo datos de referencia.

Ajuste de las revoluciones, véase cap. 7.1

| Ø Broca | Fundición gris | Acero | Hierro | Aluminio | Bronce |
|---------|----------------|-------|--------|----------|--------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Fresar

Las revoluciones se calculan de la siguiente forma:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = r.p.m.

v = velocidad de corte en m/min

d = diámetro de la herramienta en m

$\pi = 3,14$

Los valores para las velocidades de corte y las profundidades máximas de corte para cada material figuran en el listado a continuación o en un manual de tablas.

| Material | Resistencia a la tracción | Acero rápido | | Metal duro | |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Profundidad de corte a (mm) | Velocidad de corte v (m/min) | Profundidad de corte a (mm) | Velocidad de corte v (m/min) |
| Al Acero de construcción, Acero para herramientas. | 500 - 700 | 0,5 | 70 - 50 | 1 | 200 - 150 |
| | | 3 | 50 - 30 | 6 | 100 - 70 |
| | | 10 | 30 - 20 | 10 | 70 - 50 |
| Acero cementado y acero templado y revenido Acero fundido | 700 - 900 | 0,5 | 45 - 30 | 1 | 150 - 110 |
| | | 3 | 30 - 20 | 6 | 80 - 55 |
| | | 10 | 18 - 12 | 10 | 55 - 35 |
| Acero para tornos | 900 - 1100 | 0,5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 |
| | | 3 | 20 - 15 | 6 | 55 - 35 |
| | | 10 | 18 - 10 | 10 | 25 - 25 |
| Acero para tornos | 1100 - 1400 | - | - | 3 | 75 - 50 |
| | | - | - | 6 | 50 - 30 |
| | | - | - | 10 | 30 - 20 |
| Hierro fundido con grafito lamelar | 200 | 0,5 | 90 - 40 | 1 | 160 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| | | 10 | 45 - 35 | 1 | 100 - 80 |
| Fundición maleable negra | 200 - 400 | 0,5 | 35 - 25 | 3 | 90 - 60 |
| | | 3 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| | | 10 | 10 - 8 | 1 | 100 - 70 |
| Fundición maleable blanca | 350 | 0,5 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 |
| | | 3 | 20 - 15 | 1 | 240 - 190 |
| | | 6 | 10 - 8 | 3 | 180 - 140 |
| Aleaciones de aluminio | 350 - 400 | 0,5 | 60 - 40 | 6 | 140 - 80 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| | | 6 | 35 - 20 | 6 | 70 - 45 |
| Aleaciones de cobre | 60 - 320 | 0,5 | 160 - 160 | 0,5 | 700 |
| | | 3 | 100 - 140 | 3 | 600 - 400 |
| | | 6 | 140 - 120 | 6 | 500 - 250 |
| Aleaciones de aluminio | 320 - 440 | 1 | 140 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 300 - 150 |
| | | - | - | 1 | 200 - 120 |
| Aleaciones de aluminio | 440 + | - | - | 6 | 150 - 50 |
| | | 3 | 150 - 100 | 3 | 450 - 350 |
| | | 6 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 |
| Aleaciones de aluminio | 200 - 400 | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 |
| | | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 |
| | | - | - | - | - |

7.3 Sujeción de las herramientas (fig. 4,5,6)

En el husillo de trabajo sólo se pueden utilizar herramientas, dispositivos de sujeción o alojamientos de herramientas con cono Morse MK3 y rosca interior M12 para fijación de bloqueo. ¡No está permitido utilizar casquillos reductores!

7.3.1 Sujeción de herramientas en el husillo de trabajo

- ¡Desconectar y desenchufar la máquina!
- Retirar la cubierta del husillo (15).
- Limpiar y engrasar el vástago cónico y el husillo.
- Introducir el vástago cónico (18) en el manguito del husillo de trabajo (4). Atención: ¡Para evitar

sufrir daños, coger la fresa con un trapo!

- Para fijar el husillo, introducir la clavija posicionadora (17) lateralmente en el manguito del husillo.
- Apretar la barra de tracción (19) para fijar el vástago cónico con una llave de boca (SW10). La barra de tracción se atomilla en el calibre macho cónico dándole 8 vueltas (en sentido de las agujas del reloj). Importante: Asegurar **siempre** la herramienta o el portabrocas con la barra de tracción para evitar que se suelte de forma imprevista.
- Volver a retirar la clavija posicionadora (17).
- Volver a colocar la cubierta del husillo (15).

7.3.2 Retirar la herramienta del husillo de trabajo:

- ¡Desconectar y desenchufar la máquina!
- Retirar la cubierta del husillo (15).
- Para fijar el husillo, introducir la clavija posicionadora (17) lateralmente en el manguito del husillo.
- Soltar la barra de tracción con la llave de boca (SW 10) en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Aflojar cuidadosamente el vástago cónico (18) con una maza de goma y sacarlo del manguito del husillo. ¡Para evitar sufrir daños, coger la fresa con un trapo!
- Volver a colocar la cubierta del husillo (15).

7.3.3 Manejo del portabrocas

- En el portabrocas (9) deben colocarse sólo herramientas cilíndricas con el diámetro de vástago indicado. Emplear sólo una herramienta en perfecto estado y afilada. No utilizar herramientas que estén dañadas en el vástago o presenten otro tipo de deformación o daño. Utilizar exclusivamente accesorios o componentes autorizados por el fabricante.
- Introducir completamente el mango de conexión de la herramienta en el portabrocas (9) y apretarlo con la llave portabrocas.
- Volver a extraer la llave portabrocas. Asegurarse de que la herramienta colocada esté bien sujeta.
- **Atención:** No olvidar retirar la llave portabrocas. Existe peligro de sufrir heridas si la llave portabrocas sale disparada.

7.4 Sujeción de las piezas

Atención: ¡Las piezas deben encontrarse **siempre** bien sujetas! Esto es importante para la seguridad del funcionamiento y el resultado final. Si no se encuentran bien sujetas, se corre el riesgo de que la fuerza de avance de la fresa las expulse y salgan

disparadas.

Para ello, lo más indicado es un **tornillo de banco para máquinas** (no incluido entre las piezas suministradas). Con ayuda de tornillos de apriete y piedras ranuradas se puede fijar bien el tornillo de banco para máquinas a la mesa de cruz. Antes de atornillar definitivamente, el tornillo de banco deberá colocarse paralelamente a las guías de carro por medio de una galga para cuadrantes.

También se pueden utilizar **abrazaderas** (no incluidas en el volumen de entrega), para sujetar la pieza a la mesa de la máquina. Comprobar que el tamaño de las abrazaderas sea el adecuado para asegurar que la pieza esté bien sujeta.

7.5 Avance (fig. 7.8)

Todos los movimientos de avance se deben realizar a mano.

7.5.1 Avance normal del cabezal portafresa

- Extraer completamente hacia fuera de la máquina el torniquete (14) del avance.
- Gracias al torniquete, la herramienta se puede insertar rápidamente en la pieza.
- El avance normal se utiliza para perforar.
- El tope en paralelo (12) permite delimitar la profundidad de perforación o fresado en la dirección z.
- Para ello, soltar la empuñadura de sujeción (20) en el tope de profundidad (12).
- Ajustar el tope de profundidad en la posición deseada y volver a apretar la empuñadura (20).
- La posición de avance aparece indicada en la escala graduada (21).

7.5.2 Avance de precisión del cabezal portafresa

- Empujar el torniquete (14) hacia el cabezal portafresa (1) de tal forma que los dientes del acoplamiento de garras (27) encajen entre sí.
- La fresa se puede colocar con exactitud mediante la rueda de ajuste del avance de precisión (7).
- Cada división en el anillo graduado corresponde a 0,02 mm de avance de la mesa.
- Cuando se haya ajustado la profundidad de fresado deseada, se debe fijar el cabezal portafresa (1) con la palanca de apriete (28) correspondiente.

7.5.3 Avance de la mesa de cruz

- La mesa de cruz (2) de la máquina se puede mover manualmente en 2 ejes perpendiculares (X, Y).

E

- En el fresado, el avance se realiza por medio de las manivelas (10, 11).
- La posición cero del trayecto de desplazamiento se ajusta mediante el anillo graduado en la manivela.
- Cada división en el anillo graduado corresponde a 0,02 mm del trayecto de desplazamiento de la mesa.
- Cuando no se utilice un eje de desplazamiento (X o Y) de la mesa, se recomienda sujetarlo con la palanca de apriete (22).

7.6 Girar el cabezal portafresa (fig. 1, 2, 9)

Para fresar biselados o ranuras en V se puede girar en 45° el cabezal portafresa hacia la izquierda o derecha.

Atención: ¡Antes de realizar el ajuste, asegurarse de que la máquina esté bien atornillada a la superficie de trabajo!

- Desconectar el aparato.
- Sujetar bien con una mano el cabezal de la máquina (1) para evitar que se vuelque.
- Soltar la tuerca de sujeción (13) con una llave de boca (SW 32).
- Bloqueo a 0° (23), desbloquear extrayendo.
- Ajustar el ángulo de ataque deseado en la escala angular (24).
- Volver a apretar la tuerca de sujeción (13).

7.7 Ajustar las guías de ingletes (fig. 10)

El uso frecuente de la máquina puede provocar un cambio en la distancia entre las superficies de deslizamiento de los carritos transversal y longitudinal, así como del cabezal portafresa. Para garantizar un funcionamiento y movimiento adecuados, es preciso reajustar, al menos 1 vez al año, las guías de ingletes.

- Soltar las contratuercas (25).
- Reajustar el tornillo de reglaje (26) de tal forma que la presión ejercida en cada tornillo de la guía de ingletes sea homogénea.
- Ayudado por una llave de hexágono interior (3 mm), mantener el tornillo de reglaje (26) en su posición y volver a apretar las contratuercas (25).
- Consejo: Poner los tornillos de reglaje desde fuera y apretarlos siempre a la vez por los dos lados para que el ajuste sea homogéneo.

8. Trabajo con la máquina

8.1 Taladrar y fresar

- Colocar el portabrocas y la herramienta según se describe en el cap. 7.2 y asegurarlos con la barra

de tracción.

- Apretar el portabrocas con ayuda de la llave portabrocas.
- Ajustar la velocidad adecuada (véase cap. 7)
- Apretar bien la pieza mediante el tornillo de banco para máquinas o la abrazadera.
- Poner la mesa de cruz (2) en la posición deseada (dirección X o Y).
- Ajustar el tope de profundidad (véase cap. 7) y comprobar que la herramienta no toque la pieza.
- Retirar de la zona de trabajo los objetos que ya no se vayan a utilizar.
- Conectar la máquina y ajustar la velocidad adecuada mediante el selector de revoluciones (6).
- Taladrar o fresar. **Advertencia:** Cuando se deseen realizar perforaciones de mayor tamaño, taladrar primero con una broca pequeña. Durante el taladrado, sacar la broca un par de veces de la pieza para que salgan las virutas de la perforación.
- La profundidad de la perforación o del fresado depende del ajuste del tope de profundidad (12).
- Una vez finalizado el trabajo, volver a colocar el cabezal portafresa en la posición superior y desconectar la máquina.
- Limpiar la máquina y el dispositivo de sujeción y, en caso necesario, engrasarlos.

8.1.1 Avellanar y taladrado centrado

Los trabajos de avellanado se realizan a baja velocidad de corte y avance lento, mientras que el centrado se realiza a alta velocidad de corte y avance lento.

8.2 Fresado frontal

- Sujetar el mandril y la herramienta (véase cap. 7.1) y asegurarlos con la barra de tracción (19).
- Apretar el mandril con ayuda de la llave portabrocas.
- Ajustar la gama de revoluciones adecuada (véase cap. 7)
- **Atención:** ¡No modificar nunca las gamas de revoluciones (L y H) cuando el husillo se encuentre en funcionamiento!
- Apretar bien la pieza mediante el tornillo de banco o la abrazadera.
- Poner la mesa de trabajo en la posición deseada (dirección X o Y).
- Ajustar el tope de profundidad (véase cap. 7.4.1) y comprobar que la herramienta no toque la pieza.
- Retirar los objetos que no se vayan a utilizar más de la zona de trabajo.
- Conectar la máquina y ajustar la velocidad deseada.

- da mediante el selector de revoluciones (6).
- Proceder a fresar. Para ello, reajustar la mesa de cruz mediante la manivela en la dirección X y Y. (véase 7.5.3)
 - Tras finalizar el trabajo, desconectar la máquina y volver a poner el cabezal portafresa (1) en la posición superior.
 - Limpiar la máquina y el dispositivo de sujeción y, en caso necesario, engrasarlos.

Tras utilizar la máquina, volver a limpiar y engrasar la mesa de trabajo.

9. Cuidado y mantenimiento

¡Desenchufar la máquina antes de proceder a realizar trabajos de cuidado y mantenimiento!

Realizar trabajos de mantenimiento de forma periódica (dependiendo de la frecuencia de uso). Es preciso documentar adecuadamente todos los trabajos de mantenimiento.

- Mantener el vástago cónico y la fresa siempre limpios.
- Para proteger la fresa cuando no se utilice, se recomienda guardarla en una caja.
- Comprobar que todo el circuito eléctrico funcione correctamente (interruptor, enchufe, contactos, etc.).
- Para evitar daños graves, ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica siempre que aparezcan averías que no se puedan subsanar con el mantenimiento normal. La dirección del mismo figura en el certificado de garantía.
- Comprobar que el cabezal de la fresadora se mueva fácilmente y asegurarse de que no se haya soltado.
- Comprobar que el husillo no oscile demasiado.
- Comprobar que todas las atornilladuras estén bien sujetas.

9.1 Lubricación (fig. 11)

Para asegurar que el resultado final sea óptimo y proteger la máquina contra la corrosión, es preciso lubricarla y engrasarla regularmente. Repartir el aceite o la grasa de lubricación de forma homogénea con un pincel o con un paño que no desprenda pelusa.

Puntos de lubricación y lubricantes:

Todas las piezas de la máquina sin pintar: Aceite lubricante

Cremallera en la columna: Aceite lubricante

Mesa de la máquina: Aceite lubricante

Mecanismo del avance de precisión: Aceite lubricante

Husillo de avance carrito longitudinal: Aceite lubricante

Husillo de avance carrito transversal: Aceite lubricante

Guía prismática cabezal portafresa: Aceite lubricante

Rodamiento giratorio cabezal portafresa: Grasa lubricante

Guía prismática carrito transversal: Grasa lubricante

Guía prismática carrito longitudinal: Grasa lubricante

Accesorio especial:

Se dispone de los siguientes accesorios para la máquina:

- Tornillo de banco para máquinas
- Juego de abrazaderas (51 piezas)
- Juego de portafresas 4-16 mm (9 piezas)
- Fresadora con placas de corte reversibles \varnothing 30 mm
- Placas de corte reversibles de metal duro

10. Pedido de piezas de recambio

Al solicitar recambios se indicarán los datos siguientes:

- Tipo de aparato
- No. de artículo del aparato
- No. de identidad del aparato
- No. del recambio de la pieza necesitada.

1. Laitteen kuvaus

1. Jyrsinpää
2. Ristipöytä
3. Koneen pylväs
4. Käyttökara
5. Vaihdvipu
6. Kierrosluvun valintakytkin
7. Siirtoliikkeen hienosäätöpyörä
8. Päälle-/pois-katkaisin
9. Hammaskehräporanistukka
10. Poikittaiskelkan käsikampi
11. Pitkittäiskelkan käsikampi
12. Syvyyssvaste
13. Kallistuksensäädön lukitusmutteri
14. Kääntöristi
15. Karanpeite
16. Käännettävä lastusuojaus

2. Toimitukseen kuuluu

- Pora-, jyrsinkone
- Poranistukan avain
- Koukkuavain
- Kiinnityspuikko
- Työkalu

3. Määräysten mukainen käyttö

Tämä kone on suunniteltu pienten (suurimmat mitat: 300 mm x 200 mm x 200 mm), metallista, muovista tai senkaltaisista materiaaleista valmistettujen työstökappaleiden poraamiseen ja syvä- tai pintajyrsintään. Vakiovarusteisessa hammaskehräporanistukassa saa käyttää ainoastaan lieriömäisellä kork. 16 mm paksulla varrella varustettuja poraus- ja jyrsintätyökaluja. Metallin (ST37) työstössä ei työkalun varren läpimitan tulisi olla suurempi kuin 13 mm. Lisäksi on mahdollista liittää kartionmuotoisella varrella (MK3) varustettuja työkaluja suoraan käyttökaraan. Tämä pora- ja jyrsinkone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä sitä saa käyttää teollisuustarkoituksiin. Koneetta saa käyttää ainoastaan sen tässä määritetyn käyttötarkoituksen. Kaikkinainen muu tämän ylittävä käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi.

Kaikenlaatuisista tästä aiheutuvista vaurioista tai loukkaantumisista vastaa laitteen omistaja tai käyttäjä, mutta ei valmistaja. Määräysten mukaisen käytön olennainen osa on myös käyttöohjeessa annettujen työturvallisuusmääräysten sekä asennusohjeiden ja käyttöä koskevien neuvojen

36

noudattaminen. Koneetta käyttävät ja huoltavat henkilöt tulee perehdyttää näihin ja heille tulee selvittää mahdollisesti esiintyvät vaaratilanteet. Tämän lisäksi tulee voimassaolevia tapaturmanehkäisymääräyksiä noudattaa mitä tarkimmin. Myös muita työterveyttä ja turvallisuusteknisiä alueita koskevia yleisiä sääntöjä tulee noudattaa.

Koneeseen tehdyt muutokset sulkevat valmistajan vastuun tästä aiheutuvista vahingoista täysin pois. Määräysten mukaisesta käytöstä huolimatta ei tiettyjä jäämääriskitekkijöitä voida täydelleen sulkea pois. Koneiden rakenteesta ja kokoonpanosta riippuen saattaa esiintyä seuraavaa.

- Leukaistukkaan koskettaminen sen suojaamattomassa osassa.
- Pyöriin osiin tarttuminen (loukkaantumisvaara)
- Työstökappaleiden ja niiden palasten poissinkoutuminen.
- Loukkaantumisvaara uhkaa kiertotaltasta, jota ei käytetä työstökappaleessa.
- Sellaiset työstökappaleet, joiden läpimita sallii niiden työntämisen leukapinteen läpi karan suuntaan, eivät missään tapauksessa saa ulottua taakse koneen rajauksen ulkopuolelle (loukkaantumisvaara).
- Terveydelle vahingolliset jäädytys- ja voiteluaineet. Huolehdi niiden ympäristöstävällisestä hävittämisestä.
- Pyöriin koneen osiin koskettaminen suojaamattomilla alueilla. Loukkaantumisvaara!
- Huomio: loukkaantumisvaara! Ota leukaistukan avain aina heti pois aläkä koskaan jätä sitä paikalleen!
- Työstökappaleiden ja niiden palasten poissinkoutuminen.
- Loukkaantumisvaara uhkaa jyrsintyökälusta, jota ei käytetä työstökappaleessa.
- Silmien vahingoittuminen poislentävien lastujen ja muiden sirpaleiden vuoksi. Käytä ehdottomasti suojalaseja!

4. Tärkeitä ohjeita

Ole hyvä ja lue ennen käyttöönottoa tämä käyttöohje tarkkaavaisesti läpi ja noudata siinä annettuja turvallisuusmääräyksiä. Perehdy tämän käyttöohjeen avulla laitteeseen, sen oikeaan käyttöön sekä sitä koskeviin turvallisuusmääräyksiin. Säilytä tämä käyttöohje aina niin, että se on milloin vain käyttäjän saatavilla.

- Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on ehdottomasti tarpeen kaikissa koneella suoritettavissa töissä.
- Käytä silmävaurioiden välttämiseksi aina suojalaseja.
- Käytä ehdottomasti hiusverkkoa tai sopivaa työpäähinettä, jos hiukset ovat pitkät.
- Käytä vartalonmukaista suojapukua.
- Pyörivä työkalu saattaa tarttua hihaan tms. .
- Käytä lastujen poistoon tähän sopivaa lastukoukua. Älä koskaan ota lastuja pois paljain käsin.
- Koneen ollessa sammutettuna poistat lastut parhaiten käsiharjalla tai siveltimellä.
- Konetta saavat käyttää vain 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat perehtyneet koneen käyttöön ja sen toimintaan.
- Nuoret henkilöt, jotka ovat 16 - 18 vuoden ikäisiä, saavat käyttää konetta ainoastaan aikuisen henkilön valvonnassa.
- Tarkasta ennen työhön ryhtymistä, että suojavarusteet toimivat moitteettomasti.
- Älä ylikuormita konetta. Työ sujuu paremmin ja turvallisemmin oikealla tehoalueella.
- Käytä oikeaa työkalua ja huolehdi siitä, että työkalut (kierotaltat, poranterät) eivät ole tylstyneet tai katkenneet.
- Vedä johto aina taaksepäin koneesta pois. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä sekä teräviltä reunoilta.
- Irroita pistoke pistorasiasta aina ennen korjaus- ja huoltotoimia ja kun konetta ei käytetä.
- Sähkölaitteiden korjaukset saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö käyttäen alkuperäisiä varosia.
- Siisti työpaikka helpottaa työskentelyä. Ole tarkkana työskennellessäsi. Käytä järjeäsi.
- Tarkasta, että alusta kestää koneen painon ja on riittävästi vakaa, jotta työstössä ei voi esiintyä värinää.
- Korroosioneston vuoksi on kaikki kiiltävät koneen osat tehtaalla voideltu paksultikin rasvalla. Puhdista kone ennen käyttöönottoa tarkoitukseen sopivalla, ympäristöystävällisellä puhdistusaineella.
- **Huomio!** Sulje leukakiinnikkeen suojus ennen kuin käynnistät koneen.
- Koneella ei saa työstää mitään terveydelle vaarallisia tai pölyä synnyttäviä materiaaleja, kuten esim. puuta, tefonia jne.
- Älä käytä konetta helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen lähistöllä.
- Käytä konetta ainoastaan tähän sopivissa tiloissa äläkä jätä konetta kosteaan tai märkään ympäristöön.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta työn aikana.
- Älä käytä johtoa pistokkeen irrottamiseen pisto-

rasiaista.

- Huolehdi siitä, että työn aikana työstökappale on kiinnitetty lujasti paikalleen. Kiinnitä työstökappale aina koneruuvipenkkiin tai pinneleukoihin.
- Käytä ainoastaan teräviä ja puhtaita työkaluja.
- Sammuta kone heti vaarallisissa tilanteissa tai teknisen häiriön sattuessa ja irrota verkkopistoke!
- Jos kone vahingoittuu, ei sitä saa enää käyttää ja verkkopistoke tulee irroittaa!
- Huomio! Koneessa saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä työkaluja ja lisävarusteita. Hyväksymättömien osien ja muiden tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle vaaratilanteita.
- Pidä työalueesi siistinä ja järjestyksessä. Työalueella vallitsevasta epäjärjestyksestä voi aiheutua tapaturmia.
- Käytä suojalaseja. Jos työssä kehittyy paljon pölyä, tulee lisäksi käyttää kasvo- tai pölynaama-
- Poista istukanavaimet ja muut työkalut ennen työn aloittamista.

5. Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Nimellisjännite | 230 V ~ / 50 Hz |
| Nimellisteho | 550 W S3 50% 400W S1 |
| Kierrosalue (L) alhainen | 50-1.100 min ⁻¹ |
| Kierrosalue (H) korkea | 120-2.500 min ⁻¹ |
| Morsekartio karassa | MK 3 |
| Porausläpimitta kork. | 16 mm |
| Sormijyrsimen läpimitta | 13 mm |
| Laakajyrsimen läpimitta | 30 mm |
| Ristipöytä | 410 x 110 mm |
| Pöydänsäätö x-suuntaan kork. | 250 mm |
| Pöydänsäätö y-suuntaan kork. | 100 mm |
| Karanliike kork. | 220 mm |
| Kulmansäätö vas/oik | -45° - +45° |
| Äänen painetaso LPA | 83 dB(A) |
| Suojalaji | IP 23 |
| Paino | 62 kg |

Käyttötapa S3 (jaksottainen sammutuskäyttö):

Konetta voidaan käyttää tietty aika (suhteellinen käyttöaika prosentteina käyntiajasta) täydellä nimellisteholla. Sen jälkeen koneen tulee seistä tietty aika (tauko-aika), jotta se ei kuumene liiaksi. Käyntiaika koostuu kuormitusajasta ja taukoajasta. Käyntiaikajaksojen välillä olevan seisonnan aikana kone ei enää jäähdy huoneenlämpöön. Käyntiaikajakso kestää 10 minuuttia, ellei tästä ole toisin ilmoitettu.

6. Käyttöönotto

Huomio!

- Irroita verkkopistoke ennen kaikkia asennus- ja säätötoimia.
- Kuljetusvaurioiden välttämiseksi saa konetta kuljettaa vain pystyasennossa, parhaiten pakattuna alkuperäispakkaukseen!
- Ota koneen paino huomioon! Koneen nettopaino on 62 kg. Käytä sopivaa kuljetusvälinettä, joka pystyy kantamaan koneen. Mikäli kuljetusvälineitä ei ole käytettävissä, nosta konetta varovaisesti, jotta koneelle tai ihmisille ei satu vahinkoja.
- Suojaa konetta kosteudelta ja sateelta.
- Koneen asennus ja käyttö on sallittu vain kuivissa, tuuletetuissa tiloissa. Koneen käyttölämpötila-alueen tulisi olla +15° ja +40°C välillä.
- Onko työkaluistukka ja jyrsin kiinnitetty tukevasti?
- Tarkasta, ovatko koneen osat mahdollisesti irronneet paikoiltaan.
- Onko valittu oikea kierroslukualue?
- Ovatko kone ja kiinnityslaitteet puhtaat ja lastuttomat?
- Tarkasta, että kolmileukaistukan kiinnitysruuvit on kiristetty tiukkaan ja että käyttökaraa voi helposti pyörittää käsin.
- Ennen käyttöönottoa tulee kaikki suojukset ja turvavarusteet asentaa paikalleen.
- Leukaistukan tulee voida pyöriä esteettä.
- Ennen kuin painat käynnistintä, varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että liikkuvat osat liikkuvat helposti.
- Varmista ennen koneen liittämistä verkkoon, että koneen tyyppikilvessä olevat tiedot vastaavat verkkovirtatietoja.

6.2 Kokoaminen

Aseta kone tasaiselle alustalle (työpöydälle tms.)

Tärkeää: Kone tulee ruuvata neljällä ruuvilla tiukasti alustaan kiinni. Käytä tässä koneen pohjalevyssä olevaa neljää kiinnitysporauksreikä.

Varmista, että asennuspaikalla on riittävästi tilaa ristipöydän liikkeeseen ja kallistuskulman säätöihin. Huolehdi siitä, että koneen alusta on riittävän tukeva kantamaan koneen painon (n. 62 kg)!

Korroosionestoksi on tehtäällä voideltu kaikki kiittävät koneen osat paksulla rasvalla. Puhdista kone ennen käyttöönottoa tarkoitukseen sopivalla,

ympäristöystävällisellä puhdistusaineella. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita, jotka saattavat syövyttää koneen maalia, ja huolehdi puhdistuksen aikana riittävästä tuuletuksesta. Öljyä kone puhdistuksen jälkeen uudelleen ohuesti hapottomalla voiteluöljyllä!

Huomio: Öljy, rasva ja puhdistusaineet ovat

ympäristölle vaarallisia ja ne tulee hävittää ympäristöystävällisesti – niitä ei saa heittää kotitalousjätteisiin!

6.3 Verkkoliitäntä / katkaisin

Konetta saa käyttää vain yksivaihevirralla 230 V / 50 Hz. Yrityksen toimesta tulee virtapiiri varmistaa kork. 16 A varokkeella.

6.3.1 Koneen käynnistys (kuva 3)

Ennen koneen käynnistystä tulee käännettävän lastusuojuksen (16) olla käännettynä alas. Käynnistä kone painamalla vihreää näppäintä (I). Jos vihreä merkkivalo (a) syttyy palamaan, voi koneen käynnistää kierrosluvun valintakytkimellä (6) ja haluttu kierrosluku säätää. Jos oranssi merkkivalo (b) syttyy palamaan, tulee kierrosluvun valintakytkin (6) ensin kääntää „0“-asentoon, jolloin keltainen merkkivalo sammuu. Sen jälkeen voi halutun kierrosluvun säätää koneeseen ja kone käynnistyy.

6.3.2 Koneen sammutus

Sammuta kone painamalla punaista „O“-näppäintä tai painamalla „HÄTÄ-SEIS“-näppäintä (c) ja erota se sähköverkosta vetämällä verkkopistoke irti.

7. Käyttö ja säädöt

Huomio: Kaikki koneen säädöt saa tehdä vain kun verkkopistoke on irroitettu.

7.1 Kierrosluvun säätö

Koneen sivulla olevalla vaihdevivulla (5) voidaan valita kaksi kierroslukualuetta.

Etummainen asento (L) kierroslukualueelle
0 - 1100 min⁻¹
Takimmainen asento (H) kierroslukualueelle
120 - 2500 min⁻¹

Huomio: Kierroslukualueita (L ja H) ei saa muuttaa karan pyöriessä! Kierrosluku voidaan säätää portaattomasti valitulla kierroslukualueella. Kierrosluvun hienosäätö tehdään kierrosluvun valintakytkimellä (6).

7.2 Oikea kierrosluku / leikkausnopeus

Oikean leikkausnopeuden valinnalla on suuri vaikutus työkalun seisonta-aikaan ja työstötulokseen. Se tulee valita aina työstömateriaalin mukaan. Oikean leikkausnopeuden saat valitsemalla oikean kierrosluvun.

7.2.1 Poraaminen

Nyrkkisääntö: mitä pienempi reiät ovat ja mitä pehmeämpi raaka-aine, sitä suurempi kierrosluku. Allaoleva luettelo auttaa valitsemaan oikean kierrosluvun eri materiaaleja varten. Annetut kierrosluvut ovat kuitenkin vain viitteellisiä. Kierrosluvun säätö katso lukua 7.1

| Ø Poranterä | Harmaavalu | Teräs | Rauta | Alumiini | Pronssi |
|-------------|------------|-------|-------|----------|---------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Jyrsintä

Kierrosluvun voi laskea seuraavan kaavan mukaan:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = kierrosluku min⁻¹
v = leikkausnopeus m/min
d = työkalun läpimitta m
π = 3,14

Kutakin raaka-ainetta koskevat leikkausnopeudet ja suurimmat leikkaussyvytydet löydät allaolevasta luettelosta tai materiaalitaulukkokirjasta.

| Matériau | Résistance à la traction | Acier rapide | | Métal dur | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Profondeur de coupe a [mm] | Vitesse de coupe v [m/min] | Profondeur de coupe a [mm] | Vitesse de coupe v [m/min] |
| 500 - 700 | - | 0,5 | 70 - 90 | 1 | 200 - 150 |
| | | 3 | 50 - 30 | 6 | 100 - 70 |
| | | 10 | 30 - 20 | 10 | 70 - 50 |
| 700 - 900 | - | 0,5 | 45 - 30 | 1 | 150 - 110 |
| | | 3 | 30 - 20 | 6 | 80 - 55 |
| | | 10 | 18 - 12 | 10 | 55 - 35 |
| 800 - 1100 | - | 0,5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 |
| | | 3 | 20 - 15 | 6 | 55 - 35 |
| | | 10 | 18 - 10 | 10 | 35 - 25 |
| 1100 - 1400 | - | - | - | 1 | 75 - 50 |
| | | - | - | 3 | 50 - 30 |
| | | - | - | 6 | 30 - 20 |
| Acier de construction gén.; acier pour outils; acier de cémentation et acier de traitement; acier moulé | 700 | 0,5 | 90 - 40 | 1 | 160 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| | | 10 | 45 - 35 | 1 | 100 - 80 |
| Acier moulé avec graphite à lamelles | 200 | 3 | 35 - 25 | 3 | 90 - 60 |
| | | 10 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| | | 0,5 | 40 - 30 | 1 | 100 - 70 |
| Fonte malléable noire | 350 | 3 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 |
| | | 0,5 | 70 - 45 | 1 | 240 - 180 |
| | | 3 | 60 - 40 | 3 | 180 - 140 |
| Fonte malléable blanche | 350 - 400 | 5 | 40 - 20 | 6 | 140 - 80 |
| | | 0,5 | 80 - 40 | 1 | 150 - 100 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| Aluminium | 60 - 320 | 0,5 | 35 - 20 | 6 | 70 - 45 |
| | | 0,5 | 180 - 160 | 0,5 | 700 + |
| | | 3 | 160 - 140 | 3 | 600 - 490 |
| Alliages | 320 - 440 | 6 | 140 - 120 | 6 | 500 - 250 |
| | | 1 | 140 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 320 - 150 |
| Culvre | 440 + | - | - | 1 | 200 - 120 |
| | | - | - | 6 | 150 - 50 |
| | | 3 | 150 - 100 | 3 | 120 - 50 |
| Alliages | 200 - 400 | 6 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 |
| | | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 |
| | | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 |

7.3 Työkalujen kiinnitys (kuvat 4, 5, 6)

Käyttökaraassa saa käyttää ainoastaan sellaisia työkaluja, kiinnityslaitteita tai työkaluistukkoita, jotka kiinnitetään Morse-kartiolla MK3 ja sisäkierteillä M12 muotosuuntaisesti. Pienennysholkkeja ei saa käyttää!

7.3.1 Työkalujen kiinnitys käyttökaraan

- Sammuuta kone ja irroita verkkopistoke!
- Ota karan suojus (15) pois.
- Puhdista kartionvarsi ja kara ja poista niistä rasva.
- Työnnä sitten kartionvarsi (18) käyttökaraan (4) holkkiin. Huomio: loukkaantumisten välttämiseksi tulee jysinterään tarttua riepua käyttäen!
- Käyttökaran lukitsemiseksi työnnä lukituspuikko (17) sivulta karan holkkiin.
- Kiristä vetotanko (19) kartiovarren kiinnittämiseksi leuka-avaimella (koko 10). Vetotanko tulee ruu vata kartiotuurnaan n. 8 kierroksella (myötöpäivään). Tärkeää: varmista työkalu tai poranistukka aina vetotankoa käyttäen, jotta työkalu ei voi päästä irtomaan tahattomastai.
- Ota lukituspuikko (17) jälleen pois.
- Pane karansuojus (15) takaisin paikalleen.

7.3.2 Työkalun poisto käyttökaraasta:

- Sammuuta kone ja irroita verkkopistoke!
- Ota karan suojus (15) pois.
- Käyttökaran lukitsemiseksi työnnä lukituspuikko

FIN

(17) sivulta karan holkkiin.

- Irroita vetotanko leuka-avaimella (koko 10) vastapäivään.
- Löysennä kartiovartha (18) varovasti kumivasaralla ja ota se pois karanholkista. Loukkaantumisten välttämiseksi tulee jyrsterään tarttua riepua käytäen!
- Pane karansuojus (15) takaisin paikalleen.

7.3.3 Poranistukan käsittely

- Poranistukkaan (9) saa kiinnittää vain lieriövirtaisia työkaluja, joiden varren läpimitta vastaa annettua suurinta läpimittaa. Käytä vain moitteettomia, teräviä työkaluja. Älä käytä sellaisia työkaluja, joiden varret ovat vahingoittuneet tai jotka ovat muuten jollain tavalla vääntyneet tai vahingoittuneet. Käytä ainoastaa valmistajan hyväksymiä varusteita tai lisälaitteita.
- Työnnä työkalun varsi kokonaan poranistukkaan (9) ja kiristä se mukana toimitetulla poranistukan avaimella.
- Ota poranistukan avain jälleen pois. Tarkasta kiinnitetyn työkalun luja asento.
- **Huomio:** Älä jätä poranistukan avainta paikalleen.
- Poissinkoutuva poranistukan avain aiheuttaa loukkaantumisaaran.

7.4 Työstökappaleiden kiinnitys

Huomio: Työstökappaleet tulee aina kiinnittää lujasti paikalleen! Tämä on tärkeää käyttöturvallisuuden ja työstötuulosten kannalta. Jos työstökappale ei ole lujasti paikallaan, voi jyrsimen siirtovoima tempaista sen irti ja singota sen pois.

Tähän soveltuu parhaiten **koneruuvipenkki** (ei kuulu toimitukseen). Koneruuvipenkki voidaan kiinnittää tukevasti koneen ristipöytäan kiinnitysruuvein ja urakappalein. Ennen ruuvien lopullista kiristämistä tulee koneruuvipenkki kohdistaa tarkalleen samansuuntaiseksi kelkan ohjaimien kanssa.

Työstökappaleen kiinnittämisessä koneenpöytäan voidaan käyttää myös **kiinnitysleukoja** (eivät kuulu toimitukseen). Tällöin tulee tarkastaa, että kiinnitysleukojen tai -kappalien koko on sopiva, jotta työstökappaleen luja kiinnitys on taattu.

7.5 Siirtoliike (kuvat 7, 8)

Kaikki siirtoliikkeet tulee tehdä käsin.

7.5.1 Jyrinpään normaali siirtoliike

- Veda siirtolaitteen kääntöristi (14) kokonaan ulospäin koneesta pois.
- Työkalun voit nyt viedä kääntöristillä nopeasti

työstökappaleen viereen.

- Normaalii siirtoliikettä käytetään porauksia tehtäessä.
- Syvyysvasteella (12) voit rajoittaa poraus- tai jyrintäsyvyyden z-suunnassa.
- Irroita sitä varten syvyysvasteen (12) lukituskahva (20)
- Säädä syvyysvaste haluttuun asemaan ja kiristä lukituskahva (20) jälleen.
- Siirtoliikeasema voidaan lukea asteikosta (21).

7.5.2 Jyrinpään liikkeen hienosäätö

- Työnnä kääntöristiä (14) siten jyrinpään (1) suuntaan, että leukakytimen (27) hampaat tarttuvat toisiinsa.
- Jyrsimen paikka voidaan nyt säätää tarkalleen siirtoliikkeen hienosäätöruuvien (7) avulla.
- Asteikkorenkaan yksi osaviiva vastaa 0,02 mm pöydän siirtoliikematkaa.
- Kun haluttu jyrintäsyvyys on säädetty, tulee jyrinpää (1) kiinnittää paikalleen kulloisenkin pinnevivun (28) avulla.

7.5.3 Ristipöydän siirtoliike

- Koneen ristipöytää (2) voidaan siirtää käsin kahdella toisiinsa nähden pystysuorassa olevalla akselilla (X;Y).
- Jyrinnän aikana tapahtuva siirtoliike suoritetaan käyttäen kampia (10;11).
- Käsikammassa olevien asteikkorenkaiden avulla voidaan siirtomatkan nollapiste säätää.
- Asteikkorenkaan yksi osaviiva vastaa 0,02 mm pöydän siirtoliikematkaa.
- Jos yhtä pöydän siirtoakseleista (X tai Y) ei käytetä, on suositeltavaa kiinnittää se paikalleen käyttäen kulloistakin pinnevipua (22).

7.6 Jyrinpään kallistaminen (kuvat 1, 2, 9)

Viisteiden tai V-urien jyrintää varten voi jyrinpäätä kallistaa vasemmalle tai oikealle aina 45° kulmaan asti.

Huomio: Varmista ennen säätöä, että kone on ruuvattu lujasti kiinni työpintaan!

- Sammuta kone.
- Pidä koneen päätä (1) yhdellä kädellä tukevasti kiinni estääksesi sen kaatumisen.
- Irroita kiinnitysmutteri (13) leuka-avaimella (koko 32).
- Vapauta 0°-lukitus (23) vetämällä se ulos.
- Säädä haluttu viistokulma kulma-asteikon (24) avulla.
- Kiristä kiinnitysmutteri (13) uudelleen.

7.7 Jiiriohjainten säätö (kuva 10)

Toistuvassa käytössä voi pitkittäis- ja poikittaiskelkan liukupintojen ja jyrsinpään välinen etäisyys muuttua. Jotta moitteeton toiminta ja liikkuvuus voidaan taata, tulisi jiiriohjainten säätö tarkastaa ja korjata noin 1 kerran vuodessa.

- Irroita vastamutterit (25)
- Säädä säätöruuvit (26) niin, että jiiriohjaimen kohdistuva paine on sama kunkin säätöruuvien kohdalla.
- Pidä säätöruuvia (26) sisäkoloavaimen (3 mm) avulla paikallaan ja kiristä vastamutterit (25) jälleen.
- Vinkki: Kiristä säätöruuvit aloittaen ulkosivulta aina kahdelta puolen tasaisesti, jotta säädöstä tulee tasainen.

8. Työstö

8.1 Poraaminen ja syväjyrsintä

- Aseta poranistukka ja työkalut paikalleen kuten luvussa 7.2 on neuvottu ja varmista ne veto tangolla.
- Kiristä poranistukka istukanavaimen avulla.
- Säädä oikea kierrosnumero (katso lukua 7)
- Kiinnitä työstökappale hyvin paikalleen koneruuvipenkkiä tai kiinnitysleukoja käyttäen.
- Siirrä ristipöytä (2) haluttuun asemaan (X- ja Y-suuntiin)
- Säädä syvyysvaste paikalleen (katso lukua 7) ja tarkasta, ettei työkalu kosketa työstökappaleeseen.
- Pane ne esineet pois työalueelta, joita ei enää tarvita.
- Käynnistä kone ja säädä karan kierrosnumero oikeaksi kierrosluvun valintakytkimellä (6).
- Suorita poraus- tai jyrsinätyö. **Vite:** Suurissa porausreikäisissä tulisi aloittaa esiporaamalla pienemällä poranterällä. Vedä poranterä porauksen aikana muutaman kerran ulos työstökappaleesta, jotta lastut poistuvat porausreikästä.
- Poraus- tai jyrsinätyö syntyy syvyysvasteen (12) säädön mukaan.
- Kun työ on valmis, vie jyrsinpää takaisin yläasentoon ja sammuta kone.
- Puhdista kone ja kiinnityslaite ja öljyä ne tarvittaessa.

8.1.1 Lasku ja keskitysporaus

Huomaa, että lasku tulee suorittaa alhaisella leikkausnopeudella ja alhaisella siirtoliikkeellä, kun taas keskitysporaukseen tarvitaan korkea leikkausnopeus ja alhainen siirtoliike.

8.2 Vaakajyrsintä

- Kiinnitä kiinnitysistukka ja työkalu (katso lukua 7.1) ja varmista ne vetotangolla (19).
- Kiristä kiinnitysistukka istukanavaimen avulla.
- Säädä oikea kierrosnumero (katso lukua 7)
- **Huomio:** Kierrosnumeroita (L ja H) ei saa vaihtaa karan pyöriessä!
- Kiinnitä työstökappale hyvin paikalleen koneruuvipenkkiä tai kiinnitysleukoja käyttäen.
- Siirrä työpöytä haluttuun asemaan (X- ja Y-suuntiin)
- Säädä syvyysvaste paikalleen (katso 7.4.1) ja tarkasta, ettei työkalu kosketa työstökappaleeseen.
- Pane ne esineet pois työalueelta, joita ei enää tarvita.
- Käynnistä kone ja säädä karan kierrosnumero oikeaksi kierrosluvun valintakytkimellä (6).
- Suorita jyrsinätyö. Liikuta sitä varten ristipöytä käsikammilla X- ja Y-suuntiin (katso 7.5.3).
- Kun työ on valmis, sammuta kone ja vie jyrsinpää (1) takaisin yläasentoon.
- Puhdista kone ja kiinnityslaite ja öljyä ne tarvittaessa.

Koneen käyttämisen jälkeen tulee työpöytä puhdistaa ja öljytä uudelleen.

9. Hoito ja huolto

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotoimia tulee irroittaa verkkopistoke!

Kone tulee huoltaa säännöllisin väliajoin (riippuen käyttöiästään). Huoltotyöt tulee kirjata tarkoin.

- Pidä kartiovarret ja jyrsimet puhtaina.
- Suojaa jyrsimiä säilyttämällä ne laatikossa silloin kun niitä ei käytetä.
- Tarkasta, että koko virtapiiri (katkaisimet, pistokkeet, kontaktit jne.) toimivat moitteettomasti.
- Suurempia vahinkoja ja loukkaantumisia välttääksesi ilmoita sellaiset häiriöt, jotka ylittävät tavallisen huollon, tekniseen asiakaspalveluumme. Huoltopalvelun osoitteen löydät jäljempänä olevasta takuutodistuksesta.
- Tarkasta, liikkuko jyrsinkoneen pää helposti ja huolehdi siitä, ettei se pääse löystymään.
- Tarkasta karan liikkeen mahdollinen heilahtelu.
- Tarkasta kaikkien ruuviliitosten lujuus.

9.1 Voitelu (kuva 11)

Hyvien työolosuhteiden saamiseksi ja koneen suojaamiseksi korroosiolta tulee kone säännöllisin väliajoin puhdistaa rasvasta ja rasvata uudelleen. Levitä voiteluöljyä tai voitelurasvaa tasaisesti siveltimellä tai nukkaamattomalla rievulla.

FIN

Voitelupisteet ja voiteluaineet:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Kaikki paljaat koneen osat: | Voiteluöljy |
| Pylväässä oleva hammastanko: | Voiteluöljy |
| Koneen pöytä: | Voiteluöljy |
| Siirtoliikkeen hienosäätömekanismi: | Voiteluöljy |
| Pitkittäiskelkan siirtoliikekara: | Voiteluöljy |
| Poikittäiskelkan siirtoliikekara: | Voiteluöljy |
| Jyrsinpään prismaohjain: | Voitelurasva |
| Jyrsinpään kääntölaakeri: | Voitelurasva |
| Poikittäiskelkan prismaohjain: | Voitelurasva |
| Pitkittäiskelkan prismaohjain: | Voitelurasva |

Erikoisvarusteet:

- Koneeseen on saatavana seuraavat lisävarusteet
- Koneruuvipenkki
- Kiinnityskäpäläsarja (58-osainen)
- Kiinnityspihtisarja 4-16 mm (9-osainen)
- Kääntöleikkauslevyjyrsin Ø 30 mm
- Kääntöleikkauslevy kovametallista

10. Varaosien tilaus

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

1. Beskrivning av maskinen

1. Fråshuvud
2. Korsbord
3. Maskinpelare
4. Arbetspindel
5. Växelspak
6. Varvtalsomkopplare
7. Inställningsratt för finmatning
8. Strömbrytare
9. Kuggkranschuck
10. Vev för tvärslid
11. Vev för längsslid
12. Djupanslag
13. Fästmutter för lutningsinställning
14. Matarhandtag
15. Spindelskydd
16. Uppfällbart spånskydd

2. Leveransomfattning

- Borr- och fråsmaskin
- Chucknyckel
- Haknyckel
- Fixeringsstång
- Verktyg

3. Ändamålsenlig användning

Denna maskin är avsedd för borring, djupfräsning och pinnfräsning av mindre arbetsstycken (max. mått 300 mm x 200 mm x 200 mm) av metall, plast eller liknande material. Endast borr- och fräsverktyg med ett cylindriskt fäste på max. 16 mm får monteras i den seriemässiga kuggkranschucken. Vid bearbetning av metall (ST37) bör verktygsdiametern inte överstiga 13 mm. Det är dessutom möjligt att montera verktyg med koniskt fäste (MK3) direkt i arbetsspindeln. Denna borr- och fråsmaskin är endast avsedd för privat bruk och får inte användas för industriella syften. Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga.

För materialskador eller personsador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren resp. operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar. Till maskinens ändamålsenliga användning hör också att säkerhetsanvisningarna samt monteringsanvisningarna och driftanvisningar i bruksanvisningen ska följas. Personer som använder och underhåller maskinen måste känna till maskinens funktioner och ha instruerats om eventuella faror.

Dessutom ska gällande arbetarskyddsföreskrifter följas exakt. Övriga allmänna regler för arbetsmedicinska och säkerhetstekniska områden ska även beaktas.

Om maskinen ändras leder detta till att tillverkarens ansvar för därutav resulterande skador upphör att gälla. Trots ändamålsenlig användning kan särskilda resterande riskfaktorer inte uteslutas helt. På grund av maskinernas konstruktion och sammansättning kan följande faror uppstå under drift:

- Risk för att användaren rör vid den oskyddade chucken.
- Risk för att användaren griper in i roterande delar (risk för skador).
- Risk för att arbetsstycken eller delar slungas ut.
- Risk för skador av svarvstål som inte används.
- Arbetsstycken vars diameter är så pass liten att arbetsstycket kan skjutas genom chucken i riktning mot spindeldockan får aldrig skjutas ut över den bakre maskinkanten (risk för skador).
- Hälsovådliga kyl- och smörjmedel. Beakta miljövänlig avfallshantering.
- Risk för att användaren rör vid oskyddade roterande komponenter. Risk för skador!
- Varning! Risk för skador! Dra alltid genast ut chucknyckeln och låt den aldrig sitta kvar!
- Risk för att arbetsstycken eller delar slungas ut.
- Risk för skador av fräsverktyg som inte används.
- Risk för ögonskador av kringflygande spån och annat splitter. Bär tvunget skyddsglasögon!

4. Viktiga anvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och beakta säkerhetsanvisningarna. Använd bruksanvisningen till att informera dig om maskinen, dess användningsområden samt gällande säkerhetsanvisningar. Förvara bruksanvisningen så att den alltid är tillgänglig för användaren.

- Bär personlig skyddsutrustning vid alla arbetsuppgifter med maskinen.
- Bär alltid skyddsglasögon för att undvika ögonskador.
- Bär tvunget ett hämnät eller en lämplig arbetsmössa om du har långt hår.
- Bär tätt åtsittande arbetskläder.
- Ärmar eller liknande kan fastna i det roterande verktyget.
- Använd en lämplig spånhacka för att ta bort spån. Ta aldrig bort spån med handen.

S

- Efter att maskinen har slagits ifrån kan spån enklast tas bort med en handborste eller en pensel.
- Endast personer över 18 år och som känner till maskinens verknings sätt får arbeta med maskinen.
- Ungdomar mellan 16 och 18 år får endast arbeta med maskinen under uppsikt av en vuxen person.
- Kontrollera att skyddsanordningen fungerar innan arbetet påbörjas.
- Overbelasta inte maskinen. Du arbetar bättre och säkrare inom det avsedda effektområdet.
- Använd rätt verktyg och kontrollera att verktygen (svarvstål, borr) inte är trubbiga eller har brutits.
- Kabeln måste alltid ledas bakåt och bort från maskinen. Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter.
- Dra alltid ut stickkontakten inför reparation och underhåll, samt om du inte längre ska använda maskinen.
- Arbeten på elektriska anordningar får endast utföras av behörig elinstallatör! Endast originaldelar får användas.
- Håll arbetsplatsen ren för att underlätta arbetet. Var medveten om vilket arbete du avser att utföra.
- Genomför dina arbetsuppgifter på ett rationellt sätt.
- Se till att den undre konstruktionen är kraftig nog att bära upp maskinens vikt och tillräckligt stabil så att inga vibrationer uppstår under arbetet.
- Som skydd mot korrosion har maskinens alla blanka delar fettats in ordentligt före leverans. Rengör maskinen med ett lämpligt miljövänligt rengöringsmedel innan du börjar arbeta.
- **Obs!** Stäng skyddskåpan för chucken innan du slår på maskinen.
- Hälsovådliga eller dammalstrande material, t ex trä eller teflon, får inte bearbetas med maskinen.
- Använd inte maskinen i närheten av brännbara vätskor eller gaser.
- Använd endast maskinen i lämpliga utrymmen och utsätt inte maskinen för fuktig eller våt omgivning.
- Se till att belysningen är tillräcklig när du arbetar.
- Dra inte i kabeln för att ta ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Se till att arbetsstycket har spänts fast ordentligt innan du börjar arbeta. Spänn alltid fast arbetsstycket i ett maskinskruvstycke eller med spännklor.
- Använd endast vassa och intakta verktyg.
- Slå genast ifrån maskinen och dra ut stickkontakten vid tekniska störningar eller om en farlig situation uppstår!
- Om skador uppstår får maskinen inte användas

- längre och stickkontakten måste dras ut!
- **Obs!** Endast insatsverktyg och tillbehör som har godkänts av tillverkaren får användas. Om ej godkända delar används finns det risk för att du skadas.
- Håll arbetsområdet rent och i ordning. Dålig ordning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Använd skyddsglasögon. Vid arbeten med kraftig dammbildning måste dessutom ansikt- eller dammskyddsmask användas.
- Ta bort chucknryckeln och andra verktyg innan arbetet påbörjas.

5. Tekniska data

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nominell spänning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Nominell effekt | 550 W S3 50 % 400 W S1 |
| Varvtalsområde (L) lågt | 50–1 100 min ⁻¹ |
| Varvtalsområde (H) högt | 120–2 500 min ⁻¹ |
| Morsekoda i spindel | MK 3 |
| Max. bordin diameter | 16 mm |
| Fingerfräs diameter | 13 mm |
| Pinnfräs diameter | 30 mm |
| Korsbord | 410 x 110 mm |
| Max. bordsjustering i x | 250 mm |
| Max. bordsjustering i y | 100 mm |
| Max. spindel lyftsträcka | 220 mm |
| Vinkeljustering i/r | -45° till +45° |
| Ljudtrycksnivå LPA | 83 dB(A) |
| Kapslingsklass | IP 23 |
| Vikt | 62 kg |

Driftslag S3 (intermittent drift)

Maskinen får vara i drift med sin märkeffekt under en viss tid (relativ inkopplingtid i % av arbetscykeln). Därefter måste maskinen stå still under en viss tid (paustid) för att den inte ska värmas upp till en otillåten temperatur. Arbetscykeln består av belastningstid och paustid. Under stilleståndstiden mellan arbetscyklerna kyls maskinen inte längre ned till rumstemperaturen. Arbetscykeln uppgår till 10 minuter om inga andra uppgifter föreligger.

6. Driftstart**Obs!**

- Dra ut stickkontakten inför alla slags monterings- och inställningsarbeten.
- För att undvika transportskador får maskinen endast transporteras i upprätt skick, helst i originalförpackningen!
- Beakta maskinens vikt! Maskinens nettovikt

uppgår till 62 kg. Använd ett lämpligt transportmedel som uppvisar tillräcklig bärkraft för maskinens last. Om inget sådant transportmedel står till förfogande, måste maskinen lyftas försiktigt, så att varken personer eller maskin kommer till skada.

- Skydda maskinen mot fukt och regn.
- Maskinen får endast installeras och användas i torra och ventilerade utrymmen. Temperaturområdet inom maskinens användningsområde ska ligga mellan +15°C och +40°C.
- Har verktygshucken och fräsen satts fast ordentligt?
- Kontrollera om maskindelar ev. har lossnat.
- Har rätt varvtalsområde valts?
- Är maskin och spänndon fria från spån?
- Kontrollera att monteringskruvarna till trebackshucken är hårt ådragna och att arbetsspindel lätt kan vridas runt för hand.
- Innan maskinen tas i drift måste alla skydd och säkerhetsanordningar vara monterade.
- Chucken måste kunna rotera fritt.
- Innan du trycker in strömbrytaren måste du övertyga dig om att allting har monterats rätt och att alla rörliga delar är lättgående.
- Övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nätets data innan du ansluter maskinen till vägguttaget.

6.2 Installation

Ställ maskinen på ett jämnt underlag (arbetsbänk eller liknande).

Viktigt! Maskinen måste skruvas fast i underlaget med fyra skruvar. Använd de fyra fästhålen i maskinens fotplatta.

Kontrollera att tillräcklig plats är förhånden för att köra korsbordet och för att utföra vinkelinställningen.

Kontrollera att maskinens underlag är tillräckligt stabilt för att bära upp maskinens vikt (ca 62 kg)! Som skydd mot korrosion har maskinens alla blanka delar fettats in före leverans. Rengör maskinen med ett lämpligt miljövänligt rengöringsmedel innan du börjar arbeta. Använd inga rengöringsmedel som kan angripa maskinens lackerade ytor. Sörj för fullgod ventilation under rengöring. Efter att maskinen har rengjorts måste den oljas in lätt med en syrafri smörjolja! Varning! Olja, fett och rengöringsmedel är miljöfarliga och måste avfallshanteras på miljövänligt sätt – får inte kastas i hushållsoporna!

6.3 Nätanslutning / brytare

Maskinen får endast drivas med 1-fasström 230 V / 50 Hz. Strömkretsen i byggnaden måste ha utru-

stats med en säkring på max. 16 A.

6.3.1 Slå till maskinen (bild 3)

Innan maskinen slås på måste det fällbara spänskyddet (16) ha fällt ned.

Tryck in den gröna knappen (I) för att slå på maskinen.

När den gröna kontrollampen (a) lyser kan maskinen slås på med varvtalsomkopplaren (6) och avsett varvtal ställas in.

Om dessutom den orange kontrollampen (b) lyser, måste varvtalsomkopplaren (6) först ställas i läge "0". Sedan slocknar den gula lampen. Ställ därefter in önskat varvtal på maskinen och maskinen startar upp.

6.3.2 Slå ifrån maskinen

Slå ifrån maskinen genom att trycka in den röda knappen "O" eller med nödstopp-brytaren (c). Dra sedan ut stickkontakten för att skilja maskinen åt från elnätet.

7. Använda och ställa in maskinen

Varning! Inställningar får endast utföras på maskinen om stickkontakten först har dragits ut.

7.1 Ställa in varvtalet

Två olika varvtalsområden kan ställas in med hjälp av växelspaken (5) på maskinsidan.

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Främre läget (L) för varvtalsområdet | 50 till 1100 min ⁻¹ |
| Bakre lägre (H) för varvtalsområdet | 120 till 2500 min ⁻¹ |

Varning! Varvtalsområden (L och H) får inte ändras medan spindeln körl! Varvtalet kan ställas in steglöst inom ett varvtalsområde. Använd varvtalsomkopplaren (6) för fininställning av varvtalet.

7.2 Ställa in rätt varvtal / skärningshastighet

Rätt skärningshastighet spelar en stor roll för verktygets livslängd och för arbetsresultatet. Hastigheten är beroende av vilket material som ska bearbetas. Rätt skärningshastighet kan uppnås med rätt varvtal.

7.2.1 Borra

Tumregel: Ju mindre hål och ju mjukare material, desto högre varvtal behövs.

Nedanstående lista ska hjälpa dig att välja rätt varvtal för olika material.

Varvtalen som anges ska betraktas som riktvärden. Inställning av varvtal, se kap 7.1.

S

| Ø borr | Grått gjutjärn | Stål | Järn | Aluminium | Brons |
|--------|----------------|------|------|-----------|-------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Fräsa

Varvtalet kan beräknas på följande sätt:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = Varvtal i min⁻¹

v = Skärningshastighet i m/min

d = Verktygsdiameter i m

π = 3,14

Vardeana för skärningshastigheter och maximalt skärningsdjup för resp. material anges i listan nedan eller i en tabellbok.

| Material | Draghållfasthet | Snabbstål | | Hårdmetall | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Skärningsdjup a (mm) | Skärningshastighet v (m/min) | Skärningsdjup a (mm) | Skärningshastighet v (m/min) |
| Allm. Konst. Stål verktygsstål; sätthärdsningsstål; gjutstål | 500 - 700 | 0,5 | 70 - 50 | 1 | 200 - 150 |
| | | 3 | 50 - 30 | 6 | 100 - 70 |
| | | 10 | 30 - 20 | 10 | 70 - 50 |
| | 700 - 900 | 0,5 | 45 - 30 | 1 | 150 - 110 |
| | | 3 | 30 - 20 | 6 | 80 - 55 |
| | | 10 | 18 - 12 | 10 | 55 - 35 |
| | 900 - 1100 | 0,5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 |
| | | 3 | 20 - 15 | 6 | 55 - 35 |
| | | 10 | 18 - 10 | 10 | 35 - 25 |
| | 1100 - 1400 | - | - | 1 | 75 - 50 |
| | | - | - | 3 | 50 - 30 |
| | | - | - | 6 | 30 - 20 |
| Automatstål | 700 | 0,5 | 90 - 40 | 1 | 160 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| | | 10 | 45 - 35 | 10 | 70 - 50 |
| Gjutjärn med lämellgraff | 200 | 0,5 | 45 - 35 | 1 | 100 - 80 |
| | | 3 | 35 - 25 | 3 | 50 - 50 |
| | | 10 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| 200 - 400 | 0,5 | 40 - 30 | 1 | 100 - 70 | |
| | 3 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 | |
| | 6 | 20 - 15 | 6 | 50 - 30 | |
| Svart aducergods | 350 | 0,5 | 70 - 45 | 1 | 240 - 180 |
| | | 3 | 60 - 40 | 3 | 150 - 140 |
| | | 6 | 40 - 20 | 6 | 140 - 80 |
| Vitt aducergods | 350 - 400 | 0,5 | 80 - 40 | 1 | 150 - 100 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| | | 6 | 35 - 20 | 6 | 70 - 45 |
| Aluminium- legeringar | 60 - 320 | 0,5 | 180 - 160 | 0,5 | 600 - 400 |
| | | 3 | 150 - 140 | 3 | 700 - 500 |
| | | 6 | 140 - 120 | 6 | 500 - 250 |
| | 320 - 440 | 1 | 140 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 300 - 150 |
| | | - | - | 1 | 200 - 120 |
| 440 + | - | - | 6 | 150 - 50 | |
| | - | - | 3 | 150 - 100 | |
| | - | - | 6 | 450 - 350 | |
| Koppar- legeringar | 200 - 400 | 6 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 |
| | | 3 | 100 - 65 | 3 | 400 - 300 |
| | | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 |

7.3 Spänna fast verktyg (bild 4, 5, 6)

Endast verktyg, spännanordningar eller verktygsfäste med morsekona MK3 och innergånga M12 får spännas fast i arbetsspindeln för formanpassad montage. Reduceringshylsor får **inte** användas!

7.3.1 Spänna fast verktyg i arbetsspindeln

- Slå ifrån maskinen och dra ut stickkontakten.
- Ta av spindelskyddet (15).
- Rengör och avfetta det koniska fästet samt spindeln.
- Sätt sedan in det koniska fästet (18) i arbetsspindelns (4) hylsa. Varning! För att undvika skador måste du hålla fräsen i en tygtrasa.
- Skjut in fixeringsstången (17) i sidan på spindelhylsan för att fixera arbetsspindeln.
- Använd en blocknyckel (strl 10) för att dra fast dragstången (19) som fixerar det koniska fästet. Dragstången måste skruvas in ca 8 varv (i medsols riktning) i den koniska dornen. Viktigt! Säkra **alltid** verktyget eller chucken med dragstången för att undvika att verktyget lossnar av sig själv.
- Ta bort fixeringsstången (17) på nytt.
- Sätt på spindelskyddet (15) igen.

7.3.2 Ta ut verktyget ur arbetsspindeln

- Slå ifrån maskinen och dra ut stickkontakten.
- Ta av spindelskyddet (15).
- Skjut in fixeringsstången (17) i sidan på spindelhy-

Isan för att fixera arbetsspindeln.

- Lossa på dragstången i motsols riktning med en blocknyckel (strl 10).
- Lossa försiktigt på det koniska fästet (18) med en gummihammare och ta sedan ut det ur spindel-hylsan. För att undvika skador måste du hålla fräsen i en tygrasa.
- Sätt på spindelnskyddet (15) igen.

7.3.3 Hantera chucken

- Endast cylindriska verktyg med angiven maximal fästdiameter får spännas in i chucken (9). Använd endast intakta och vassa verktyg. Använd inga verktyg som är skadade i fästet eller som är deformerade eller skadade på annat sätt. Använd endast tillbehör eller tillsatser som har godkänts av tillverkaren.
 - Skjut in verktygets hela fäste i chucken (9) och fäst med den bifogade chucknyckeln.
 - Dra ut chucknyckeln. Se till att verktyget verkligen sitter fast.
- Varning!** Låt aldrig chucknyckeln sitta kvar i chucken. Risk för personskador när nyckeln flyger ut.

7.4 Spänna fast arbetsstycken

Varning! Arbetsstycken måste **alltid** vara fast inspända! Detta är viktigt för driftsäkerheten och arbetsresultatet. Om arbetsstycket inte är tillräckligt fast inspänt, finns det risk för att det lossnar av fräsens matningskraft och sedan slungas iväg.

Använd helst ett **maskinskruvstykke** (ingår inte i leveransen). Med hjälp av spännskruvar och kilspår-delar kan maskinskruvstycket monterats fast på maskinens korsbord. Innan skruvarna dras åt slutgiltigt måste maskinskruvstycket justeras in exakt parallellt till slidstyrningarna med hjälp av en mätlocka.

Arbetsstycket kan även spännas fast i maskinbordet med **spännklor** (ingår inte i leveransen). Välj spännklor med rätt storlek så att det är säkerställt att arbetsstycket sitter fast ordentligt.

7.5 Mata (bild 7, 8)

Alla matningsrörelse måste utföras för hand.

7.5.1 Mata normalt med fråshuvudet

- Dra ut matarhandtaget (14) så långt bort från maskinen som möjligt.
- Verktyget kan nu snabbt flyttas fram till arbetsstycket med hjälp av matarhandtaget.
- Normal matning används för att utföra borringar.
- Med hjälp av djupanslaget (12) kan borr- resp.

fråsdjupet begränsas i z-riktning.

- Lossa på spärrspaken (20) vid djupanslaget (12).
- Ställ in djupanslaget på önskad position och dra åt spärrspaken (20) på nytt.
- Matningspositionen kan läsas av på skalan (21).

7.5.2 Genomföra finmatning med fråshuvudet

- Skjut matarhandtaget (14) mot fråshuvudet (1) så att klokopplingens (27) tänder griper in i varandra.
- Fräsen kan nu positioneras exakt med inställningsratten för finmatning (7).
- Ett delstreck på skalringen motsvarar 0,02 mm matningssträcka för bordet.
- När önskat fråsdjup har ställts in måste fråshuvudet (1) fixeras med resp. klämspak (28).

7.5.3 Mata med korsbordet

- Maskinens korsbord (2) kan köras manuellt i två axlar som står lodrätt mot varandra (X, Y).
- Använd vevarna (10, 11) för att utföra matningsrörelsen vid fräsning.
- Med hjälp av skalringen vid veven kan matningssträckans nolläge ställas in.
- Ett delstreck på skalringen motsvarar 0,02 mm matningssträcka för bordet.
- Om en av bordets körningsaxlar (X eller Y) inte används, så rekommenderar vi att du klämmer fast denna med resp. klämspak (22).

7.6 Svänga fråshuvudet (bild 1, 2, 9)

För fräsning av avfasningar eller V-spår kan fråshuvudet svängas åt vänster och höger med vardera 45°.

Varning! Innan du börjar med inställningen, kontrollera att maskinen har skruvats fast på arbetsytan!

- Slå ifrån maskinen.
- Håll fast maskinens överdel (1) ordentligt med den ena handen för att förhindra att den välter.
- Lossa på fästmuttern (13) med en blocknyckel (strl 32).
- Dra ut och regla upp spärren (23) för 0°.
- Ställ in önskad kilvinkel på vinkelskalan (24).
- Dra åt fästmuttrarna (13) på nytt.

7.7 Justera geringsstyrningarna (bild 10)

Vid ofta förekommande användning är det möjligt att avståndet mellan glydytorna i längs- och tvärsliderna samt i fråshuvudet ändras. För att garantera fullgod funktion och rörelse bör geringsstyrningarna justeras ungefär en gång om året.

- Lossa på kontramuttrarna (25).
- Ställ in justerskruvarna (26) så att trycket som utövas på geringsstyrningen vid varje justerskruv

S

är detsamma.

- Håll justerskraven (26) i position med en sexkantnyckel (3 mm) och dra sedan åt kontramuttrarna (25) på nytt.
- Tips: Dra alltid åt justerskraven från två sidor, med den yttersta skruven först. Därmed kan en enhetlig inställning uppnås.

8. Bearbetning**8.1 Boring och djupfräsning**

- Sätt in chuck och verktyg enligt beskrivningen i kap. 7.2 och säkra med dragstången.
- Dra åt chucken med chucknyckeln.
- Ställ in rätt varvtal (se kap. 7).
- Spänn fast arbetsstycket ordentligt i ett maskinskruvstykke eller med spännklor.
- Kör korsbordet (2) till önskad position (X- och Y-riktning).
- Ställ in djupanslaget (se kap. 7) och se till att verktyget inte rör vid arbetsstycket.
- Föremål som inte längre behövs måste tas ut ur arbetsområdet.
- Slå på maskinen och ställ in rätt spindelvarvtal med varvtalsomkopplaren (6).
- Genomför boring eller fräsning. **Obs!** Vid större borrhål krävs förboring med en liten borr. Dra ut borrar ur arbetsstycket medan du borrar, så att borrhålet hålls fritt från spån.
- Borr- eller fräsdjupet resulterar av inställningen av djupanslaget (12).
- Efter att arbetet har avslutats, ställ tillbaka fråshuvudet till den övre positionen och slå ifrån maskinen.
- Rengör maskinen och spännanordningen. Olja in vid behov.

8.1.1 Försänkning och dubbhål

Beakta att försänkning ska utföras med låg skärningshastighet och långsam matning, medan dubbhål ska göras med hög skärningshastighet och långsam matning.

8.2 Pinnfräsning

- Spänn fast chucken och verktyget (se kap. 7.1) och säkra därefter med dragstången (19).
- Dra åt chucken med chucknyckeln.
- Ställ in rätt varvtal (se kap. 7)
- **Varning!** Varvtalsområden (L och H) får inte ändras medan spindeln kör!
- Spänn fast arbetsstycket ordentligt i ett maskinskruvstykke eller med spännklor.
- Kör arbetsbordet till önskad position (X- och Y-riktning).

- Ställ in djupanslaget (se kap. 7.4.1) och se till att verktyget inte rör vid arbetsstycket.
- Föremål som inte längre behövs måste tas ut ur arbetsområdet.
- Slå på maskinen och ställ in önskat spindelvarvtal med varvtalsomkopplaren (6).
- Genomför fräsningen. Förskjut korsbordet i X- och Y-riktning med hjälp av vevarna (se 7.5.3).
- Efter att arbetet har avslutats, slå ifrån motorn och ställ tillbaka fråshuvudet (1) till den övre positionen.
- Rengör maskinen och spännanordningen. Olja in vid behov.

Efter att maskinen har använts måste arbetsbordet rengöras och oljas in på nytt.

9. Skötsel och underhåll

Dra alltid ut stickkontakten inför skötsel och underhåll! Genomför underhåll på maskinen med jämna mellanrum (beroende på hur ofta maskinen används). Underhållsarbetena måste dokumenteras noggrant.

- Se till att koniska fästen och fråsar hålls rena.
- Förvara dessa fråsar i en låda när de inte används.
- Kontrollera att den kompletta strömkretsen (brytare, stickkontakt, kontakter osv) fungerar på avsett vis.
- För att förebygga större materiella skador och personsador, ska du alltid kontakta vår kundtjänst avdelning om störningar har uppstått och dessa sträcker sig utöver normalt underhåll. Serviceadresserna står i garantibeviset.
- Kontrollera att fräsmaskinhuvudet går lätt och kontrollera att det inte har lossnat.
- Kontrollera om spindlarna vibrerar.
- Kontrollera att alla skruvkopplingar sitter fast.

9.1 Smörjning (bild 11)

För att optimala arbetsresultat alltid ska kunna garanteras, samt för att maskinen ska skyddas mot korrosion, måste maskinen smörjas och fettas in med jämna mellanrum. Fördela smörjoljan resp. smörjfettet jämnt med en pensel eller med en luddfri duk.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Smörjställen och smörjmedel: | |
| Alla blanka maskindelar: | smörjolja |
| Kuggstång vid pelaren: | smörjolja |
| Maskinbord: | smörjolja |
| Mekanism för finmatning: | smörjolja |
| Matningsspindel till långsslid: | smörjolja |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Matningsspindel för tvärslid: | smörjolja |
| Prismastyrning för fråshuvud: | smörjfett |
| Vridlager för fråshuvud: | smörjfett |
| Prismastyrning för tvärslid: | smörjfett |
| Prismastyrning för längsslid: | smörjfett |

Specialtillbehör

Följande tillbehör kan erhållas till maskinen:

- Maskinskruvstycke
- Spännklo-set (58 delar)
- Spänntågs-set 4-16 mm (9 delar)
- Fråsmaskin med vändbar skärplatta Ø 30 mm
- Fråsmaskin med vändbar skärplatta av hårdmetall

10. Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

1 Descrizione dell'elettrotensile

1. Testa per fresare
2. Tavola a guide ortogonali
3. Montante della macchina
4. Mandrino di lavoro
5. Leva del cambio
6. Selettore del numero di giri
7. Rotella di regolazione per avanzamento di precisione
8. Interruttore ON/OFF
9. Mandrino per punte da trapano a corona dentata
10. Manovella per slitta trasversale
11. Manovella per slitta longitudinale
12. Asta di profondità
13. Dado di fissaggio per regolazione dell'inclinazione
14. Volantino a croce
15. Copertura del mandrino
16. Protezione ripiegabile contro i trucioli

2. Elementi forniti

- Trapanatrice e fresatrice
- Chiave del mandrino per punte da trapano
- Chiave a gancio
- Spina di fissaggio
- Utensili

3. Uso corretto

Questa macchina serve per la perforazione, la fresatura frontale ed in profondità di piccoli pezzi (dimensioni max.: 300 mm x 200 mm x 200 mm) di metallo, plastica o materiali simili. Con il mandrino per punte da trapano a corona dentata in dotazione di serie si devono usare solo utensili di foratura e fresatura con un gambo cilindrico di max. 16 mm. Nel caso di lavorazione di metalli (ST37) il diametro dell'utensile non dovrebbe essere superiore a 13 mm. Inoltre è possibile inserire direttamente nel mandrino di lavoro anche utensili con gambo conico (MK3). Questa trapanatrice e fresatrice è adatta solo per l'uso privato e non deve essere impiegata per attività professionali. La macchina deve venire usata solamente per lo scopo a cui è destinata. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme.

L'utilizzatore o l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne derivino. Anche il rispetto delle avvertenze di sicurezza nonché delle istruzioni di montaggio e delle avvertenze per l'uso contenute nelle istruzioni per

l'uso rientra nell'uso corretto. Le persone che usano la macchina e chi si occupa della manutenzione devono conoscere bene l'elettrotensile e gli eventuali pericoli. Inoltre si devono rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche vigenti. Si devono inoltre rispettare le altre regole generali di medicina di lavoro e di sicurezza.

Le modifiche alla macchina escludono completamente ogni responsabilità del costruttore e ogni danno che ne derivi. Anche se la macchina viene usata in modo corretto non si possono escludere completamente determinati fattori di rischio residuo. Visto il funzionamento e la struttura degli elettrotensili si possono presentare i seguenti punti.

- Contatto col mandrino autocentrante nella zona non coperta.
- L'impigliarsi nelle parti rotanti (pericolo di lesioni)
- Pezzi da lavorare e loro frammenti scagliati all'ingiro.
- Gli utensili da tornio non usati rappresentano un pericolo di lesioni.
- I pezzi da lavorare il cui diametro consenta di spingere il pezzo attraverso il mandrino autocentrante in direzione della testa portamandrino non devono mai sporgere oltre i limiti della macchina. (pericolo di lesioni)
- Refrigeranti e lubrificanti dannosi per la salute. Accertatevi che lo smaltimento sia ecologico.
- Contatto con parti rotanti nella zona non coperta.
- Pericolo di lesioni!
- Attenzione! Pericolo di lesioni! Togliete sempre subito la chiave del mandrino autocentrante e non lasciatela mai infilata!
- Pezzi da lavorare e loro frammenti scagliati all'ingiro.
- Pericolo di lesioni a causa della fresa che non viene utilizzata.
- Lesioni agli occhi a causa di trucioli e altre schegge scagliate all'ingiro. Indossate assolutamente occhiali protettivi!

4. Avvertenze importanti

Prima della messa in esercizio leggete attentamente le istruzioni per l'uso ed osservate le avvertenze di sicurezza. Con l'aiuto di queste istruzioni per l'uso, familiarizzate con l'apparecchio, il suo uso corretto e le avvertenze di sicurezza. Tenete le istruzioni per l'uso sempre portata di mano in modo che l'utilizzatore le possa sempre consultare.

- È assolutamente necessario indossare dei dispositivi individuali di protezione per ogni lavoro con la macchina.
- Indossate sempre degli occhiali protettivi per evitare delle lesioni agli occhi.
- Se avete i capelli lunghi, portate assolutamente una retina o un berretto adatto.
- Portate indumenti da lavoro aderenti.
- Nell'utensile in movimento potrebbero impigliarsi maniche o simili.
- Per togliere i trucioli usati un raschietto adatto. Non togliere mai i trucioli a mano nuda.
- Con la macchina spenta togliete i trucioli con uno scopino o un pennello.
- È permesso usare la macchina solo a persone di età superiore ai 18 anni che siano pratiche del suo impiego e funzionamento.
- Ai giovani di età tra i 16 e i 18 anni il lavoro è consentito soltanto sotto la supervisione di un adulto.
- Prima di iniziare a lavorare controllate che il dispositivo di protezione funzioni correttamente.
- Non sottoponete la macchina a sollecitazioni eccessive. Si lavora in modo migliore e più sicuro nel range di prestazioni indicato.
- Usate l'utensile corretto e fate attenzione che gli utensili (utensile da tornio, punte del trapano) non siano spuntati o rotti.
- Tenete il cavo sempre dietro l'apparecchio. ● Proteggete il cavo dal calore, dall'olio e dagli spigoli vivi.
- Staccate la spina dalla presa di corrente in caso di riparazioni e di lavori di manutenzione e se non usate la macchina.
- I lavori su dispositivi elettrici devono venire eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. Si devono utilizzare solo ricambi originali.
- Un posto di lavoro pulito facilita il lavoro. Fate attenzione a quello che fate. Apprestatevi a lavorare con prudenza.
- Fate attenzione che il piano di appoggio sia in grado di sopportare il peso della macchina e che sia abbastanza solido per non provocare vibrazioni.
- Le parti lucide sono ben lubrificate in fabbrica per proteggerle dalla corrosione. Pulite la macchina prima della messa in esercizio con un detergente ecologico adatto.
- **Attenzione!** Chiudete la copertura di protezione del mandrino autocentrante prima di accendere la macchina.
- Con la macchina non si devono lavorare materiali dannosi per la salute o che producono polveri, come per es. legno, teflon, ecc.
- Non usate la macchina nelle vicinanze di liquidi o gas infiammabili.
- Usate la macchina solo in locali adatti e non tenete l'apparecchio in un luogo umido o bagnato.
- Accertatevi che ci sia una buona illuminazione mentre lavorate.
- Non usate il cavo per estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Fate attenzione che il pezzo da lavorare sia ben serrato mentre lavorate. Serrate sempre il pezzo da lavorare con una morsa a vite per macchine o con l'aiuto di staffe di serraggio.
- Usate solamente utensili affilati ed in perfetto stato.
- In caso di situazioni pericolose o di anomalie tecniche spegnete subito la macchina e staccate la spina dalla presa di corrente!
- In caso di danni non si deve più lavorare con la macchina e la spina deve essere staccata dalla presa di corrente!
- Attenzione! Si devono utilizzare solo utensili ed accessori autorizzati dal costruttore. L'uso di pezzi non autorizzati può rappresentare un rischio di lesioni per voi!
- Tenete la vostra zona di lavoro in ordine e pulita. Il disordine nella zona di lavoro può causare infortuni.
- Portare occhiali protettivi. In caso di lavoro con forte sviluppo di polvere si deve inoltre usare una maschera antipolvere o per il viso.
- Togliete le chiavi ed altri utensili prima di iniziare a lavorare.

5. Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tensione nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Potenza nominale | 550 W S3 50% 400W S1 |
| Intervallo di regime (L) basso | 50 - 1.100 min ⁻¹ |
| Intervallo di regime (H) alto | 120 - 2.500 min ⁻¹ |
| Cono morse nel mandrino | MK 3 |
| Diametro max. di foratura | 16 mm |
| Diametro fresa a candela | 13 mm |
| Diametro fresa frontale | 30 mm |
| Tavola a guide ortogonali | 410 x 110 mm |
| Spostamento max. tavola in x | 250 mm |
| Spostamento max. tavola in y | 100 mm |
| Corsa max. mandrino | 220 mm |
| Inclinazione s/d | -45° - +45° |
| Livello di pressione acustica LPA | 83 dB(A) |
| Tipo di protezione | IP 23 |
| Peso | 62 kg |

Modalità operativa S3 (esercizio periodico intermittente)

La macchina può essere usata per un determinato intervallo di tempo (durata relativa di inserimento in % della durata del ciclo) con potenza nominale. Poi la macchina deve rimanere ferma per un intervallo di tempo (tempo di pausa) per non surriscaldarsi. La durata di ciclo è composta dalla durata della sollecitazione e dalla durata della pausa. Durante l'inattività fra i cicli la macchina non si raffredda più a temperatura ambiente. La durata di ciclo è di 10 min se non viene indicato altrimenti.

6. Messa in esercizio**Attenzione!**

- Staccate la spina dalla presa di corrente prima di ogni lavoro di montaggio o di impostazione.
- Per evitare danni dovuti al trasporto la macchina deve essere trasportata solo in posizione verticale, meglio ancora se nella confezione originale!
- Fate attenzione al peso della macchina! Il peso netto della macchina è di 62 kg. Usate un mezzo di trasporto adatto che sia in grado di sostenere il carico della macchina. Se non ci dovesse essere a disposizione un mezzo di trasporto, sollevate con cautela la macchina in modo da non causare danni alle persone e alle cose.
- Proteggete la macchina dall'umidità e dalla pioggia.
- L'installazione e l'uso della macchina sono consentiti solo in locali asciutti ed arieggiati. Il range di temperature per l'esercizio della macchina dovrebbe essere fra +15° e +40°.
- Il mandrino portautensile e la punta della fresa sono fissati a sufficienza?
- Controllate se ci sono delle parti della macchina che eventualmente si sono allentate.
- È stato scelto l'intervallo di regime corretto?
- La macchina ed il mezzo di serraggio sono puliti e privi di trucioli?
- Controllate che le viti di fissaggio della pinza a tre morsetti siano serrate bene e che il mandrino di lavoro si possa ruotare facilmente a mano.
- Prima della messa in esercizio devono essere montate tutte le coperture ed i dispositivi di sicurezza.
- Il mandrino autocentrante deve potersi muovere liberamente.
- Prima di azionare l'interruttore accertatevi che tutto sia montato correttamente e che le parti mobili possano muoversi liberamente.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicuratevi che i dati sulla targhetta di identifica-

zione corrispondano a quelli di rete.

6.2 Installazione

Mettete la macchina su un piano di appoggio liscio (banco di lavoro ecc.).

Importante: la macchina deve essere avvitata saldamente con il piano di appoggio tramite quattro viti. A tale scopo usate i quattro fori di fissaggio della piastra di base della macchina.

Accertatevi che ci sia spazio sufficiente per spostare la tavola a guide ortogonali e per il cambiamento di inclinazione.

Fate attenzione che il piano di appoggio sia sufficientemente stabile per sostenere il peso della macchina (ca. 62 kg).

Le parti lucide sono lubrificate in fabbrica per proteggerle dalla corrosione. Pulite la macchina prima della messa in esercizio con un detergente ecologico adatto. Non usate detersivi che potrebbero rovinare la vernice della macchina e durante la pulizia arieggiate bene il locale. Al termine della pulizia oliate di nuovo la macchina con olio lubrificante neutro!

Attenzione: olio, grasso e detersivi sono inquinanti e perciò devono essere smaltiti in modo corretto - non gettateli nei rifiuti domestici!

6.3 Allacciamento alla rete / interruttore

La macchina deve venire usata solo con corrente monofase di 230 Volt / 50 Hz. Il circuito di corrente di alimentazione deve essere protetto con massimo 16 A.

6.3.1 Accensione della macchina (Fig. 3)

Prima di accendere la macchina si deve abbassare la protezione ripiegabile contro i trucioli (16).

Per accendere la macchina si deve premere il tasto verde (I).

Se la spia di controllo verde (a) è illuminata si può inserire la macchina per mezzo del selettore (6) e impostare il numero di giri desiderato.

Se si illumina anche la spia di controllo arancione (b) si deve prima portare il selettore del numero di giri (6) in posizione "0" e la spia gialla si spegne. Poi si può quindi impostare il numero di giri desiderato sulla macchina e questa si avvia.

6.3.2 Spegnimento della macchina

Spegnete la macchina premendo il tasto rosso "O" o il tasto di "ARRESTO DI EMERGENZA" (c) e scollegatelo dalla rete staccando la spina dalla presa di corrente.



7. Uso e impostazione

Attenzione: tutte le impostazioni della macchina devono essere eseguite solo con la spina staccata dalla presa di corrente.

7.1 Impostazione del regime

Tramite la leva del cambio (5) sul lato della macchina si può scegliere fra due intervalli di regime.

Posizione anteriore (L) per l'intervallo di regime da 50 a 1100 min⁻¹

Posizione posteriore (H) per l'intervallo di regime da 120 a 2500 min⁻¹

Attenzione: non modificare gli intervalli di regime (L e H) con mandrino in movimento! Il numero di giri può essere regolato in continuo nell'ambito del relativo intervallo. La regolazione di precisione del numero di giri avviene tramite il selettore di regime (6)

7.2 Regime corretto / Velocità di taglio

La scelta della velocità di taglio corretta influisce molto sulla vita utile dell'utensile e sul risultato del lavoro. Deve essere scelta in funzione del materiale. La velocità di taglio corretta si ottiene scegliendo il livello giusto di regime.

7.2.1 Perforazione

Regola generale: quanto più piccoli sono i fori e quanto più morbido è il materiale, tanto maggiore è il livello di regime.

La lista sotto riportata vi aiuta nella scelta del regime corretto per i diversi materiali.

I valori di regime riportati sono solamente indicativi. Per l'impostazione del regime si veda il Cap. 7.1.

| Ø boor | Grijs gietijzer | Staal | Ijzer | Aluminium | Bronz |
|--------|-----------------|-------|-------|-----------|-------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|------|------|
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Fresatura

Il regime si può calcolare nel modo seguente:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = numero di giri in min⁻¹
 v = velocità di taglio in m/min
 d = diametro dell'utensile in m
 π = 3,14

Per i valori delle velocità e delle profondità massime di taglio per il rispettivo materiale si veda la lista seguente o un manuale con le tabelle.

| Materiale | Resistenza alla trazione | Acciaio rapido | | Metallo duro | |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Profondità di taglio d (mm) | Velocità di taglio v (m/min) | Profondità di taglio d (mm) | Velocità di taglio v (m/min) |
| Acciaio da costruzione; acciaio per utensili; acciaio per insert e bonifica; acciaio colato | 500 - 700 | 0,5 | 70 - 50 | 1 | 200 - 150 |
| | | 3 | 50 - 30 | 3 | 100 - 70 |
| | | 10 | 30 - 20 | 10 | 70 - 50 |
| | 700 - 900 | 0,5 | 45 - 30 | 1 | 150 - 110 |
| | | 3 | 30 - 20 | 3 | 90 - 65 |
| | | 10 | 18 - 12 | 10 | 55 - 35 |
| 900 - 1100 | 0,5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 | |
| | 3 | 20 - 15 | 3 | 65 - 45 | |
| | 10 | 18 - 10 | 10 | 35 - 25 | |
| 1100 - 1400 | - | - | 1 | 75 - 50 | |
| | - | - | 3 | 50 - 30 | |
| | - | - | 6 | 30 - 20 | |
| Acciaio automatico | 700 | 0,5 | 90 - 40 | 1 | 180 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| | | 0,5 | 45 - 35 | 1 | 100 - 80 |
| Ghisa con grafite lamellare | 200 | 3 | 30 - 25 | 3 | 90 - 60 |
| | | 10 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| | | 0,5 | 40 - 30 | 1 | 100 - 70 |
| 200 - 400 | 3 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 | |
| | 0,5 | 70 - 45 | 1 | 240 - 190 | |
| | 3 | 60 - 40 | 3 | 180 - 140 | |
| Ghisa malleabile nera | 350 | 6 | 40 - 20 | 6 | 140 - 80 |
| | | 0,5 | 60 - 40 | 1 | 150 - 100 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| Ghisa malleabile bianca | 350 - 400 | 6 | 35 - 20 | 6 | 100 - 45 |
| | | 0,5 | 180 - 160 | 0,5 | 700 + |
| | | 3 | 160 - 140 | 3 | 600 - 400 |
| Leghe di alluminio | 60 - 320 | 6 | 140 - 100 | 6 | 500 - 250 |
| | | 1 | 140 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 300 - 150 |
| 440 + | - | - | 1 | 200 - 120 | |
| | - | - | 6 | 150 - 50 | |
| | - | - | 6 | 150 - 100 | |
| Leghe di rame | 200 - 400 | 3 | 150 - 100 | 3 | 450 - 250 |
| | | 3 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 |
| | | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 |
| 400 - 600 | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 | |

7.3 Serraggio degli utensili (Fig. 4.5,6)

Nel mandrino di lavoro si devono usare esclusivamente utensili, dispositivi di serraggio o sedi d'utensili con cono morse MK3 e filetto interno M12 per il fissaggio ad accoppiamento di forma. **Non** devono essere usate bussole di riduzione!

7.3.1 Serraggio degli utensili nel mandrino di lavoro

- Spegnete la macchina e staccate la spina dalla presa di corrente!
- Togliete la copertura del mandrino (15).
- Pulite e sgrassate il gambo conico ed il mandrino.

- Quindi inserite il gambo conico (18) nella bussola del mandrino di lavoro (4). Attenzione: per evitare delle lesioni la fresa dovrebbe venire toccata con un panno!
- Per fissare il mandrino di lavoro inserite la spina di fissaggio (17) lateralmente nella bussola del mandrino.
- Per fissare il gambo conico serrate la barra di trazione (19) con una chiave fissa (n. 10). La barra di trazione deve essere avvitata con ca. 8 giri (in senso orario) nella spina del cono. **Importante:** fissate **sempre** bene l'utensile o il mandrino per punte da trapano con la barra di trazione per evitare che l'utensile si stacchi.
- Togliete di nuovo la spina di fissaggio (17).
- Montate di nuovo la copertura del mandrino (15).

7.3.2 Smontaggio dell'utensile dal mandrino di lavoro

- Spegnete la macchina e staccate la spina dalla presa di corrente!
- Togliete la copertura del mandrino (15).
- Per fissare il mandrino di lavoro inserite la spina di fissaggio (17) lateralmente nella bussola del mandrino.
- Allentate la barra di trazione con una chiave fissa (n. 10) in senso antiorario.
- Allentate cautamente con un martello di gomma il gambo conico (18) e toglietelo dalla bussola del mandrino. Per evitare delle lesioni la fresa dovrebbe venire toccata con un panno!
- Mettete di nuovo la copertura del mandrino (15).

7.3.3 Uso del mandrino per punte da trapano

Nel mandrino per punte da trapano (9) si devono serrare solo utensili cilindrici con il diametro massimo indicato per il gambo. Usate solo utensili affilati ed in perfetto stato. Non utilizzate utensili deformati o rovinati o con il gambo danneggiato. Utilizzate soltanto gli accessori o apparecchi supplementari autorizzati dal produttore.

- Inserite completamente il gambo dell'utensile nel mandrino per punte da trapano (9) e serratelo con la chiave in dotazione.
- Estrae di nuovo la chiave. Controllate che gli utensili siano ben serrati.
- **Attenzione:** non lasciate inserita la chiave. Se viene scagliata intorno può provocare lesioni.

7.4 Serraggio dei pezzi da lavorare

Attenzione: I pezzi da lavorare devono **sempre** venire fissati saldamente! Questo è importante per la sicurezza d'esercizio e il risultato di lavoro. Se il pezzo da lavorare non è ben fissato, può venire

strappato dalla forza di avanzamento della fresa e scaraventato via.

L'utensile più adatto a questo scopo è una **morsa a vite per macchine** (non compresa negli elementi forniti). Mediante viti di serraggio e chiodi, la morsa a vite per macchine può venire fissata saldamente sulla tavola a guide ortogonali della macchina. Prima di serrare definitivamente le viti, la morsa a vite per macchina deve venire allineata esattamente alle guide delle slitte mediante un minimitro.

Possono anche venire usate delle **staffe di serraggio** idonee (non comprese negli elementi forniti) per fissare il pezzo da lavorare sulla tavola della macchina. In tal caso si deve fare attenzione alle giuste dimensioni delle staffe di serraggio per garantire che il pezzo da lavorare sia ben serrato.

7.5 Avanzamento (Fig. 7, 8)

Tutti i movimenti di avanzamento devono venire eseguiti a mano.

7.5.1 Avanzamento normale della testa per fresare

- Tirate il volantino a croce (14) dell'avanzamento verso l'esterno, allontanandolo dalla macchina.
- Ora l'utensile può venire avvicinato velocemente al pezzo da lavorare mediante il volantino a croce.
- L'avanzamento normale viene utilizzato per l'esecuzione dei fori.
- Tramite l'asta di profondità (12) può venire limitata la profondità di perforazione o di fresatura in direzione z.
- A tale scopo allentate la manopola di arresto (20) sull'asta di profondità (12).
- Regolate l'asta di profondità sulla posizione desiderata e serrate di nuovo la manopola di arresto (20).
- La posizione di avanzamento viene indicata dalla scala (21).

7.5.2 Avanzamento di precisione della testa per fresare

- Spingete il volantino a croce (14) in direzione della testa per fresare (1) in modo che i denti dell'innesto a denti frontali (27) ingranino.
- La fresa può quindi venire posizionata in maniera esatta per l'avanzamento di precisione (7) mediante la rotella di regolazione.
- Una tacca sull'anello graduato corrisponde a 0,02 mm di spostamento della tavola.
- Se la profondità di fresatura desiderata è impostata, la testa per fresare (1) deve venire

fissata mediante la rispettiva leva di serraggio (28).

7.5.3 Avanzamento della tavola a guide ortogonali

- La tavola (2) della macchina può venire spostata manualmente su due assi (X;Y) che si trovano in posizione ortogonale l'uno rispetto all'altro.
- L'avanzamento durante la fresatura viene eseguito azionando le manovelle (10;11).
- Tramite l'anello graduato sulle manovelle si può impostare la posizione zero dello spostamento.
- Una tacca sull'anello graduato corrisponde a 0,02 mm di spostamento della tavola.
- Se un asse di spostamento (X o Y) della tavola non viene usato, si consiglia di serrarlo mediante la rispettiva leva di serraggio (22).

7.6 Orientamento della testa per fresare (Fig. 1, 2, 9)

Per la fresatura di smussi o scanalature a V la testa per fresare può venire orientata a sinistra e a destra rispettivamente a 45°.

Attenzione: assicuratevi prima dell'impostazione che la macchina sia ben avvitata sulla superficie di lavoro!

- Spegnete la macchina.
- Tenete bene la testa della macchina (1) con una mano per evitare che si ribalti.
- Allentate il dado di fissaggio (13) con una chiave fissa (n. 32).
- Sbloccate l'arresto 0° (23) estraendolo.
- Impostate l'inclinazione desiderata sulla relativa scala (24).
- Serrate di nuovo il dado di fissaggio (13).

7.7 Regolazione delle guide per tagli obliqui (Fig. 10)

In caso di uso frequente, può cambiare la distanza tra le superfici di scorrimento della slitta longitudinale e trasversale nonché della testa per fresare. Per garantire un perfetto funzionamento e movimento, le guide per tagli obliqui dovrebbero venire regolate circa una volta all'anno.

- Allentate i controdati (25).
- Regolate le viti di regolazione (26) in modo che la pressione esercitata sulla guida per tagli obliqui sia uniforme per ogni vite di regolazione.
- Tenete in posizione la vite di regolazione (26) mediante una brugola (3 mm) e serrate di nuovo i controdati (25).
- Consiglio: serrate le viti di regolazione sempre in modo regolare da due lati per mantenere

un'impostazione uniforme.

8. Lavorazione

8.1 Perforazione e fresatura in profondità

- Impiegate il mandrino per punte da trapano e l'utensile come descritto nel cap. 7.2 e serrateli con la barra di trazione.
- Serrate il mandrino per punte da trapano mediante la chiave.
- Impostate il giusto numero di giri (vedi cap. 7)
- Serrate bene il pezzo da lavorare mediante una morsa a vite per macchine o delle staffe di serraggio.
- Portate la tavola a guide ortogonali (2) in direzione (X e Y) nella posizione desiderata.
- Impostate l'asta di profondità (vedi cap. 7) e fate attenzione che l'utensile non tocchi il pezzo da lavorare.
- Togliete dalla zona di lavoro gli oggetti che non servono più.
- Accendete la macchina ed impostate il giusto numero di giri del mandrino con il selettore del numero di giri (6).
- Esecuzione del lavoro di perforazione o di fresatura. **Avvertenza:** in caso di fori grandi si dovrebbe eseguire una prima perforazione con una punta da trapano piccola. Estraete ogni tanto la punta del trapano dal pezzo da lavorare durante l'esecuzione della perforazione affinché il foro rimanga privo di trucioli.
- La profondità di perforazione o di fresatura risulta dall'impostazione dell'asta di profondità (12).
- Al termine del lavoro rimettete la testa per fresare nella posizione superiore e spegnete la macchina.
- Pulite la macchina e il dispositivo di serraggio oliandoli se necessario.

8.1.1 Svasatura e perforazione di centraggio

Fate attenzione che la svasatura deve venire eseguita a bassa velocità di taglio e ad avanzamento lento mentre la perforazione di centraggio viene eseguita ad alta velocità di taglio ed avanzamento lento.

8.2 Fresatura frontale

- Serrate il mandrino di serraggio e l'utensile (vedi cap. 7.1) e fissateli con la barra di trazione (19).
- Serrate il mandrino di serraggio mediante la relativa chiave.
- Impostate il giusto numero di giri (vedi cap. 7)
- **Attenzione:** non modificate gli intervalli di regime (L e H) con il mandrino in movimento!
- Tendete bene il pezzo da lavorare mediante una morsa a vite per macchine o delle staffe di

I

serraggio.

- Portate il piano di lavoro in direzione (X e Y) nella posizione desiderata.
- Impostate l'asta di profondità (vedi cap. 7.4.1) e fate attenzione che l'utensile non tocchi il pezzo da lavorare.
- Togliete dalla zona di lavoro gli oggetti che non servono più.
- Accendete la macchina ed impostate il numero di giri desiderato del mandrino con il selettore del numero di giri (6).
- Eseguite il lavoro di fresatura. A tale scopo, spostate la tavola a guide ortogonali in direzione X e Y mediante le manovelle. (vedi 7.5.3)
- Al termine del lavoro, spegnete la macchina e rimettete la testa per fresare (1) nella posizione superiore.
- Pulite la macchina e il dispositivo di serraggio oli andoli se necessario.

Dopo l'uso della macchina il piano di lavoro deve venire ripulito e oliato.

9. Manutenzione e cura

Prima di ogni lavoro di cura e manutenzione si deve staccare la spina dalla presa di corrente! È necessario eseguire la manutenzione della macchina ad intervalli regolari (a seconda della frequenza d'uso). I lavori di manutenzione devono essere documentati in modo preciso.

- Tenete puliti i gambi conici e le frese.
- Per proteggere le frese di tipo identico consigliamo di conservarle in una scatola se non vengono usate.
- Verificate che tutto il circuito di corrente di alimentazione (interruttori, connettori, contatti, ecc.) funzioni correttamente.
- Per evitare gravi danni e lesioni, in caso di guasti che vanno oltre una normale manutenzione, rivolgetevi al nostro servizio assistenza clienti. Troverete l'indirizzo del servizio assistenza nel seguente certificato di garanzia.
- Controllate che la testa della fresa giri liberamente e fate attenzione che non si sia allentata.
- Controllate che il mandrino non vibri eccessivamente.
- Controllate che tutti i collegamenti a vite siano ben serrati.

9.1 Lubrificazione (Fig. 11)

Per garantire sempre dei buoni risultati di lavoro e per proteggere la macchina contro la corrosione, essa deve venire lubrificata e ingrassata ad intervalli

regolari. Distribuite l'olio o il grasso lubrificante uniformemente con un pennello o un panno che non perda peluzzi.

Punti di lubrificazione e lubrificanti
Tutte le parti lucide della macchina:

| | |
|---|---------------------|
| Barra dentata sulla colonna: | olio lubrificante |
| Tavola della macchina: | olio lubrificante |
| Meccanismo dell'avanzamento di precisione: | olio lubrificante |
| Mandrino di avanzamento slitta longitudinale: | olio lubrificante |
| Mandrino di avanzamento slitta trasversale: | olio lubrificante |
| Guida prismatica testa per fresare: | grasso lubrificante |
| Cuscinetto girevole testa per fresare: | grasso lubrificante |
| Guida prismatica slitta trasversale: | grasso lubrificante |
| Guida prismatica slitta longitudinale: | grasso lubrificante |

Accessori speciali

Per la macchina sono disponibili i seguenti accessori:

- morsa a vite per macchine
- set di staffe di serraggio (58 pz.)
- set di pinze di serraggio 4 -16 mm (9 pz.)
- fresa a candela a due taglienti con placchette ribaltabile Ø 30 mm
- placchette a due taglienti in metallo duro

10. Commissione dei pezzi di ricambio

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si dovrebbe dichiarare quanto segue:

- modello dell'apparecchio
- numero dell'articolo dell'apparecchio
- numero d'ident. dell'apparecchio
- numero del pezzo di ricambio del ricambio necessitato.

1. Opis urządzenia

1. Głowica frezarki
2. Stół krzyżowy
3. Kolumna
4. Wrzeciono
5. Dźwignia
6. Przełącznik regulacji obrotów
7. Koło nastawcze do posuwu małego
8. Włącznik / wyłącznik
9. Uchwyt wiertarski
10. Korba ręczna sań poprzecznych
11. Korba ręczna sań wzdłużnych
12. Ogranicznik głębokości
13. Nakrętka mocująca przy ustawieniu kąta
14. Pokrętko krzyżowe
15. Osłona wrzeciona
16. Składana osłona antyopilkowa

2. Zawartość dostawy

- Wiertarko – frezarka
- Klucz do uchwytu wiertarskiego
- Klucz hakowy
- Trzpień ryglujący
- Narzędzia

3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do wiercenia, frezowania głębokiego i frezowania krawędzi małych elementów (max wymiary: 300 mm x 200 mm x 200 mm) z metalu, tworzywa sztucznego i innych podobnych materiałów.

Za pomocą zawartego w dostawie uchwytu wiertarskiego może być używany osprzęt do frezowania i wiercenia o uchwycie cylindrycznym max. 16 mm. Przy obróbce metalu (ST 37) należy używać osprzętu, którego średnica jest nie większa niż 13 mm. Poza tym możliwe jest zamocowanie osprzętu o uchwycie stożkowym (MK3) bezpośrednio na wrzecionie. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i warsztatowego, nie do użytku w przemyśle.

Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Każde inne użycie nieopisane w instrukcji obsługi jest niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody i zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik nie producent. Elementem integralnym użycia zgodnego z przeznaczeniem jest przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji montażu i instrukcji obsługi.

Osoba użytkująca i konserwująca urządzenie musi

być z nim odpowiednio zapoznana i mieć świadomość ew. niebezpieczeństw wynikających z jego użytkowania. Dokładnie przestrzegać zasad BHP. Przestrzegać pozostałych reguł i zasad medycyny pracy i standardów bezpieczeństwa.

Jakiegolwiek zmiany podjęte w urządzeniu całkowicie wykluczają odpowiedzialność producenta w razie powstania szkód.

Mimo użytku zgodnego z przeznaczeniem niektóre ryzyka nie mogą zostać całkowicie wykluczone. W związku z konstrukcją i budową urządzenia mogą wystąpić następujące ryzyka:

- Kontakt z uchwytem szczękowym w miejscu nieosłoniętym.
- Niebezpieczeństwo powodowane przez poruszające się elementy. Niebezpieczeństwo zranienia.
- Odrzucenie elementu obrabianego lub jego części.
- Kontakt z obracającym się nożem tokarskim.
- Elementy, których przekrój umożliwia ich przesunięcie przez uchwyt szczękowy w kierunku wrzeciennika, w żadnym wypadku nie mogą wystawać poza urządzenie w tylnej części (niebezpieczeństwo zranienia).
- Szkodliwe dla zdrowia środki czyszczące i konserwujące. Przestrzegać przyjaznej dla środowiska utylizacji.
- Kontakt z obracającymi się elementami. Niebezpieczeństwo zranienia.
- Niebezpieczeństwo zranienia! Nie zostawiać klucza uchwytu wiertarskiego w urządzeniu!
- Odrzucenie elementu obrabianego lub jego części.
- Uszkodzenia słuchu w razie braku nauszników ochronnych.
- Niebezpieczeństwo zranienia przez nieznajdujące się w użyciu elementy frezarki.
- Uszkodzenie wzroku przez wyrzucane opiłki. Koniecznie nosić okulary ochronne.

4. Ważne wskazówki.

Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek w niej zawartych. Na podstawie instrukcji obsługi zapoznać się z urządzeniem, właściwym użyciem i wskazówkami bezpieczeństwa.

- Nosić wyposażenie ochronne konieczne do bezpiecznej pracy z urządzeniem.
- Nosić okulary ochronne w celu ochrony oczu.
- Nosić siatkę lub czapkę przy długich włosach.

- Nosić przylegające ubranie robocze.
- Elementy obracające się mogą pochwyć luźne części ubrania, np. rękaw.
- Do usunięcia opłatków używać odpowiedniego haka. Nigdy nie usuwać rękami.
- Opilki usuwać przy wyłączonym urządzeniu za pomocą ręcznej miotłki lub pędzla.
- Urządzenie może być obsługiwane przez osoby pełnoletnie, zapoznane z urządzeniem i instrukcją obsługi.
- Uczniowie muszą mieć min. 16 lat, ale pracować mogą wyłącznie pod nadzorem.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić elementy zabezpieczające i inne części urządzenia.
- Nie przeciążać urządzenia. Praca w podanym zakresie jest bardziej efektywna i bezpieczniejsza.
- Używać właściwego osprzętu. Zwracać uwagę, aby używane wiertła i dłuta były wystarczająco ostre i nienadłamane.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel. Prowadzić kabel za urządzeniem. Chronić kabel przed działaniem gorąca, oleju, ostrych kątów.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i naprawczych oraz, gdy urządzenie nie jest używane.
- Urządzenia elektryczne mogą być naprawiane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Używać oryginalnych części zamiennych.
- Zachowywać porządek w miejscu pracy. Pracować z rozważą.
- Zwracać uwagę, aby podstawa urządzenia wytrzymywała ciężar urządzenia i była wystarczająco stabilna, aby nie doszło do kiwania urządzenia podczas pracy.
- W celu ochrony przed korozją, wszystkie nieocynkowane elementy urządzenia, zostały mocno naoliwione. Przed użyciem wyczyścić elementy za pomocą łagodnego środka czyszczącego.
- Uwaga! Zamknąć osłonę uchwytu przed rozpoczęciem pracy.
- Urządzeniem nie można obrabiać elementów z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub powodujących powstawanie pyłu, m.in. z drewna, teflonu.
- Nie pracować w pobliżu łatwopalnych substancji lub gazów.
- Pracować tylko w przystosowanych do tego pomieszczeniach. Nie pracować w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.
- Dbać o dobre oświetlenie miejsca pracy.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel.
- Uważać, aby element obrabiany był zawsze dobrze zamocowany. Element mocować zawsze za

pomocą imadła maszynowego lub elementu napinającego.

- Używać tylko ostrego i czystego osprzętu.
- W razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji lub usterek technicznych, natychmiast wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie uszkodzenia nie używać urządzenia i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Używać tylko osprzętu i narzędzi polecanych przez producenta. W innym wypadku może dojść do zagrożenia dla użytkownika.
- Utrzymywać miejsce pracy w czystości. Bałagan w miejscu pracy może być przyczyną wypadku.
- Nosić okulary ochronne. W przypadku emisji nadmiernej ilości pyłu, nosić również maskę przeciwpyłową lub maskę na twarz.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdzić, czy klucze nastawcze zostały usunięte z urządzenia.

5. Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie znamionowe | 230 V ~ 50 Hz |
| Moc | 550 W S3 50% 400 W S1 |
| Zakres obrotów (L) niski | 50 – 1.100 min ⁻¹ |
| Zakres obrotów (H) wysoki | 120 – 2.500 min ⁻¹ |
| Stożek Morse'a wrzeciona | MK 3 |
| Max. średnica otworów | 16 mm |
| Średnica frezu palcowego | 13 mm |
| Średnica frezu czołowego | 13 mm |
| Stół krzyżowy | 410 x 110 mm |
| Max. przestawienie stołu w x | 250 mm |
| Max. przestawienie stołu w y | 100 mm |
| Max. wysięg wrzeciona | 220 mm |
| Ustawienie kąta l/p | - 45 st. do + 45 st. |
| Moc ciśnienia akustycznego LPA | 83 dB(A) |
| Klasa izolacji | IP 23 |
| Waga | 62 kg |

Rodzaj pracy S3 (periodyczne wyłączenie):

Urządzenie może pracować określony czas (relatywny czas pracy w % cyklu pracy). Następnie urządzenie musi określić czas stać w przestoju (czas paazy), aby nadmiernie się nie rozgrzać. Cykl pracy składa się z czasu pracy pod obciążeniem i czasu przestoju. W czasie przestoju urządzenie nie schładza się do temperatury pokojowej. Jeśli nie ma żadnych innych danych cykl pracy wynosi 10 min.

6. Przed włączeniem

Uwaga!

- Przed rozpoczęciem prac nastawczych i montażu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, urządzenie transportować w pozycji pionowej najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia! Waga netto urządzenia wynosi 62 kg. Używać odpowiedniego transportu, który uniesie masę urządzenia. Jeśli nie ma do dyspozycji żadnego środka transportu, ostrożnie przenosić.
- Chronić urządzenie przed wilgocią i deszczem.
- Ustawić urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym temperatura mieści się w zakresie + 15 do + 40 stopni.
- Sprawdzić, czy uchwyt wiertarski i frezy są odpowiednio zamocowane.
- Skontrolować, czy nie doszło do poluzowania pojedynczych części urządzenia.
- Skontrolować wybraną prędkość pracy.
- Skontrolować, czy imadło i elementy mocujące są czyste i wolne do opilków.
- Skontrolować, czy śruby mocujące uchwytu szczękowego są mocno dokręcone, oraz czy można przekręcić ręką wrzeciono.
- Przed rozpoczęciem pracy zamontować wszystkie elementy zabezpieczające i osłony.
- Uchwyt szczękowy musi pracować bez zakleszczeń i blokowani.
- Przed włączeniem upewnić się, że wszystkie elementy są właściwie zamontowane, a części ruchome mogą się swobodnie obracać.
- Sprawdzić, czy napięcie w sieci zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.

6.2 Ustawienie

Postawić urządzenie na stabilnej i prostej podstawie (np. ławka robocza).

Ważne! Urządzenie musi być mocno przykręcone do podstawy. W tym celu wykorzystać otwory znajdujące się w płycie podstawy urządzenia.

Upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca na przesuwaniu stołu krzyżowego i na pochylanie pod kątem.

Sprawdzić, czy podstawa, do której zostało zamocowane urządzenie, jest na tyle stabilna, żeby na stałe utrzymać masę urządzenia (62 kg).

Aby zapobiec korozji wszystkie nieocynkowane części zostały naoliwione. Wyczyścić urządzenie za pomocą łagodnego środka czyszczącego przed rozpoczęciem pracy. Nie używać środka, który mógłby uszkodzić lakier, którym zostało pokryte urządzenie.

W czasie czyszczenia zapewnić dobrą wentylację. Po zakończeniu czyszczenia ponownie lekko naoliwić za pomocą niezawierającego kwasu oleju maszynowego.

Uwaga! Olej, tłuszcz i środki czyszczące zagrażają środowisku naturalnemu. Zadbaj o właściwą utylizację. Nie wrzucać do śmieci domowych.

6.3. Podłączenie do sieci / włącznik

Urządzenie podłączyć wyłącznie do sieci prądu jednofazowego 230 V/50 Hz, z bezpiecznikiem min. 16A.

6.3.1. Włączenie urządzenia (rys.3)

Przed włączeniem urządzenia opuścić ruchomą osłonę antyopilkową.

Aby włączyć urządzenie, nacisnąć zielony przycisk (I).

Jeśli świeci się zielona lampka kontrolna (a), można włączyć urządzenie za pomocą przełącznika regulacji obrotów (6) oraz ustawić wybraną liczbę obrotów.

Jeśli świeci się również pomarańczowa lampka kontrolna (b), należy najpierw przełączyć przełącznik regulacji obrotów (6) na pozycję „0”, aż lampka zgaśnie. Następnie można ustawić wybraną liczbę obrotów i urządzenie zostanie włączone.

6.3.2 Wylączenie urządzenia

Wylączyć urządzenie za pomocą czerwonego przycisku „0” lub przycisku „NOT AUS TASTE” (a) oraz odłączyć od sieci przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.

7. Obsługa i ustawianie

Uwaga! Wszystkie ustawienia należy przeprowadzać po wyciągnięciu wtyczki z gniazdka.

7.1. Ustawianie liczby obrotów

Za pomocą dźwigni (5) znajdującej się z boku urządzenia, można wybrać odpowiednią liczbę obrotów.

| | |
|---|------------------------------|
| Przednie ustawienie (L) dla liczby obrotów w zakresie | 50-1100 min ⁻¹ |
| Tylnie ustawienie (H) dla liczby obrotów w zakresie | 120 – 2500 min ⁻¹ |

Uwaga! Nie przestawiać wcześniej wybranej liczby obrotów przy pracującym wrzecionie! Dokładna liczba obrotów może zostać ustawiona bezstopniowo w danym zakresie. Dokładne ustawienie następuje za pomocą przełącznika regulacji obrotów (6).

7.2 Odpowiednia liczba obrotów

Właściwy wybór liczby obrotów ma duży wpływ na żywotność urządzenia i wyniki pracy. W zależności od materiału, należy wybrać odpowiednią liczbę obrotów. Właściwą szybkość cięcia uzyskuje się przez odpowiedni wybór liczby obrotów.

7.2.1 Wiercenie

Podstawowa zasada: im mniejszy otwór i im bardziej miękki materiał tym wyższa liczba obrotów. Poniższa tabela pomoże we właściwym doborze liczby obrotów w zależności od materiału. Niżej podane wartości są orientacyjne. Ustawianie liczby obrotów patrz pkt. 7.1

| Ø wiertła | żeliwo szare | stal | żelazo | aluminium | brąz |
|-----------|--------------|------|--------|-----------|------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Frezowanie

Liczbę obrotów można obliczyć za pomocą poniższego wzoru:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = liczba obrotów min-1
 v = prędkość cięcia min -1
 d = średnica narzędzia w m
 $\pi = 3,14$

Wartości dotyczące prędkości cięcia i maksymalne głębokości cięcia dla poszczególnych materiałów podano w poniższej tabeli.

| Materiał | Stal szybko obrabiana | | | Metal twardy | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Odporność na zerwanie | Głębokość cięcia (mm) | Szybkość cięcia (m/min) | Głębokość cięcia (mm) | Szybkość cięcia v(m/min) |
| stal budowlana, stal narzędziowa, stal do ulepszenia cieplnego, odlew stali | 500-700 | 0,5 | 70-80 | 1 | 200-150 |
| | | 3 | 30-30 | 6 | 110-70 |
| | | 10 | 30-20 | 10 | 70-50 |
| | | 0,5 | 45-30 | 1 | 150-110 |
| 900-1100 | | 3 | 30-20 | 6 | 80-55 |
| | | 10 | 18-12 | 10 | 55-35 |
| | | 0,5 | 30-20 | 1 | 110-75 |
| | | 3 | 20-15 | 6 | 55-35 |
| 1100-1400 | | 10 | 18-10 | 10 | 35-25 |
| | | - | - | 1 | 75-50 |
| | | - | - | 3 | 50-30 |
| | | - | - | 6 | 30-20 |
| Stal automatowa | 700 | 0,5 | 90-40 | 1 | 150-80 |
| | | 3 | 75-30 | 3 | 120-60 |
| Odlew żeliwny z grafitem paskowym | 200 | 0,5 | 45-35 | 1 | 100-80 |
| | | 3 | 35-25 | 3 | 80-60 |
| | | 10 | 25-15 | 10 | 60-40 |
| | | 0,5 | 40-30 | 1 | 100-70 |
| 200-400 | | 3 | 30-20 | 3 | 70-50 |
| | | 0,5 | 70-45 | 1 | 200-100 |
| Czarne żeliwo ciągliwe | 350 | 3 | 60-40 | 3 | 190-140 |
| | | 6 | 40-20 | 6 | 140-80 |
| Białe żeliwo ciągliwe | 350-400 | 0,5 | 60-40 | 1 | 150-100 |
| | | 3 | 50-35 | 3 | 100-80 |
| | | 6 | 35-20 | 6 | 70-45 |
| | | 0,5 | 180-160 | 0,5 | 700 + |
| Stop aluminium | 60-320 | 3 | 160-140 | 3 | 650-400 |
| | | 6 | 140-120 | 6 | 500-250 |
| | | 1 | 140-100 | 1 | 400-200 |
| | 320-440 | 6 | 120-80 | 6 | 300-150 |
| | | - | - | 1 | 200-120 |
| | 440 + | - | - | 6 | 150-60 |
| Stop miedzi | 200-400 | 3 | 150-100 | 3 | 450-350 |
| | | 6 | 120-70 | 6 | 350-250 |
| | | 3 | 100-55 | 3 | 400-300 |
| | 400-800 | 6 | 55-35 | 6 | 30-200 |

7.3. Mocowanie narzędzi (rys.4,5,6)

Do wrzeciona mogą być używane wyłącznie narzędzia i uchwyty o uchwycie stożkowym Morse'a MK3 i gwincie wewnętrznym M12 do złączy kształtowych. Nie używać tulejek redukujących!

7.3.1 Mocowanie narzędzi we wrzecionie.

- Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
- Zdjąć osłonę wrzeciona (15).
- Wyczyścić i odtłuścić stożek i wrzeciono.
- Następnie włożyć stożek (18) do tulejki wrzeciona (4). Aby uniknąć skaleczeń, frezy dotykać przez szmatkę.
- Aby zablokować wrzeciono wetknąć trzpień blokujący (17) do tulejki wrzeciona.
- Za pomocą klucza maszynowego płaskiego (SW 10) dokręcić cięgło (19), aby zablokować stożek. Cięgło musi zostać wkręcone w trzpień stożka za pomocą ok. 8 przekręceń zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Uwaga! Mocować narzędzie i uchwyt wiertarski zawsze za pomocą cięgła, aby wykluczyć ryzyko samoczynnego poluzowania elementów.
- Wyciągnąć trzpień ryglujący.
- Ponownie założyć osłonę wrzeciona (15).

7.3.2 Usunięcie narzędzia z wrzeciona:

- Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdkła!
- Zdjąć osłonę wrzeciona (15).
- Aby zablokować wrzeciono wtknąć trzpień blokujący (17) do tulejki wrzeciona.
- Za pomocą klucza maszynowego płaskiego (SW 10) odkręcić cięgło w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
- Poluzować stożek (18) za pomocą gumowego młotka i wyciągnąć z tulejki wrzeciona. Aby uniknąć skaleczeń, frezy dotykać przez szmatkę.
- Ponownie założyć osłonę wrzeciona (15).

7.3.3 Obsługa uchwytu wiertarskiego

- W uchwycie (9) zakładać wyłącznie narzędzia o zakończeniu cylindrycznym. Używać tylko narzędzi w idealnym stanie i ostrych. Nie używać narzędzi, które mają uszkodzony uchwyt lub są w inny sposób zniekształcone. Używać wyłącznie osprzętu i narzędzi polecanych przez producenta.
- Uchwyt narzędzi całkowicie wprowadzić do uchwytu wiertarskiego (9) i zamocować przy pomocy załączonego klucza do uchwytu.
- Wyjąć klucz. Sprawdzić, czy narzędzie zostało mocno i właściwie zamocowane. Uwaga! Nie zostawiać zatkniętego klucza do uchwytu! Niebezpieczeństwo zranienia w wypadku wyrzucenia klucza przez pracujące urządzenie.

7.4. Mocowanie materiału obrabianego

Uwaga! Materiał obrabiany musi być zawsze dobrze zamocowany i unieruchomiony. Jest to ważne zarówno dla bezpieczeństwa, jak i efektu pracy. Jeśli materiał nie jest zamocowany może zostać wyrzucony pod wpływem siły pracującego urządzenia.

Najlepiej w tym celu stosować imadło maszynowe (niezawarte w dostawie). Imadło może zostać zamocowane na stole krzyżowym za pomocą śrub mocujących. Przed ostatecznym dokręceniem śrub za pomocą czujnika zegarowego ustawić imadło dokładnie równoległe do prowadzenia sań. Można również stosować specjalne uchwyty - łapy mocujące. Należy przy tym zwracać uwagę na odpowiednią wielkość uchwytu, gwarantującą należyte zamocowanie.

7.5 Posuw

Wszystkie czynności posuwu są wykonywane ręcznie.

7.5.1 Posuw normalny głowicy frezarki

- Pokrętło krzyżowe (14) posuwu pociągnąć na zewnątrz od urządzenia na maksymalną odległość.
- Narzędzie może być teraz szybko za pomocą pokrętła krzyżowego poprowadzone do materiału obrabianego.
- Posuw normalny wykorzystywany jest do wiercenia.
- Za pomocą ogranicznika głębokości (12) można ograniczyć głębokość wiercenia ew. frezowania w kierunku z.
- W tym celu poluzować uchwyt nastawczy (20) na ograniczniku głębokości (12).
- Ogranicznik głębokości ustawić na wybranej pozycji i ponownie przykręcić uchwyt nastawczy (20).
- Pozycja posuwu może zostać odczytana na skali (21).

7.5.2 Posuw delikatny głowicy frezarki

- Pokrętło krzyżowe (14) przesunąć w kierunku głowicy frezarki (1) w taki sposób, że zęby sprzęgła kłowego (27) wzajemnie na siebie zachodziły.
- Głowica frezarki może być teraz za pomocą pokrętła dokładnie ustawiona dla posuwu delikatnego.
- Jedna kreseczka na kole skali odpowiada 0,02 mm drogi stołu.
- Po ustawieniu odpowiedniej głębokości frezowania, należy zablokować głowicę frezarki (1) za pomocą dźwigni blokującej (28).

7.5.3. Posuw stołu krzyżowego

- Stół krzyżowy (2) został wyposażony w dwie ręcznie prowadzone wzajemnie prostopadłe osie (X, Y).
- Posuw przy frezowaniu jest wykonywany przy pomocy korby (10,11).
- Przez koło skali na korbie można ustawić pozycję zerową drogi prowadzenia.
- Jedna kreseczka na kole skali odpowiada 0,02 mm drogi stołu.
- Gdy jedna z osi (X lub Y) nie jest w używana, zaleca się zablokować ją za pomocą dźwigni blokującej (22).

7.6 Odchylenie głowicy frezarki (rys. 1,2,9)

Do frezowania frezów i żłobków V możliwe jest odchylenie głowicy frezarki w prawą lub lewą stronę o 45 stopni.

Uwaga! Przed rozpoczęciem ustawiania odchylenia upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane do podstawy.

- Urządzenie wyłączyć.
- Jedną ręką mocno trzymać głowicę frezarki (1), aby uniemożliwić przewrócenie.
- Poluzować nakrętkę mocującą ustawiania kąta (13) za pomocą klucza maszynowego płaskiego (SW 32).
- Odblokować i wyciągnąć blokadę 0 stopni (23).
- Ustawić odpowiedni kąt na skali (24).
- Ponownie dokręcić nakrętkę mocującą (13).

7.7 Regulowanie prowadnic ukośnych (rys.10)

W przypadku częstego użycia, może dojść do zmiany odstępów między prowadnicami sań poprzecznych i wzdłużnych, jak i głowicy frezarki. Aby zapewnić prawidłowe działanie należy regulować ustawienie prowadnic raz na rok.

- Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą.
- Śruby regulujące (26) ustawić tak, aby nacisk na prowadnicę był taki sam na każdej śrubie.
- Śrubę przytrzymać w tej pozycji za pomocą klucza imbusowego (3mm) i dokręcić ponownie nakrętkę zabezpieczającą.
- Wskazówka: Śruby regulujące ustawiać zaczynając od zewnątrz i z obu stron, aby uzyskać jednorodne ustawienie.

8. Obrabianie

8.1 Wiercenie i frezowanie wgłębne.

- Uchwyt wiertarski i narzędzie osadzić wg pkt. 7.2 i zamocować za pomocą cięgła.
- Uchwyt wiertarski dokręcić za pomocą klucza do uchwytu.
- Ustawić właściwą liczbę obrotów (pkt. 7).
- Zamocować element obrabiany za pomocą imadła lub uchwytów.
- Stół krzyżowy (w kierunkach X i Y) ustawić w odpowiedniej pozycji.
- Ustawić ogranicznik głębokości (patrz pkt.7) i zwrócić uwagę, czy narzędzie nie dotyka elementu obrabianego.
- Usunąć z miejsca pracy nieużywane i zbędne przedmioty.
- Włączyć urządzenie i za pomocą przełącznika regulacji obrotów (6) ustawić odpowiednią liczbę obrotów wrzeciona.
- Przeprowadzić wiercenie lub frezowanie. Uwaga! Przy wierceniu docelowo dużych otworów, należy zacząć wiercenie z wiertłem o mniejszej średnicy. Kilkakrotnie w czasie wiercenia wyjąć wiertło z otworu, w ten sposób będzie wolny od opiłków.
- Głębokość wiercenia lub frezowania zależy od ustawienia ogranicznika głębokości (12).

- Po zakończeniu pracy głowicę (1) odprowadzić do górnej pozycji i wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie i imadło wyczyścić i w razie konieczności lekko naoliwić.

8.1.1 Rozwiercanie i wiercenie centrujące.

Pamiętać, że rozwiercanie (pogłębianie) powinno być przeprowadzane z niską prędkością cięcia i małym posuwem, natomiast wiercenie centrujące z większą prędkością i małym posuwem.

8.2 Frezowanie czółowe

- Uchwyt wiertarski i narzędzie osadzić wg pkt. 7.1 i zamocować za pomocą cięgła (19).
- Uchwyt wiertarski dokręcić za pomocą klucza do uchwytu.
- Ustawić właściwą liczbę obrotów (pkt. 7). Uwaga! Nie przestawiać prędkości (L i H) przy pracującym wrzecionie.
- Zamocować element obrabiany za pomocą imadła lub uchwytów.
- Stół krzyżowy (w kierunkach X i Y) ustawić w odpowiedniej pozycji.
- Ustawić ogranicznik głębokości (patrz pkt.7.4.1) i zwrócić uwagę, czy narzędzie nie dotyka elementu obrabianego.
- Usunąć z miejsca pracy nieużywane i zbędne przedmioty.
- Włączyć urządzenie i za pomocą przełącznika regulacji obrotów (6) ustawić odpowiednią liczbę obrotów wrzeciona.
- Przeprowadzić frezowanie. W tym celu przestawić stół krzyżowy za pomocą korbki w kierunku X i Y (pkt.7.5.3).
- Po zakończeniu pracy głowicę (1) odprowadzić do górnej pozycji i wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie i imadło wyczyścić i w razie konieczności lekko naoliwić.

Po zakończeniu pracy wyczyścić i naoliwić stół.

9. Konserwacja

Uwaga! Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed rozpoczęciem konserwacji. Urządzenie regularnie konserwować (w zależności od częstotliwości użycia). Prace konserwacyjne należy skrupulatnie dokumentować.

- Uchwyt i frezy utrzymywać w czystości.
- W razie nieużywania frezy przechowywać w pudełku.
- Sprawdzić działanie obiegu prądu (włącznik, wtyczka, kontakt).

- Aby uniknąć ew. szkód i zranień przy pracach wychodzących poza prostą konserwację, zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Sprawdzać, czy głowica frezarki porusza się bez zablokowań i czy jej mocowanie nie poluzowało się.
- Sprawdzać wrzeciono pod kątem ew. przeskoków.
- Sprawdzać mocowanie śrub.

9.1 Oliwienie (rys.11)

Aby zapewnić dobre wyniki pracy, należy chronić urządzenie przed korozją. W tym celu regularnie je oliwić i smarować. Olej i smar nakładać za pomocą pędzla lub szmatki, która nie pozostawia drobin.

Miejsca smarowani i środki:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Wszystkie nieocynkowane części | olej smarowy |
| Zębatka kolumny | olej smarowy |
| Stół krzyżowy | olej smarowy |
| Mechanizm posuwu delikatnego | olej smarowy |
| Wrzeciono posuwu sanie wzdłużne | olej smarowy |
| Wrzeciono posuwu sanie poprzeczne | olej smarowy |
| Prowadnica trójkątna głowicy frezarki | smar |
| Podparcie głowicy frezarki | smar |
| Prowadnica trójkątna san poprzecznych | smar |
| Prowadnica trójkątna san wzdłużnych | smar |

Dodatkowy osprzęt:

Do urządzenia dostępny jest n/w osprzęt:

- Imadło
- Uchwyt mocujący (58 szt.)
- Cążki mocujące 4-16 mm (9 szt.)
- Płytki wieloostrowa przestawna frez Ø 30 mm
- Płytki wieloostrowa przestawna stop twardy

10. Zamawianie części zamiennych

Zamawiając części zamienne, należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Nr wyrobu
- Nr identyfikacyjny urządzenia
- Nr wymaganej części zamiennej

1. Opis uređaja

1. Glodačka glava
2. Križni stol
3. Stup stroja
4. Radno vreteno
5. Poluga transmisije
6. Sklopka za odabir broja okretaja
7. Kotačić za podešavanje finog pomaka
8. Sklopka za uključivanje i isključivanje
9. Nazubljeni zaglavnik za svrdlo
10. Ručica za poprečnu kliznu vodilicu
11. Ručica za uzdužnu kliznu vodilicu
12. Graničnik dubine
13. Matica za fiksiranje korekcije nagiba
14. Okretni križ
15. Poklopac vretena
16. Preklopiva zaštita od strugotine

2. Opseg isporuke

- Bušilica i glodalica
- Ključ zaglavnika za svrdlo
- Kukasti ključ
- Klin za fiksiranje
- Alat

3. Namjensko korištenje

Ovaj stroj namijenjen je za bušenje, dubinsko i čeono glodanje malih radnih komada (maks. dimenzije: 300 mm x 200 mm x 200 mm) od metala, plastike ili sličnih materijala. Sa serijskim nazubljenim zaglavnikom za svrdlo mogu se koristiti samo alati za bušenje i glodanje sa cilindričnim tijelom od maks. 16 mm. Kod obrade metala (ST37) promjer alata ne bi smio biti veći od 13 mm. Osim toga alati sa čunjastim tijelom (MK3) mogu se staviti direktno u radno vreteno. Ova bušilica, glodalica namijenjena je samo za kućnu uporabu i ne smije se koristiti u industriji. Stroj se smije koristiti samo namjenski. Sve ostale primjene protivne su odredbama.

Za oštećenja ili ozljede bilo koje vrste koje bi zbog toga nastale odgovoran je korisnik, a ne proizvođač stroja. Sastavni dio namjenskog korištenja je i pridržavanje sigurnosnih napomena kao i uputa za montažu i uporabu. Osobe koje koriste i održavaju uređaj moraju se upoznati s ovim uputama i biti upućene u moguće opasnosti. Zbog toga se treba najtočnije pridržavati važećih propisa za sprečavanje nesreća pri radu. Treba se pridržavati i općih pravila u radno-medicinskim i sigurnosno-tehničkim područjima.

64

Promjene izvršene na stroju kao i štete koje su njima uzrokovane u cijelosti su isključene iz proizvođačevog jamstva. Usprkos namjenskoj uporabi ne mogu se u potpunosti isključiti određeni drugi faktori rizika. Zbog konstrukcije i izvedbe stroja može doći do sljedećeg:

- Dodirivanja čeljusnog zaglavnika u nepokrivenom području.
- Zahvaćanja rotirajućih dijelova (opasnost od ozljedjivanja)
- Izbacivanja radnih komada i njihovih dijelova.
- Postoji opasnost od ozljedjivanja okretnim dlijetom koje se ne koristi.
- Radni komadi čiji promjer dopušta provlačenje radnog komada kroz čeljusni zaglavnik u smjeru kućišta vretena ni u kojem slučaju ne smiju stršiti straga preko granice stroja. (Opasnost od ozljedjivanja)
- Sredstva za hlađenje i maziva štetna po zdravlje.
- Obratite pažnju na ekološko zbrinjavanje.
- Dodirivanja rotirajućih sklopova u nepokrivenom području. Opasnost od ozljedjivanja!
- Pažnja, opasnost od ozljedjivanja! Ključ čeljusnog zaglavnika uvijek morate izvaditi. Ne ostavljajte ga umetnutog!
- Izbacivanja radnih komada i dijelova radnih komada.
- Opasnosti od ozljedjivanja glodalom koje se ne koristi.
- Ozljeda očiju strugotinama ili iverjem koje izleti iz stroja. Obavezno nosite zaštitne naočale!

4. Važne napomene

Molimo da prije puštanja stroja u pogon pažljivo pročitate upute za uporabu i da se pridržavate njihovih sigurnosnih napomena. Pomoću ovih uputa za uporabu upoznajte se s uređajem i njegovom pravilnom uporabom kao i sigurnosnim napomenama. Uvijek dobro sačuvajte upute za uporabu tako da su korisniku uvijek dostupne.

- Kod svih radova sa strojem obavezno je potrebno nositi osobnu zaštitnu opremu.
- Uvijek nosite zaštitne naočale kako biste spriječili ozljedjivanje oka.
- Imate li dugu kosu, obavezno stavite mrežicu za kosu ili prikladnu radnu kapu.
- Nosite pripijenu radnu odjeću.
- Rotirajući alat mogao bi zahvatiti rukave ili sl.
- Za uklanjanje strugotina koristite prikladno sjeckalo strugotina. Nikad ne uklanjajte strugotine golim rukama.

- Kad je stroj isključen uklonite strugotine metlicom ili kistom.
- Rad sa strojem dopušten je samo osobama starijim od 18 godina koje su upoznate s načinom rada stroja.
- Mladeži između 16 i 18 godina rad je dopušten samo pod nadzorom odraslih.
- Prije početka rada provjerite ispravno funkcioniranje zaštitne naprave.
- Ne preopterećujte stroj. Bolje i sigurnije radit ćete u navedenom području snage.
- Koristite ispravan alat i provjerite jesu li alati (rotirajuće dijelove, svrdlo) tupi ili slomljeni.
- Kabel uvijek odmičite straga od stroja. Zaštitite kabel od topline, ulja i oštrih bridova.
- U slučaju popravaka, održavanja nekorištenja stroja izvucite mrežni utikač.
- Radove na električnim uređajima smije provoditi samo kvalificirani električar. Smijete koristiti samo originalne dijelove.
- Čisto radno mjesto olakšava rad. Obratite pažnju na to što radite. Razumno započinite s radom.
- Pripazite na to da podloga može podnijeti težinu stroja i da bude dovoljno stabilna tako da kod obrade ne bi nastale vibracije.
- Za zaštitu od korozije svi sjajni dijelovi tvornički su dobro podmazani. Prije puštanja stroja u pogon očistite ga prikladnim ekološkim sredstvom za čišćenje.
- **Pažnja!** Prije nego uključite stroj zatvorite zaštitni poklopac čeljusnog zaglavnik.
- Strojem se ne smiju obradivati materijali kod kojih se stvara prašina i štetni su po zdravlje kao npr. drvo, teflon itd.
- Stroj ne koristite u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
- Stroj koristite samo u prikladnim prostorijama i ne izlažite ga vlažnoj ili mokroj okolini.
- Za rad osigurajte dobru rasvjetu.
- Ne vucite kabel da biste utikač izvadili iz utičnice.
- Pripazite na to da radni komad prilikom rada bude čvrsto stegnut. Radni komad uvijek pritegnite strojnim škripcem ili pomoću steznih vilica.
- Koristite samo oštre i čiste alate.
- U opasnim situacijama ili u slučaju tehničkih smetnji odmah isključite stroj i izvucite mrežni utikač!
- U slučaju oštećenja više ne smijete raditi sa strojem i morate izvući mrežni utikač!
- **Pažnja!** Morate koristiti samo alate i pribor koje je odobrio proizvođač. Korištenje neodobrenih dijelova može predstavljati potencijalnu opasnost od ozljeđivanja.
- Radno područje držite čistim i urednim. Nered u

radnom području može uzrokovati nesreće.

- Nosite zaštitne naočale. Kod radova gdje se stvara intenzivna prašina morate također nositi masku za zaštitu lica odnosno za zaštitu od prašine.
- Prije početka rada uklonite ključ zaglavnik i ostali alat.

5. Tehnički podaci

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Nazivni napon | 230 V ~ / 50 Hz |
| Nazivna snaga | 550 W S3 50% 400 W S1 |
| Područje broja okretaja (L) nisko | 50–1.100 min ⁻¹ |
| Područje broja okretaja (H) visoko | 120–2.500 min ⁻¹ |
| Morseov čunj u vretenu | MK 3 |
| Maks. promjer bušenja | 16 mm |
| Promjer prstastog glodala | 13 mm |
| Promjer čeonog glodala | 30 mm |
| Križni stol | 410 x 110 mm |
| Maks. korekcija stola po osi x | 250 mm |
| Maks. korekcija stola po osi y | 100 mm |
| Maks. podizanje vretena | 220 mm |
| Korekcija kuta l/r | -45° - +45° |
| Razina zvučnog tlaka LPA | 83 dB(A) |
| Vrsta zaštite | IP 23 |
| Težina | 62 kg |

Vrsta pogona S3 (pogon s periodičkim prekidima):

Stroj se neko određeno vrijeme (relativno vrijeme uključivanja u % trajanja ciklusa) može staviti u pogon s nazivnom snagom. Nakon toga stroj mora mirovati u nekom vremenskom intervalu (stanka) da se ne bi nedopušteno pregrijao. Trajanje ciklusa sastoji se od trajanja opterećenja i trajanja stanke. Tijekom mirovanja između trajanja ciklusa stroj se više neće ohladiti na sobnu temperaturu. Ciklus traje 10 min, ako se ne radi nikakav drugi zadatak.

6. Puštanje u pogon

Pažnja!

- Prije svih montaža i radova podešavanja izvucite mrežni utikač.
- Da biste izbjegli oštećenja prilikom transporta, stroj smijete transportirati samo u uspravnom položaju, najbolje je da bude u originalnom pakovanju!
- Obratite pažnju na težinu stroja! Netto težina stroja iznosi 62 kg. Koristite prikladna transportna sredstva koja mogu preuzeti teret stroja. Nimate li na raspolaganju transportno sredstvo, pažljivo

podignite stroj tako da ne dodje do ozljedivanja osoba ili oštećenja stroja.

- Zaštite stroj od vlage i kiše.
- Postavljanje i korištenje stroja dopušteno je samo u suhim i prozračanim prostorijama. Temperaturno područje za rad stroja treba biti između +15° i +40°.
- Jesu li zaglavnici alata i glodala dovoljno pričvršćeni?
- Provjerite jesu li slučajno olabavljeni dijelovi stroja.
- Je li odabrano ispravno područje broja okretaja?
- Jesu li stroj i naprava za pritezanje očišćeni od strugotina?
- Provjerite jesu li pritegnuti pričvrtni vijci tročeljusnog zaglavnika i može li se radno vreteno rukom lako zakrenuti.
- Prije puštanja u rad svi poklopci i sigurnosne naprave moraju biti montirani.
- Zaglavnik za čeljust mora biti slobodno pokretljiv.
- Prije nego aktivirate sklopku za uključivanje provjerite je li sve pravilno montirano i pokreću li se pokretni dijelovi lako.
- Prije priključivanja stroja provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

6.2 Postavljanje

Postavite stroj na ravnu podlogu (radni stol itd.)

Važno: Pomoću četiri vijaka pričvrstite stroj na podlogu. Za to upotrijebite četiri provrta za pričvršćivanje u nosivoj ploči stroja.

Provjerite ima li dovoljno mjesta za rad s križnim stolom i za podešavanje nagiba.

Obratite pažnju na to da podloga bude dovoljno stabilna da drži težinu stroja (oko 62 kg)!

Za zaštitu od korozije svi sjajni dijelovi tvornički su dobro podmazani. Prije puštanja stroja u pogon očistite ga prikladnim ekološkim sredstvom za čišćenje. Ne koristite sredstva koja bi mogla uništiti lak stroja i pobrinite se za dovoljno prozračivanje tijekom čišćenja. Nakon obavljenog čišćenja lagano podmažite stroj bezkiselinskim uljem!

Pažnja: Ulja, masti i sredstva za čišćenje štetni su za okoliš i moraju se ekološki zbrinuti – ne bacajte ih u kućno smeće!

6.3 Mrežni priključak/ sklopka

Stroj smije raditi samo s jednofaznom strujom 230 V / 50 Hz. Strujni krug u kući mora biti osiguran s maksimalno 16 A.

6.3.1 Uključivanje stroja (s. 3)

Prije uključivanja stroja morate zaklopiti zaštitu od strugotina (16).

Da biste uključili stroj, pritisnite zelenu tipku (I). Svijetli li zelena kontrolna žaruljica (a), stroj se može uključiti pomoću sklopke za biranje broja okretaja (6) i podesiti na željeni broj okretaja.

Svijetli li dodatno narančasta kontrolna žaruljica (b), sklopku za odabir broja okretaja (6) prvo morate staviti u položaj „0“ i ugasiť će se žuta žaruljica. Zatim možete podesiti željeni broj okretaja i stroj radi.

6.3.2 Isključivanje stroja

Stroj isključite pritiskom na crvenu tipku „0“ ili na tipku za slučaj nužde tzv. „NOT AUS TASTE“ (c) i iskopčajte ga iz mreže izvlačenjem mrežnog utikača.

7. Rukovanje i podešavanje

Pažnja: Sva podešavanja na stroju smiju se provesti samo kad je mrežni utikač izvručen.

7.1 Podešavanje broja okretaja

Pomoću poluge transmisije (5) na stroju možete odabrati dva područja broja okretaja.

Prednji položaj (L) za područje broja okretaja
50 do 1100 min⁻¹
Stražnji položaj (H) za područje broja okretaja
120 do 2500 min⁻¹

Pažnja: Područja broja okretaja (L i H) ne smiju se mijenjati kad se vreteno okreće! Broj okretaja može se kontinuirano podesiti unutar područja broja okretaja. Fino podešavanje broja okretaja odvija se putem sklopke za odabir broja okretaja (6).

7.2 Točan broj okretaja / brzina rezanja

Odabir točne brzine rezanja jako utječe na vijek trajanja alata i radni rezultat. Odabir je različiti ovisno o materijalu. Točnu brzinu rezanja dobit ćete putem točnog odabira broja okretaja.

7.2.1 Bušenje

Iskustveno pravilo: Što manje su rupice i mekši materijal, veći je broj okretaja.

Niže naveden popis pomoći će Vam kod odabira točnog broja okretaja za različite materijale.

Kod navedenih brojeva okretaja radi se samo o orijentacijskim vrijednostima.

Podešavanje broja okretaja pogledajte u pogl. 7.1



| Ø svrdla | Sivi lijev | Čelik | Željezo | Aluminij | Bronca |
|----------|------------|-------|---------|----------|--------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Glodanje

Broj okretaja može se izračunati na sljedeći način:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = broj okretaja u min⁻¹
 v = brzina rezanja u m/min
 d = promjer alata u m
 π = 3,14

Vrijednosti brzina rezanja i maksimalne dubine rezanja za dotičan materijal pronađite u donjem popisu ili u knjižici s tablicama.

| Materijal | Vla na vrsto a | Brazovani elik | | Tvrdi materijal | |
|--|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Dubina rezanja s [mm] | Brzina rezanja v [m/min] | Dubina rezanja s [mm] | Brzina rezanja v [m/min] |
| Standardni građevni elik, aluminij elik, namjenski elik i elik za poboljšavanje, elik ni lijev | 500 - 700 | 0,5 | 70 - 50 | 1 | 200 - 150 |
| | | 3 | 55 - 30 | 6 | 100 - 70 |
| | 700 - 900 | 0,5 | 45 - 30 | 1 | 150 - 110 |
| | | 3 | 30 - 20 | 6 | 60 - 55 |
| 900 - 1100 | 0,5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 | |
| | 3 | 20 - 15 | 6 | 55 - 35 | |
| 1100 - 1400 | - | - | 1 | 75 - 50 | |
| | - | - | 3 | 50 - 30 | |
| elik za automate | 700 | 0,5 | 90 - 40 | 1 | 150 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| Lijevano željezo s izanatom grafitom | 200 | 0,5 | 45 - 35 | 1 | 100 - 80 |
| | | 3 | 35 - 25 | 3 | 90 - 60 |
| Crni temper lijev | 200 - 400 | 0,5 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| | | 3 | 40 - 30 | 1 | 100 - 70 |
| Bijeli temper lijev | 350 | 0,5 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 |
| | | 3 | 70 - 45 | 1 | 240 - 190 |
| Legure aluminija | 60 - 320 | 0,5 | 40 - 20 | 6 | 140 - 80 |
| | | 3 | 60 - 40 | 3 | 180 - 140 |
| Legure bakra | 200 - 400 | 0,5 | 60 - 40 | 1 | 150 - 100 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| Legure aluminija | 320 - 440 | 0,5 | 35 - 20 | 6 | 70 - 45 |
| | | 3 | 180 - 160 | 0,5 | 70 * |
| Legure aluminija | 440 * | 0,5 | 150 - 140 | 3 | 600 - 400 |
| | | 3 | 140 - 120 | 6 | 500 - 250 |
| Legure aluminija | 200 - 400 | 1 | 145 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 300 - 150 |
| Legure aluminija | 400 - 800 | 0,5 | 150 - 100 | 3 | 450 - 350 |
| | | 3 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 |
| Legure aluminija | 400 - 800 | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 |
| | | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 |

7.3 Pritezanje alata (sl. 4, 5, 6)

U radnom vretenu smiju se isključivo koristiti alati, stezne naprave ili prihvatnici alata s Morseovim čunjom MK3 i unutrašnjim navojem M12 za pričvršćenje profila. Redukcijske čahure **ne smiju** se koristiti!

7.3.1 Pritezanje alata u radnom vretenu

- Isključite stroj i izvucite mrežni utikač!
- Uklonite poklopac vretena (15).
- Očistite i podmažite čunjasto tijelo i vreteno.
- Sad utaknite čunjasto tijelo (18) u čahuru radnog vretena (4). Pažnja: Da biste izbjegli ozljedjivanja, glodalo uhvatite krpom!
- Za fiksiranje radnog vretena bočno utaknite klin za fiksiranje (17) u čahuru vretena.
- U svrhu pričvršćivanja čunjastog tijela povlačnu šipku (19) pritegnite vijluškastim ključem (SW10).
- Povlačna šipka mora se pričvrstiti s oko 8 okretaja (u smjeru kazaljke na satu) u čunjasti trn. Važno: Da biste izbjegli samostalno otpuštanje alata, **uvijek** osigurajte alat ili zaglavnik svrdla povlačnom šipkom.
- Ponovno uklonite klin za fiksiranje (17).
- Natakните poklopac vretena (15).

7.3.2 Uklanjanje alata iz radnog vretena:

- Isključite stroj i izvucite mrežni utikač!
- Uklonite poklopac vretena (15).
- Za fiksiranje radnog vretena bočno utaknite klin za fiksiranje (17) u čahuru vretena.
- Povlačnu šipku s vijluškastim ključem (SW 10) otpustite u suprotnom smjeru od kazaljke na satu.
- Čunjasto tijelo (18) pažljivo olabavite gumenim čekićem i izvadite iz čahure vretena. Da biste izbjegli ozljedjivanja, glodalo uhvatite krpom!
- Ponovno natakните poklopac vretena (15).

7.3.3 Rukovanje zaglavnikom svrdla

- U zaglavniku svrdla (9) smiju se pritezati samo cilindrični alati s navedenim maksimalnim promjerom tijela. Koristite samo besprijekoran i oštar alat! Ne koristite alate čije tijelo je oštećeno ili su na bilo koji drugi način deformirani ili oštećeni. Umetnite samo pribor ili dodatne uređaje koje je odobrio proizvođač.
- Cijelo tijelo alata utaknite u zaglavnik svrdla (9) i pritegnite priloženim ključem.
- Izvadite ključ zaglavnika. Obratite pažnju na čvrst dosjed pritegnutih alata.
- **Pažnja:** Ne ostavljajte umetnut ključ zaglavnika. Opasnost od ozljedjivanja zbog izbacivanja ključa zaglavnika.

7.4 Pritezanje radnih komada

Pažnja: Radni komadi moraju **uvijek** biti dobro pritegnuti! To je važno za radnu sigurnost i za rezultat rada. Ako radni komad nije čvrsto pritegnut, posmična sila glodala može ga istrgati i izbaciti.

Za to je najprikladniji **strojni škripac** (nije sadržan u opsegu isporuke). Pomoću pritezničkih vijaka i stegače strojni škripac može se pričvrstiti na križni stol stroja. Prije konačnog pritezanja vijaka strojni škripac mora se izravnati pomoću mjernog sata točno paralelno s kliznim vodilicama.

Za pričvršćivanje radnog komada na stol stroja mogu se koristiti i prikladne **stezne vilice** (nisu sadržane u opsegu isporuke). Pritom treba obratiti pažnju na veličinu stezne vilice kako bi se zajamčilo čvrsto uporište radnog komada.

7.5 Pomicanje (sl.7, 8)

Sva pomicanja moraju se izvršiti rukom.

7.5.1 Normalan pomak glodačke glave

- Okretni križ (14) za pomak potpuno odmaknite od stroja prema van.
- Sad možete pomoću okretnog križa brzo dovesti alat na radni komad.
- Normalan pomak koristi se za izradu provrta.
- Graničnikom dubine (12) možete ograničiti dubinu bušenja odnosno glodanja.
- U tu svrhu otpustite ručku za fiksiranje (20) na graničniku dubine (12).
- Graničnik dubine podesite na željeni položaj i ponovno pritegnite ručku za fiksiranje (20).
- Položaj pomaka može se očitati na skali (21).

7.5.2 Fini pomak glodačke glave

- Okretni križ (14) gurnite u smjeru glodačke glave (1) tako da se međusobno zahvate zupci čeljusne spojke (27).
- Glodalo možete točno pozicionirati pomoću kotačića za podešavanje finog pomaka (7).
- Podjelna crta prstena sa skalom odgovara 0,02 mm pomaka stola.
- Ako je podešena željena dubina glodanja, glodačku glavu (1) morate fiksirati pomoću stezne poluge (28).

7.5.3 Pomak križnog stola

- Križni stol (2) stroja može se ručno kretati po dvije međusobno okomite osi (X;Y).
- Pomak kod glodala izvodi se aktiviranjem ručice (10;11).
- Prstenom sa skalom na ručici možete podesiti

nultu točku puta kretanja.

- Podjelna crta prstena sa skalom odgovara 0,02 mm pomaka stola.
- Ne koristi li se os kretanja (X ili Y) stola, preporučujemo da je pričvrstite pomoću dotične stezne poluge (22).

7.6 Zakretanje glave glodala (sl. 1, 2, 9)

Za glodanje iskošenih rubova ili V-utora glavu glodala možete zakrenuti ulijevo ili udesno za 45°.

Pažnja: Prije početka podešavanja provjerite je li stroj dobro pričvršćen na radnu površinu!

- Isključite stroj.
- Glavu stroja (1) dobro držite jednom rukom da biste izbjegli njezino prevrtanje.
- Pričvrtnu maticu (13) otpustite viljuškastim ključem (SW 32).
- Izvlačenjem deblokirajte 0° aretaciju (23).
- Podesite željeni kut klina na skali kuta (24).
- Ponovno pritegnite pričvrtnu maticu (13).

7.7 Justiranje kosih vodilica (sl. 10)

Kod čestog korištenja može se promijeniti razmak između kliznih površina uzdužnih i poprečnih kliznih vodilica i glodačke glave. Da bi se zajamčilo besprijekorno funkcioniranje i kretanje, kose vodilice trebalo bi naknadno justirati otprilike jednom godišnje.

- Otpustite kontramaticu (25).
- Vijke za justiranje (26) podesite tako da pritisak izvršen na kosu vodilicu bude ravnomjeran na svakom vijku.
- Vijak za justiranje (26) držite u položaju pomoću imbus ključa (3 mm) i ponovno pritegnite kontramaticu (25).
- Savjet: Počevši izvana, vijke za justiranje uvijek ujednačeno pritežite s dvije strane da biste održali istu podešenost.

8. Obrada

8.1 Bušenje i dubinsko glodanje

- Zaglavnik svrdla i alat umetnite kao što je opisano u pogl. 7.2 i osigurajte steznom polugom.
- Zaglavnik svrdla pritegnite pomoću ključa.
- Podesite ispravni broj okretaja (vidi pogl. 7)
- Radni komad dobro pritegnite pomoću strojnog škripca ili pomoću stezne vilice.
- Križni stol (2) dovedite u željeni položaj (X- i Y-smjer).
- Podesite graničnik dubine (vidi pogl. 7) i obratite pažnju na to da alat ne dodiruje radni komad.
- Predmete koji se više ne koriste uklonite iz radnog područja.

- Uključite stroj i pomoću sklopke za odabir broja okretaja (6) podesite točan broj okretaja vretena.
- Izvršite bušenje ili glodanje. **Napomena:** Kod velikih provrta prvo počnite bušiti malim svrdlima. Tijekom bušenja izvucite svrdlo nekoliko puta iz radnog komada tako da se rupa očisti od strugo tina.
- Dubina bušenja odnosno glodanja ovisi o podešenosti graničnika dubine (12)
- Nakon završetka rada glodačku glavu ponovno dovedite u gornji položaj i isključite stroj.
- Očistite stroj i steznu napravu te ih eventualno podmažite uljem.

8.1.1 Spuštanje i centrirano bušenje

Molimo da obratite pažnju na to da se spuštanje provodi manjom brzinom rezanja i manjim pomakom, dok se centrirano bušenje provodi većom brzinom rezanja i manjim pomakom.

8.2 Čeono glodanje

- Pritegnite steznu napravu i alat (vidi pogl. 7.1) i osigurajte steznom polugom (19).
- Steznu napravu pritegnite pomoću ključa zlagavnika.
- Podesite točno područje broja okretaja (vidi pogl. 7)
- **Pažnja:** Područja broja okretaja (L i H) ne smiju se mijenjati kad se vreteno okreće!
- Radni komad dobro pritegnite pomoću strojnog škripca ili pomoću stezne vilice.
- Križni stol dovedite u željeni položaj (X- i Y-smjer).
- Podesite graničnik dubine (vidi pogl. 7.4.1) i obratite pažnju na to da alat ne dodiruje radni komad.
- Predmete koji se više ne koriste uklonite iz radnog područja.
- Uključite stroj i pomoću sklopke za odabir broja okretaja (6) podesite željeni broj okretaja vretena.
- Izvršite glodanje. U tu svrhu križni stol podesite pomoću ručica u X i Y smjeru. (vidi 7.5.3)
- Nakon završetka rada isključite stroj i glodačku glavu (1) ponovno dovedite u gornji položaj.
- Očistite stroj i steznu napravu te ih eventualno podmažite uljem.

Nakon uporabe stroja radni stol morate opet očistiti i podmazati uljem.

9. Njega i održavanje

Prije svake njege i održavanja izvucite mrežni utikač! Stroj treba održavati u redovitim vremenskim intervalima (ovisno o učestalosti korištenja). Održavanje treba točno dokumentirati.

- Čistite čunjasta tijela i glodala.
- U svrhu zaštite najbolje je da ista glodala u slučaju nekorištenja pospremite u kutiju.
- Provjerite funkcionira li ispravno cijeli strujni krug (sklopka, utikač, kontakt i itd.).
- Da biste preventivno spriječili veća oštećenja i ozljeđivanja, molimo da se u slučaju smetnji koje nadilaze normalno održavanje, obratite našoj servisnoj službi. Adresa servisa nalazi se u jamstvenom listu.
- Provjerite može li se glava glodalice lako pokretati i pripazite na to da nije olabavljena.
- Provjerite nadvišenje vretena.
- Provjerite čvrst dosjed svih vijčanih spojeva.

9.1 Podmazivanje (sl. 11)

Da bi se uvijek zajamčili dobri rezultati rada i stroj zaštitio od korozije, morate ga podmazivati u redovitim vremenskim intervalima. Ulje odnosno mast za podmazivanje ravnomjerno raspodijelite kistom ili krpom koja ne ostavlja dlačice.

Mjesta podmazivanja i maziva:

Svi sjajni dijelovi stroja:

ulje za podmazivanje

Zubna letva na stupu:

ulje za podmazivanje

Stol stroja:

ulje za podmazivanje

Mehanizam za fini pomak:

ulje za podmazivanje

Klizne vodilice za uzdužni pomak vretena:

ulje za podmazivanje

Klizne vodilice za poprečni pomak vretena:

ulje za podmazivanje

Prizmatična vodilica glodačke glave:

mast za podmazivanje

Okretni ležaj glodačke glave:

mast za podmazivanje

Prizmatična vodilica poprečne klizne vodilice:

mast za podmazivanje

Prizmatična vodilica uzdužne klizne vodilice:

mast za podmazivanje

Poseban pribor:

Za stroj možete nabaviti sljedeći pribor:

- Strojni škripac
- Komplet steznih vilica (51 dio)
- Komplet steznih klijesta 4-16 mm (9 dijelova)
- Glodalo s prekretnim reznim pločama Ø 30 mm
- Prekretne rezne ploče za tvrdi metal

10. Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova su potrebni sljedeći podaci:

- Tip uređaja
- Broj artikla uređaja
- Ident. broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

1. A készülék leírása

1. Marófej
2. Keresztasztal
3. Géposzlop
4. Munkaorsó
5. Hajtómékar
6. Fordulatszámkiválasztó kapcsoló
7. Beállítókerék a finomelölöláshoz
8. Be- / Kikapcsoló
9. Fogaskoszorúfűrótokmány
10. Forgattyús kézizár a keresztaszánhoz
11. Forgattyús kézizár a hosszszánhoz
12. Mélység ütköző
13. Rögzítőanya a döntéselállításhoz
14. Forgókereszt
15. Orsóburkolat
16. Összecsukható forgácvédő

2. A szállítás terjedelme

- Fűrő-, marógép
- Fűrótokmánykulcs
- Körmökulcs
- Fixírszeg
- Szerszám

3. Rendeltetésszerű használat

Ez a gép fémből, műanyagból vagy hasonló anyagokból levő kis munkadarabok (max. méretek: 300 mm x 200 mm x 200 mm) fűrására, mélymarására vagy homlokmarására lett tervezve. A szériaszereleget fogaskoszorúfűrótokmánnyal csak max. 16 mm-es, hengeres szárú fűró és marószerszámokat szabad használni. Fém (ST37) megdolgozásánál a szerszámtmérőnek nem kellene 13 mm-nél többnél lennie. Ezenkívül még lehetséges kúpos szárú (MK3) szerszámokat direkt a munkaorsóba felvenni. Ez a fűrő-, marógép csak házi használatra alkalmas és nem szabad ipari alkalmazásra felhasználni. A gépet csak rendeltetése szerint szabad alkalmazni. Ezt túlhaladó használat, nem számít rendeltetészerűnek.

Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó. A rendeltetészerű alkalmazás része a biztonsági utasítások figyelembe vétele is, valamint az összeszerelési és a használati utasításban levő üzemeltetési utasítások. A gépet kezelő és karbantartó személyeknek ezekben jártasnak és a lehetséges veszélyekkel kapcsolatban kioktatottnak muszáj lenniük. Ezen kívül legfontosabban be kell

tartani az érvényes balesetvédelmi előírásokat. Figyelembe kell venni a munkaegészségügy és biztonságtechnikai terén fennálló balesetvédelmi szabályokat.

A gépen történő változtatások, a gyártó szavatolását, és az ebből adódó károk megtérítését, teljesen kizárják. Bizonyos fennmaradt rizikó tényezőket rendeltetészerű használat esetén sem lehet teljes mértékben kizárni. A gép konstrukciója és felépítése által a következő pontok következhetnek be:

- A pofás tokmány megérintése a nem lefedett részen.
- A forgó részekbe való nyúlás (sérülés veszélye).
- A munkadarabok és munkadarabrészek elhajítása.
- Sérülés veszélye a használaton kívül levő esztergakés által.
- Egy munkadarabnak, amelyeknek a nagysága a munkadarab áttolását a pofás tokmánnyon keresztül az orsóház felé engedélyezi, semmi esetre sem szabad a géphatáran túl kiállnia. (sérülés veszélye)
- Az egészségre káros hőtő- és kenőszerek. Ügyeljen a környezetnek megfelelő megsemmisítésre.
- A forgó részek megérintése a nem lefedett részen. Sérülés veszélye!
- Figyelem sérülés veszélye! A pofás tokmánykulcsot mindig azonnal ismét lehúzni és ne hagyja sohasem bedugva!
- A munkadarabok és munkadarabrészek elhajítása.
- Sérülés veszélye a használaton kívül levő marószerszám által.
- A szemek sérülése az elröpülő forgácsok és más szilánkok által. Hordjon okvetlenül egy védőszemüveget!

4. Fontos utasítások

Kérjük olvassa az üzembehelyezés előtt figyelmesen el a használati utasítást és vegye figyelembe az abban foglalt utasításokat. Ismerkedjen meg a használati utasítás alapján a készülékkel, a helyes használatával, valamint a biztonsági utasításokkal. Tároolja a használati utasítást mindig úgy, hogy a kezelő számára mindig hozzáférhető legyen.

H

- A géppel történő bármilyen fajta munkálatkor okvetlenül szükséges a személyes védőfelszerelés viselése.
- Szeméi sérülésének elkerülése érdekében hordjon mindig védőszemüveget.
- Ha hosszú a haja, akkor viseljen okvetlenül egy hajhálót vagy egy megfelelő munkasapkát.
- Viseljen testhezálló munkaruuhát.
- A forgó szerszám elkaphatja a ruháját vagy hasonlót.
- Használjon a forgács eltávolításához egy megfelelő forgácskampót. Sohasem távolítsa el a forgácsot csupasz kézzel.
- Kikapcsolt gépnél a forgácsot legjobb egy kéziseprével vagy egy ecsettel eltávolítani.
- A géppel való dolgozás csak 18 éven felüli személyeknek engedélyezett, akik járatosak a gép hatásmódjának a bánásmódjában.
- 16 és 18 év közötti fiataloknak csak felnőtt általi felügyelet mellett szabad dolgozni.
- A munka elkezdése előtt vizsgálja meg a védőberendezés helyes működését.
- Ne terhelje túl a gépet. Jobban és biztonságosan dolgozik a megadott teljesítményi körben.
- Használjon kellő szerszámokat és ügyeljen arra, hogy a szerszámok (esztergakés, fűrő) ne legyenek tompák vagy eltörve.
- Vezesse a kábelt a géptől mindig hátrafelé el. Óvja a kábelt hőségtől, olajtól és éles szélektől.
- Húzza ki a hálózati dugót minden javítási és karbantartási munka előtt és ha nem használja a gépet.
- A munkákat az elektromos berendezéseken csak elektroszakembereknek szabad elvégezni. Csak originális tartozékokat szabad használni.
- Tiszta munkahelyek megkönnyébbítik a munkát. Ügyeljen arra, amit csinál. Fogjon okosan a munkához.
- Ügyeljen arra, hogy az állvány tartani tudja a gép súlyát és hogy elegendően stabil legyen, azért hogy a megmunkálásnál ne lépjenek fel rezgések.
- Rozsdásodás elleni védelemként a gép csupasza részei már gyárilag be lettek erősen kenve. Tisztítsa meg a gépet egy megfelelő környezetbaráti tisztítószerezrel, mielőtt üzembe venné.
- **Figyelem!** Csukja le a pofás tokmány védőburkolatát mielőtt bekapcsolná a gépet.
- A géppel nem szabad az egészségre veszélyes vagy poroló anyagokat mint például fát, teflont stb. megmunkálni.
- Ne használja a gépet gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
- Csak megfelelő termekben használja a gépet és ne tegye ki sohasem a gépet nedves vagy vizes környezetnek.
- Gondoskodjon egy jó megvilágításról a munkánál.
- Ne használja fel a kábelt a csatlakozó dugó kihúzására a fali dugaszoló aljzatból.
- Ügyeljen arra, hogy a munka ideje alatt a munkadarab feszesen be legyen szorítva. A munkadarabot mindig egy gépsatu vagy egy szorítópraclli segítségével feszesen odaszorítani.
- Csak éles és tiszta szerszámokat használni.
- Veszélyes helyzeteknél vagy technikai zavaroknál kapcsolja azonnal ki a gépet és húzza ki a hálózati dugót!
- Megrongálódások esetén, nem szabad tovább dolgozni a géppel és ki muszáj húzni a hálózati dugót.
- Figyelem! Csak a gyártó által engedélyezett betétszerszámokat és tartozékokat szabad használni. Nem engedélyezett részeknek a használata sérülés veszélyét jelentheti az Ön számára.
- Tartsa a munkakörét tisztán és rendben. Rendtelenség a munkakörben balesetet okozhat.
- Védőszemüveget hordani. Olyan munkánál, ahol erős a porképzés ott azonkívül még arc- ill. pormaszkot is használni kell.
- A munka kezdete előtt távolítsa el a tokmánykulcsot és más szerszámokat.

5. Technikai adatok

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Névleges feszültség | 230 V ~ / 50 Hz |
| Névleges teljesítmény | 550 W S3 50% 400W S1 |
| Fordulatszámterjedelem (L) alacsony | -1 |
| | 50–1.100 perc |
| Fordulatszámterjedelem (H) magas | -1 |
| | 120–2.500 perc |
| Morse-kúp az orsóban | MK 3 |
| Max. fúrásátmérő | 16 mm |
| Ujmaróátmérő | 13 mm |
| Homlokmaróátmérő | 30 mm |
| Keresztasztal | 410 x 110 mm |
| Max. asztalellállítás x irányba | 250 mm |
| Max. asztalellállítás y irányba | 100 mm |
| Max. orsóloket | 220 mm |

| | |
|----------------------|-------------|
| Szögletelállítás l/r | -45° - +45° |
| Hangnyomásérték LPA | 83 dB(A) |
| Védelmi rendszer | IP 23 |
| Súly | 62 kg |

Üzem mód S3 (periódusos szakaszos üzem):
Egy bizonyos időre (relatív bekapcsolási időtartam, a játéktartalom %-ban) szabad a gépet a névleges teljesítménnyel üzemeltetni. Azután muszáj a gépnek egy ideig nyugalmi állapotban (szünetidő) lennie, azért hogy ne melegedjen fel megengedhetetlenül a gép. A játéktartalom a megterhelési és a szüneti időtartamok összegéből tevődik össze. A játéktartalom közötti nyugalmi állapot ideje alatt nem hűl le a gép újra a környezeti hőmérsékletre. A játéktartalom hossza 10 perc, ha nincsen más megadva.

6. Üzembevétele

Figyelem!

- Húzza ki minden összeszerelési és beállítási munka előtt a hálózati dugót.
- A szállítási károk elkerüléséért a gépet csak felállítva, legjobban az eredeti csomagolásban, szabad szállítáni!
- Figyelembe venni a gép tömegét! A gép nettó tömege 62 kg. Használjon egy megfelelő szállítási eszközt, amely fel tudja venni a gép súlyát. Ha nem állna szállítási eszköz a rendelkezésére, akkor emelje óvatosan meg a gépet, azért hogy ember vagy gép ne szenvedjen sérülést.
- Óvja a gépet nedvesség és eső elől.
- A gép felállítása és használata csak száraz és szellőztetett termekben engedélyezett. A gép üzemeltetéséhez a hőmérséklet-tartománynak +15° és +40° kell lennie.
- Elegendően oda vannak erősítve a szerszám-tokmány és a maró?
- Ellenőrizze le, hogy esetleg meglazultak e a géprészek.
- A helyes fordulatszámkör lett kiválasztva?
- Tiszta és forgácsmentes a gép és a szorítóeszköz?
- Ellenőrizze le, hogy feszesen meg vannak e húzva a háromfás tokmány rögzítőcsavarjai és hogy könnyen kézzel csavarni lehet-e a fűrészt.
- Az üzembevétele előtt minden burkolatnak és biztonsági berendezésnek fell kell szerelve lennie.
- A fűrésztokmány muszáj szabadon futni.
- Mielőtt üzemeltetné a bekapcsolót, bizonyosodjon meg arról, hogy minden helyesen fel van szerelve és a mozgatható részek

könnyé járatúak.

- Győződjön meg a gép rákapcsolása előtt arról, hogy a típus táblán megadott adatok megegyeznek a hálózati adatokkal.

6.2 Felállítás

Állítsa a gépet egy sík alzatra (munkapad stb.)
Fontos: A gépnek négy csavarral feszesen össze kell csavarozva lennie az aljzattal. Használja ehhez a négy rögzítőfuratot a gép állólemezeiben. Biztosítsa, hogy elég hely áll rendelkezésre a keresztasztal elmozdulásához és a döntésbeállításához. Ügyeljen arra, hogy elég stabil legyen a gép aljzata ahhoz, hogy hordani tudja a gép súlyát (cca. 62 kg)! Korroszió elleni védelemként a gép csupasz részei már gyárilag be lettek kenve. Tisztítsa meg a gépet egy megfelelő környezetbarát tisztítószerezellel, mielőtt üzembe venné. Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek megtámadhatnák a gép lakkját és gondoskodjon a tisztítás ideje alatt eleget szellőztetésről. Olajozza tisztítás után a gépet ismét egy savmentes kenőolajjal enyhén!
Figyelem: olaj, zsír és a tisztítószerek környezetveszélyeztetők és a környezetnek megfelelően kell őket megsemmisíteni – nem a házi hulladék közé adni!

6.3 Hálózati csatlakozás / kapcsoló

A gépet csak egy egyfázisú árammal 230 Volt / 50 Hz szabad üzemeltetni. Az áramkörnek házoldalról maximálisan 16 A-al kell biztosítva lennie.

6.3.1 Bekapcsolni a gépet (ábra 3)

A gép bekapcsolása előtt a csapható forgácsvédőnek (16) le kell csapnia lennie. A bekapcsoláshoz meg kell nyomni a zöld taszter (l).
Ha világít a zöld ellenőrzési lámpa (a) akkor a gépet a fordulatszám-választókapcsoló által be lehet kapcsolni és beállítani a kívánt fordulatszámot. Ha még kiegészítően a narancsszínű ellenőrzési lámpa (b) is világít, akkor a fordulatszám-választókapcsolót (6) először a „0” pozícióba kell állítani és akkor a sárga lámpa ismét elalszik. Azután be lehet állítani a gépen a kívánt fordulatszámot és beindul a gép.

6.3.2 Kikapcsolni a gépet

A gépet vagy a piros „O” taszter nyomása által vagy a „VÉSZ KI TASZTER” (c) nyomása által kikapcsolni és a hálózati dugasz kihúása által leválasztani a hálózatról.

H

7. Kezelés és beállítás

Figyelem: Minden fajta beállítást a gépen, csak kihúzott hálózati dugasz mellett szabad elvégezni.

7.1 Fordulatszámbeállítás

A gépoldalán található hajtómékkarral (5) két fordulatszámterjedelmet lehet kiválasztani.

Elülső állás (L) a fordulatszámterjedelemhez 50-tól 1100 perc⁻¹-ig
 Hátsó állás(H) a fordulatszámterjedelemhez 120-tól 2500 perc⁻¹-ig

Figyelem: Ne változtassa futó orsónál a fordulatszámterjedelmeket (L és H)! A fordulatszámot a fordulatszámterjedelemen belül fokozatmentesen be lehet állítani. A fordulatszám finombeállítását a fordulatszámkiválasztó kapcsolón (6) keresztül történik.

7.2 Helyes fordulatszám / vágási sebesség

A helyes vágási sebesség kiválasztásának nagy kihatása van a szerszám élettartamára és a munka eredményére. A nyersanyag szerint különbözően kell kiválasztani. A helyes vágási sebességet a helyes fordulatszám kiválasztása által kapja meg.

7.2.1 Fűrész

Egyszerű szabály: minnél kisebbek a lyukak és minnél puhább a nyersanyag, annál magasabb a fordulatszám.

Az alul megadott lista segít Önnek a különböző anyagokhoz tartozó helyes fordulatszám kiválasztásához.

A megadott fordulatszámoknál csak irányértékéről van szó.

Fordulatszámbeállításhoz lásd a 7.1-es fejezetet

| Ø Fűrész | Szürkeöntvény | Acél | Vas | Alumínium | Bronz |
|----------|---------------|------|------|-----------|-------|
| 3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| 4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| 5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| 6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| 7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| 8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| 9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| 10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| 11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| 12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| 13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| 14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| 16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| 18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| 20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| 22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| 25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |

7.2.2 Marás

A fordulatszámot a következő képpen lehet kiszámolni:

$$n = v / (\pi \times d)$$

n = fordulatszám perc⁻¹ -ben
 v = vágási sebesség m/perc -ben
 d = szerszámátmérő m-ben
 π = 3,14

Az egyes nyersanyag vágási sebességet és a maximális vágási mélységet kérjük az alábbi listából vagy egy naplófőkönyvből kivenni.

| Nyersanyag | Szakítószilárdság | Gyorsacél | | Keményfém | |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Vágási mélység a (mm) | Vágási sebesség v (m/min) | Vágási mélység a (mm) | Vágási sebesség v (m/min) |
| Áll. szerkezeti acél, szerszámacél, ezüstítés nemeseíthető acél, acéllöntvény | 500 - 700 | 0,5 | 70 - 50 | 1 | 200 - 150 |
| | | 3 | 50 - 30 | 6 | 120 - 70 |
| | | 10 | 30 - 20 | 10 | 70 - 50 |
| | 700 - 900 | 0,5 | 45 - 30 | 1 | 150 - 110 |
| | | 3 | 30 - 20 | 6 | 80 - 55 |
| | | 10 | 18 - 12 | 10 | 55 - 35 |
| 900 - 1100 | 0,5 | 30 - 20 | 1 | 110 - 75 | |
| | 3 | 20 - 15 | 6 | 55 - 35 | |
| | 10 | 18 - 10 | 10 | 35 - 25 | |
| 1100 - 1400 | - | - | 1 | 75 - 50 | |
| | - | - | 3 | 50 - 30 | |
| | - | - | 6 | 30 - 20 | |
| Automataacél | 700 | 0,5 | 90 - 40 | 1 | 160 - 80 |
| | | 3 | 75 - 30 | 3 | 120 - 60 |
| | | 10 | 45 - 35 | 1 | 100 - 60 |
| Öntöttvas lemez és gránit | 200 | 3 | 35 - 25 | 3 | 90 - 60 |
| | | 10 | 20 - 15 | 10 | 60 - 40 |
| | | 3 | 40 - 30 | 1 | 100 - 70 |
| 200 - 400 | 0,5 | 30 - 20 | 3 | 70 - 50 | |
| | 0,5 | 70 - 45 | 1 | 240 - 190 | |
| | 3 | 60 - 40 | 3 | 180 - 140 | |
| Fekete temperöntvény | 350 | 6 | 40 - 20 | 6 | 140 - 80 |
| | | 0,5 | 60 - 40 | 1 | 150 - 100 |
| | | 3 | 50 - 35 | 3 | 100 - 60 |
| Fekete temperöntvény | 350 - 400 | 6 | 35 - 20 | 6 | 70 - 45 |
| | | 0,5 | 180 - 160 | 0,5 | 700 + |
| | | 3 | 160 - 140 | 3 | 800 - 400 |
| Alumínium ötvözetek | 60 - 320 | 6 | 140 - 120 | 6 | 500 - 250 |
| | | 1 | 140 - 100 | 1 | 400 - 200 |
| | | 6 | 120 - 80 | 6 | 300 - 150 |
| | 440 + | - | - | 1 | 200 - 120 |
| | | 3 | 150 - 100 | 3 | 450 - 350 |
| | | 6 | 120 - 70 | 6 | 350 - 250 |
| 200 - 400 | 3 | 100 - 55 | 3 | 400 - 300 | |
| | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 | |
| | 6 | 55 - 35 | 6 | 30 - 200 | |

7.3 Szerszámok szorítása (ábrák 4,5,6)

A főorsóba kizárólagosan csak szerszámokat, szorítóberendezéseket vagy az alakzáró rögzítéshez MK3-as morse-kúpú és M12-es anyamenetes szerszám befogadókat szabad használni. **Nem** szabad kúpátalakító hüvelyeket használni!

7.3.1 Szerszámok beszerzése a főorsóba

- Kikapcsolni a gépet és kihúzni a hálózati dugaszt!
- Eltávolítani az orsó burkolatát (15).
- Megtisztítani és zsírtalanítani a kúpszárát és az orsót.
- Most a kúpszárát (18) a főorsó (4) hüvelyébe

dugni. Figyelem: a sérülések elkerülése érdekében a marót egy ronggyal kellene megfogni!

- A főorsó rögzítéséhez a rögzítő peceket (17) oldalról bedugni az orsóhüvelybe.
- Egy franciakuclccsal (SW10) szorosra húzni a szánmozgatót (19) a kúpszár rögzítéséhez. A szánmozgatót cca. 8 fordulattal (az óramutató forgási irányába) be kell csavarni a kúpos tuskébe. Fontos: a szerszámot vagy a fúrókománnyt **mindig** a szánmozgatóval biztosítani, azért hogy kizárja a szerszám magától való kioldását.
- Ismét eltávolítani a rögzítő peceket (17).
- Ismét feldugni az orsó burkolatát (15).

7.3.2 A szerszám eltávolítása a főorsóból:

- Kikapcsolni a gépet és kihúzni a hálózati dugaszt!
- Eltávolítani az orsó burkolatát (15).
- A főorsó rögzítéséhez a rögzítő peceket (17) oldalról bedugni az orsóhüvelybe.
- Egy franciakuclccsal (SW10) az óramutató járásával ellenkező irányba megereszteni a szánmozgatót (19).
- Óvatosan egy gumikalapáccsal megmozdítani a kúpszárát (18) és kivenni az orsóhüvelyből. Sérülések elkerülése érdekében a marót egy ronggyal kellene megfogni!
- Ismét feltenni az orsó burkolatát (15).

7.3.3 A fúrókomány kezelése

- A fúrókományba (9) csak cilindrikus szármokot, a megadott maximális szármérvével szabad beszorítani. Csak kifogástalan és éles szerszámot használni. Ne használjon olyan szerszámokat, amelyek a száruknál sérültek vagy valamilyen más módon deformáltak vagy megrongálódottak. Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat vagy kiegészítő készülékeket berakni.
- A szerszám szárát teljesen betenni a fúrókományba (9) és a velle szállított tokmánykulccsal feszesre húzni.
- Ismét lehúzni a tokmánykulcsot. Ügyeljen a beszorított szerszámok feszes ülésére.
Figyelem: Ne hagyja a tokmánykulcsot dugva. Sérülés veszélye a tokmánykulcs elröptése által.

7.4 Munkadarabok beszorítása

Figyelem: A munkadaraboknak **mindig** feszesen be kell szorítva lenniük! Ez fontos az üzembiztonságra és a munka eredményére. Ha nincs feszesen

beszorítva a munkadarab, akkor a maró előretolási ereje által kirántódhat és elhajthatódik.

Ehhez legjobban egy **gépsatu** felel meg. (Nincs a szállítás terjedelmében). A szorítócsavarok és horonykövek segítségével lehet a gépsatut feszesen a gép keresztasztalára felerősíteni. Mielőtt véglegesen feszesre húzná a csavarokat ki kell igazítani egy mérőóra segítségével pontosan párhuzamosan a gépsatut a szánvezetékhez.

A munkadarabnak a gépsatzalra való ráerősítésére megfelelő **szorítópraclit** használni. (Nincs a szállítás terjedelmében). Ennél ügyelni kell a helyes szorítópraclit nagyságra, azért hogy garantálva legyen a munkadarab feszes tartása.

7.5 Előtolás (ábra 7,8)

Minden előtolási mozdulaton közel kell elvégezni.

7.5.1 A marófej normális előtolása

- Az előtolás forgókeresztjét (14) a géptől teljesen kifelé elhúzni.
- Ezután a forgókereszt által gyorsan hozzá lehet vezetni a szerszámot a munkadarabhoz.
- A normális előtolást fűrészek elvégzéséhez szokták használni.
- A mélységűtköző által (12) lehet a z-irányba korlátozni a fűrés- ill. marásmélységet.
- Ehhez megereszteni a mélységűtközőn (12) a rögzítőfogantyút (20).
- Beállítani a mélységűtközőt a kívánt pozícióra és ismét feszesre húzni a rögzítőfogantyút (20).
- Az előtoláspozíciót a skálán (21) lehet leolvasni.

7.5.2 A marófej finom előtolása

- A forgókeresztet (14) úgy a marófej (1) irányába tolni, hogy a körmös tengelykapcsoló (27) fogai egymásba markoljanak.
- Ezután a marót a finom előtolás (7) beállító kereke által pontosan pozícionálni lehet.
- A skálagyérre egy osztásvonala az asztal 0,02 mm-es elmozdulási útjának felel meg.
- Ha be van állítva a kívánt marásmélység, akkor muszáj a marófejet (1) a megfelelő szorítókarral (28) fixálni.

7.5.3 A keresztaszta előtolása

- A gép keresztaszta (2) manuálisan elmozdítható a két egymáshoz merőlegesen álló tengelyben (X;Y).
- Marásnál az előtolást a forgattyúk (10;11) mőködötése által lehet véghezvinni.

H

- A kézi forgattyún levő skálagyérő által lehet az elmozdulási út nullapozícióját beállítani.
 - A skálagyérő egy osztásvonalra az asztal 0,02 mm-es elmozdulási útjának felel meg.
- Ha nem használja az asztal egyik elmozdulási tengelyét (X vagy Y), akkor ajánlatos azt a megfelelő szorítókkal (22) odaszorítani.

7.6 A marófej döntése (ábrák 1,2, 9)

Lesarkításokhoz vagy V-horonyok marásához a marófejet balra is és jobbra is el lehet 45°-ba dönteni.

Figyelem: Biztosítsa a beállítás elkezdete előtt, hogy a gép feszesen össze van csavarozva a munkafelülettel!

- Kikapcsolni a gépet.
- Az egyik kézzel jól fogva tartani a gépfejet (1), azért hogy megakadályozza az eldőlését.
- Egy franciakulccsal (SW 32) megereszteni a rögzítőanyát (13).
- Kihúzás által kireteszteni a 0° arretálást (23).
- Beállítani a szögskálán (24) a kívánt ortogonális szöveget.
- Ismét feszesre húzni a rögzítőanyát (13).

7.7 Sarokvezetők beigazítása (ábra 10)

Sérőbb használat esetén megváltozhat a hossz- és keresztirányú csúszófelületei és a marófej közötti távolság. A kifogástalan funkció és mozgás garانتálása érdekében a sarokvezetőket körülbelül 1-szer évente utána kellene igazítani

- Megereszteni az ellenanyát (25)
- A beigazító csavarokat (26) úgy utána állítani, hogy a sarokvezetőre gyakorolt nyomás minden beigazító csavarra egyenletes legyen.
- A beigazító csavarokat (26) egy inbuszkulccsal (3 mm) pozícióban tartani és az ellenanyát (25) ismét feszesre húzni.
- Tipp: A beigazító csavarokat kívülről kezdve mindig két oldalról egyenletesen meghúzni, azért hogy egy egységes beállítást kapjon.

8. Megmunkálás**8.1 Fúrás és mélységmarás**

- Fúrótokmányt és a szerszámot a 7.2-es fejezetben leírottak szerint berakni és a számozgatóval biztosítani.
- A fúrótokmánykulcs segítségével feszesre húzni a fúrótokmányt.
- Beállítani a helyes fordulatszámot (lásd a 7-es fejezetet)
- A munkadarabot egy gépsatúval vagy egy

szorítópracival jó befeszíteni.

- A keresztasztalt (2) beállítani az (X- és Y-irányba) a kívánt pozícióba.
- Beállítani a mélységgütközöt (lásd a 7-es fejezetet) és ügyelni arra, hogy a szerszám ne érintse meg a munkadarabot.
- Eltávolítani a már nem használt tárgyakat a munkaterületről.
- Bekapcsolni a gépet és a fordulat-számkiválasztó kapcsolóval (6) beállítani a helyes orsófordulatszámot.
- Elvégezni a fúrás ill. marási munkát. **Utasítás:** Nagy furatoknál először előre kellene fúrni egy kis fúróval. Húzza a fúrás ideje alatt egy párszor ki a fúrót a munkadarabból, azért hogy a fúró forgács nélkül maradjon.
- A furat ill. marásmélység a mélységgütköző (12) beállításából adódik.
- A munka befejezése után ismét a fenti pozícióba tenni a marófejet és kikapcsolni a gépet.
- Megtisztítani a gépet és a szorítóberendezést és adott esetben beolajozni.

8.1.1 Süllyesztett- és központfúrás

Kérjük vegye figyelembe, hogy a süllyesztett fúrást alacsony vágási sebességgel és alacsony előtolással kell elvégezni, míg a központi fúrást magas vágási sebességgel és alacsony előtolással.

8.2 Homlokmarás

- Beszorítani a szorító tokmányt és a szerszámot (lásd a 7.1-es fejezetet) és a számozgatóval (19) biztosítani.
 - Feszesre húzni a tokmánykulccsal a szorító tokmányt.
 - Beállítani a helyes fordulatszámkört (lásd a 7-es fejezetet)
- Figyelem:** Ne változtassa a fordulatszámkört (L és H) amíg az orsó fut!
- A munkadarabot egy gépsatúval vagy egy szorítópracival jó befeszíteni.
 - A munkaasztalt beállítani az (X- és Y-irányba) a kívánt pozícióba.
 - Beállítani a mélységgütközöt (lásd a 7.4.1-es fejezetet) és ügyelni arra, hogy a szerszám ne érintse meg a munkadarabot.
 - Eltávolítani a már nem használt tárgyakat a munkaterületről.
 - Bekapcsolni a gépet és a fordulat-számkiválasztó kapcsolóval (6) beállítani a kívánt orsófordulatszámot.
 - Elvégezni a marási munkát. Ehhez a keresztasztalt a forgattyús kézikarral az X- és Y-irányba elállítani. (lásd 7.5.3-at)

- A munka befejezése után kikapcsolni a gépet és ismét a fenti pozícióba tenni a marófejet (1).
- Megtisztítani a gépet és a szorítóberendezést és adott esetben beolajozni.

A gép használata után meg muszáj ismét tisztítani és beolajozni a munkasztalt.

9. Ápolás és karbantartás

Minden ápolási és karbantartási munka előtt ki kell húzni a hálózati dugaszt! A gépet rendszeres időszakasként (a használati sűrűségtől függően) karban kell tartani. A karbantartási munkákat pontosan dokumentálni kell.

- Tartás a kúpszárat és a marót tisztán.
- Védelmi, egyforma marókat nemhasználat esetén legjobb egy dobozban tárolni.
- Ellenőrizze le helyes működésükre az egész áramkört (kapcsolót, dugaszt, kontaktokat stb.).
- Nagyobb károk és sérülések megelőzésére, kérjük forduljon zavarok esetén, amelyek a normális karbantartást túlhaladják, a vevőszolgálatasunkhoz. A szervíz címetek a következőkben a garanciaokmányban találja.
- Ellenőrizze le a marógépféjt könnyű mozgására és ügyeljen arra, hogy nem lazult meg.
- Ellenőrizze le az orsót túllengésre.
- Leellenőrizni minden csavarkötést feszes ülésükre.

9.1 Kenés (ábra 11)

A gépet rendszeres időszakasközben le kell kenni és zsírozni azért, hogy mindenkor legjobb munkaeredményeket garantáljon és azért hogy védje a gépet a korrózió elől. Ossa egy ecsettel vagy egy nem kirojtósodó ronggyal egyenletesen el a kenőolajat ill. a kenőzsirt.

Kenőhelyek és kenőanyagok:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Minden csupasz géprész: | Kenőolaj |
| Fogasléc az oszlopon: | Kenőolaj |
| Gépasztal: | Kenőolaj |
| Finomelőtolás mechanizmusa: | Kenőolaj |
| Előtolóorsó hosszirányú szán: | Kenőolaj |
| Előtolóorsó kereszt szán: | Kenőolaj |
| V alakú vezeték marófej: | Kenőzsír |
| Forgócsapágy marófej: | Kenőzsír |
| V alakú vezeték kereszt szán: | Kenőzsír |
| V alakú vezeték hosszirányú szán: | Kenőzsír |

Különleges tartozék:

A következő tartozékokat lehet a géphez kapni:

- Gépsatu
- Szorítópracli - szet (51 részes)
- Szorítófogóvas szet 4-16 mm (9 részes)
- Váltó forgácsolólapkamaró
- Váltó forgácsolólapka keményfém

10. Pótalkatrészek megrendelése

A pótalkatrészek megrendelésénél a következő adatokat kell megadni

- A készülék típusát
- A készülék cikkszámát
- A készülék ident-számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számát

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung




- D** erklårt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- NL** verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaista tuotetta
- DK** erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
- RU** заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
- HR** izjavljuje sljedeću uskladenost s odredbama i normama EU za artikl.
- RO** declară următoarea conformitate cu linia directoare CE și normele valabile pentru articolul.
- TR** ürün ile ilgili olarak AB Yönelmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklama masını sunar.
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- SK** atestuje nasledujúce zhodenie s normami a štandardmi pre výrobok
- CZ** prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.
- H** a következő konformitást jelenti ki a termékerek vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint
- SL** pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniziej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
- BG** декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.

Bohr- und Fräsmaschine MBF 550

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60204-1: 1997; EN 13128: 2001; EN 55014-1; ENn 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;

Landau/Isar, den 26.01.2005


Wechsungartner
Leiter QS Konzern


Ensing
Leiter Technik EC

Art.-Nr.: 42.530.00 I.-Nr.: 01014 Archivierung: 4253000-04-4141800-E
Subject to change without notice

WARRANTY CERTIFICATE

The product described in these instructions comes with a 2 year warranty covering defects. This 2-year warranty period begins with the passing of risk or when the customer receives the product.
For warranty claims to be accepted, the product has to receive the correct maintenance and be put to the proper use as described in the operating instructions. **Your statutory rights of warranty are naturally unaffected during these 2 years.**

This warranty applies in Germany, or in the respective country of the manufacturer's main regional sales partner, as a supplement to local regulations. Please note the details for contacting the customer service center responsible for your region or the service address listed below.

CERTIFICADO DE GARANTIA

El periodo de garantia comienza el día de la compra y tiene una duración de 2 años.

Su cumplimiento tiene lugar en ejecuciones defectuosas.

Errores de material y funcionamiento, las piezas de repuesto necesarias y el tiempo de trabajo no se facturan. Ninguna garantía por otros daños.

El comprador tiene derecho a la sustitución des producto por otro idéntico o devolución del dinero si la reparación no fuera satisfactoria.

Su contacto en el servicio post-venta

GARANTIBEVIS

Vi lämnar 2 års garanti på produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Denna garanti gäller om produkten uppvisar brister. 2-års-garantin gäller från och med riskövergången eller när kunden har tagit emot produkten från säljaren.

En förutsättning för att garantin ska kunna tas i anspråk är att produkten har underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen samt att produkten har använts på ändamålsenligt sätt.

Givetvis gäller fortfarande de lagstadgade rättigheterna till garanti under denna 2-års-period.

Garantin gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland eller i de länder där den regionala centraldistributionspartnern befinner sig som komplettering till de lagstadgade föreskrifter som gäller i resp. land. Kontakta din kontaktperson vid den regionala kundjämsten eller vänd dig till serviceadressen som anges nedan.

CERTYFIKAT GWARANCJI

Na opisywaniu w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejścia ryzyka lub przejścia urządzenia przez klienta.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługują Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rejpcjny.
Gwarancja obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego.

Garanciaokmány

Ebben az utasításban megnevezett készülékre 2 év jótállást nyújtunk, arra az esetre, ha a termékünk hányos lenne. A 2-éves határidő a kiveszély átszállása vagy a készleték, vevő általi átvétele által kezdődik.

A jótállás érvényesítésének a feltétele a készülékünknek a használati utasításnak megfelelő szabályszerű karbantartása úgymint rendeltetészerű használata. **Magától értetődő, hogy ez a 2 év alatt a törvény szerinti szavatossági jogai fenmaradnak.**

A jótállás a Németországi Szövetségi Köztársaság területére érvényes vagy a regionális fő forgalmazó partner országában kiegészítésként a helyi érvényes törvényi előírásokhoz. Kérjük vegye figyelembe a regionális illetékes évös-zolgáltatásnál levő kontaktszemélyt vagy az alul megadott szervizcímét.

GARANTIE

Nous fournissons une garantie de 2 ans pour l'appareil décrit dans le mode d'emploi, en cas de vice de notre produit. Le délai de 2 ans commence avec la transmission du risque ou la prise en charge de l'appareil par le client.

La condition de base pour le faire valoir de la garantie est un entretien en bonne et due forme, conformément au mode d'emploi, tout comme une utilisation de notre appareil selon l'application prévue.

Vous conservez bien entendu les droits de garantie légaux pendant ces 2 ans.

La garantie est valable pour l'ensemble de la République Fédérale d'Allemagne ou des pays respectifs du partenaire commercial principal en complément des prescriptions légales locales. Veuillez noter l'interlocuteur du service après-vente compétent pour votre région ou l'adresse mentionnée ci-dessous.

TAKUUTODISTUS

Käyttöohjeessa kuvatulle laitteelle myönnämme 2 vuoden takuun siinä tapauksessa, että valmistamamme tuote on puutteellinen. 2 vuoden määräaika alkaa joko vaaransirlymistehetkstä tai siitä hetkestä, jolloin asiakas on ottanut laitteen haltuunsa. Takuuvaateiden edellytyksenä on laitteen käyttöohjeessa annettujen määräysten mukainen asiantuntileva huolto sekä laitteemme määrätystermukainen käyttö.

On itsestään selvää, että asiakkaan lakimääräiset takuukorvaukset säilyvät näiden 2 vuoden aikana.

Takuu on voimassa Saksan Liittotasavallan alueella tai kunkin päämyyntiedustajan alueen maissa paikallisesti voimassaolevien lakimääräysten täydennyksenä. Asiakkaan tulee kääntyä takuusiisissä alueissa vastuussa olevan asiakaspalvelun tai alla mainitun huoltopalvelun puoleen.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Per l'apparecchio indicato nelle istruzioni concediamo una garanzia di 2 anni, nel caso il nostro prodotto dovesse risultare difettoso. Questo periodo di 2 anni inizia con il trapasso del rischio o la presa in consegna dell'apparecchio da parte del cliente. Le condizioni per la validità della garanzia sono una corretta manutenzione secondo le istruzioni per l'uso così come un utilizzo appropriato del nostro apparecchio.

Naturalmente in questo periodo di 2 anni continuiamo ad assumerci gli obblighi di responsabilità previsti dalla legge.

La garanzia vale per il territorio della Repubblica Federale Tedesca o dei rispettivi paesi del principale partner di distribuzione di zona a completamento delle norme di legge in vigore sul posto. Rivolgersi all'addetto del servizio assistenza clienti incaricato della rispettiva zona o all'indirizzo di assistenza clienti riportato in basso.

GARANCIJSKI LIST

Za uređjaj opisan u uputama dajemo 2 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostatka na našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika ili s preuzimanjem uređjaja od strane kupca.

Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s uputama za uporabu, kao i svrhisodno korištenje našeg uređjaja.

Razumljivo je da zadržavate zakonsko pravo jamstva unutar te 2 godine.
Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trgovačkog partnera kao dopuna lokalno važećih zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu nadležne servise službe u regiji ili na dole navedenu adresu servisa.


GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

- Ⓢ Technische Änderungen vorbehalten
- Ⓢ Technical changes subject to change
- Ⓢ Sous réserve de modifications
- Ⓢ Technische wijzigingen voorbehouden
- Ⓢ Salvo modificaciones técnicas
- Ⓢ Salvaguardem-se alterações técnicas
- Ⓢ Förbehåll för tekniska förändringar
- Ⓢ Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Ⓢ Der tages forbehold for tekniske ændringer
- Ⓢ Tekniske endringer forbeholdes
- Ⓢ Con riserva di apportare modifiche tecniche
- Ⓢ Technikai változások jogát fenntartva
- Ⓢ Technické změny vyhrazeny
- Ⓢ Tehnične spremembe pridržane.
- Ⓢ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- Ⓢ Technické zmeny vyhradené
- Ⓢ Zastrzeżenie się wprowadzanie zmian technicznych
- Ⓢ Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
- Ⓢ Сохраняется право на технические изменения
- Ⓢ Запазва се правото за технически промени
- Ⓢ Ο κατοχυρωμένης διατρέξεως το δικαιώμα τεχνικών αλλαγών
- Ⓢ Teknik değışiklikler olabilir

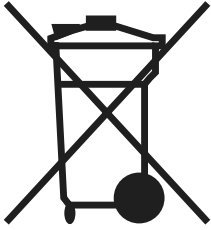

⑤ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

⑥ For EU countries only

Never place any electric tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the demand to return electrical devices:

As an alternative to returning the electrical device, the owner is obliged to cooperate in ensuring that the device is properly recycled if ownership is relinquished. This can also be done by handing over the used device to a returns center, which will dispose of it in accordance with national commercial and industrial waste management legislation. This does not apply to the accessories and auxiliary equipment without any electrical components which are included with the used device.

⑦ Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes électroniques usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :

Le propriétaire de l'appareil électrique est obligé, en guise d'alternative à un envoi en retour, à contribuer à un recyclage effectué dans les règles de l'art en cas de cessation de la propriété. L'ancien appareil peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l'éliminer dans le sens de la Loi sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.

① Solo per paesi membri dell'UE

Non gettate gli utensili elettrici nei rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'applicazione nel diritto nazionale gli elettrodomestici usati devono venire raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione

Il proprietario dell'apparecchio elettrico è tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda l'apparecchio. L'apparecchio vecchio può anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

② Sólo para países miembros de la UE

No tire herramientas eléctricas en la basura casera.

Según la directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos usados electrónicos y eléctricos y su aplicación en el derecho nacional, dichos aparatos deberán recojerse por separado y eliminarse de modo ecológico para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolución:

El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolución, está obligado a reciclar adecuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se puede entregar el aparato usado a un centro de reciclaje que trate la eliminación de residuos respetando la legislación nacional sobre residuos y su reciclaje. Esto no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que acompañan a los aparatos usados.

③ Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehör och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

④ Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakeihin, tulee loppuun käytetyt sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen uusiokäyttöä varten.

Kierrätys vaihtoehtona takaisinlähettämislle:

Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaista hävittämistä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätyspisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrätys- ja jätteenpoistomääräysten mukaisesti hyödyntäen käyttökelpoiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköosia.

☞ Samo za zemlje Europske zajednice

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim uređajima i njezinom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uređaja:

Vlasnik elektrouređaja alternativno je obavezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouređaja. Stari uređaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za preuzimanje rabljenih uređaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliranju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugrađeni u stare uređaje i pomoćni materijali bez električnih elemenata.

☞ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

☞ Csak EU-országok

Ne dobja az elektromos szerszámokat a házi hulladék közé.

A villamos készülékekkel és elektromos-öregkészülékekkel kapcsolatos 2002/96/EG-i európai irányvonalaknak valamint ezeknek a nemzeti jogban történő realizálásának megfelelően az elhasznált villamos szerszámokat külön kell gyűjteni és egy környezetbaráti újraértékesítéshez juttatni.

Újrahasznosítás-alternatíva a visszaküldési felhíváshoz:

Az elektromos készülék tulajdonosa kötelezve van, a tulajdon feladása esetében, a visszaküldés helyett alternatív egy szakszerű értékesítésre. Ehhez az öreg készüléket egy visszavevő helynek lehet átengedni, amely a nemzetközi iparkörfolyamat és hulladéktörvény értelmében elvégzi a megsemmisítést. Ez nem érinti az öreg készülékekhez mellékelt villamosalkatrészek nélküli tartozékrészeket és segítőeszközöket.

(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(GB)

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of ISC GmbH.

(F)

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'agrément exprès de l'entreprise ISC GmbH.

(E)

La reimpression o cualquier otra reproducción de documentos e información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se permite con la autorización expresa de ISC GmbH.

(I)

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(FIN)

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaaniillettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

(PL)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(HR)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanje dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.