

- Ⓝ **Betjeningsvejledning**
Metaldrejebænk
- Ⓢ **Bruksanvisning**
Metallsvarv
- Ⓡ **Käyttöohje**
Metallisorvi
- ⓔ **Kasutusjuhend**
Metallitreipink

Einhell®

 
3





Art.-Nr.: 45.050.04







I.-Nr.: 01017







BT-ML **300**






- Ⓢ Brug kun hærdet drejestål!
- ⑤ Använd endast härdade svarvstål!
- Ⓜ Käytä ainoastaan karkaistuja sorvitaltoja!
- Ⓢ Kasutage ainult tugevdatud treiterasid!

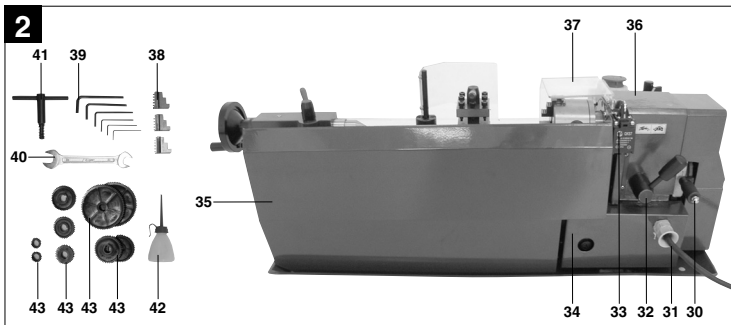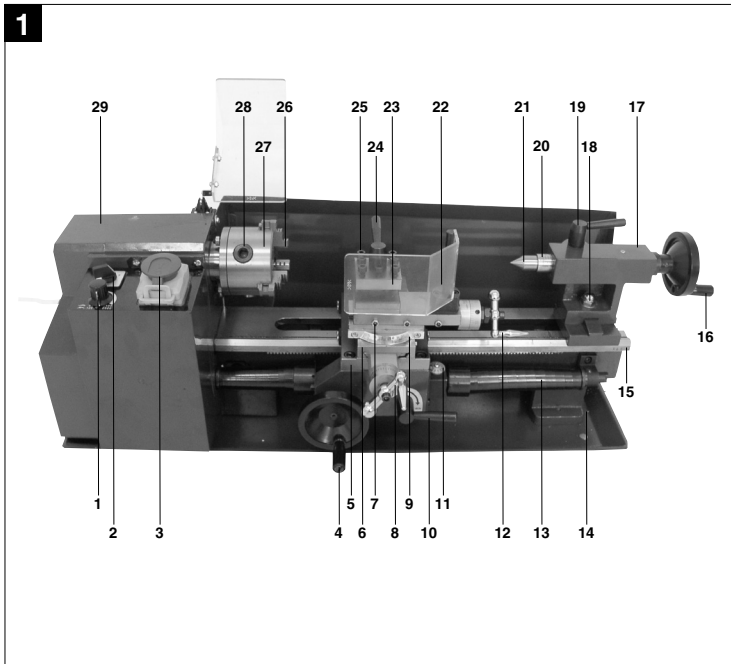

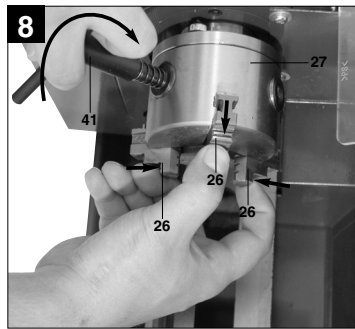
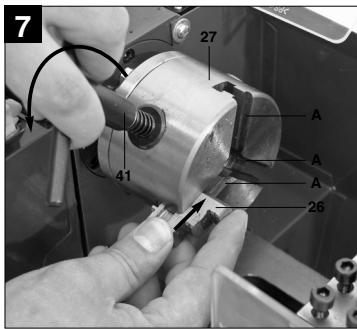
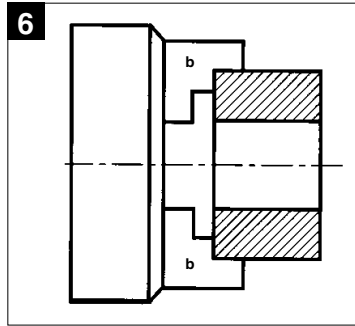
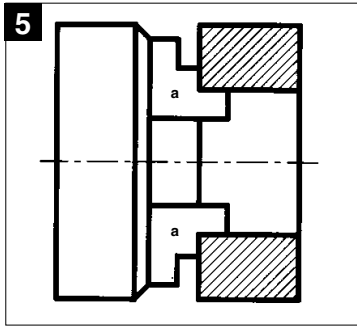
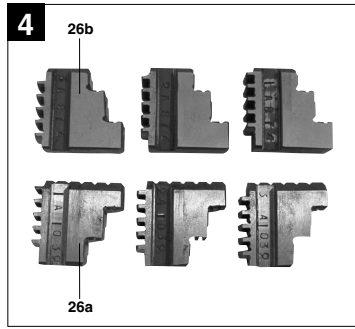
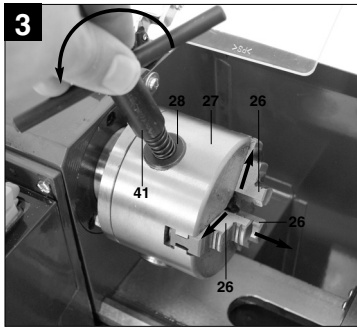


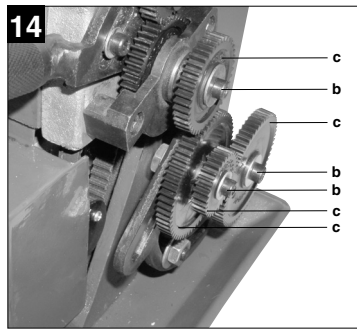
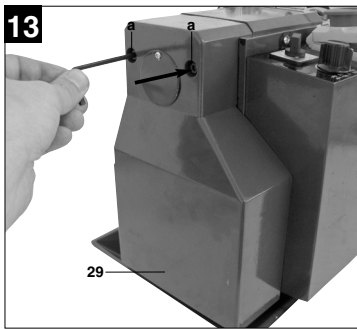
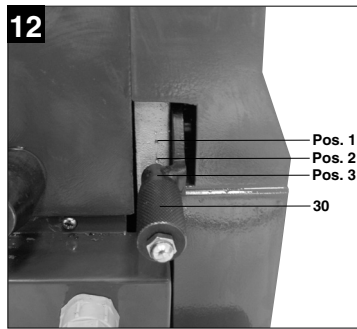
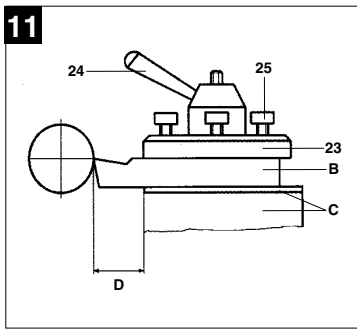
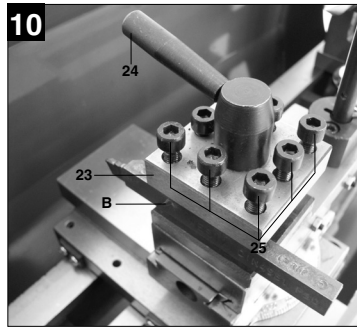
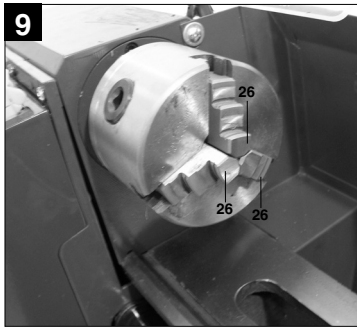


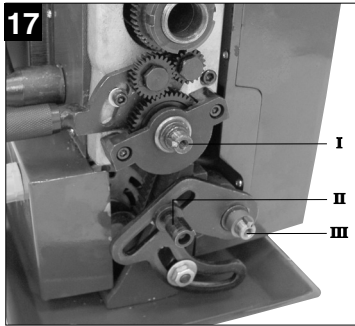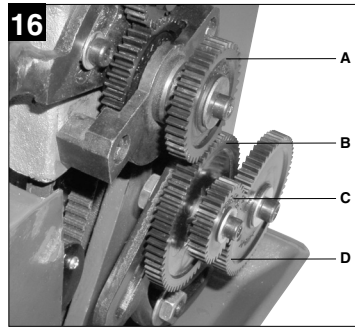
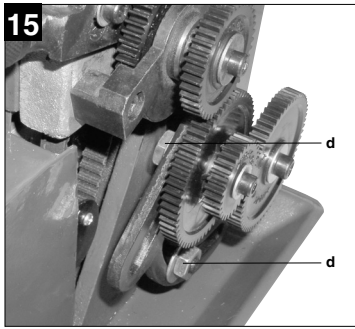


18

(mm / U)	E		F	
	A	B	C	D
0,5	40	60	30	60
0,7	35	60	40	50
0,8	40	60	40	50
1,0	60	45	30	60
1,25	40	60	50	40
1,50	40	60	60	40
1,75	35	60	60	30
2,0	60	50	50	45
2,50	50	60	60	30

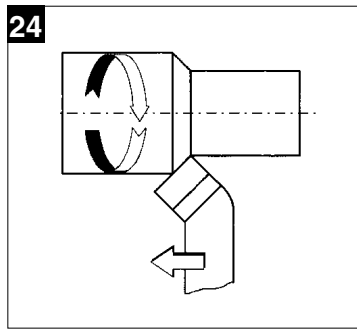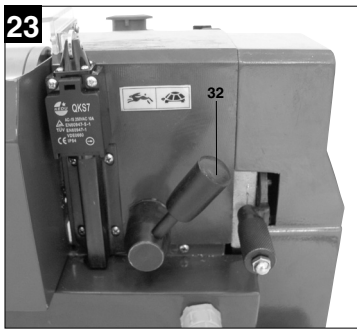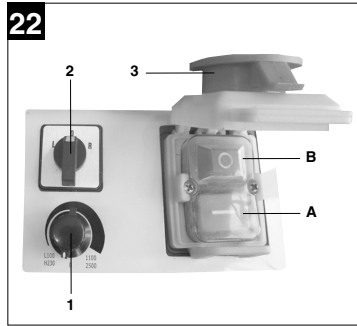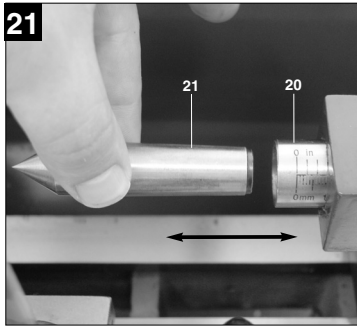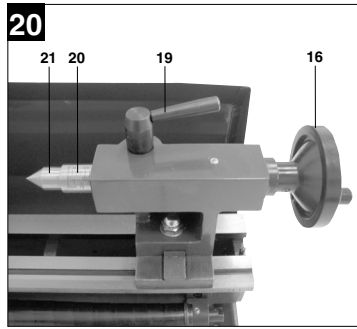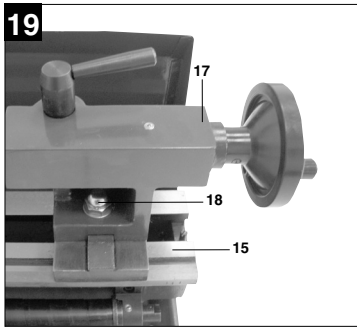

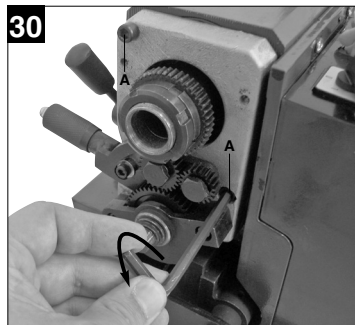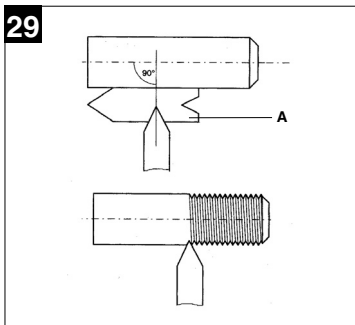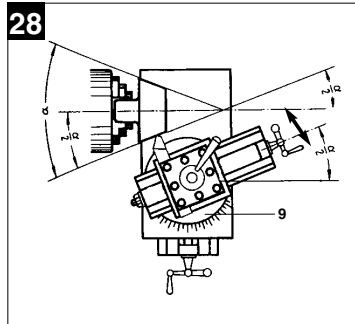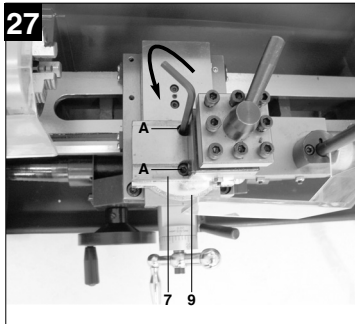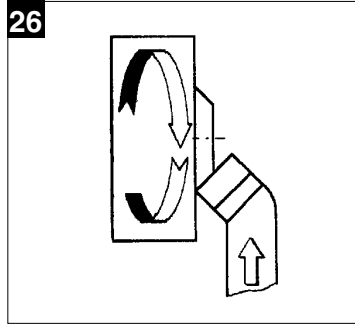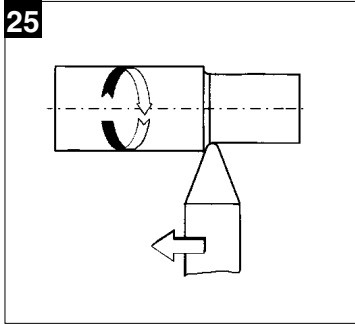

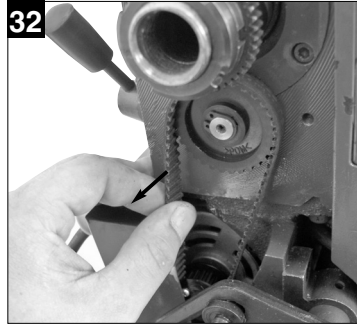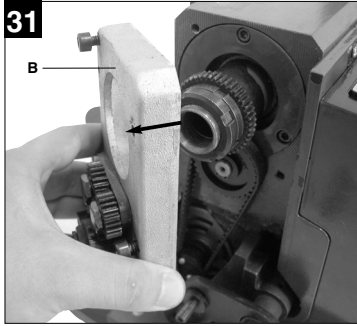

DK/N

⚠ Vigtigt!

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen følge med maskinen, hvis du overdrager den til andre!

Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

⚠ ADVARSEL!

Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.

Følg anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen.

Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.

2. Oversigt over metaldrejebænken (fig. 1 / 2)

1. Hastighedsregulator
2. Drejerekningskontakt
3. Tænd/Sluk-knap / Nødstop-knap
4. Håndhjul til længdetilspænding
5. Langslæde
6. Tværslæde
7. Overslæde
8. Arm med skala for tværsilspænding (tværslæde)
9. Skala til konusdrejning
10. Tilspændingslåsearm
11. Cirkulær skala for tilspænding
12. Arm med skala for manuel tilspænding (overslæde)
13. Ledeskruer
14. Bundplade
15. Vange
16. Håndsving til pinol
17. Pinoldok
18. Skrue til indstilling af pinoldok
19. Klemmegreb til pinol
20. Pinol med skala

10

21. Centrerspids
22. Sikkerhedsskærm
23. Værktøjsholder
24. Klemmegreb til værktøjsholder
25. Klemmeskrue til drejestål
26. Spændebakke
27. Trebakket spændepatron
28. Spændeskruer til trebakket spændepatron
29. Vekselhjulskasse
30. Arm for tilspændingsretning
31. Netledning
32. Hastighedsomskifter hurtig / langsom
33. Sikkerhedskontakt
34. Motorafdækning
35. Bageste stænkskærmsvæg
36. Spindeldok
37. Sikkerhedsskærm til trebakket spændepatron
38. Spændebakke
39. Unbrakonøgle
40. Gaffelnøgle
41. Bakkepatronnøgle
42. Olieflaske
43. Vekselhjul

3. Formålsbestemt anvendelse

Drejebænken er beregnet til længde- og plandrejning af runde eller regelmæssigt formede 3-, 6- eller 12-kantede arbejdsstykker af metal, kunststof eller lignende materialer med en diameter på maksimalt 70 mm og en længde på ca. 300 mm. Den hule arbejds spindle tillader også indspænding af længere arbejdsstykker med en maks. diameter på 20 mm. Gevinddrejning er ligeledes mulig takket være ledeskruen.

aven må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

Med til korrekt brug af drejebænken hører også, at samtlige sikkerheds-, monterings- og driftsanvisninger i betjeningsvejledningen overholdes. Personer, som betjener og vedligeholder

DK/N

drejebænken, skal have et godt kendskab til drejebænken og dens funktioner og være informeret om de risici, der er forbundet med at omgås drejebænken. Der henvises desuden til gældende sikkerhedsbestemmelser – disse skal følges. Det samme skal øvrige almindelige arbejdsmedicinske og sikkerhedstekniske bestemmelser.

Foretages der ændringer på drejebænken, vil garantien miste sin gyldighed. Selv ved korrekt anvendelse af drejebænken er der stadig nogle risikofaktorer, du skal være opmærksom på. Nedenstående punkter skal nævnes, afhængig af drejebænkens konstruktion og opbygning:

- Berøring af den trebakkede spændepatron i område uden afdækning.
- Bakkepatronnøglen skal trækkes ud efter brug.
- Roterende dele – hold afstand.
- Udslyngning af arbejdssemner og dele heraf
- Fare for at komme til skade på drejestål, der ikke er i drift.
- Arbejdssemner, hvis diameter gør det muligt, at arbejdssemnet skubbes gennem den trebakkede spændepatron i retning mod spindeldokken, må under ingen omstændigheder rage ud over maskinafgrænsningen bagtil.
- Brug beskyttelsesbriller! Beskyt dine øjne mod hvirvlende spån og splinter.
- Køle- og smøremidler er sundhedsskadelige. Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende miljøforskrifter.
- Kvæstelser som følge af værktøjsbrud

4. Tekniske data

Netspænding:	230 V ~ 50 Hz
Nominel effekt:	S1 300W S3 50% 400 W
Pinolhøjde:	90 mm
Maks. emne-Ø over vange:	180 mm
Maks. emnelængde / pinolafstand:	300 mm
Maks. bearbejdbar udvendig Ø:	70 mm
Arbejdsspindel - indvendig Ø:	20 mm
Maks. tværsnit skaft på drejestål:	10 x 10 mm
Spændekapacitet for trebakket spændepatron (cirkaværdier):	
Udadvendte bakker:	25 - 70 mm
Indadvendte bakker:	22 - 63 mm
Bakkepatronens boring:	16 mm
Koncentrisk præcision:	0,01 mm
Omdrejningstal trin 1:	50 - 1100 min ⁻¹

Omdrejningstal trin 2:	120 - 2500 min ⁻¹
Arbejdsspindelens morsekonus:	MK 3
Pinolrørets morsekonus:	MK 2
Vægt:	37 kg

Driftsmodi

S1: Vedvarende drift

S3 50%: Periodisk drift, uden opstart, uden bremsning (arbejdsperiode 10 min). Ved periodisk drift angives altid den procentuelle indkoblingstid (50%), således at den ophobede overtemperatur kan afgives i driftspauserne ved konvektiv køling. Den periodiske drift består af indkoblingstiden og kølepauserne, kaldet driftstiden. Referenceperioden udgør 10 minutter. 50 % indkoblingstid betyder, at el-værktøjet kan køre 5 minutter med den nominelle indgangseffekt, hvorefter skal indlægges en afkølingsfase på 5 minutter.

Støjemissionstal

	Tomgang
Lydtryksniveau L _{pA}	75 dB(A)

De angivne værdier er rene emissionsværdier og udgør ikke nogen garanti for sikre værdier på arbejdspladsen. Selv om der ikke er nogen forbindelse mellem emissions- og immissionsniveauer, kan det ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt supplerende sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige. Faktorer, som kan have indflydelse på det aktuelle immissionsniveau på arbejdspladsen, er: Påvirkningens varighed, arbejdsrummets egenskaber, andre støjkluder osv., f.eks. antallet af maskiner og øvrige arbejdsprocesser i nærheden. Endvidere kan de tilladte værdier på arbejdspladsen variere fra land til land. Ovenstående oplysninger kan dog være en hjælp til brugeren til bedre at kunne foretage et skøn om eksisterende risici.

DK/N

5. Inden ibrugtagning

5.1 Ibrugtagning første gang

- Vær sikker på, at fundamentet kan bære drejebænkens vægt (ca. 37 kg) og er tilstrækkeligt stabilt, så der ikke kan opstå svingninger under bearbejdningen.
- Alle blanke dele er fra fabrikken smurt med olie for at beskytte mod korrosion. Rengør drejebænken med et egnet miljøvenligt rengøringsmiddel før ibrugtagning, og smør blanke dele med en syrefri smørelolie.
- Monter som det første de medfølgende gummistillefodder på undersiden af enheden.
- Skal drejebænken skrues sammen med underlaget, benyt da stillefoddernes gevindhuller til at fastgøre drejebænken med. I så fald skal stillefodderne ikke påsættes.
- Kontroller, at alle skruer er spændt fast, og at den trebakkede spændepatron (27) let kan drejes med hånden.
- Alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger skal være korrekt påmonterede, inden drejebænken tages i brug.
- Kontroller, før du trykker på tænd-knappen, at alt er rigtigt monteret, og at bevægelige dele går let.
- Monter de medfølgende håndhjulssplitter til tværsælde, længdetilspændingen samt grebet til pinolarmen.

5.2 Elektrisk tilslutning

- Inden du slutter drejebænken til strømforsyningsnettet, skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen svarer til dataene for strømforsyningsnettet.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på drejebænken.
- Drejebænken må kun køre med enfaset strøm 230 volt / 50 Hz. Fra husinstallationen må strømkredsen maks. være sikret med 16 A.

5.3 Generel information om drejebænken

- Ledeskruen (13) må kun anvendes til gevinddrejning. Den må ikke anvendes til automatisk længdedrejning, da tilspændingen ikke kobler fra ved kollision.
- **Vigtigt!** Luk sikkerhedsskærmen til bakkepatronen, før du tænder for drejebænken.

5.4 Montage / Udskiftning af spændebakker (fig. 3-9/pos. 26)

Spændebakkerne (26) er forsynet med numrene 1 til 3 og skal indsættes i spændebakkeføringen (A) i den trebakkede spændepatron (27) i den rigtige rækkefølge.

- Stik først bakkepatronnøglen (41) i en af spændeskruerne på den trebakkede spændepatron (28), og løsn spændebakkerne (26), idet du drejer bakkepatronnøglen (41) venstre om, indtil du kan tage spændebakkerne (26) ud (fig. 3).
- Vælg de spændebakker, der skal monteres (se punkt 5.5), og sortér dem efter deres nummerering (på hver spændebakke er der indskrevet en talkode, der begynder med 1, 2 eller 3) (fig. 4-6)
- Før spændebakke nummer 1 ind i den ene af føringerne (A), og pres den i retning mod den trebakkede spændepatrons (27) midtpunkt.
- Drej nu bakkepatronnøglen (41) mod venstre, indtil spændebakke nummer 1 skrider et stykke i retning mod den trebakkede spændepatrons (27) midtpunkt (fig. 7).
- Sæt nu spændebakkerne nummer 2 og 3 ind i de to øvrige spændebakkeføringer (A) en ad gangen i urets retning.
- Pres alle 3 spændebakker (26) sammen, og træk den trebakkede spændepatron (27) sammen, idet du drejer bakkepatronnøglen (41) højre om. Indvendigt i den trebakkede spændepatron (27) findes et gevind, som griber ind i indskæringerne på bagsiden af spændebakkerne (26) og herved trækker dem sammen (fig. 8).
- Kontroller, om spændebakkerne (26) spænder centrisk, idet du skruer spændebakkerne (26) helt sammen ved hjælp af bakkepatronnøglen (41). Hvis ikke alle spændebakkerne (26) ligger tæt ind på i midten, skal de lægges ind påny (fig. 9).

5.5 Ud- og indadvendte spændebakker (fig. 4 – 6/pos. 26)

Emner med en diameter på op til ca. 63 mm spændes ind på deres udvendige diameter (fig. 6). Emner med en boring på min. 25 mm kan spændes i boringen ved hjælp af de udadvendte spændebakker (a) (fig. 5). Ved at skifte de udadvendte spændebakker (a) ud med de indadvendte (b) er det muligt at indspænde emner med en diameter på op til 70 mm.

Vigtigt:

Emner skal spændes i den trebakkede spændepatron (27) således, at der er tilstrækkelig plads i vidden. Træk bakkepatronnøglen (41) ud. Sørg for, at emnet er fast indspændt.

5.6 Indspænding af drejestål (fig. 10 - 11)

Drejestålet (B) klemmes fast i værktøjsholderen (23) af mindst to klemmeskruer (25). Indspænd drejestålet (B) så kort som muligt for at opnå en kortest mulig armvandring (D), og vær opmærksom på den rigtige indstillingshøjde. Drejestålets (B) højdeposition nås



ved at lægge plane plader (C) af varierende tykkelse under. Kontrol af højdeposition midt på emnet foretages ved hjælp af en centrerspids (21) på pinoldokken (17). Ved at løsne klemmegrebet (24) kan værktøjsholderen (23) drejes og indstilles til en anden arbejdsposition. På den måde kan op til 4 drejestål (B) forblive indspændt i værktøjsholderen (23) samtidigt; drej værktøjsholderen (23) for at skifte imellem dem.

Vigtigt:

Drejestålet (B) skal indspændes, så dets akse forløber lodret i forhold til emneaksen. Ved skrå indspænding kan drejestålet (B) blive trukket ind i arbejdsemnet.

5.7 Tilspænding

5.7.1 Valg af tilspændingsretning (fig. 12)

Ledeskruens (13) omdrejningsretning vælges på arm for tilspændingsretning (30) på drejebænkens bagside.

Pos. 1 Oppe:	Tilspændingsretning venstre
Pos. 2 Midt for:	Tilspændingsmekanisme slået fra
Pos. 3 Nede:	Tilspændingsretning højre

5.7.2 Tilspændingshastighed

Skift af vekselhjul (fig. 13-18)

Vekselhjulene skal vælges, så der opnås varierende tilspændingshastigheder.

- Løsn fastgørelsesskruerne (a) på vekselhjulsaksen (29), og tag denne af (fig. 13).
- Løsn fastgørelsesskruerne (b) til tandhjulsakslerne, og tag vekselhjulene (c) af akslerne (fig. 14).
- Løsn fastspændingsmøtrikkerne til holder for tandhjulsudligning (fig. 15/pos. d).
- Vælg de nødvendige vekselhjul ud fra fig. 16 - 18. Oversigten (fig. 18) viser det krævede antal tænder (F) for vekselhjulene for den pågældende tilspænding i mm pr. omdrejning (E).
- Sæt tandhjulene på de pågældende tandhjulsaksler, og fikser med fastgørelsesskruerne (fig. 14/pos. b).
- Indstil holder til tandhjulsudligning og akslen til tandhjulene således, at tandhjulene kan bevæges med en anelse spillerum. Spænd nu fastgørelsesmøtrikkerne til holder til tandhjulsudligning (d) igen (fig. 15).

5.8 Indstilling af pinoldok (fig. 19)

Pinoldokken (17) kan bevæges frem og tilbage på vangen (15):

- Løsn skrue til indstilling af pinoldok (18), og skub pinoldokken (17) i den ønskede position.
- Spænd skrue til indstilling af pinoldæk (18) fast igen.

5.9 Montage/Demontage/Indstilling af pinol (fig. 20-21)

Pinolen (20) holder centrerspidsen (21), som tjener til indspænding af lange arbejdsemner og som modhold. Pinolen (20) kan stilles frem og tilbage med håndsvinget (16). Med klemmegrebet (19) klemmes pinolen (20) fast i den ønskede position.

Bagsiden af centrerspidsen (21) er konisk og holder ved at klemme i pinolen (20). For at fjerne centrerspidsen (21) løsnes klemmegrebet (19), og pinolen (20) rulles helt tilbage med håndsvinget (16). Herved trykkes centrerspidsen (21) ud af fastklemningen og kan tages ud.

Stik centrerspidsen (21) til indsætning i pinolen (20); den klemmes fast i pinolen (20) automatisk, når emnet indspændes.

I stedet for centrerspidsen (21) kan der stikkes et bor med passende konus ind i pinolen (20), for eksempel som forarbejde til indvendig drejning. På pinolen (20) findes en skala, som viser, hvor dybt der bores ind i emnet.

5.10 Sikkerhedsskærm til trebakket spændepatron (fig. 2/pos. 37)

Sikkerhedsskærmen til den trebakkede spændepatron (37) tjener som beskyttelse af brugeren og skal altid være klappet ned under arbejdet. Hvis sikkerhedsskærmen (37) er klappet op, kan drejebænken ikke tændes, da sikkerhedskontakten (fig. 2/pos. 33) på bagsiden så ikke trykkes ind.

5.11 Arme for tvær- og manuel tilspænding (fig. 1/pos. 8 og 12)

Ved drejningen føres drejestålet langs med arbejdsemnet ved hjælp af armene for tværtilspænding og manuel tilspænding. Begge arme er forsynet med skalaringe, som kan stilles på 0, når drejestålet berører emnet, hvorved spånafslidningens dybde kan afmåles. For at stille skalaringene på 0 løsner du gevindtapperne i skalaringene, drejer dem på 0 og spænder gevindtapperne igen.

DK/N

5.12 Cirkulær skala for tilspænding (fig. 1/pos. 11)

Den cirkulære skala for tilspænding (11) er forsynet med en 12'er skala, hvor langslædens længdetilspænding kan afmåles. En skalainddeling svarer til en længdetilspænding på 2 mm.

6. Betjening

6.1 Tænde og slukke drejbænken (fig. 22)

6.1.1 Tænde drejbænken

Rækkefølgen er vigtig!

- Klap først sikkerhedsskærmen (37) hen over den trebakkede spændepatron (27) (se punkt 5.10).
- Tænd på tænd-knappen (A).

Vigtigt: Drejbænken starter ikke umiddelbart efter tryk på tænd-knappen (A).

- Hastighedsregulatoren (1) skal befinde sig i nul-position (markering helt nede), hver gang drejbænken skal sættes i gang, eller når omdrejningsretningen skal ændres.
- Vælg nu den rigtige omdrejningsretning på drejerejningskontakten (2) (L=venstregang /R=højregang)
- Drejbænken kan nu startes ved at trykke på drejerejningskontakten (1).

6.1.2 Slukke drejbænken

Tryk på sluk-knappen (B) for at slukke.

Nødstop-funktion

For at slukke for drejbænken på en hurtig og simpel måde, f.eks. i nødstilfælde, trykkes på klappen til tænd/sluk-knappen / nødstop-knappen. (fig. 22/pos. 3.)

Vigtigt:

Husk hver gang for ændring af omdrejningsretning at vente, indtil drejbænken er standset helt, da den ellers kan blive beskadiget! For ikke at overbelaste drejbænkens drev skal omdrejningstallet tilbagestilles, før du tænder den, når der arbejdes med højt omdrejningstal. Hvis drejbænken overbelastes eller blokeres, kobler styringen fra automatisk.

Træk stikket ud af stikkontakten inden længerevarende driftspauser og inden indstillings- og vedligeholdelsesarbejder.

6.2 Indstilling af omdrejningstal (fig. 22 - 23)

Drejbænkens omdrejningstal kan indstilles trinløst på hastighedsregulatoren (1).

Hastighedsområdet kan forvælges på hastighedsomskifteren (32).

Hastighedsomskifter på position „hare“ (hurtig):
Omdrejningstal: 120-2.500 min⁻¹

Hastighedsomskifter på position „skildpadde“ (langsom):

Omdrejningstal: 50-1.100 min⁻¹

6.3 Køling

Ved drejning opstår friktionsvarme på drejestålets skær. Drejestålet skal køles af under arbejdet; herved forlænges drejestålets levetid og skæremønstrer forbedres. Brug den medfølgende olieflaske (42) og en vandopløselig, miljøvenlig boreemulsion.

6.4 Drejning

6.4.1 Generelt

- Spænd drejestålet fast i værktøjsholderen (23) (se punkt 5.6)
- Spænd arbejdsområdet fast og så langt ind i den trebakkede spændepatron (27) som muligt
- Kontroller, om emnet løber lige rundt.
- Forvis dig om, at tilspændingen er deaktiveret (undtagen ved gevinddrejning).
- Tænd for drejbænken (se punkt 6.1).

6.4.2 Længdedrejning (fig. 1, 24 - 25)

Ved længdedrejning bevæger drejestålet sig parallelt med emnets akse.

- For længdedrejning fra højre mod venstre drejer du først langslæden (5) med håndhjul til længdetilspænding (4) så langt til venstre og overslæden (7) med arm for manuel tilspænding (12) så langt til højre, at overslædens (7) bevægelsesvandring rækker til den samlede bearbejdningslængde.
- Sæt arm for tilspændingsretning (30) i position 2, tilspændingsmekanisme deaktiveret, og fikser langslæden (5) med tilspændingslåsearmen (10).
- Kør tværsælæden (6) tilbage ved at dreje arm for tværtilspænding (8), så drejestålet ikke længere berører emnets omkreds.
- Indstil nu overslæden (7) med arm for manuel tilspænding (12) således, at spidsen af drejestålet rager ud over emnets største diameter.
- Kør nu tværsælæden (6) langsomt hen mod emnet ved at dreje på arm for tværtilspænding (8), indtil



drejestålet berører emnets overflade let.

- Dette er udgangspositionen for bearbejdning af emnets udvendige diameter. En delestreg på skalaen på arm for tværløstspænding (8) svarer til en emnediameter på 0,05 mm (0,025 mm skæredybde).

Vigtigt:

Kontroller, at arm for tilspændingsretning (30) står deaktiveret på position 2, tilspændingsmekanisme, inden du tænder for drejebænken (se punkt 5.7.1).

6.4.3 Plandrejning (fig. 1, 26)

Plandrejning foregår på samme måde som længdedrejning. Ved plandrejning bevæger drejestålet sig mod centrum af emneaksen.

Drejestålets hovedskær skal indstilles nøjagtigt til midten af arbejdsområdet, så der ikke efterlades nogen ansats i emnemidten. Indstil drejestålet ved hjælp af centrerspiden (21).

Ved plandrejning med det bøjede drejestål eller med plandrejestålet afdrejes emnet udefra og ind, ved plandrejning med hjørnestålet eller sidestålet afdrejes det derimod indefra og ud.

6.4.4 Indvendig drejning

Indvendig drejning af borerer foregår på samme måde som plan- og længdedrejning. Da drejestålet ved uddrejning oftest ikke kan ses, skal der her arbejdes med særlig forsigtighed.

Til indvendig drejning kan der i stedet for centrerspiden (21) indspændes et bor til forboring af emnet (se punkt 5.9).

6.4.5 Ind- og afstikning

Ved ind- og afstikning bevæger drejestålet sig mod centrum af emneaksen. Til indstikning anvendes stikstål, til afstikning afstikstål.

Vigtigt:

Ved længde-, plan- og indvendig drejning samt ved indstiks- og afstiksdrejning skal du være opmærksom på, at drejestålet skal være nøjagtigt midtstillet.

6.4.6 Konusdrejning (fig. 27 - 28)

Konusdrejning foregår ved at indstille overslæden (7). Stilleskruerne (A) løsnes, og overslæden drejes om sin akse (fig. 27). Gradinddeling af konusen følger af skalaen til konusdrejning (9). Når overslæden er blevet rigtigt indstillet (fig. 28), skal stilleskruerne (A) spændes igen.

6.4.7 Gevinddrejning (fig. 29)

Gevinddrejning foregår med et særligt gevinddrejestål. Stålet indspændes, så det står nøjagtigt lodret i forhold til emneaksen. Dette sker bedst ved hjælp af en drejestålslære (fig. 29/pos. A). Ved gevinddrejning sker tilspænding via ledeskrue (13) og skal svare til gevindstigningen. Den rigtige tilspændingshastighed indstilles ved passende valg af vekselhjul (se punkt 5.7.2).

Vigtigt:

Gevinddrejning skal udføres med lavt omdrejningstal og god smøring. Ved gevindskæring og mellem de enkelte skæreprocesser ved gevinddrejning må tilspændingslåsearmen (10) ikke åbnes, og emnet må ikke tages ud af bakkepatronen.

7. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøringsarbejde.

7.1 Rengøring

- Vi anbefaler, at drejebænken rengøres hver gang efter brug.
- Fjern spån med en håndkost eller pensel.
- Fjern snavs, smøremiddel- og olie rester med en bomuldsklud.
- Brug aldrig trykluft til rengøring.
- Blanke metaldele skal smøres med syrefri smørelolie efter rengøring.

7.2 Skift af drivrem (fig. 30 - 33)

Drivremmen er en sliddele og skal skiftes ved behov. Tag som det første afdækningen til vekselhjuls kassen (29) og vekselhjulene af (se punkt 5.7.2). Skru de to holdeskrue løse (fig. 30/pos. A), og tag gearpladen (fig. 31/pos. B) af. Tag drivremmen af det øverste tandhjul, mens du drejer, træk den af motoraksten (fig. 32 - 33). Montering sker på tilsvarende vis i omvendt rækkefølge.

Vigtigt:

Inden tandrem udskiftes, skal drejebænken slukkes og stikket trækkes ud af stikkontakten.

7.3 Justering af slædens spillerum

Hvis slæden på et tidspunkt skulle have for meget spillerum i føringen, kan dette justeres på gevindtapperne på siden af slæden, som er sikrede med kontramøtrikker.



7.4 Kontaktkul

Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet efterses af en fagmand.
Vigtigt! Udskitning af kontaktkul skal foretages af en fagmand.

7.5 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
 - Savens artikelnummer.
 - Savens identifikationsnummer.
 - Nummeret på den nødvendige reservedel.
- Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen www.isc-gmbh.info

8. Bortskaffelse og genanvendelse

Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din forhandler, eller forhør dig hos din kommune!

△ Obs!

Innan produkten kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning. Förvara den på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om produkten ska överlämnas till andra personer måste även denna bruksanvisning medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

1. Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

△ VARNING!**Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.**

Försummelse vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador.

Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.**2. Beskrivning av maskinen (bild 1/2)**

1. Varvtalsreglering
2. Omkopplare för rotationsriktning
3. Strömbrytare/nödstoppsbrytare
4. Handhjul för längdmatning
5. Släde
6. Tvärslid
7. Toppslid
8. Vev med skala för tvärmatning (tvärslid)
9. Skala för konsvarvning
10. Matnings-spärrspak
11. Rundskala för matning
12. Vev med skala för handmatning (toppslid)
13. Styrspindel
14. Maskinkar
15. Svarvbädd
16. Handvev för dubbrör
17. Dubbdocka
18. Skruv för inställning av dubbdocka
19. Klämspak för dubbrör
20. Dubbrör med skala
21. Motdubb
22. Skyddskåpa
23. Verktygshållare
24. Klämspak för verktygshållare
25. Klämskruvar för svarvstål
26. Back

27. Trebackschuck
28. Spännskruv till trebackschuck
29. Låda med växelhjul
30. Spak för matningsriktning
31. Nätkabel
32. Omkopplare för snabbt / långsamt varvtal
33. Brytare vid skyddskåpa
34. Motorkåpa
35. Bakre stänkskydd
36. Spindelocka
37. Skyddskåpa till trebackschuck
38. Backar
39. Sexkantnycklar
40. Gaffelnyckel
41. Chucknyckel
42. Oljeflaska
43. Växelhjul

3. Ändamålsenlig användning

Svarven är avsedd för längd- och plansvarvning av runda eller regelbundet formade 3-, 6- eller 12-kantiga arbetsstycken av metall, plast eller liknande material med max. 70 mm diameter och en längd på ca 300 mm. Med den ihåliga arbetsspindeln kan även längre arbetsstycken med max. 20 mm diameter spännas in. Den befintliga styrspindeln kan även användas till svarvning av gängor.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personsador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

Till utrustningens ändamålsenliga användning hör också att säkerhetsanvisningarna samt monteringsanvisningarna och drifanvisningar i bruksanvisningen beaktas. Personer som använder och underhåller maskinen måste känna till maskinens funktioner och ha instruerats om eventuella faror. Dessutom ska gällande arbetarskyddsföreskrifter följas exakt. Övriga allmänna regler för arbetsmedicinska och säkerhetstekniska områden ska även beaktas.

S

Om maskinen ändras leder detta till att tillverkarens ansvar för därutav resulterande skador upphör att gälla. Trots ändamålsenlig användning kan särskilda resterande riskfaktorer inte uteslutas helt. På grund av maskinernas konstruktion och sammansättning kan följande faror uppstå under drift:

- Risk för att användaren rör vid den oskyddade trebackschucken.
- Dra alltid av chucknyckeln från chucken efter användning.
- Risk för att användaren griper in i roterande delar.
- Risk för att arbetsstycken eller delar slungas ut.
- Risk för skador av svarvstål som inte används.
- Arbetsstycken vars diameter är så pass liten att arbetsstycket kan skjutas genom trebackschucken i riktning mot spindelockan får aldrig skjutas ut över den bakre maskinkanten.
- Bär alltid skyddsglasögon. Skydda dina ögon mot spån och annat splitter som kan flyga ut.
- Hälsovådliga kyl- och smörjmedel. Beakta miljövänlig avfallshantering.
- Risk för personskadorna om verktyget bryts sönder.

4. Tekniska data

Nätspänning	230 V ~ 50 Hz
Nominell effekt	S1 300 W S3 50 % 400 W
Dubbhöjd	90 mm
Arbetsstyckets max. diam. över bädd	180 mm
Arbetsstyckets max. längd / dubbavstånd	300 mm
Max. bearbetningsbar ytterdiameter	70 mm
Arbetsspindelns innerdiameter	20 mm
Max. tvärsnitt för svarvstålsskaft	10 x 10 mm
Gripvidd för trebackschuck (cirka)	
Ytterbackar	25 - 70 mm
Innerbackar	22 - 63 mm
Borrhål i chucken	16 mm
Rotationsprecision	0,01 mm
Varvtal steg 1	50 - 1 100 min ⁻¹
Varvtal steg 2	120 - 2 500 min ⁻¹
Morsekegel i arbetsspindel	MK 3
Morsekegel i dubbdockans dubbrör	MK 2
Vikt	37 kg

Driftslag

S1: Kontinuerlig drift

S3 50 %: Intermittent drift, utan uppstart, utan bromsning (arbetscykel 10 min). Vid intermittent drift anges alltid den procentuella inkopplingstiden (50 %) så att övertemperaturen som har uppstått kan avges med konvektiv kylning under driftuppehållet. Intermittent drift består av inkopplings- och nedkylningspauser. Detta kallas driftcykel. Värderingsperioden uppgår till 10 minuter. 50 % inkopplings- och nedkylningstid betyder att elverket kan drivas med nominellt effektbehov under 5 minuter, om detta följs av en nedkylningsfas på 5 minuter.

Bulleremissionsvärden

	Tomgång
Ljudtrycksnivå L _{pA}	75 dB(A)

Angivna värden är emissionsvärden och måste därför inte tvunget motsvara säkra arbetsplatsvärden. Även om det finns ett samband mellan emissions- och immissionsnivåer, är det inte möjligt att utifrån dessa värden härleda om ytterligare försiktighetsåtgärder är nödvändiga eller ej. Faktorer som kan påverka den aktuella immissionsnivån vid arbetsplatsen kan t ex vara hur lång tid som inverkan föreligger, arbetsrummets form, andra bullerkällor osv, t ex antal maskiner och andra angränsande arbetsprocesser. De tillförlitliga arbetsplatsvärdena kan även variera från land till land. Denna information syftar dock till att hjälpa användaren att bättre uppskatta vilka faror och risker som föreligger.

5. Före användning**5.1 Första användningen**

- Se till att underkonstruktionen är kraftig nog att bära upp maskinens vikt (ca 37 kg) och tillräckligt stabil så att inga vibrationer uppstår under arbetet.
- Som skydd mot korrosion har maskinens alla blanka delar fettats in ordentligt före leverans. Innan maskinen tas i drift måste den rengöras med ett lämpligt miljövänligt rengöringsmedel. Smörj sedan in blanka delar med syrafri smörjolja.
- Montera därefter de bifogade gummifötterna på maskinens undersida.
- Om maskinen ska skruvas fast i golvet måste de gängade hålen i maskinfötterna användas. I detta

fall ska maskinfötterna inte monteras.

- Kontrollera att samtliga skruvar har dragits åt ordentligt och att trebackschucken (27) kan vridas runt lätt för hand.
- nnan maskinen tas i drift måste alla skydd och säkerhetsanordningar vara monterade.
- nnan du trycker in strömbrytaren måste du övertyga dig om att allting har monterats rätt och att alla rörliga delar är lättgående.
- Montera bifogade vevhandtag till tvärslid och längdmatning samt handtaget som hör till dubbrörsveven.

5.2 Elanslutning

- Innan du ansluter maskinen elektriskt måste du övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nätets data.
- Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.
- Maskinen får endast drivas med 1-fasström 230 V/50 Hz. Strömkretsen i byggnaden får ha utrustats med en säkring på max. 16 A.

5.3 Allmänna anvisningar om maskinen

- Styrspindeln (13) får endast användas till gångsvarvning. Den får inte användas till automatisk längdsvvarvning eftersom matningen inte kopplas ifrån om ett hinder körs emot.
- **Obs!** Stäng skyddskåpan för chucken innan du slår på maskinen.

5.4 Montera / byta ut backarna (bild 3-9/pos. 26)

- Backarna (26) är försedda med nummer 1 till 3 och måste sättas in i denna följd i backspåren (A) i trebackschucken (27).
- Sätt först in chucknyckeln (41) i en av spännskruvarna i trebackschucken (28) och lossa därefter backarna (26) genom att vrida chucknyckeln (41) åt vänster tills du kan ta ut backarna (26) (bild 3).
 - Väij ut vilka backar som ska monteras (se punkt 5.5) och sortera dem efter deras numrering (varje back har en instämplad siffermärkning som börjar med 1, 2 eller 3) (bild 4-6).
 - För in back nummer 1 i ett av backspåren (A) och tryck den mot trebackschuckens centrum (27).
 - Vrid runt chucknyckeln (41) åt vänster tills back nr. 1 glider en aning mot trebackschuckens centrum (27) (bild 7).
 - Sätt in back nr. 2 och 3 efter varandra i de båda andra backspåren (A) i medsols riktning.
 - Tryck därefter samman alla tre backar (26) och dra åt trebackschucken (27) genom att vrida chucknyckeln (41) åt höger. I trebackschuckens (27) inre finns en gänga som griper in i skårorna på backarnas (26) baksida. Detta innebär att

backarna dras samman (bild 8).

- Kontrollera att backarna (26) spänns samman centriskt genom att skruva in backarna (26) ända in med chucknyckeln (41). Om backarna (26) inte ligger emot varandra i centrum, måste de läggas in i chucken igen (bild 9).

5.5 Inner- och ytterbackar (bild 4 – 6/pos. 26)

Arbetsstycken med max. 63 mm diameter spänns fast på utsidan (bild 6). Arbetsstycken som är uppborrade med minst 25 mm kan spännas fast i hålet med innerbackarna (a) (bild 5). Om innerbackarna (a) byts ut mot ytterbackarna (b) kan arbetsstycken med max. 70 mm diameter spännas in.

Obs!

Arbetsstycken måste spännas fast med tillräcklig yta i trebackschucken (27).
Dra av chucknyckeln (41). Se till att arbetsstycket har spänns fast ordentligt.

5.6 Spänna in svarvstål (bild 10 - 11)

Svarvstålet (B) kläms in i verktygshållaren (23) med minst två klämskruvar (25). Spänn fast svarvstålet (B) så kort som möjligt för att få en så kort hävarm (D) som möjligt. Se till att inställningshöjden stämmer. Svarvstålets (B) höjdläge kan uppnås genom att olika jämna plåtar (C) med olika tjocklekar läggs in. Kontrollera höjden vid arbetsstyckets mittläge utifrån motdubben (21) vid dubbdockan (17).
Lossa på klämsparken (24) för att svänga verktygshållaren (23) och ställa in den på ett annat arbetsläge.

Därmed kan upp till 4 st svarvstål (B) vara inspända i verktygshållaren (23) samtidigt. Skifta mellan de olika stålen genom att svänga runt verktygshållaren (23).

Obs!

Svarvstålet (B) måste spännas in så att dess axel står lodrätt mot arbetsstyckets axel.
Om svarvstålet (B) spänns in snett finns det risk för att det dras in i arbetsstycket.

5.7 Matning

5.7.1 Välja matningsriktning (bild 12)

Väij styrspindelns (13) rotationsriktning med spaken för matningsriktningen (30) på baksidan av maskinen.

Pos. 1 upptill:	Matning åt vänster
Pos. 2 mitten:	Matningsanordning från
Pos. 3 nedtill:	Matning åt höger

S**5.7.2 Matningshastighet****Byta ut växelhjulen (bild 13-18)**

- För att kunna ställa in olika matningshastigheter måste lämpliga växelhjul användas.
- Lossa först på fästskruvarna (a) på lådan med växelhjul (29) och ta sedan av den (bild 13).
- Lossa på fästskruvarna (b) till kugghjulsaxlarna och ta sedan av växelhjulen (c) från axlarna (bild 14).
- Lossa på fästmuttrarna till hållaren för kugghjulen (bild 15/pos. d).
- Välj passande växelhjul med hjälp av bild 16 - 18. I tabellen (bild 18) anges vilka kuggtal (F) som växelhjulen måste ha för att uppnå avsedd matning i mm per varv (E).
- Sätt kugghjulen på avsedda kugghjulsaxlar och fixera dem med fästskruvarna (bild 14/pos. b).
- Ställ in hållaren för kugghjulen samt axeln för kugghjulen så att kugghjulen kan rotera med lätt spelrum. Dra sedan åt fästmuttrarna till hållaren för kugghjulen (d) på nytt (bild 15).

5.8 Ställa in dubbdocken (bild 19)

Dubbdocken (17) kan flyttas fram och tillbaka på svarvbädden (15).

- Lossa på skruven för inställningen av dubbdocken (18) och skjut sedan dubbdocken (17) till avsett läge.
- Dra sedan åt skruven för inställningen av dubbdocken (18) på nytt.

5.9 Montera/demontera/ställa in dubbröret (bild 20-21)

Dubbröret (20) innehåller motdubben (21) som används till att spänna in och hålla emot långa arbetsstycken. Dubbröret (20) kan flyttas fram och tillbaka med hjälp av handveven (16). Kläm fast dubbröret (20) i avsett läge med klämspanen (19).

Baksidan av motdubben (21) är konisk och hålls kvar av klämningen i dubbröret (20). För att ta bort motdubben (21) måste klämspanen (19) först lossas och dubbröret (20) sedan vevas ända bak med handveven (16). Därigenom trycks motdubben (21) ur sin klämning och kan sedan tas ut.

Om motdubben (21) ska monteras kan den helt enkelt sättas in i dubbröret (20). Den kommer då att klämmas fast automatiskt i dubbröret (20) när ett arbetsstycke späns in.

Vid förberedande arbeten, t ex innersvarvning, kan en borr med passande kon sättas in i dubbröret (20) i stället för en motdubben (21). På dubbröret (20) finns en skala som visar hur pass djupt borrhålet har utförts i arbetsstycket.

20

5.10 Skyddskåpa till trebackschuck (bild 2/pos. 37)

Skyddskåpan till trebackschucken (37) används för att skydda användaren och måste alltid vara nedfällt vid drift. Om skyddskåpan (37) är uppfälld kan maskinen inte slås på eftersom säkerhetsbrytaren (bild 2/pos. 33) på baksidan inte aktiveras.

5.11 Vevar för tvärmatning och handmatning (bild 1/pos. 8 resp. 12)

Vid svarvning förs svarvstålet längs med arbetsstycket med hjälp av vevarna för tvärmatning resp. handmatning. Vid de båda vevarna finns skalringar som kan ställas på noll när svarvstålet rör vid arbetsstycket. Därmed kan du senare mäta upp spånavverkningens djup. För att ställa skalringarna på noll, lossa på gängstiften i skalringarna, vrid dem till noll och dra sedan åt gängstiften igen.

5.12 Rundskala för matning (bild 1/pos. 11)

Rundskalan för matningen (11) är försedd med en 12-gradig skala som används till att mäta upp slädens längdmatning. Ett streck på skalan motsvarar en längdmatning på 2 mm.

6. Använda svarven**6.1 Slå på resp. slå ifrån maskinen (bild 22)****6.1.1 Slå på maskinen**

Beakta tvunget den föreskrivna arbetsföljden när svarven ska slås på.

- Fäll först ned skyddskåpan (37) över trebackschucken (27) (se punkt 5.10).
- Tryck sedan på strömbrytaren (A).

Viktigt! Tänk på att maskinen ännu inte startar när strömbrytaren (A) trycks in.

- Varje gång maskinen slås på eller om varvtalet ska ändras måste varvvalsregleringen (1) befinna sig i nolläge (markeringen längst ned).
- Välj därefter avsedd rotationsriktning på omkopplaren (2) (L=vänstergång / R=högergång)
- Därefter kan maskinen startas med varvvalsregleringen (1).

6.1.2 Slå ifrån maskinen

Tryck på strömbrytaren (B) för att slå ifrån maskinen.

Nödstopps-funktion

Om maskinen måste slås ifrån snabbt och enkelt, t ex i en nödsituation, kan du helt enkelt trycka på locket till strömbrytaren/nödstopps-brytaren (bild 22/pos. 3).

Varning:

Varje gång innan du skiftar på rotationsriktning måste du tvunget vänta tills maskinen har stannat. Om detta inte beaktas finns det risk för att maskinen skadas! För att undvika att maskinen överbelastas ska ett lågt varvtal ställas in innan maskinen slås på och sedan används till arbeten med högt varvtal. Om maskinen överbelastas kopplas den ifrån automatiskt av styrningen.

Dra ut stickkontakten om maskinen inte ska användas under längre tid eller om inställnings- och underhållsarbeten ska utföras.

6.2 Ställa in varvtalet (bild 22 – 23)

Varvtalsregleringen (1) kan användas till att steglöst ställa in maskinens varvtal.

Ett varvtalsintervall kan väljas i förväg med varvtalsomkopplaren (32).

Varvtalsomkopplare i läge "hare" (snabbt):
Varvtal: 120 - 2 500 min⁻¹

Varvtalsomkopplare i läge "sköldpadda" (långsamt):
Varvtal: 50 - 1 100 min⁻¹

6.3 Kylning

Vid svarvning uppstår friktionsvärme vid svarvstålets skär. För att förlänga svarvstålets livslängd och förbättra svarvresultatet bör svarvstålet kylas under drift. Använd den bifogade oljeflaskan (42) och en vattenlöslig, miljövänlig borremulsion.

6.4 Svarvning**6.4.1 Allmänt**

- Spänn fast svarvstålet i verktygshållaren (23) (se punkt 5.6).
- Spänn fast arbetsstycket så hårt som möjligt i trebackschucken (27).
- Kontrollera att arbetsstycket roterar symmetriskt.
- Kontrollera att matningen är avaktiverad (gäller ej vid gängsvarvning).
- Slå på maskinen (se punkt 6.1).

6.4.2 Längdsvarvning (bild 1, 24 - 25)

Vid längdsvarvning flyttar sig svarvstålet parallellt till arbetsstyckets axel.

- För längdsvarvning från höger till vänster måste du först vrida släden (5) så pass långt åt vänster med handhjulet för längdmatning (4), och toppsliden (7) så pass långt åt höger med veven för handmatning (12) så att toppslidens (7)

körsträcka är tillräcklig för den kompletta bearbetningslängden.

- Ställ spaken (30) för matningsriktningen på läge 2, matningsanordningen avaktiverad, och spärra sedan släden (5) med matnings-spärrspaken (10).
- Kör plansliden (6) genom att veva runt veven för tvärmatning (8) så att svarvstålet inte rör vid arbetsstyckets periferiyta.
- Ställ sedan in toppsliden (7) med veven för handmatningen (12) så att svarvstålets spets står ovanför arbetsstyckets största diameter.
- Kör därefter plansliden (6) långsamt mot arbetsstycket genom att veva runt veven för tvärmatning (8) tills svarvstålet snuddar vid arbetsstyckets yta.
- Detta är utgångsläget för bearbetningen av arbetsstyckets ytterdiameter. Ett delstreck på skalan vid veven för tvärmatning (8) motsvarar 0,05 mm i arbetsstyckets diameter (0,025 mm skärdjup).

Varning:

Kontrollera att spaken (30) för matningsriktningen står i läge 2, matningsanordningen avaktiverad, innan maskinen slås på (se punkt 5.7.1).

6.4.3 Plansvarvning (bild 1, 26)

Plansvarvningen utförs på ett liknande sätt som längdsvarvning. Vid plansvarvning flyttar sig svarvstålet mot arbetsstyckets centrumaxel.

Viktigt vid plansvarvning är att svarvstålets huvudskär ställs in exakt på arbetsstyckets centrum så att ingen ansats finns kvar i arbetsstyckets mitt. Ställ in svarvstålet med hjälp av motdubben (21).

Vid plansvarvning med ett krökt svarvstål eller svarvstål med skär framtill svarvas arbetsstycket från utsidan och in, vid plansvarvning med hörnstål eller sidostål däremot från insidan och ut.

6.4.4 Innersvarvning

Borrhål kan innersvarvas på ett liknande sätt som plan- och längdsvarvning. Eftersom svarvstålet i normalfall inte syns vid ursvarvning, måste man vara särskilt noggrann vid denna typ av svarvning.

Vid innersvarvning kan en borr spännas in i stället för en motdubb (21) för att förborra arbetsstycket (se punkt 5.9).

S**6.4.5 In- och avstickning**

Vid in- och avstickning flyttar sig svarstålet mot arbetsstyckets centrumaxel. För instickning används ett instickningsstål, för avstickning ett avstickningsstål.

Obs!

Vid längd-, plan-, innersvarvning samt vid in- och avstickning måste du se till att svarstålet har ställts in exakt i mitten.

6.4.6 Konsvarvning (bild 27 - 28)

Konsvarvning kan utföras efter att toppsliden (7) har ställts in. Efter att ställskruvarna (A) har lossats kan toppsliden vridas om sin egen axel (bild 27). Ta hjälp av skalan (9) för konsvarvning för att ställa in konens vinkel.

Efter att toppsliden har ställts in rätt (bild 28) måste ställskruvarna (A) dras åt igen.

6.4.7 Gångsvarvning (bild 29)

Gångsvarvning utförs med ett speciellt gångsvarvstål. Detta spänns in exakt vertikalt mot arbetsstyckets axel. Detta görs med fördel med hjälp av en svarvstålstolk (bild 29/pos. A). Matningen vid gångsvarvning sker med styvspindeln (13) och måste vara anpassad till gängstigningen. För detta ändamål måste en passande matningshastighet ställas in genom att rätt växelhjul väljs ut (se punkt 5.7.2).

Obs!

Vid gångsvarvning krävs lågt varvtal och tillräcklig smörjning. När gångorna skärs och mellan de enstaka svarvstegen vid gångsvarvning får matnings-spärrspaken (10) inte öppnas eller arbetsstycket tas ut ur chucken.

7. Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

7.1 Rengöring

- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Ta bort spån med en handborste eller en pensel.
- Ta bort smuts och rester av smörjmedel med en bomullstrasa.
- Använd aldrig tryckluft för att rengöra maskinen.
- Efter rengöring ska blanka metalldelar oljas in med syrafri smörjolja.

7.2 Byta ut drivrem (bild 30 - 33)

Drivremmen är en slitagedel och måste bytas ut vid behov. Ta först bort skyddskåpan från lådan med växelhjul (29) och ta av växelhjulen (se punkt 5.7.2). Lossa därefter de båda fästskruvarna (bild 30/pos. A) och ta av växelplattan (bild 31/pos. B).

Vrid av drivremmen från det översta kugghjulet och dra sedan av den från motoraxeln (bild 32 - 33). Montera in i omvänd ordningsföljd.

Obs!

Slå ifrån maskinen och dra ut stickkontakten innan du byter ut kuggremmen.

7.3 Ställa in slädarnas spelrum

Om slädarna uppvisar för mycket spelrum i sina gejder, så kan detta spelrum ställas in med den kontrade gängstiften på slädarnas sida.

7.4 Kolborstar

Vid överdriven gnistbildning måste du låta en behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.

Obs! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.

7.5 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
 - Maskinens artikel-nr.
 - Maskinens ident-nr.
 - Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
- Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info

8. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett samlingsställe för återvinning.

Produkten och tillbehören består av olika material som t ex metaller och plaster. Lämna in defekta komponenter till ett godkänt samlingsställe i din kommun. Hör efter med din kommun eller med försäljaren i din specialbutik.

△ Huomio!

Sähkölaitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvaroitointia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Säilytä se hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, anna heille myös tämä käyttöohje laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

1. Turvallisuusmääräykset

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkosesta.

△ VAROITUS!**Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.**

Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

2. Laitteen kuvaus (kuva 1/2)

1. Kierrosluvun säädin
2. Kiertosuunnan valintakytkin
3. Päälle-/pois-/hätä-seis-katkaisin
4. Pitkittäissyötön käsipyörä
5. Isokielkka
6. Poikkikelkka
7. Kääntökelkka
8. Kampi ja asteikko poikkisyöttöön (poikkikelkka)
9. Kartiosorvauksen asteikko
10. Syötön lukitusvipu
11. Syötön pyöreä asteikko
12. Käsinsyötön (kääntökelkka) kampi ja asteikko
13. Johdatinkara
14. Koneen allas
15. Sorvin runko
16. Pinolin käsipyörä
17. Siirtopylkä
18. Siirtopylkän säätöruuvi
19. Pinolin kiinnitysvipu
20. Pinoli ja asteikko
21. Keskiökärki
22. Suojus
23. Työkäluvidike
24. Työkäluvidikkeen kiinnitysvipu

25. Sorvitalan kiinnitysruuvit
26. Kiinnitysleuka
27. Kolmileukaistukka
28. Kolmileukaistukan kiinnitysruuvi
29. Vaihtopyörälaatikko
30. Työntösuunnan valintavipu
31. Verkkojohto
32. Kierrosluvun vaihtokytkin nopea / hidas
33. Katkaisimen suojus
34. Moottorin suojus
35. Taempi roiskesuojaseinä
36. Karanpylkä
37. Kolmileukaistukan suojus
38. Kiinnitysleuat
39. Kolokanta-avain
40. Leuka-avain
41. Leukaistukan avain
42. Öljypullo
43. Vaihtopyörät

3. Määräysten mukainen käyttö

Sorvikonetta käytetään pyöreiden tai säännöllisen muotoisten 3-, 6- tai 12-särmäisten, metallista, muovista tai vastaavista materiaaleista valmistettujen työstökappaleiden pitkittäis- ja tasosorvaamiseen, joiden halkaisija on korkeintaan 70 mm ja pituus n. 300 mm. Ontto työkara mahdollistaa myös pitempien työstökappaleiden kiinnittämisen, joiden halkaisija on kork. 20 mm. Varusteluun kuuluvan johdatinkaran avulla on myös mahdollista sorvata kierteitä.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kaikkalainen tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

Määräysten mukaisen käytön olennainen osa on myös työturvallisuusmääräysten sekä asennusohjeen ja käyttöohjeessa annettujen käyttöohjeiden noudattaminen. Konetta käyttävien tai huoltavien henkilöiden tulee perehtyä koneeseen ja heille tulee selvittää mahdolliset vaaratekijät. Lisäksi tulee voimassaolevia tapaturmanehkäisyä määräyksiä noudattaa mitä tarkemmin. Muita yleisiä työterveydellisiä ja turvallisuusteknisiä sääntöjä tulee

FIN

noudattaa.

Koneeseen tehdyt muutokset sulkevat valmistajan vastuun, myös tästä aiheutuvista vahingoista, kokonaan pois. Määräysten mukaisesta käytöstä huolimatta ei tiettyjä riskitekijöitä voida täysin sulkea pois. Koneiden suunnittelusta ja rakenteesta johtuen saattaa esiintyä seuraavia asioita:

- Kolmileukaistukkaan koskettaminen sen peittämättömällä osalla.
- Vedä leukaistukka-avain jälleen pois käytön jälkeen.
- Pyöriiviin osiin tarttuminen.
- Työstökappaleiden ja työstökappaleen palojen poissinkoutuminen.
- Sorvitaloista, joita ei käytetä, aiheutuu tapaturmanvaara.
- Työstökappaleet, joiden halkaisija sallii niiden työntämisen kolmileukaistukan läpi karanpylkin suuntaan, eivät missään tapauksessa saa ulottua taaksepäin koneen rajauksen ulkopuolelle.
- Käytä ehdottomasti suojalaseja. Suojaa silmiäsi lentäviltä lastuilta ja muilta sirpaleilta.
- Terveydelle vaaralliset jäähdytys- ja voiteluaineet. Huolehdi niiden luonnonsuojelun mukaisesta hävittämisestä.
- Työkalun särkyemisestä aiheutuvat tapaturmat

4. Tekniset tiedot

Verkköjännite:	230 V ~ 50 Hz
Nimellisteho:	S1 300W S3 50% 400 W
Kärjen korkeus:	90 mm
Työstökappaleen suurin Ø rungon päällä:	180 mm
Työstökappaleen pituus kork. / kärkien väli:	300 mm
Suurin työstettävä ulko- Ø:	70 mm
Työkara – sisä- Ø:	20 mm
Sorvitalan varren halkaisija kork.:	10 x 10 mm
Kolmileukaistukan kiinnityskyky (arvot n.):	
ulkoporrastetut leuat:	25 - 70 mm
sisäporrastetut leuat:	22 - 63 mm
Leukaistukan poraus:	16 mm
Pyörökulkutarkkuus:	0,01 mm
Kierrosnopeus vaihe 1:	50 -1100 min ⁻¹
Kierrosnopeus vaihe 2:	120 -2500 min ⁻¹
Työkaran morsekartio:	MK 3
Työntöpalkan pinolin morsekartio:	MK 2
Paino:	37 kg

24

Käyttötavat

S1: Jatkuva käyttö

S3 50%: Jaksottaiskäyttö, ei käynnistystä, ei jarrutusta (kestoaika 10 minuuttia). Jaksottaiskäytössä ilmoitetaan aina se prosentuaalinen käyttöaika (50 %), jota vastaavien käyttöaikojen aikana lämmönsiirtojäähdytys pystyy johtamaan syntyneen ylikuumentumislämmön pois. Jaksottaiskäyttö koostuu käyttöajasta ja jäähdytystaajoista, ja tätä kutsutaan käyttövuorotteluksi. Tarkkailuajanjakso on 10 minuutin mittainen. 50 % käyttöaika tarkoittaa, että sähkötyökalua voidaan käyttää 5 minuutin ajan nimellisteholla, ja sitä seuraa 5 minuutin jäähdytysvaihe.

Melunpäästöarvot

	Joutokäynti
Äänen painetaso L _{pA}	75 dB(A)

Annetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä ne siksi välttämättä ole varmoja työpaikalla esiintyviä arvoja. Vaikka päästö- ja ottotasojen välillä on tietty yhteys, ei tästä voida luotettavasti johtaa päätöistä, ovatko lisävaroitimet tarpeen vai eivät. Työpaikalla kulloinkin vallitsevaan ottotasoon vaikuttaviin tekijöihin kuuluvat vaikutuksen kesto, työtilan ominaispiirteet, muut melunlähteet jne., esim. koneiden lukumäärä ja muut vieressä suoritettavat työtapatumat.

Luotettavat työpaikka-arvot voivat samoin vaihdella maasta toiseen. Näiden tietojen tarkoituksena on kuitenkin auttaa käyttäjää arvioimaan riskit ja niiden vaikutus paremmin.

5. Ennen käyttöönottoa**5.1 Ensikäyttöönotto**

- Huolehdi siitä, että alusta kykenee kantamaan koneen painon (n. 37 kg) ja on riittävän tukeva, jotta työstön aikana ei voi esiintyä värinää.
- Korroosiosuojana kaikki koneen paljaat osat on rasvattu paksultilta tehtaalta. Puhdista kone ennen käyttöönottoa tarkoitukseen sopivalla, luontoystävällisellä puhdistusaineella ja voitele paljaat osat hapottomalla voiteluöljyllä.
- Asenna ensimmäiseksi mukana toimitetut kumijalat laitteen alisivulle.
- Jos kone on tarkoitettu ruuvata kiinni alustansa, käytä koneen kiinnitykseen jaloille tarkoitettuja kiertäen varustettuja reikiä. Tässä tapauksessa ei jalkoja asenneta.

- Tarkasta, että kaikki ruuvit on kiristetty tiukkaan ja että kolmileukaistukkaa (27) voi kääntää helposti käsin.
- Ennen käyttöönottoa tulee kaikki suojukset ja turvalaitteet asentaa paikoilleen.
- Ennen kuin painat käynnistintä, varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että liikkuvat osat kulkevat kevyesti.
- Asenna mukana toimitetut poikkikelkan ja pitkittäisvedon kampikahvat sekä pinolinkkammen kahva.

5.2 Sähköliitäntä

- Tarkasta ennen koneen liittämistä sähköverkkoon, että tyyppikilven tiedot vastaavat käytettävän verkkovirran tietoja.
- Irroita aina verkkopistoke ennen kuin teet laitteeseen säätöjä.
- Koneetta saa käyttää vain 230 voltin / 50 Hz yksivaihevirralla. Talon puolelta virtapiiriin varokkeen vahvuus saa olla korkeintaan 16 A.

5.3 Laitetta koskevia yleisiä ohjeita

- Johdatinkaraa (13) saa käyttää vain kierteiden sorvaamiseen. Sitä ei saa käyttää automaattiseen pitkittäissorvaamiseen, koska syöttö ei pysähdy automaattisesti esteeseen törmättyessä.
- **Huomio!** Sulje leukaistukan suojus, ennen kuin käynnistät koneen.

5.4 Kiinnitysleukojen asennus / vaihto (kuvat 3-9/nro 26)

Kiinnitysleuat (26) on merkitty numeroin 1-3 ja ne tulee asettaa oikeassa järjestyksessä kolmileukaistukan (27) kiinnitysleuan johdattimeen (A).

- Pistä ensin leukaistukka-avain (41) yhteen kolmileukaistukan (28) kiinnitysruuveista ja irroita kiinnitysleuat (26) kääntämällä leukaistukka-avainta (41) vasemmalle, kunnes voit ottaa kiinnitysleuat (26) pois (kuva 3).
- Valitse asennettavat kiinnitysleuat (katso kohtaa 5.5) ja lajittele ne numeroinnin mukaan (jokaisessa kiinnitysleuassa on siihen upotettu koodi, joka alkaa numerolla 1, 2 tai 3) (kuvat 4-6)
- Työnnä kiinnitysleuka numero 1 yhteen kiinnitysleuan johdattimesta (A), ja paina sitä kolmileukaistukan (27) keskikohtaa kohti.
- Käännä sitten leukaistukka-avainta (41) vasemmalle, kunnes kiinnitysleuka numero 1 luiskahtaa hieman kolmileukaistukan (27) keskikohtaa kohti (kuva 7).
- Aseta sitten kiinnitysleuat numero 2 ja 3 vuoron perään myötäpäivään muihin kahteen kiinnitysleuan johdattimeen (A).
- Paina kaikki 3 kiinnitysleukaa (26) yhteen ja vedä

kolmileukaistukka (27) kokoon kiertämällä leukaistukka-avainta (41) oikealle. Kolmileukaistukan (27) sisällä on kiertet, jotka tarttuvat kiinnitysleukojen (26) takasivulla oleviin uriin ja vetävät ne täten kokoon (kuva 8).

- Tarkasta, kiristyvätkö kiinnitysleuat (26) keskitetysti, kiertämällä kiinnitysleuat (26) leukaistukka-avaimella (41) täysin yhteen. Jos kiinnitysleuat (26) eivät kaikki ole yhdessä keskellä, niin ne täytyy asettaa uudelleen paikalleen (kuva 9).

5.5 Ulko- ja sisäporrastetut kiinnitysleuat (kuvat 4 – 6/nro 26)

Työstökappaleet, joiden halkaisija on kork. n. 63 mm, kiinnitetään paikalleen niiden ulkohalkaisijalla (kuva 6). Työstökappaleet, joiden reiän halkaisija on väh. 25 mm, voidaan kiinnittää ulkoporrastettujen kiinnitysleukojen (a) avulla reiän sisäseinämiltä (kuva 5). Vaihtamalla ulkoporrastetut kiinnitysleuat (a) sisäporrastettuihin kiinnitysleukoihin (b) voidaan kiinnittää työstökappaleet aina 70 mm halkaisijaan saakka.

Huomio:

Työstökappaleet tulee kiinnittää riittävän pitkälle kolmileukaistukkaan (27). Vedä leukaistukka-avain (41) pois. Huolehdi siitä, että työstökappale on aina kiinnitetty lujasti.

5.6 Sorvitalan kiinnittäminen (kuvat 10 - 11)

Sorvitalta (B) kiinnitetään vähintään kahdella kiinnitysruuvilla (25) työkalunpidikkeeseen (23). Kiinnitä sorvitalta (B) mahdollisimman lyhyeksi, jotta aikaansaadaan mahdollisimman lyhyt vipumatka (D), ja huolehdi oikeasta korkeudensäädöstä. Sorvitalan (B) tarvittava korkeus aikaansaadaan asettamalla sen alle tasaisia, eripaksuisia peltejä (C). Korkeuden tarkastus työstökappaleen keskikohtalla tehdään siirtopylkän (17) keskiökärjellä (21). Irrottamalla kiinnitysvipu (24) voidaan työkalunpidikettä (23) kääntää ja säätää se toiseen työasentoon. Täten voidaan jopa 4 sorvitaltaa (B) jättää samanaikaisesti kiinni työkalunpidikkeeseen (23) ja vaihdella niiden välillä kääntämällä työkappaleenpidikettä (23).

Huomio:

Sorvitalta (B) tulee asettaa akseliltaan pystysuuntaan työstökappaleen akselia kohti. Jos sorvitalta (B) kiinnitetään viistoon, se voidaan vetää työstökappaleeseen.

FIN**5.7 Syöttö****5.7.1 Syöttösuunnan valinta (kuva 12)**

Johdatinkaran (13) kiertosuunnan voit valita koneen takasivulla olevalla syöttösuunnan valintavivulla (30).

Asento 1 ylhäällä: Syöttösuunta vasemmalle
Asento 2 keskellä: Syöttölaite pois
Asento 3 alhaalla: Syöttösuunta oikealle

5.7.2 Syöttönopeus**Vaihtopyörien vaihto (kuvat 13-18)**

Eri syöttönopeuksien aikaansaamiseksi tulee vaihtopyörät valita vastaavasti.

- Irroita vaihtopyöriälaatikon (29) kiinnitysruuvit (a) ja ota se pois (kuva 13).
- Irroita hammaspyöräakseleiden kiinnitysruuvit (b) ja ota vaihtopyörät (c) pois akseleilta (kuva 14).
- Irroita hammaspyörien tasauspidikkeen kiinnitysmutterit (kuva 15/kohta d).
- Valitse tarvittavat vaihtopyörät kuvien 16 - 18 perusteella. Taulukosta (kuva 18) voit lukea vaihtopyörien tarvittavan hammasluvun (F) vastaavaa syöttönopeutta kohti, ilmoitettuna mm kierrosta kohti (E).
- Työnnä hammaspyörät vastaaville hammaspyöräakseleille ja varmista ne paikalleen kiinnitysruuveilla (kuva 14/kohta b).
- Säädä hammaspyörän tasauspidikke ja akseli niin, että hammaspyörä voi liukuttaa kevyesti. Kiristä sitten hammaspyörän tasauspidikkeen (d) kiinnitysmutterit jälleen (kuva 15).

5.8 Siirtopylkan säätö (kuva 19)

Siirtopylkkää (17) voidaan liikuttaa sorvin rungolla (15) eteen- ja taaksepäin.

- Irroita tätä varten siirtopylkan säätöruuvi (18) ja työnnä siirtopylkkä (17) haluamaasi asemaan.
- Kiristä sitten siirtopylkan säätöruuvi (18) jälleen.

5.9 Pinolin asennus / purku / säätö (kuvat 20-21)

Pinoli (20) pitää keskiökärjen (21) paikallaan, sitä käytetään pitkien työstökappaleiden kiinnittämiseen ja paikallaan pitämiseen. Pinolia (20) voidaan siirtää eteen- ja taaksepäin käyttäen käsikampea (16). Pinoli (20) kiinnitetään haluttuun asemaan kiinnitysvivulla (19).

Keskiökärjen (21) takasivu on kartiomainen ja pysyy pingotettuna pinolissa (20). Ota keskiökärki (21) pois siten, että irroitat kiinnitysvivun (19) ja kampeat pinolin (20) käsikammella (16) täysin taakse. Tällöin keskiökärki (21) painetaan ulos pingotuksesta ja voidaan ottaa pois.

Työnnä keskiökärki (21) pinoliin (20) sen paikalleen asettamiseksi, se pingottuu työstökappaleen kiinnittämisen yhteydessä automaattisesti pinoliin (20).

Keskiökärjen (21) sijaan voidaan, esimerkiksi sisäsovauksen esityönä, panna pinoliin (20) myös vastaavalla kartiolla varustettu poranterä. Pinolissa (20) on asteikko, joka osoittaa, miten syvälle työstökappaleeseen porataan.

5.10 Kolmileukaistukan suojuus (kuva 2/nro 37)

Kolmileukaistukan (37) suojuus toimii käyttäjän suojana ja se täytyy kääntää alas aina koneen käytön aikana. Jos suojuus (37) on käännetty ylös, niin konetta ei voi käynnistää, koska takasivulla olevaa turvakatkaisinta (kuva 2/nro 33) ei ole painettu.

5.11 Kammet taso- ja käsinvetoa varten**(kuva 1/nro 8 tai 12)**

Sorvattaessa sorvitaltaa liikutetaan taso- tai käsivedon kahvojen avulla työstökappaletta pitkin. Molemmissa kammissa on asteikkorenkaat, jotka voidaan asettaa arvoon 0 kun sorvitalta koskettaa työstökappaleeseen, jotta voidaan mitata poistettavan lastun syvyys.

Aseta asteikkorenkaat arvoon 0 siten, että irroitat asteikkorenkaiden kierrepuikot, käännä renkaat asentoon 0 ja kiristä kierrepuikot uudelleen.

5.12 Syötön pyöreä asteikko (kuva 1/nro 11)

Syötön (11) pyöreä asteikko on varustettu 12 asteen asteikolla, josta voidaan mitata runkokelkan pitkäisvetoa. Yksi asteikon aste vastaa 2 mm pitkäisvetoa.

6. Käyttö**6.1 Koneen käynnistys ja sammutus (kuva 22)****6.1.1 Koneen käynnistäminen**

Ole hyvä ja noudata annettua järjestystä sorvia käynnistettäessä!

- Käännä ensin suojuus (37) kolmileukaistukan (27) päälle (katso kohtaa 5.10).
- Paina sitten päälle-katkaisinta (A).

Tärkeää: Kone ei vielä lähde liikkeelle, kun päälle-katkaisinta (A) painetaan.

- Kierrosluvun säätimen (1) tulee ensin olla nolla-asennossa (merkintä aivan alhaalla) jokaisen käynnistyksen tai kiertosuunnan vaihdon aikana.
- Valitse sitten oikea kiertosuunta kiertosuunnan valitsimella (2) (L = vasemmalle / R = oikealle)

- Nyt voit käynnistää koneen painamalla kierrosluvun valintakytkintä (1).

6.1.2 Koneen sammuttaminen

Sammuta kone painamalla pois-katkaisinta (B).

Hätä-Seis-toiminto

Kone sammutetaan nopeasti ja helposti, esim. hätätilassa, painamalla päälle-/pois-/hätä-seis-katkaisimen päällystystä. (kuva 22/nro 3)

Huomio:

Ennen jokaista kiertosuunnan vaihtamista tulee ehdottomasti odottaa, kunnes kone on pysähtynyt, koska muuten kone saattaa vahingoittua! Jotta koneen moottori ei ylikuormitu, tulee korkeilla kierrosluvuilla työskennellessä alentaa kierroslukua ennen koneen käynnistämistä. Jos kone ylikuormittuu tai jumiutuu, niin ohjaus kytketty automaattisesti pois.

Vedä verkkopistoke irti, jos konetta ei käytetä pitempään aikaan, sekä aina ennen säätö- ja huoltotoimia.

6.2 Kierrosluvun säätö (kuvat 22 - 23)

Kierrosluvun säätimestä (1) voidaan koneen kierrosluku säätää portaattomasti.

Kierroslukualue voidaan valita ennakolta kierrosluvun vaihtokytkimellä (32).

Kun kierrosluvun vaihtokytkin on asennossa „jäns“ (nopea):
kierrosluku: 120 -2.500 min⁻¹

Kun kierrosluvun vaihtokytkin on asennossa „kilpikonna“ (hidas):
kierrosluku: 50 -1.100 min⁻¹

6.3 Jäähdytys

Sorvattaessa syntyy kitkalämpöä sorvitaltan leikkausterässä. Sorvitaltan elinkaaren pidentämiseksi ja leikkauskuvan parantamiseksi tulee sorvitaltaa jäähdyttää työskentelyn aikana. Käytä tähän ohessa toimitettua öljypulloa (42) sekä vesiliukoista, luontoystävällistä porausemulsiota.

6.4 Sorvaaminen

6.4.1 Yleistä

- Kiinnitä sorvitalta tiukasti työkalunpidikkeeseen (23) (katso kohtaa 5.6)
- Kiinnitä työstökappale tiukasti ja mahdollisimman syvään kolmikantaistukkaan (27).

- Tarkasta, pyöriikö työstökappale tasaisen pyöreästi.
- Varmista, että syöttö on kytketty pois (paitsi kierteitä sorvattaessa).
- Käynnistä kone (katso kohtaa 6.1).

6.4.2 Pitkittäissorvaaminen (kuvat 1, 24 - 25)

Pitkittäissorvaamisessa sorvitalta liikkuu samansuuntaisesti työstökappaleen akselin kanssa.

- Pitkittäissorvaamista varten oikealta vasemmalle käännä ensin isokelkkaa (5) pitkittäissyötön (4) käsipyörällä niin pitkälle vasemmalle ja kääntökelkkaa (7) käsinvedon kammella (12) niin pitkälle oikealle, että kääntökelman (7) liikerata riittää kattamaan koko työstömatkan.
- Käännä syöttölaiteen vipu (30) asentoon 2, syöttölaite kytketty pois, ja lukitse isokelkka (5) paikalleen syötön lukitusvivulla (10).
- Aja poikittaiskelkka (6) poikittaisvedon kampea (8) kääntämällä niin pitkälle taakse, että sorvitalta ei koske työstökappaleen ympärykseen.
- Säädä sitten kääntökelkka (7) käsinvedon kammella (12) niin, että sorvitaltan kärki on työstökappaleen suurimman halkaisijan yläpuolella.
- Aja sitten poikittaiskelkka (6) kääntämällä poikittaisvedon kampea (8) hitaasti työstökappaleelta kohti, kunnes sorvitalta hipaisee työstökappaleen pintaa.
- Tämä on nyt aloitusasento työstökappaleesi ulkopinnan työstöä varten. Poikittaisvedon kammen (8) asteikossa vastaa yksi viiva 0,05 mm työstökappaleen halkaisijasta (0,025 mm leikkaussyvyvyyttä).

Huomio:

Varmista, että syöttösuunnan vipu (30) on asennossa 2, syöttö ei kytketty, ennen kuin käynnistät koneen (katso kohtaa 5.7.1).

6.4.3 Poikittaisorvaaminen (kuva 1, 26)

Poikittaisorvaaminen tehdään samalla tavoin kuin pitkittäissorvaaminen. Poikittaisorvaamisessa sorvitalta liikkuu työstökappaleen keskusta kohti.

Poikittaisorvaamisessa täytyy sorvitaltan pääterä säätää tarkalleen työstökappaleen keskikohtalle, jotta työstökappaleen keskelle ei jää mitään vastetta. Säädä sorvitalta keskiökärkeä (21) käyttäen.

Kun poikittaisorvaukseen käytetään taivutettua sorvitaltaa tai etusivusorvitaltaa, niin työstökappale sorvataan ulkopuolelta sisäänpäin, käytettäessä kulmasorvitaltaa tai sivusorvitaltaa se sorvataan sitä vastoin sisältä ulospäin.

FIN**6.4.4 Sisäsorvaaminen**

Aukkojen sisäsorvaaminen tehdään samaan tapaan kuin poikittais- ja pitkittäissorvaaminen. Koska sorvitalta ei yleensä ole näkyvissä avartamisen aikana, tulee tässä työskennellä erityisen huolellisesti.

Sisäsorvaamista varten voidaan koneeseen kiinnittää keskiökärjen (21) tilalle poranterä työstökappaleen esiporaamista varten (katso kohtaa 5.9).

6.4.5 Pistosorvaus ja katkaisu

Pistosorvaamisessa ja katkaisussa sorvitalta liikkuu työstökappaleen keskusta kohti. Pistosorvaamiseen käytetään pistosorvitaltaa, katkaisuun katkaisusorvitaltaa.

Huomio:

Huolehdi pitkittäis-, poikittais-, sisäsorvaamisessa ja sekä pistosorvauksessa ja katkaisussa siitä, että sorvitalta on säädetty tarkalleen keskelle.

6.4.6 Kartiosorvaaminen (kuvat 27 - 28)

Kartiosorvaaminen tehdään säätämällä kääntökelkkaa (7). Tällöin kääntökelkka käännetään akselinsa ympäri säätöruuvien (A) löysentämisen jälkeen (kuva 27). Kartion astejako tehdään kartiosorvaamisen asteikon (9) avulla. Kun kääntökelkka on säädetty oikein (kuva 28), täytyy säätöruuvit (A) kiristää jälleen.

6.4.7 Kierteiden sorvaaminen (kuva 29)

Kierteiden sorvaaminen tehdään erityisellä kierteidenorvaustaltalla. Se kiinnitetään paikalleen tarkoin pystysuoraan työstökappaleen akselia vastaan. Tee tämä parhaiten käyttäen apuna sorvimeisselitulkkia (kuva 29/kohta A). Syöttö kierteiden sorvaamisessa tehdään johdatinkaralla (13) ja sen tulee vastata kierteiden nousua. Sitä varten säädetään vastaava syöttönopeus valitsemalla oikeat vaihtopyörät tähän tarkoitukseen (katso kohtaa 5.7.2).

Huomio:

Kierteitä sorvatessasi käytä pieniä kierroslukuja ja hyvää voitelua. Kierteitä leikatessa ja kierteiden sorvaamisen yksittäisten leikkausten välillä ei syötön lukitusvipua (10) saa avata tai työstökappaletta ottaa leukaisutuksesta pois.

7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaisuus

Irroita verkkopistoke ennen kaikkia puhdistustoimia.

7.1 Puhdistus

- Suosittelemme laitteen puhdistamista aina joka käytön jälkeen.
- Poista lastut harjalla tai siveltimellä.
- Poista lika sekä voiteluaineiden ja öljyn jätteet puuvillarievulla.
- Älä koskaan käytä puhdistukseen paineilmaa.
- Öljyä paljaut metalliosat puhdistuksen jälkeen hapottomalla voiteluöljyllä.

7.2 Voimansiirtohihnan vaihto (kuvat 30 - 33)

Voimansiirtohihna on kuluva osa ja se tulee vaihtaa tarvittaessa uuteen. Poista ensin vaihtopyörälaatikon (29) kansi ja vaihtopyörät (katso kohtaa 5.7.2). Irroita sitten molemmat pidikeruuvit (kuva 30/kohta A) ja ota vaihtopyörästöleivy (kuva 31/kohta B) pois. Ota voimansiirtohihna pois kääntäen ylemmää hammaspyörää ja vedä se pois moottroin akselilta (kuvat 32 - 33). Kokoaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomio:

Hammashihnan vaihtoa varten sammuta kone ja irroita verkkopistoke.

7.3 Kelkan välyksen säätö

Jos kelkkojen välitys ohjaimissa on liian suuri, niin voit korjata säätöä kelkkojen sivulla olevilla vastamutterein varustetuilla kierrepuikoilla.

7.4 Hiiliharjat

Jos kipinäkehitys voimistuu liikaa, anna sähköalan ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto. Huomio! Vain sähköalan ammattihenkilö saa vaihtaa hiiliharjat uusiin.

7.5 Varaosatilaisuus:

Varaosa tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosnumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info

8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Toimita vialliset rakenneosat oneglmajätehävitykseen. Tiedustele asiaa alan

EE

⚠ Tähelepanu!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel mõningaid ohutusabinõusid tarvitusele võtta. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke see alles, et informatsioon oleks Teil igal ajal käepärast. Kui Te peaksite seadme teisele isikule üle andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta mingit vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiata kaasasolevast brošüürist.

⚠ HOIATUS!**Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.**

Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.

2. Seadme kirjeldus (joonised 1/2)

1. Pöörlemissageduse regulaator
2. Pöörlemissuuna valikulüliti
3. Toitelüliti / hädaseiskamislüliti
4. Käsiratas pikisuunas liigutamiseks
5. Suport
6. Ristsuport
7. Ülasiport
8. Skaalaga vänt pikisuunas liigutamiseks (ristsuport)
9. Koonustreimise skaala
10. Ettenihke lukustushoob
11. Ettenihke ümarskaala
12. Skaalaga vänt käsiettenihkeks (ülasiport)
13. Juhtspindel
14. Treipingi vann
15. Treipingi säng
16. Pinooli käsivänt
17. Tsentripukk
18. Tsentripuki regulaatori kruvi
19. Pinooli kinnitushoob
20. Skaalaga pinool
21. Tsentriots
22. Kaitsekate
23. Instrumendihoidik
24. Instrumendihoidiku kinnitushoob
25. Treitera kinnituskruvid
26. Kinnituspakk
27. Kolmepakiline padrun

30

28. Kolmepakilise padruni pingutuskrugi
29. Vahetushammasrataste kast
30. Ettenihke suuna hoob
31. Toitekaabel
32. Pöörlemissageduse lüliti (kiiresti / aeglaselt)
33. Kaitsekatte lüliti
34. Mootori kate
35. Tagumine pritsmekaitsesein
36. Spindlipukk
37. Kolmepakilise padruni kaitsekate
38. Kinnituspakid
39. Sisekuuskantvõti
40. Harkvõti
41. Pakkidega padruni võti
42. Ölikann
43. Vahetushammasrattad

3. Sihipärane kasutamine

Treipink on ettenähtud metallist, plastmassist jmt materjalist ümarate või korrapärase kujuga 3, 6 või 12 kandiga toorikute silinder- ja otstreimiseks, mille läbimõõt on maksimaalselt 70 mm ja pikkus umbes 300 mm. Öönsa tööspindli tõttu on võimalik kinnitada ka pikemaid toorikuid, mille maksimaalne läbimõõt on 20 mm.

Tänu juhtspindlile on võimalik ka keermelõikus.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitööstuses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitööstuses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

Sihipärase kasutamise hulka kuulub ka käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiste, paigaldusjuhendi ja käsitsemisjuhiste järgimine. Isikud, kes masinat käitavad ja hooldavad, peavad tundma masinat ja teadma võimalikke ohte. Peale selle tuleb kõige täpsemalt kinni pidada õnnetuste vältimiseks mõeldud eeskirjadest. Tuleb järgida ka teisi töömeditsiini ja üldiseid ohustehnilisi reegleid. Masina juures teostatud muudatused välistavad tootja vastutuse täielikult ning muudatustest põhjustatud kahjude eest tootja ei vastuta. Hoolimata sihipärasest kasutamisest ei ole võimalik teatud riskifaktoreid täielikult kõrvaldada. Tingituna masina konstruktsioonist ja paigaldamisest võivad esineda

järgmised asjad:

- Kolmepakilise padruni puudutamine katmata osas.
- Võtke pakkidega padruni võti pärast kasutamist küljest ära.
- Pöörlevate osade puudutamine.
- Tooriku või toorikuosade väljapaiskumine.
- Vigastusoht hetkel mitte kasutatava treiteraga.
- Toorikud, mida saab väikses läbimõõdu tõttu kolmepakilisest padrunist spindlipuki suunas läbi lükata, ei tohi masina gabariitidest üle ulatuda.
- Kandke kindlasti kaitseprille. Kaitske oma silmi lendavate laastude ja kildude eest.
- Tervisele ohtlik jahutus- ja määrdeaine. Hooldisege keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse eest.
- Vigastused instrumendi purunemise tõttu

4. Tehnilised andmed

Võrgupinge:	230 V ~ 50 Hz
Nimivõimsus:	S1 300W S3 50% 400 W
Otsa kõrgus:	90 mm
Tooriku maks. Ø sängi kohal:	180 mm
Tooriku maks. pikkus /otsa kaugus:	300 mm
Maks. töödeldav välisläbimõõt:	70 mm
Tööspindel – siseläbimõõt:	20 mm
Treitera võlli maks. ristlõige:	10 x 10 mm
Kolmepakilise padruni pingutusparameetrid (umbkaudsed väärtused):	
sisepakkidega:	25 - 70 mm
välispakkidega:	22- 63 mm
Padruni ava:	16 mm
Kontsentrislus:	0,01 mm
Pöörlemissagedus 1. astmes:	50 -1100 p/min
Pöörlemissagedus 2. astmes:	120 -2500 p/min
Tööspindli morsekoonus:	MK 3
Tsentripuki pinooli morsekoonus:	MK 2
Kaal:	37 kg

Töörežiimid

S1: Pidev režiim

S3 50%: Tsükliiline režiim, ilma käivitusega, ilma pidurdamiseta (töötamise aeg 10 min). Tsükliiline režiim on alati toodud protsentuaalse sisselülituskestusega (50%), et konvektiivse jahutuse

tõttu tekkinud liigne soojus saaks tööpauaside ajal lahtuda. Tsükliiline režiim koosneb töötamise ajast ja jahutuspausidest, mida nimetatakse töötsükliks. Jälgimisaeg on 10 minutit. 50% sisselülituskestust tähendab, et elektritööriistaga saab nimivõimsusel 5 minutit töötada ning seejärel lülitub sisse 5-minutilise jahutusfaas.

Müraemissioon

	Koormuseta
Helirõhu tase L_{pA}	75 dB(A)

Antud väärtused väljendavad emissioonitaset ning ei kujuta endast kindlat töötaset. Kuigi emissiooni- ja immissioonitaseme vahel on seos, ei saa selle põhjal usaldusväärselt otsustada, kas täiendavad ohutusabinõud on vajalikud või mitte. Töökoha tegelikkude immissioonitaset mõjutavad faktorid on mõju kestus, tööruumi omadused, teised müraallikad jne, näiteks masinate ja teiste kaasnevate protsesside arv.

Samuti võib töökoha lubatud immissioonitase olla riigiti erinev. Siiski peaks käesolev informatsioon võimaldama kasutajal ohte ja riski paremini hinnata.

5. Enne kasutuselevõttu

5.1 Esmane kasutuselevõtt

- Jälgige, et aluskonstruksioon kannataks masina raskust (u 37 kg) ja oleks piisavalt stabiilne, et see töötamisel võnkuma ei hakkaks.
- Korrosiooni eest kaitsmiseks on kõik masina katmata osad tehases korralikult määritud. Enne kasutuselevõttu puhastage masin sobiva keskkonnasõbraliku puhastusvahendiga ja määrige katmata osad happevaba määrdeõliga.
- Kõigepealt paigaldage seadme alumisele küljele kaasasolevad reguleeritavad kummijalad.
- Kui masin tuleb kõvasti aluse külge kruvida, kasutage masina kinnitamiseks reguleeritava jalgade keermega auke. Sellisel juhul jalgu ei paigaldada.
- Kontrollige kas kõik kruvid on korralikult kinnitatud ning kas kolmepakilist padrunit (27) saab käsitsi kergelt keerata.
- Enne kasutuselevõttu peavad kõik katted ja ohutusseadised olema paigaldatud.

EE

- Enne sisselüitamist veenduge, et kõik oleks õigesti paigaldatud ja et liikuvad osad liiguksid kergelt.
- Paigaldage kaasasolevad ristsuporti ja pikiliikumise vāntkāepidemed ning pinooli vānda kāepide.

5.2 Elektriühendus

- Enne ühendamist veenduge, et andmesildil toodud andmed vastaksid võrguandmetele.
- Enne seadme reguleerimist tõmmake võrgupistik alati pistikupesast välja.
- Masinat võib kasutada ainult ühefaasilise 230 V / 50 Hz elektrivooluga. Vooluringi majasisene kaitse võib olla maksimaalselt 16 A.

5.3 Üldised juhised seadme kohta

- Juhtspindlit (13) võib kasutada ainult keermete lõikamiseks. Seda ei tohi kasutada automaatseks silindertreimiseks, sest ettenihke ei peatu takistuse vastu liikudes.
- **Tāhelepanu!** Enne masina sisselüitamist sulgege padruni kaitsekate.

5.4 Kinnituspaki paigaldamine / vahetamine (joonised 3–9/26)

Kinnituspakid (26) on varustatud numbritega 1 kuni 3 ning need tuleb järjekorras kolmepakilisse padruni (27) kinnituspakisoonde (A) panna.

- Asetage kõigepealt padrunivōti (41) ũhele kolmepakilise padruni pingutuskruvidest (28) ja vabastage kinnituspakk (26) padrunivōtit (41) vasakule keerates, kuni kinnituspakis (26) saab āra vōtta (joonis 3).
- Valige paigaldatavad kinnituspakid (vt punkt 5.5) ja sorteerige need vastavalt numbritele (igal kinnituspakil on sissepressitud arvkoode, mis algab numbriga 1, 2 vōi 3) (joonised 4–6).
- Pange kinnituspakk nr 1 kinnituspakisoonde (A) ja suruge seda kolmepakilise padruni (27) keskpunkti poole.
- Siis keerake padrunivōtit (41) vasakule, kuni kinnituspakk nr 1 libiseb tŭkk maad padruni (27) keskpunkti poole (joonis 7).
- Seejārel asetage kinnituspakid nr 2 ja 3 ũksteise jārel pāripāeva ũlejāānud kahte kinnituspakisoonde (A).
- Suruge kōik kolm kinnituspakki (26) kokku ja keerake padrun (27) padrunivōtit (41) paremale keerates kokku. Kolmepakilise padruni (27) sees on keere, mis haardub kinnituspakkide (26) tagakŭljel asuvatesse sālkedesse ning tōmbab need niimoodi kokku (joonis 8).

- Kontrollige, kas kinnituspakid (26) kinnitavad tsentriliselt; selleks keerake kinnituspakid (26) padrunivōtmega (41) tāiest kokku. Kui kinnituspakid (26) ei ole kōik keskel, siis tuleb need veel kord uuesti sisse panna (joonis 9).

5.5 Sise- ja vālispakid (joonised 4–9/26)

Kuni u 63 mm lābimōōduga toorikuid kinnitatakse vāljastpoolt (joonis 6). Vāhemalt 25 mm avaga toorikuid saab kinnitada sisepakide (a) abil avast (joonis 5). Sisepakide (a) vahetamisega vālispakide (b) vastu saab kinnitada kuni 70 mm lābimōōduga toorikuid.

Tāhelepanu:

Toorikud peavad olema kolmepakilises padrunis (27) piisavalt sisse kinnitatud. Tōmmake padrunivōti (41) āra. Hoollitsege selle eest, et toorik oleks korralikult kinnitatud.

5.6 Treitera kinnitamine (joonised 10-11)

Treitera (B) kinnitatakse instrumendihooidikusse (23) vāhemalt kahe kinnituskruviga (25). Kinnitage treitera (B) nii lŭhidalt kui vōimalik, et hoova kāk (D) oleks vōimalikult lŭhike ning jālgive ŕiget paigalduskōrgust. Treitera (B) kōrgus saavutatakse erineva paksusega siledade plaatide (C) allapanemisega. Kōrguse kontrollimine tooriku keskel toimub tsentripuki (17) juures tsentriotsaga (21). Kinnitushooba (24) vabastades saab instrumendihooidikut (23) pōõrata ja teise tōõasendisse seada. Seega vōib samaaegselt olla instrumendihooidikusse (23) kinnitatud kuni neli treitera (B), mille vahel saab instrumendihooidikut (23) pōõrates vahetada.

Tāhelepanu:

Treitera (B) telg peab olema tooriku telje suhtes vertikaalselt kinnitatud. Kaldu kinnitatud treitera (B) vōib toorikusse sisse minna.

5.7 Ettenihke

5.7.1 Ettenihkesuuna valimine (joonis 12)

Valige juhtspindli (13) pōõrlemissuund masina tagakŭljel asuva ettenihkesuuna hoovaga (30).
 Asend 1 ũleval: ettenihkesuund vasakule
 Asend 2 keskel: ettenihkeseadis vālja lŭlitatud
 Asend 3 all: ettenihkesuund paremale



5.7.2 Ettenihkekiirus

Vahetushammasrataste vahetamine (joonised 13–18)

- Erinevate ettenihkekiiruste saavutamiseks tuleb valida vastavad vahetushammasrattad.
- Vabastage vahetushammasrataste kasti (29) kinnituskruvid (a) ja võtke need ära (joonis 13).
- Vabastage hammasrataste võllide kinnituskruvid (b) ja võtke vahetushammasrattad (c) võllidelt ära (joonis 14).
- Vabastage hammasrataste tasakaalustaja kinnitusmutrid (joonis 15/d).
- Valige vajalikud vahetushammasrattad jooniste 16–18 abil. Tabelis (joonis 18) on näidatud vahetushammasrataste vajalik hammaste arv (F) vastava ettenihke (mm pöörde kohta) (E) jaoks.
- Pange hammasrattad vastavate hammasrattavõllide otsa ja kinnitage need kinnituskruvidega (joonis 14/b).
- Reguleerige hammasrataste tasakaalustaja ja hammasrataste võllid nii, et hammasrattaid saab kergelt liigutada. Seejärel keerake hammasrataste tasakaalustaja kinnitusmutrid (d) kinni tagasi (joonis 15).

5.8 Tsentripuki reguleerimine (joonis 19)

Tsentripukki (17) saab treipingi sängil (15) edasi ja tagasi liigutada.

- Selleks vabastage tsentripuki regulaatori kruvi (18) ja lükake tsentripukk (17) soovitud asendisse.
- Seejärel keerake tsentripuki regulaatori kruvi (18) kinni tagasi.

5.9 Pinooli paigaldamine /reguleerimine (joonised 20-21)

Pinool (20) hoiab tsentriotsa (21), mis on ettenähtud pikemate toorikute kinnitamiseks ja vastuhoidmiseks. Pinooli (20) saab käsivändaga (16) edasi ja tagasi liigutada.

Pinool (20) kinnitatakse soovitud asendisse kinnitushoovaga (19).

Tsentriotsa (21) tagakülj on kooniline ja püsib kinnitusega pinoolis (20). Tsentriotsa (21) eemaldamiseks vabastage kinnitushoob (19) ja kerige pinool (20) käsivändaga (16) täiesti taha. Nii surutakse tsentriots (21) kinnitusest välja ja selle saab ära võtta.

Pange tsentriots (21) paigaldamiseks pinooli (20); instrumendi kinnitamisel kinnitatakse see automaatselt pinooli (20).

Tsentriotsa (21) asemel võib näiteks sisetreimise eeltööks pinooli (20) panna ka vastava koonusega

puuri. Pinoolil (20) on skaala, mis näitab, kui sügavalt toorikusse puuritakse.

5.10 Kolmepakilise padruni kaitsekate (joonis 2/37)

Kolmepakilise padruni kaitsekate (37) on mõeldud kasutaja kaitsmiseks ning see peab olema alati alla keeratud. Kui kaitsekate (37) on üles keeratud, ei saa masinat sisse lülitada, sest tagaküljel asuv turvalüliti (joonis 2/33) ei ole alla vajutatud.

5.11 Rist- ja käsi ettenihke vändad (joonis 1 /8 ja 12)

Keeramisel liigutatakse treitera rist- või käsi ettenihke vändaga piki toorikut. Mõlemal vändal on ringskaalad, mille saab 0 seada, kui treitera toorikut puudutab; nii saab mõõta eemaldatava laastu paksust. Ringskaala 0-le seadmiseks vabastage ringskaalade seadetihvid, keerake skaala 0-le ja kinnitage seadetihvid.

5.12 Ettenihke ümarskaala (joonis 1/11)

Ettenihke ümarskaalal (11) on 12 jaotisega skaala, millel saab mõõta suuputi pikiliikumist. Üks jaotis vastab 2 mm-le pikiliikumisele.

6. Käsitsemine

6.1 Masina sisse- ja väljalülitamine (joonis 22)

6.1.1 Masina sisselülitamine

Järgige treipingi sisselülitamisel õiget järjekorda!

- Kõigepealt pöörake kaitsekate (37) kolmepakilise padruni (27) peale (vt punkt 5.10).
- Seejärel vajutage toitelüliti (A).

NB: Toitelüliti (A) vajutamisega ei hakka masin veel tööle.

- Pöörlemisageduse regulaator (1) peab igal sisselülitamisel või pöörlemisuuena vahetamisel olema kõigepealt null-asendis (kõige alumine märk).
- Seejärel valige pöörlemisuuena valiklülitiga (2) õige pöörlemisuuend (L = vasakule / R = paremale)
- Nüüd saab masina pöörlemisageduse valiklüliti (1) vajutamisega käivitada.

EE

6.1.2 Masina väljalülitamine

Väljalülitamiseks vajutage toitelüliti (B).

Hädaseiskamisfunktsioon

Masina kiireks ja lihtsaks väljalülitamiseks, nt õnnetuse korral, vajutage toitelüliti/hädaseiskamisüliti klappile. (joonis 22/3)

Tähelepanu:

Enne igat pöörlemisvuuna vahetamist oodake kindlasti, kuni masin täiesti seisma jääb, muidu võib masin kahjustuda! Masina ajami ülekoormuse vältimiseks tuleb suurel pöörlemissagedusel töötades pöörlemissagedus enne sisselülitamist lähtestada. Kui masin on ülekoormatud või blokeeritud, lülitab juhtsüsteem masina automaatselt välja.

Pikemal mittekasutamisel või enne reguleerimise ja hooldustööd tömmake võrgupistik pesast välja.

6.2 Pöörlemissageduse reguleerimine (joonised 22-23)

Pöörlemissageduse regulaatorist (1) saab masina pöörlemissagedust astmeteta reguleerida.

Pöörlemissageduse lülitiga (32) saab valida pöörlemissageduse vahemiku.

Pöörlemissageduse lüliti asendis „Jänes“ (kiire):
Pöörlemissagedus: 120 -2 500 p/min

Pöörlemissageduse lüliti asendis „Kilpkonn“ (aeglane):
Pöörlemissagedus: 50 -1 100 p/min

6.3 Jahutus

Treimisel tekib treitera lõiketeral hõõrdesoojus. Treitera kasutusea pikendamiseks ja lõiketulemuse parandamiseks tuleb treitera töötamise ajal jahutada. Kasutage selleks kaasasolevat õlikanne (42) ja vees lahustuvat keskkonnanõbralikku puurimisemulsiooni.

6.4 Treimine**6.4.1 Üldist**

- Kinnitage treitera kindlalt instrumendihoidikusse (23) (vt punkt 5.6).
- Kinnitage toorik kindlalt ja võimalikult kolmepakilise padruni (27) sisse.
- Kontrollige, kas toorik liigub sujuvalt.
- Kontrollige, et ettenihke oleks välja lülitatud (välja arvatud keerme lõikamisel).
- Lülitage masin sisse (vt punkt 6.1).

6.4.2 Silindertreimine (joonised 1, 24-25)

Silindertreimisel liigub treitera paralleelselt tooriku teljega.

- Paremalt vasakule silindertreimiseks keerake suport (5) pikiliikumise käsirattast (4) nii kaugele vasakule ja ülasiport (7) käsiettenihke vändaga (12) nii kaugele paremale, et ülasiporti (7) liikumisulatusest piisaks kogu töötlemispikkuse jaoks.
- Seadke ettenihkesuuna hoob (30) asendisse 2 (ettenihkeseadis on välja lülitatud) ja lukustage suport (5) ettenihke lukustushoovaga (10).
- Liigutage ristsuport (6) ristettenihke vända (8) keeramisega nii kaugele tagasi, et treitera ei puudutaks tooriku raadiust.
- Seejärel reguleerige ülasiport (7) käsiettenihke vändaga (12) nii, et treitera ots oleks tooriku suurima läbimõõdu kohal.
- Liigutage ristsuport (6) ristettenihke vända (8) keeramisega aeglaselt toorikule, kuni treitera riivab tooriku pinda.
- See on lähteasend tooriku välisläbimõõdu töötlemiseks. Üks jaotis ristettenihke vända (8) skaalal vastab 0,05 mm-le tooriku läbimõõdus (0,025 mm lõikesügavus).

Tähelepanu:

Enne masina sisselülitamist kontrollige, et ettenihkesuuna hoob (30) oleks asendis 2 ja ettenihkeseadis oleks välja lülitatud (vt punkt 5.7.1).

6.4.2 Otstreimine (joonised 1, 26)

Ostreimine toimub sarnaselt silindertreimisele. Otstreimisel liigub treitera tooriku keskmesse.

Ostreimisel peab treitera põhitera olema seatud täpselt tooriku keskele, et tooriku keskele ei jääks jätkukohta. Reguleerige treitera tsentriotsa (21) abil.

Kaardus treiteraga või otstreiteraga otstreimisel treitakse toorikut maha väljastpoolt sisepoolt, nurktreitera või külgtreiteraga otstreimisel seestpoolt väljapoolt.

6.4.4 Sisetreimine

Avade sisetreimine toimub sarnaselt ots- ja silindertreimisele. Kuna väljatreimisel ei ole tavaliselt treitera näha, tuleb siin eriti tähelepanelikult töötada.

Sisetreimisel võib tooriku eelpuurimiseks kinnitada tsentriotsa (21) asemel puuri (vt punkt 5.9).

6.4.5 Soonte ja otspindade treimine

Otspindade ja soonte treimisel liigub treitera tooriku keskmesse. Soonte treimiseks kasutatakse soonimisterra, otspindade treimiseks otstreitera.

**Tähelepanu:**

Jälgige silinder-, ots- ja sisetreimisel ning soonte ja otspindade treimisel, et treitera oleks täpselt keskele seatud.

6.4.2 Koonustreimine (joonised 27-28)

Koonustreimine toimub ülaspordi (7) reguleerimisega. Selleks keeratakse ülaspordi pärast fikseerimiskruvide (A) vabastamist ümber oma telje (joonis 27). Koonuse kraadijaotus on koonustreimise skaalal (9).

Kui ülaspord on õigesti reguleeritud (joonis 28), tuleb fikseerimiskruvid (A) kinni tagasi keerata.

6.4.7 Keermete lõikamine (joonis 29)

Keermete lõikamine toimub spetsiaalse keermelõikusteraga. See kinnitatakse tooriku teljega täpselt vertikaalselt. Seda saab kõige paremini teha treitera kalibriiga (joonis 29/A). Ettenihke keermete lõikamisel toimub juhtspindli (13) abil ja see peab vastama keerne sammule. Selleks seatakse vastav ettenihkekiirus õigete vahetushammasrataste valimisega (vt punkt 5.7.2).

Tähelepanu:

Keermete lõikamisel tuleb töötada väikese pöörlemissageduse ja korraliku määrimisega. Keermete lõikamisel ja üksikute lõikusprotsesside vahel keerne lõikamise ajal ei tohi ettenihke lukustushooba (10) avada ega toorikut padrunist välja võtta.

7. Puhastamine, hooldus ja varuosade tellimine

Võtke enne puhastustoid seade vooluvõrgust välja.

7.1 Puhastamine

- Soovitame seadet pärast iga kasutamist puhastada.
- Eemaldage laastud käsiharja või pintsliga.
- Eemaldage mustus, määrdeaine- ja õliäägid puuvillase lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks suruõhku.
- Pärast puhastamist määrige katmata metallosad happevaba määrdeõliga.

7.2 Veorihma vahetamine (joonised 30–33)

Veorihm on kuluosa ja see tuleb vajaduse korral vahetada. Kõigepealt eemaldage vahetushammasrataste kasti kate (29) ja vahetushammasrattad (vt punkt 5.7.2). Seejärel vabastage mõlemad kinnituskruvid (joonis 30/A) ja võtke ülekandeplaat (joonis 31/B) ära.

Võtke veorihm üleüldiselt hammasratast pöörates maha ja tõmmake mootorivõlli ära (joonised 32-33). Paigaldamine toimub vastupidises järjekorras.

Tähelepanu:

Hammasrihma vahetamiseks lülitage masin välja ja võtke võrgupistik pesast.

7.3 Suportide lõtku reguleerimine

Kui suportide liikumises peaks olema liiga suur lõtk, saab seda suporti küljel asuvatest lukustusmutriga seadetihti abil reguleerida.

7.4 Süsiharjad

Liigsel sademete tekkimise korral laske elektrikul süsiharju kontrollida.

Tähelepanu! Süsiharju tohib vahetada ainult elektrik.

7.5 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva varuosa number

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt

www.isc-gmbh.info

8. Utiliseerimine ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või uuesti ringlusse suunatav. Transpordikahjustuste ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse kogumiskohta. Uurige järele erikauplusest või kohalikest omavalitsusest!



Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/sar

erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
 erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkelen
 заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
 izjavljuje sljedeću uskladenost s odredbama i normama EU za artikl.
 declară următoarea conformitate cu linia directoare CE și normele valabile pentru articolul.
 ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunsuluk açıkları masını sunar.
 δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 atesteterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
 a következő konformitást jelenti ki a termékerekre vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint
 pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
 deklaruje zgodnost wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
 декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
 заявляе про відповідність згідно з Директивою СС та стандартами, чинними для даного товару
 deklareerib vastavuse järgnevale EL direktiivi dele ja normidele
 deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas
 straipsniui
 izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odredbom EZ i normama za artikl
 Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvam un standartiem
 Samræmleifirýsing staðfestir eftirfarandi samræmi samkvæmt reglum Evrópubandalagsins og stöðlum fyrir vörur

Metalldrebank BT-ML 300

<input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EC	<input type="checkbox"/> 87/404/EEC
<input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EC	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EC
<input type="checkbox"/> 97/23/EC	<input type="checkbox"/> 2000/14/EG_2005/88/EC:
<input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC	<input type="checkbox"/> 95/54/EC:
<input type="checkbox"/> 90/396/EEC	<input type="checkbox"/> 97/68/EC:
<input type="checkbox"/> 89/686/EEC	

EN 61029-1; EN 12840; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/sar, den 08.08.2007

Weichselgartner
 General-Manager

Li Wentao
 Product-Management

Art.-Nr.: 45.050.04 I.-Nr.: 01017
 Subject to change without notice

Archivierung: 4505000-44-4155050



☒ Gælder kun EU-lande

☒ Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:

Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdragelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørsdele og hjælpemidler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

☒ Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehör delar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

☒ Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakeihin, tulee loppuun käytetyt sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstävälliseen kierrätykseen uusiokäyttöä varten.

Kierrätys vaihtoehtona takaisinlähettämislle:

Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävittämistä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätyspisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrätys- ja jätteenpoistomääräysten mukaisesti hyödyntäen käyttökelpoiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköosia.

⑥ Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

ⓧ①

Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

⑤

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

Ⓜ

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainkin kopiointi tai muuntainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

Ⓜ

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.

ⓧ② Der tages forbehold for tekniske ændringer

⑤ Förbehåll för tekniska förändringar

Ⓜ Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

Ⓜ Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

 **GARANTIBEVIS****Kære kunde!**

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelse. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatningsydelser for transportskader, skader som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller støv), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig slitage.

Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.
3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
4. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse. Original købskвитting eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskвитtingen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

S GARANTIBEVIS

Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härledas till material- eller fabriktionsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härledas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), yttre våld eller yttre påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt frakterat skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därför kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

FIN TAKUUTODISTUS

Arvoisa asiakas,

tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalveluumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritusvaateisiin millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaurioiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta.

Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä.
3. Takuu aika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viollinen laite lähettää postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositteena! Ole hyvä ja kuvaa vialtuksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.

Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalveluumme allaolevalla osoitteella.

GARANTIITUNNISTUS

Lugupeetud klient,

meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama, vabandame sellepärast väga ja palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiid reguleerivad need garantiitingimused. See garantiid ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiid on Teile tasuta.
2. Garantiid hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest ning piirneb nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitööstuses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Sellepärast garantiileping ei kehti, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitööstuses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel. Meie garantiid puhul on hüvitamine välistatud transpordikahjustuse korral, kahjustuste korral, mis tulenevad montaažijuhendi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärjel, kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mitteotstarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute kasutamine), hooldus- ja ohutusnõuete mittejärgimisel, võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse tungimisel, jõe kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel) ning kasutamisest tuleneva tavapärase kulumise korral.

Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui seadet on juba lahti võetud.
3. Garantiiaeg on kaks aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestvuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatukuludeta alltoodud aadressile. Pange kaasa ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist tõendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk ostmist tõendava dokumendina alles! Kirjeldage meile võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust. Kui seadme defekt käib meie garantiid alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Enesestmõistetavalt kõrvaldame hea meelega seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantiid alla või kui garantiiaeg on läbi, sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

