

- (H) Eredei használati utasítás Hegesztőkészülék
- (N) Bruksanvisning Sveiseapparat
- (IS) Notandaleiðbeiningar Rafsuðutæki
- (LV) Oriģinālā lietošanas instrukcija Metināšanas ierīce
- (EE) Originaalkasutusjuhend Keevitusaparaat
- (LT) Originali naudojimo instrukcija Suvirinimo prietais
- (RU) Оригинальное руководство по эксплуатации  
Сварочный аппарат
- (BG) Оригинално упътване за употреба  
на електрозваръчен апарат
- (RS) Оригинална упутства за употребу  
Уређај за заваривање
- (BH) Originalne upute za uporabu uredjaja za zavarivanje
- (NL) Originele handleiding lasapparaat
- (PL) Oryginalna instrukcja obsługi - Spawarka
- (SK) Originálny návod na obsluhu Zváračka



7




Art.-Nr.: 15.441.22



I.-Nr.: 11024

IW 160



- ④ Üzembehelyezés előtt elolvasni és figyelembe venni a használati utasítást és a biztonsági utasításokat.
- ⑤ Les bruksanvisningen nøye før montering og oppstart.
- ⑥ Vinsamlegast lesið notkunarleiðbeiningarnar vandlega fyrir uppsetningu og notkun saganna
- ⑦ Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.
- ⑧ Enne kasutuselevõtmist lugege läbi ja järgige kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid.
- ⑨ Prieš eksplotuodami perskaitykite ir laikykitės naudojimosi instrukcijos ir saugumo nurodymų.
- ⑩ Перед первым использованием прочтите руководство по эксплуатации и следуйте содержащимся в нем указаниям.
- ⑪ Преди пускане в експлоатация прочетете и спазвайте инструкцията за експлоатация на уреда и указанията за безопасност.
- ⑫ Пре пуштања у рад прочитајте упутства за употребу и безбедносне напомене и истих се придржавајте.
- ⑬ Prije puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.
- ⑭ Vóór inbedrijfstelling de handleiding en de veiligheidsvoorschriften lezen en in acht nemen!
- ⑮ Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki bezpieczeństwa i przestrzegać podanych w nich informacji
- ⑯ Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny

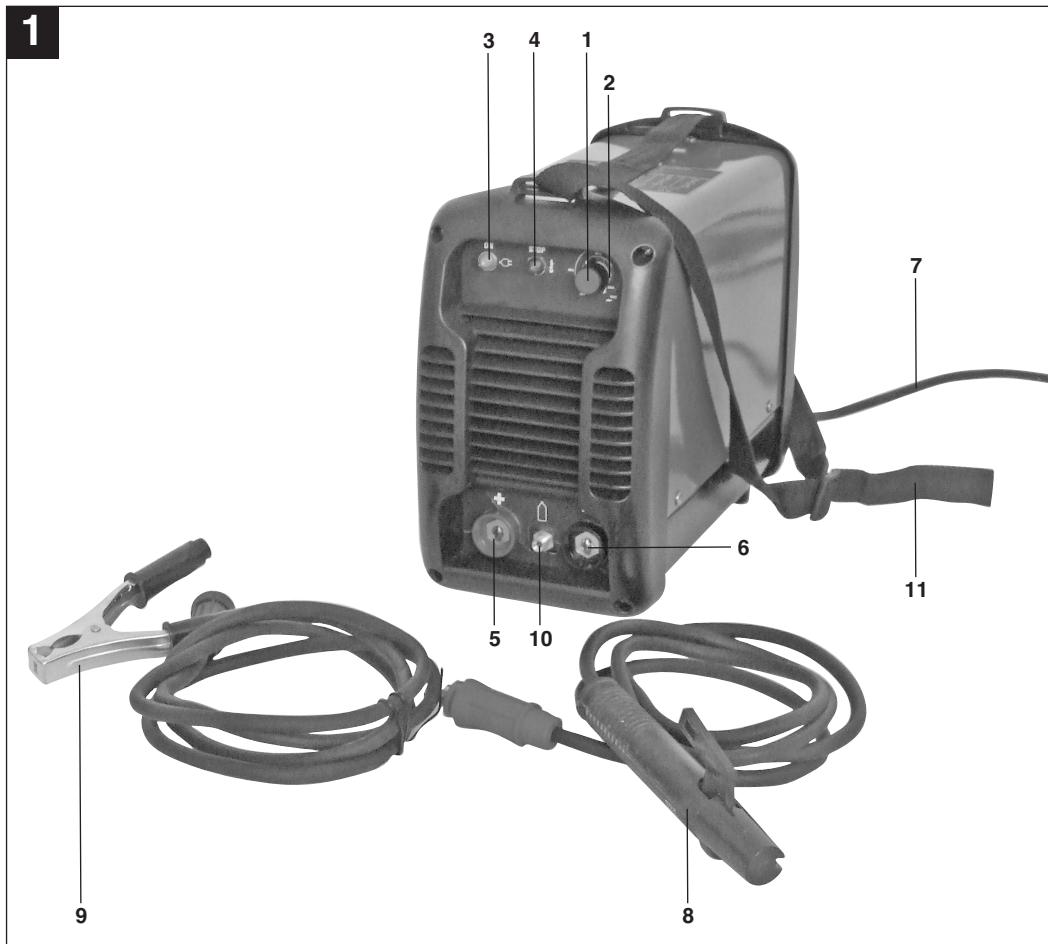

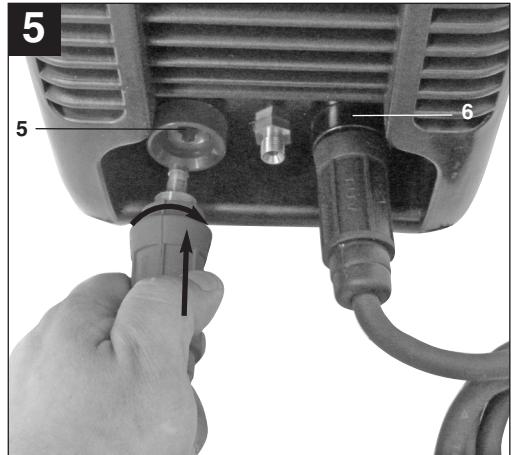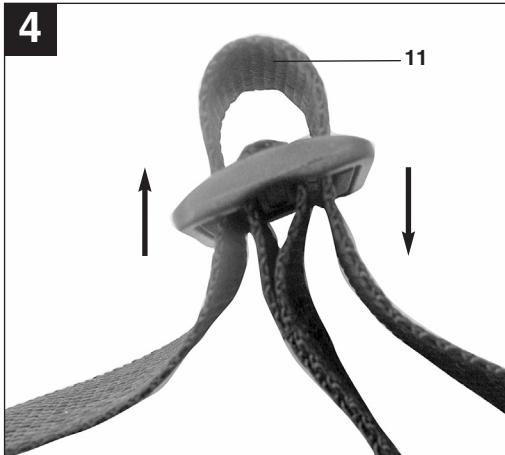

### **⚠ Figyelem!**

A készülékek használatánál, a sérülések és a károk megakadályozásának az érdekében be kell tartani egy pár biztonsági intézkedéseket. Olvassa ezért ezt a használati utasítást/biztonsági utasításokat gondosan át. Őrizze jól meg, azért hogy mindenkor rendelkezésre álljanak az információk. Ha más személyeknek átadná a készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat is. Nem vállalkozza felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából keletkeznek.

## **1. A készülék leírása (1/2 ábra)**

1. Potenciómérő a hegesztőáram beállításához
2. Hegesztőáramskála
3. Kontroll lámpa az üzemhez
4. Kontroll lámpa a túlhevüléshez
5. Gyorskuplunk pozitív
6. Gyorskuplunk negatív
7. Hálózati kábel
8. Kábel elektródadatartóval
9. Kábel tömegcsipesszel
10. Gázcsatlakozás a WIG-felszereléshez
11. Heveder
12. Gázbevezetőcsatlakozás
13. Be- / Kikapcsoló
14. Készülékbiztosító

## **2. A szállítás kiterjedése**

Inverter-hegesztőkészülék

## **3. Fontos utasítások**

Kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást és vegye figyelembe az abban foglalt utasításokat. Ismerkedjen meg a használati utasítás alapján a készülékkal, a helyes használtával, valamint a biztonsági utasításokkal.

### **⚠ Biztonsági utasítások**

Okvetlenül figyelembe venni

#### **FIGYELEM**

A készüléket csak, ebben az utasításban megadott képességének megfelelően használni: Ívhegesztés köpenyelektródával ill. WIG-hegesztés (Wolfram-Inersgáz-hegesztés) a megfelelő tartozék használat

melett. A szerelvény szakszerűtlen kezelése veszéljes lehet személyek, állatok és a tárgyi értékek részére. A szerelvény használója felelős saját és más személyek biztonságáért:

Olvassa okvetlenül el a használati utasítást és vegye figyelembe az előírásokat.

- A javítási vagy/és karbantartási munkálatokat csakis kvalifikált személyeknek szabad elvégezni.
- Csak a szállítási terjedelmben tartalmazott hegesztővezetéket (16 mm<sup>2</sup> gumihégesztővezeték) vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat szabad használni.
- Gondoskodjon a készülék megfelelő ápolásáról.
- A készüléket nem szabad az üzemeltetés ideje alatt beszorítani vagy direkt a falhoz állítani, azért hogy a nyillási réseken keresztül mindig elég levegőt tudjon felvenni. Győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van rákapcsolva a hálózatra (lásd a 6.). Kerülje el a hálózati kábel minden fajta húzo igénybevételét. Húzza ki a készüléket mielőtt más helyen felállítaná.
- Ügyeljen a hegesztőkábel, elektródacsipesz valamint a földeléscsipesz állapotára; az izoláson vagy az áramot vezető részeken levő elkopások egy veszélyes szituációt válthatnak ki és csökkenhetik a hegesztőmunkák minőségét.
- Az ívhegesztés szikrákat, megömledt férmrésekkel és füstöt okoz, ezért vegye figyelembe hogy: minden gyullékony matériát és/vagy anyagot a munkahelyről eltávolítani.
- Győződjön meg arról, hogy elegendő levegőellátás áll a rendelkezésre.
- Ne hegeszen olyan tartályokon, edényeken vagy csöveken amelyek gyullékony folyadékokat vagy gázokat tartalmaztak. Kerüljön el minden direkt kontaktust a hegesztőáramkörrel, az elektrodacsipesz és a földeléscsipesz között fellépő alapjárat feszültség veszélyes lehet.
- Ne tárolja vagy használja a készüléket nedves vagy vizes környezetben vagy esőben.
- Óvja a szemeit az erre meghatározott védőüvegekkel (DIN fok 9-10). Használjon kesztyűket és száraz védőruházatot, amelyek olaj és zsírmentesek, azért hogy ne tegye ki a bőrét a villamos ív ultraibolyá-sugárzásának.
- Ne használja fel a hegesztőkészüléket csövek felengedésére.

#### **Vegye figyelembe!**

- A villamos ív fény sugárzása károsíthatja a szemet és égésekkel hozhat létre a bőrön.
- Az ívhegesztés szikrákat és a megömledt fémektől csöppékkel okoz, a hegesztett munkadarab elkezd izzani és relatívin hosszú ideig nagyon forró marad.
- Az ívhegesztésnél olyan gőzök szabadulnak fel,

## H

- amelyek esetleg károssak. minden elektrosokk esetleg halálos is lehet.
- Ne közeledjen egy 15 m-es környékben direkt a villamos ívhez.
  - Óvja magát (a körülálló személyeket is) az elektromos ív esetleges veszélyes effektusaitól.
  - Figyelmeztetés: a hegesztőkészülék csatlakozási pontján levő hálózati csatlakozási feltételektől függően, a hálózatba kapcsolt más áramfogyasztók számára zavarok léphetnek fel.

### **Figyelem!**

A túlterhelt ellátóvezetékhálózatoknál és áramkörökönél a hegesztés ideje alatt más áramfogyasztók számára zavarok keletkezhetnek. Kétség esetén kérje ki az áramellátóval a tanácsát.

### **Rendeltetésszerű használat**

A gépet csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink a meghatározásuk szerint nem kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén történő bevetésre lettek tervezve. Ezért a nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

### **Veszélyforrások az ívhegesztésnél**

Az ívhegesztésnél számos veszélyforrás adódik. Ezért a hegesztő számára különösen fontos, hogy figyelembe vegye a következő szabályokat, azért hogy másokat ne veszélyeztesen és elkerülje a károkat az ember és a készülék számára.

1. A hálózati feszültségen, mint például a kábelokon, hálózati csatlakozókon, dugaszoló aljzatokon stb. való munkálatokat, csak egy szakember által végeztesse el. Ez különösen a közkábelek készítésére vonatkozik.
2. Balesetek esetén a hegesztőáramforrást azonnal leválasztani a hálózatról.
3. Ha elektromos érintési feszültségek lépnek fel, akkor azonnal kikapcsolni a készüléket és egy szakember által felülvizsgáltatni.
4. Ügyeljen arra, hogy a hegesztőáramnak minden jó kontaktusa legyenek.
5. Viseljen a hegesztés közben minden minden a két kezén szigetelő kesztyűket. Ezek óvják magát az

áramütéstől (a hegesztési áramkör üresjáratí feszültsége), a káros kisugárzások (hő és ibolyántúli sugarak) valamint az izzó fémek és a salakfröccsenések elől.

6. Hordjon szilárd izoláló lábbelit, a lábbeliknek nedvességből is izolálniuk kell. A félicpők nem alkalmassák, mivel a lehulló, izzó fémcseppek égési sebeket okoznak.
7. Húzzon egy megfelelő öltözéket fel, ne vegyen fel szintetikus ruhadarabokat.
8. Ne pillantson védetlen szemekkel a villamos ívbe, csak a DIN-nek megfelelő, előírás szerint védőüveggel felszerelt hegesztő-védőpajzsot használni. A villamos ív fény- és hősugárzás melett, amelyek vakítást ill. égéseket okoznak, még ibolyántúli sugárzást is bocsát ki. Ez a nem látható ibolyántúli sugárzás egy nem elegendő védekezés esetében egy nagyon fájdalmas kötőhártyagyulladást okoz, amelyet csak egy pár órával később lehet észrevenni. Ezenkívül az ibolyántúli sugárzásnak a védetlen testrészekre lesüléshez hasonló káros hatása van.
9. A villamos ív közelében tartózkodó személyeknek és segítőknek is fel kell hívni a figyelmét a fennálló veszélyekre és el kell őket látni a szükséges védőszerekkel, ha szükséges, akkor építsen be védőfalakat.
10. A hegesztésnél gondoskodni kell elegendő firss levegőellátásról, különösen a kis termekben, mert füst és káros gázok keletkeznek.
11. Nem szabad olyan tartályokon hegesztési munkákat elvégezni, amelyekben gázok, üzemanyagok, kőolaj vagy hasonlók voltak tárolva, még akkor sem, ha már hosszabb ideje ki lettek ürítve, mivel a maradékok által robbanási veszély áll fenn.
12. Különös előírások érvényesek a tőz és robbanás veszélyeztetett termekben.
13. Olyan hegesztési kötésekkel, amelyek nagy megtérhelésnek vannak kitéve és amelyeknek okvetlenül teljesíteniük kell a biztonsági követelményeket, azokat csak a külön kiképzett és levizsgáltott hegesztőknek szabad elvégezniük.  
Példák: nyomókazán, vezetősinék, pótkocsivón készülékek stb.
14. Utasítás:  
Okvetlenül ügyelni kell arra, hogy a villamos szerelvényekben vagy készülékekben a védővezetéket gondatalanságnál a hegesztőáram által tönkre lehet tenni, mint például rárákja a földelő csipeszt a hegesztőkészülék motorházára, amely pedig össze van kötve a villamos szerelvény védővezetékel. A hegesztőmunkálatokat

- védővezetéki csatlakozós gépen végzi el. Tehát lehetséges a gépen hegeszteni, anélkül hogy rátette volna erre a földelő csipeszt. Ebben az esetben a hegesztőáram a földelő csipesztől a védővezetéken keresztüli folyik a géphez. A magas hegesztőáram következménye a védővezeték átolvadása lehet.
15. A dugaszoló alyzatokhoz való bevezetők óvintézkedésének meg kell felelnie az előírásoknak (VDE 0100). Tehát ezek az előírások szerint csak a vezetékátmérőnek megfelelő biztosítókat ill. automatákat szabad használni (a védőérintkezős dugaszoló aljzatoknak max. 16 Amp. biztosító vagy 16 Amp. LS-kapcsoló). Ezek túllépésekkel a következménye a vezetékek kigyulladása illetve az épület tózkára lehet.

### Szők és nedves termék

A szők, nedves vagy forró termekben történő munkálatoknál izoláló alátéteket és közételeket továbbá bőrből vagy más rosszul vezető anyagból levő hajtókás kesztyűket kell használni, azért hogy izolálja a testét a padlótól, falaktól, vezetőképességő műszerrészektől és hasonlóktól.

Ha a magasabb villamos veszélyeztetések mellett, mint például szük helyeken villamos vezetőképességő falazatoknál (katlan, csövek, stb.), nedves helyiségekben (a munkaruha átnedvesítése), forró helyiségeben (amunkaruha átizzadása), a hegesztéshez kis hegesztőtranszformátorokat használ akkor a hegesztőgép üresjáratú kimeneti feszültségének nem szabad 80 Voltnál (effektívérték) többnek lennie. Tehát a készüléket a magasabb kimeneti feszültsége miatt ebben az esetben nem lehet használni.

### Védőruházat

1. A munka ideje alatt a hegesztőnek az egész testén a sugarak és az égesi sérülések ellen védetnek kell lennie a ruha és az arcvédő által.
2. Mind a két kézen, egy megfelelő anyagból levő (bőr) hajtókás kesztyűket kell hordani. Ezeknek egy kifogástalan állapotban kell lenniük.
3. Megfelelő kötényeket kell hordani, azért hogy óvja a ruháját a szikrahullástól és égésektől. Ha a munkák fajtája, mint például a fej fölötti hegesztés, szerint szükséges, akkor egy védőöltönyt és ha szükséges akkor fejvédőt is kell hordani.
4. A használt védőruhának és az összes tartozéknak meg kell felelnie a „személyi

biztonsági felszerelés” irányvonálnak.

### Védelem a sugarak és az égesi sérülések ellen

1. A munkahelyen egy kifüggésztés által: Figyelem, ne nézzen a lángbal!, kell a szemek veszélyeztetésére rámutatni. A munkahelyeket lehetőleg úgy kell leválasztani, hogy a közelben tartózkodó személyek védve legyenek. A jogosultlatan személyeket távol kell tartani a hegesztőmunkaktól.
2. A rögzített munkahelyek közvetlen közelében ne legyenek a falak világos színűek és tündöklők. Az ablakokat legalább fejmagasságig biztosítani kell a sugárzások átgörgetése vagy visszaverése ellen, mint például egy megfelelő kifestés által.

### 4. SZIMBOLUMOK ÉS TECHNIKAI ADATOK

EN 60974-1	Europai norma a hegesztőkészülékekhez a villamos ivázi hegesztéshez, határolt bekapsolási időtartalommal.
	Egyfázisú statikai frekvenciaátalakító – transzformátor – áramirányító
50 Hz	Hálózati frekvencia
$U_i$	Hálózati feszültség
$I_{max}$	Maximális áramfelvétel
	Biztosíték névleges értékkel Amperben
$U_0$	névleges üresjáratú feszültség
$I_2$	Hegeztőáram
$\emptyset$ mm	Elektródaátmérő
	Szimbolum az eső jelleggörbének
	Szimbolum az ivázihegesztéshez egy beburkolt rúdelektródával
	1 fázis . Hálózati csatlakozás
	Ne tárolja vagy használja a készüléket nedves vagy vizes környezetben vagy esőben

**H**

A hegesztő készülék használata előtt a használati utasítást figyelmesen elolvastni és figyelembe venni.

IP 21 S	Védelmi rendszer
H	Izolációosztály
X	Bekapcsolási idő



A WIG (Wolfram-iners-gáz) hegesztés szimbóluma

A készülék a 2004/108/EK EK-irányvonal szerint rádió-zavarmentes.

Hálózati csatlakozás	230 V ~ 50 Hz
Üresjárati feszültség (V)	80
Teljesítményfelvétel	5,23 kVA 22,74 A
Biztosíték (A)	16
Tömeg	9,8 kg

**Bevont rúdelektródával történő hegesztés**

Hegesztőáram	20 – 150 A
Bekapcsolási időtartam X	
25%	150 A
60%	105 A
100%	20 A

**WiG-hegesztés**

Hegesztőáram	20 – 160 A
Bekapcsolási időtartam X	
25%	160 A
60%	103 A
100%	80 A

A hegesztési idők egy 40°C-ú környezethőmérsékletben érvényesek.

**5. A heveder felszerelése (3/4-es képek)**

Erősítse a képen (3/4) mutatottak szerint fel a hevedert (11).

**6. Üzembevétel****Csatlakoztatás az ellátóvezetékre**

Ellenőrizze le a hálózati kábelnek (7) az ellátóvezetékre történő csatlakoztatása előtt, hogy a típustábla adatai a rendelkezésre álló ellátóvezeték értékeivel megegyeznek —e.

**Figyelem!** A hálózati csatlakozót csak egy villamossági szakerő cserélheti ki.

**Figyelem!**

A hegesztőkészüléket csak egy szabályszerűen installált, maximálisan 16A-al lebiztosított földelt konnektorra szabad rácsatlakoztatni.

**A hegesztőkábel csatlakoztatása (5-ös kép)**

Figyelem! A hegesztőkábelen (8/9) csak akkor végezni csatlakoztatási munkálatakat, ha a készülék ki van húzva!

Csatlakoztasa az 5-ös képen mutatottak szerint rá a hegesztőkábel. Ehhez az elektródatartó (8) és a tömegcipesz (9) minden dugóját a megfelelő gyorskuplungokkal (5/6) össze kötni és arretálja a dugókat azáltal hogy elfordítja őket az óramutató forgási irányába.

Bevont rúdelektródákkal való hegesztésnél normálisan a kábel az elektródatartóval (8) a plusz-pólusra (5) lesz csatlakoztatva, a kábel a tömegcipeszzel (9) pedig a minusz-pólusra (6).

**Be-/Kikapcsolni (1/2-es kép)**

Kapcsolja be a készüléket, azáltal hogy a be-/kikapcsolót (13) az „I”-re állítsa. Az üzem kontrolllámpája (3) elkezd világítani. Kapcsolja ki a készüléket, azáltal hogy a be-/kikapcsolót (13) a „0”-ra állítsa. Kialszik az üzem kontroll lámpája (3).

**7. Hegesztési előkészületek**

A földelő csipesz (9) vagy direkt a hegesztési darabra kell ráerősíteni vagy az alátétre, amelyre rá lett állítva a hegesztési darab.

Figyelem, gondoskodjon arról, hogy a hegesztési darabbal egy direkt kontaktus által fenn. Ezért kerülje el a lakkozott felületeket és/vagy izolált anyagokat. Az elektródát tartó kábelnek a végén egy speciális csipesz van, amelyik az elektróda becsípésére szolgál. A hegesztés ideje alatt minden használni kell a hegesztő védőpajzsot. Ez védi a szemeket a villamos ív elől és mégis egy tiszta látást engedélyez a hegesztési javra (Nincs a szállítás terjedelmében).

# H

## 8. Hegeszteni

### 8.1 Hegesztsés köpenyelektródával

Végezzen minden villamossági csatlakoztatást az áramellátáshoz, valamint a hegesztési áramkörhöz el. A legtöbb csöelektród a pozitív póluson keresztül lesz rákapcsolva. De van egy pár elektródfajta, amelyet a negatív póluson kell rákapcsolni. Tartsa be a gyártó utalásait az elektródfajtával és a helyes polaritással kapcsolatban. Igazitsa megfelelően a hegesztő kábeleket (8/9) a gyorskuplungokhoz (5/6). Rögzítse most az elektróda nem burkolt végét az elektródataartóba (8) be és csatlakoztassa a földelési csipeszt (9) a hegesztési darabra rá. Ügyeljen ennél arra, hogy jó villamos kontaktus álljon fenn. Kapcsolja be a készüléket és állítsa a potencióméteren (1) a használt elktródától függően be a hegesztő áramot.

#### **Figyelem!**

130A-on felüli hegesztőáramoknál (lásd a hegesztőáramskála piros szakaszát) flink biztosítékok használatánál esetleg kioldhat a biztosíték.

Tartsa a védőpajzsot az arca elő és dörzsölje az elektród hegyet úgy a hegesztési darabon, hogy egy olyan mozdulatot végezen el mindenha egy gyufát akarna meggyújtani. Ez a legjobb metódus egy villamos ív meggyújtásához. Próbálja egy próbadarabon ki, hogy megfelelő elektródát és áramerőséget választott-e ki.

Elektróda Ø (mm)	Hegesztőáram (A)
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

#### **Figyelem!**

Ne bökdöse meg az elektródával a munkadarabot, mert ezáltal egy kár léphet fel és ez megnehezítheti a villamos ív gyújtását.

Miután meggyulladt a villamos ív próbáljon a munkadarabhoz egy olyan távolságot betartani, amely a használt elektróda átmérőjének megfelel. A távolságnak, a hegesztés ideje alatt lehetőleg konstantnak kell lennie. Az elektróda döntésének 20/30 foknak kellene lennie.

#### **Figyelem!**

Használjon mindenkorral egy fogót, az elhasznált elektródok eltávolításához vagy a hegesztett darabok mozdításához. Kérjük vegye figyelembe,

hogy az elektródataartónak (8) a hegesztés után mindenkorral izoláltan kell letéve lennie.

A salakot csak a lehűlés után szabad a varratról eltávolítani.

Ha egy megszakított hegesztési varraton folytatná a hegesztést, akkor először el kell távolítani a salakot a rállesztési helyről. A salak eltávolításánál, szemeinek az élesszélű és/vagy forró salakfröccsenések előli védelmére egy védőszemüveget kell hordani.

### 8.2 WIG-felszereléssel hegesztés

**Ügyeljen arra, hogy a hegesztendő anyagtól függően, egy megfelelő gázt muszáj használni.**

Acél (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Aluminium (Al) = Ar  
(nem támogatja ez a készülék)

Nemesacél (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(nem támogatja ez a készülék)

#### **A készülék csatlakoztatása:**

- Csatlakoztasa a gázbevezetőcsatlakozást (12) a nyomáscsökkentővel a gázpalackra.

#### **Figyelem!**

Ügyeljen a WIG-hegesztésnél arra, hogy a tömegcsipesszel (9) levő kábel a plusz-pólusra (5) és a WIG-felszerelést a minusz-pólusra (6) kapcsolja rá.

- Csatlakoztasa a WIG-felszerelést a készülék előlő oldalán a minusz-pólusra (6). Csatlakoztasa a kábel a tömegcsipesszel (9) a készülék előlő oldalán a plusz-pólusra (5).
- Csatlakoztasa rá a WIG-felszerelést a gázcsatlakozásra (10). A gázbevezetőcsatlakozásnak (12) a nyomáscsökkentőn keresztül muszáj a védőgázpalackra rákapcsolva lennie. A gázatáramlásmennyiséget a nyomáscsökkentőn és a WIG-tömlőcsomag fogantyúán lehet beállítani. A hegesztőáramtól és a megmunkálási munkaanyagtól függően egy cca. 5 – 15 l/perc –i gázatáramlomennyiséget kell beállítani.
- Mielőtt elkezdene hegeszteni hegyesre kell megélezni a wolfrámtút. Hogy melyik wolfrámtút kellene melyik hegesztőáramnál használni, azt az alul levő táblázatból tudja kivenni.

**H**

Elektróda (wolfrámtű) Ø (mm)	Hegesztőáram [A]
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

Aktuális árak és inforációk a [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) alatt találhatóak.

## 12. Megsemmisítés és újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz. A szállítási és annak a tartozékaival különböző anyagokból állnak, mint például fém és műanyagok. A defekt alkatrészeket vigye a különhulladéki megsemmisítéshez. Érdeklődjön utána a szaküzletben vagy a községi közigazgatásnál!

5. A wolfrámtű bevezetésénél ügyelni kell arra, hogy ez 5mm-re kiálljon a kerámiáfúvóból.
6. Nyissa most ki az égőfejen a gázszelepét.
7. Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a hegesztőáramot a potencióméteren (1).
8. A gyűjtáshoz most fordán rafektetni a kerámiáfúvokát a hegesztendő anyagra és addig egyenletes, billegő mozgással az anyaghoz vezetni a wolfrámtűt amíg egy hegesztőív nem keletkezik. A hegesztésnél egy konstans távolságot tratani a munkadarabhoz (az elektród Ø-nek a cca. 1-1,5 szörösé). A hegesztés után a hegesztő égőfejet és a tömegcsipeszt izoláltan lefektetni.

## 9. Túlhevülés elői védelem és biztosítás

A hegesztőkészülék egy túlhevítés elleni védelemmel van felszerelve, amely óvja a hegesztőrafot túlhevítés elől. Ha kioldana a túlhevítés elleni védő, akkor világít a készülékén a kontrolllámpa (4). Hagya a hegesztőkészüléket egy ideig lehülni. A készülék hátulján egy készülékbiztosító (14) található. Ha nem működne tovább a készülék, akkor húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a dugaszoló aljzatból és nyissa ki egy részcsavarhúzóval a biztosíték (14) burkolatát. Ha az olvadóbiztosíték fonala kiégett, akkor cserélje ki egy ugyanolyan névleges értékű biztosítékért (250 mA; karakterisztika M)

## 10. KARBANTARÁS

A port és a szennyeződést rendszeresen el kell távolítani a gépről. A tisztítást legjobb egy finom kefivel vagy egy ronggyal elvégezni.

## 11. Pótalkatrészek megrendelése

A pótalkatrészek megrendelésénél a következő adatokat kell megadni

- A készülék típusát
- A készülékkel cikkszámát
- A készülék ident-számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számá

**⚠️ OBS!**

Når man bruker maskiner, må en del sikkerhetsregler overholdes for å forhindre personskader og materielle skader. Les derfor nøyig igjennom denne bruksanvisningen.

Ta godt vare på bruksanvisningen, slik at du til enhver tid har informasjonen til rådighet. Dersom du gir maskinen videre til en annen person, må du også sørge for å levere bruksanvisningen sammen med maskinen.

Vi påtar oss intet ansvar for ulykker eller skader som måtte oppstå fordi denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt.

**1. Beskrivelse av utstyret (fig. 1/2)**

1. Potensiometer for innstilling av sveisestrommen
2. Sveisestromskala
3. Kontrolllampe for drift
4. Kontrolllampe for overoppheeting
5. Hurtigkopling, positiv
6. Hurtigkopling, negativ
7. Nettkabel
8. Kabel med elektrodeholder
9. Kabel med jordklemme
10. Gasstilkopling for WIG-utstyr
11. Bærestropp
12. Gasstilførselskopling
13. PÅ/AV-bryter
14. Apparatsikring

**2. Inkludert i leveransen**

- Sveiseapparat inverter

**3. Viktige merknader**

Les nøyig gjennom bruksanvisningen og følg instruksjonene. Ved hjelp av denne bruksanvisningen må du gjøre deg fortrolig med maskinen, den korrekte bruken av den og med sikkerhetsinstruksene.

Vær oppmerksom på at våre maskiner ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller industriell bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. Vi gir ingen garanti dersom maskinen brukes i næringslivet, håndverks- eller industribedrifter, eller blir brukt til arbeider som kan likestilles med en slik bruk.

**⚠️ Sikkerhetsinstrukser**

Må absolutt følges

**OBS**

Apparatet må bare benyttes til formålstjenlig bruk. Bruksområdene er angitt i denne bruksanvisningen: Manuell lysbuesveising med mantelelektroder eller WIG-sveising (sveising med Wolfram-inertgass) ved bruk av tilsvarende tilbehør. Ikke-forskriftsmessig håndtering av dette anlegget kan være farlig for personer, dyr og materielle verdier. Brukeren av anlegget er ansvarlig for sin egen og andre personers sikkerhet: Det er tvingende nødvendig å lese denne bruksanvisningen og overholde forskriftene.

- Reparasjoner og/eller vedlikeholdsarbeider skal bare utføres av kvalifiserte personer.
- Det er bare tillatt å bruke de sveiseledningene som var inkludert i leveransen (16 mm<sup>2</sup> sveiseledning av gummii) eller annet tilbehør som produsenten har anbefalt.
- Sørg for et passende stell av sveiseapparatet.
- I løpet av funksjonstiden skal ikke sveiseapparatet stå innestengt eller lengt direkte opp mot veggen, slik at det alltid kan tas opp tilstrekkelig luft gjennom ventilasjonsåpningene. Kontroller at sveiseapparatet er koplet korrekt til nettet (se 4.). Unngå enhver form for strekkbelastning av nettkablene. Kople fra sveiseapparatet før du flytter det til et annet sted for å stille det opp der.
- Vær oppmerksom på tilstanden til sveisekablene, elektrodetangen og godsklemmene; slitasje på isolasjonen og de strømførende delene kan fremkalte farlige situasjoner og redusere kvaliteten på sveisearbeidet.
- Lysbuesveising produserer gnister, smeltede metalldeler og røyk. Pass derfor på: Fjern alle brennbare substanser og/eller materialer fra arbeidsplassen.
- Forviss deg om at lufttilførselen er tilstrekkelig.
- Du må aldri sveise på beholdere, kar eller rør som har inneholdt brennbar væske eller gass. Unngå enhver direkte kontakt med sveisestromkretsene; den ubelastede spenningen som oppstår mellom elektrodetangen og godsklemmen kan være farlig.
- Du må ikke lagre eller bruke apparatet i fuktige eller våte omgivelser eller i regn.
- Beskytt øynene med de hertil tiltenkte vernebrillene (DIN grad 9-10). Bruk hansker og tørre verneklaer som er fri for olje og fett, slik at huden ikke utsettes for den ultrafiolette strålingen fra lysbuen.

## N

- Bruk ikke sveiseapparatet til å tine opp rør.

### Pass på!

- Lysstrålene fra lysbuen kan påføre øynene skader og forårsake forbrenninger på huden.
- Lysbuesveisingen produserer gnister og dråper av smeltet metall, det sveisede arbeidsstykket begynner å gløde og blir værende svært varmt i relativt lang tid.
- Under lysbuesveisingen frisettes det damper som kanskje kan være skadelige. Ethvert elektrisk støt kan eventuelt være dødelig.
- Du må ikke nærme deg lysbuen direkte i en omkrets på 15 m.
- Beskytt deg selv (og andre personer som står rundt) mot de eventuelt farlige effektene av lysbuen.
- Advarsel: Det kan oppstå interferens for andre forbrukere som er tilkoplet samme nett, avhengig av betingelsene for nettilkoppling i tilkoplingspunktet for sveiseapparatet.

### OBS!

Det kan oppstå interferens for andre forbrukere under sveisingen når forsyningsnettene og strømkretsene er overbelastet. Hvis du er i tvil, må du ta kontakt med kraftleverandøren og spørre dem til råds.

## Forskriftsmessig bruk

Maskinen skal kun brukes til arbeider den er beregnet på. All annen bruk som går ut over dette blir regnet for å være ikke-forskriftsmessig. Produsenten påtar seg intet ansvar for noen form for materielle skader eller personskader som måtte resultere av slik bruk. For slike skader er ene og alene brukeren/maskinpasseren ansvarlig.

Vær oppmerksom på at våre maskiner ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller industriell bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. Vi gir ingen garanti dersom maskinen brukes i næringslivet, håndverks- eller industribedrifter, eller blir brukt til arbeider som kan likestilles med en slik bruk.

## Risikoer under lysbuesveising

Under lysbuesveising finnes det en hel rekke risikoer. Det er derfor spesielt viktig at sveiseren følger de reglene som følger nedenfor, for å unngå risiko for seg selv og andre, og for å unngå skader

på mennesker og utstyr.

1. Arbeider på deler som fører spenning på nettsiden, f.eks. på kabler, plugger, stikkontakter osv., skal bare utføres av fagfolk. Dette gjelder spesielt for opprettelse av mellomliggende kabler.
2. Dersom det oppstår ulykker, må sveisestromkilden omgående koples fra nettet.
3. Hvis det oppstår elektriske berøringsspenninger, må du omgående slå av sveiseapparatet og få en fagmann til å kontrollere det.
4. Sørg alltid for at de elektriske kontaktene er gode på sveisestromsiden.
5. Du må alltid bruke isolerende hanske på begge hender under sveisingen. Disse beskytter mot elektrisk støt (ubelastet spenning i sveisestromkretsen), mot skadelige strålinger (varme- og UV-stråling), samt mot glødende metall- og slagsprut.
6. Bruk faste, isolerede sko. Skoene skal også isolere under våte forhold. Halvhøye sko er ikke egnet, ettersom glødende metalldråper som faller ned kan forårsake forbrenninger.
7. Ta på deg egnede klær, ikke bruk syntetiske klesplagg.
8. Ikke se på lysbuen uten beskyttelse foran øynene. Bruk bare sveisemaske med forskriftsmessig sikkerhetsglass i samsvar med DIN. I tillegg til lys- og varmestråler, som kan forårsake blending eller forbrenning, avgir lysbuen også UV-stråler. Denne usynlige ultrafiolette strålingen forårsaker en svært smertefull betennelse på bindehinnen dersom beskyttelsen ikke er tilstrekkelig god. Symptomene oppstår ikke før noen timer senere. Dessuten har UV-strålingen samme skadelige virkning på ikke beskyttede kroppsdelar som solbrenthet.
9. Også personer og hjelgere som befinner seg i nærheten av lysbuen, må gjøres oppmerksomme på risikoene og utstyrer med det nødvendige verneutstyr. Reis beskyttende vegg dersom det er nødvendig.
10. Under sveisingen må det sørges for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft, ettersom det oppstår røyk og skadelige gasser.
11. Det er ikke tillatt å utføre sveising på beholdere som har vært brukt til oppbevaring av gass, drivstoff, mineralolje eller lignende, heller ikke hvis disse beholdrene har vært tomme i lang tid allerede, ettersom det er fare for eksplosjon på grunn av rester i beholdrene.
12. Spesielle forskrifter gjelder for brann- og eksplosjonsutsatte rom.
13. Sveiseforbindelser som utsettes for store belastninger og hvor det er tvingende nødvendig

at sikkerhetskravene overholdes, skal bare utføres av særlig utdannede og autoriserte sveisere.

Eksempler kan være:

Trykkjeler, løpeskinne, tilhengerkoplinger osv.

14. Merknader: Det er tvingende nødvendig å passe på at vernelederen i elektriske anlegg eller utstyr kan bli ødelagt av sveisestrømmen dersom man er uaktsom, f.eks. dersom godsklemmen legges på sveiseapparatets kabinet, som er forbundet med vernelederen i det elektriske anlegget. Sveisearbeidene utføres på en maskin med verneledertilkopling. Det er med andre ord mulig å utføres sveising på denne maskinen uten å ha anbrakt godsklemmen på den. I et slikt tilfelle går sveisestrømmen fra godsklemmen til maskinen via vernelederen. Den høye sveisestrømmen kan føre til vernelederen smelter og går i to.
15. Sikringene for tilførselsledningene til nettstikkontaktene må svare til forskriftene (VDE 0100). I henhold til disse forskriftene er det med andre ord bare tillatt å bruke sikringer eller sikringsautomater som svarer til tverrsnittet på ledningene (for stikkontakter med jordet kontakt er dette maks. 16 A sikringer eller 16 A jordfeilautomater). Sikringer med for høy strømstyrke kan føre til kabelbrann og brannskader i bygninger.

Apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk!

### Trange og fuktige rom

Under arbeider i trange, fuktige eller varme rom skal det brukes isolerende underlag og mellomlag, dessuten sveishansker av skinn eller andre materialer med dårlig ledeevne, for å isolere kroppen mot gulv, vegger, apparatdeler med god ledeevne og liknende.

Når det brukes små sveisetransformatorer til sveising under høyet elektrisk risiko, f.eks. i trange rom med vegger med god elektrisk ledeevne (kjeler, rør, osv.), i våte rom (arbeidsklærne blir våte tvers igjennom), i varme rom (arbeidsklærne blir gjennomvåte av svette), må utgangsspenningen på sveiseapparatet i ubelastet tilstand ikke være høyere enn 80 Volt (effektiv verdi). På grunn av at utgangsspenningen er høyere, kan sveiseapparatet med andre ord ikke benyttes i dette tilfellet.

### Verneklaer

1. Under arbeidet må hele sveiserens kropp gjennom klærne og sveisemasken være beskyttet mot stråling og mot forbrenninger.

2. På begge hender skal det brukes sveishansker av egnet materiale (skinn). De må være i forskriftsmessig stand.
3. Det skal brukes egnede forkle som beskyttelse av klærne mot gnistsprut og forbrenninger. Når arbeidet er av et slikt slag at dette er nødvendig, f.eks. ved sveising over hodehøyde, er det påkrevd å bruke vernedress og ved behov også hjelm.
4. De verneklaerne og hele tilbehøret som brukes, må svare til direktivet "Personlig verneutstyr".

### Vern mot stråling og forbrenninger

1. På arbeidsplassen skal det gjøres oppmerksom på risikoen for øynene. Dette gjøres ved å henge opp advarselen „Forsiktig - se ikke direkte inn i flamrene!“. Arbeidsplassene skal skjermes best mulig av, slik at personer som befinner seg i nærheten er beskyttet. Uvedkommende skal holdes på avstand fra sveisearbeidene.
2. I umiddelbar nærhet av stasjonære arbeidsplasser skal veggene ikke ha lyse farger, og de skal ikke være glinsende. Vinduer skal sikres mot å kunne slippe igjennom eller reflektere strålene minst opp til hodehøyde, f.eks. ved at de males.

### 4. SYMBOLER OG TEKNISKE DATA

EN 60974-1	Europeisk standard for lysbuesveiseinnretninger og sveisestrømkilder med begrenset innkopplingstid (del 6).
	Enfaset, statisk frekvensomformer /transformator/likeretter
50 Hz	Netfrekvens
U <sub>1</sub>	Nominell spenning, ubelastet [V]
I <sub>1</sub> max	Høyeste merkeverdi for nettstrøm
	Sikring med nominell verdi i amperes i nettkoplingen
U <sub>0</sub>	Nominell spenning ubelastet
I <sub>2</sub>	Sveisestrøm [A] Ø mm
Ø mm	Elektrodediameter

**N**

Symbol for fallende karakteristikk



Symbol for manuell lysbuesveising med mantlede kabelelektroder



1 fase - nettikopling



Du må ikke lagre eller bruke apparatet i fuktige eller våte omgivelser eller i regn.



Les bruksanvisningen nøyde før du tar sveiseapparatet i bruk og følg instruksjonene.

IP 21 S

Kapslingsgrad

H

Isolasjonsklasse

X

Innkoplingstid



Symbol for WIG (Wolfram-inertgass) sveising

Apparatet er radiostøydempet i samsvar med EF-direktiv 2004/108/EF.



Nettikoppling	230 V ~ 50 Hz
Spennin ubelastet	80 V
Opptatt effekt	5,23 kVA ved 22,74 A
Sikring (A)	16
Vekt	9,8 kg

**Sveising med mantlede stavelektroder**

Sveisestrøm	20 – 150 A
Innkoplingstid X	
25 %	150 A
60 %	105 A
100 %	20 A

**WiG-sveising**

Sveisestrøm	20 – 160 A
Innkoplingstid X	
25 %	160 A
60 %	103 A
100 %	80 A

Sveisetidene gjelder ved en omgivelsestemperatur på 40 °C.

**5. Montering av bærestropp (figur 3/4)**

Monter bærestroppen (11) som vist på figur (3-4).

**6. Igangsetting****Tilkopling til forsyningsledningen**

Før du kopler nettkabelen (7) til forsyningsledningen, må du kontrollere om opplysningene på merkeplaten stemmer overens med den forsyningsledningen som står til rådighet.

**OBS!** Nettpluggen skal bare skiftes ut av en autorisert elektriker.**OBS!**

Sveiseapparatet skal bare koples til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt med en sikring på maks. 16 A.

**Tilkopling av sveisekablene (figur 5)**

OBS! Du må bare utføre arbeidene med å kople til sveisekablene (8/9) når apparatet er koplet fra forsyningen! Kople til sveisekablene som vist på figur 5. Kople i denne forbindelse de to pluggene på elektrodeholderen (8) og jordklemmen (9) til de tilsvarende hurtigkoplingene (5/6) og lås pluggene ved å dreie dem med urviseren. Under sveising med mantlede stavelektroder koples kabelen med elektrodeholderen (8) vanligvis til plusspolen (5), mens kabelen med jordklemmen (9) koples til minuspolen (6).

**Slå PÅ/AV (figur 1/2)**

Slå på apparatet ved å sette PÅ/AV-bryteren (13) på "1". Kontrollampen for drift (3) begynner å lyse. Slå av apparatet ved å sette PÅ/AV-bryteren (13) på "0". Kontrollampen for drift (3) slukkes.

**7. Forberedelse av sveisingen**

Godsklemmen (9) festes direkte på sveiseemnet eller på underlaget som sveiseemnet er plassert på.

OBS: Sørg for at det opprettes en direkte kontakt med sveiseemnet. Unngå derfor lakkerte overflater og/eller isolasjonsmaterialer. Elektrodeholderkabelen er utstyrt med en spesialklemme i enden. Denne brukes til å klemme fast elektroden. Det skal alltid brukes sveisemaske under sveisingen. Den beskytter øynene mot de lysstråler som kommer fra lysbuen, samtidig som den gjør det mulig å holde blikket nøyaktig på materialet som sveises (ikke inkludert i leveransen).

## 8. Sveisning

### 8.1 Sveisning med mantelelektroder

Utfør alle de elektriske tilkoplingene for strømforsyningen og for sveisestrømkretsen. De fleste mantelelektrodene koples til på plusspolen. Det finnes imidlertid noen typer elektroder som koples til på minuspolen. Følg produsentens opplysninger vedrørende elektrodetype og korrekt polaritet. Tilpass sveisekablene (8/9) til hurtigkoplingene (5/6).

Fest nå den enden av elektroden som er uten belegg, i elektrodeholderen (8) og kople jordklemmen (9) til sveiseemnet. Pass i denne forbindelse på at det opprettes en god elektrisk kontakt. Slå apparatet på og still inn sveisestrømmen på potensiometeret (1) i samsvar med den elektroden som brukes.

#### OBS!

Ved sveisestrømmer over 130 A (se det røde området på sveisestrømskalaen) kan i visse tilfeller sikringen komme til å gå når det brukes raske sikringer.

Hold sveisemasken foran ansiktet og gni elektrodespissene mot sveiseemnet slik at du utfører samme type bevegelse som når du terner på en fyrstikk. Dette er den beste metoden for å tenne lysbuen. Test på et prøveemne om du har valgt riktig elektrode og strømstyrke.

Elektrode-Ø (mm)	Sveisestrøm (A)
1,6	40 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 150
4	120 - 150

#### OBS!

Ikke støt elektroden mot arbeidsstykket. Da kan det oppstå skade, og det kan bli vanskeligere å tenne lysbuen.

Så snart lysbuen er tent, må du forsøke å holde en viss avstand til arbeidsstykket, tilsvarende den benyttede elektrodediameter. Avstanden bør holdes så konstant som mulig under sveisingen. Elektroden bør ha en vinkel på 20 - 30 grader i arbeidsretningen.

#### OBS!

Bruk alltid en tang for å fjerne utbrukte elektroder, eller for å flytte på arbeidsstykker som nettopp er blitt sveiset. Vær oppmerksom på at elektrodeholderne (8) alltid må legges ned isolert fra hverandre etter sveisingen.

Slagget må ikke fjernes før sveisesømmen er blitt kald.

Dersom en sveising fortsettes på en sveisesømm som ble avbrutt, må man først fjerne slagget på startpunktet. Når du fjerner slagget, bør du bruke vernebriller for å beskytte øynene dine mot slagg sprut som har skarpe kanter og/eller er varm.

### 8.2 Sveisning med WIG-utstyr

**Vær oppmerksom på at du må bruke egnet gass, alt etter hvilket materiale som skal sveises.**

Stål (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Aluminium (Al) = Ar  
(støttes ikke av dette apparatet)

Edelstål (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(støttes ikke av dette apparatet)

#### Tilkopling av apparatet:

- Kople gasstiffoverstikket (12) til trykkforminskeren på gassflasken.

#### OBS!

Under WIG-sveisning må du passe på å kople **kabelen med jordklemmen (9) til plusspolen (5)** og **WIG-utstyret til minuspolen (6)**.

- Kople WIG-utstyret til **minuspolen (6)** på forsiden av apparatet. Kople kabelen med jordklemmen (9) til **plusspolen (5)** på forsiden av apparatet.

- Kople WIG-utstyret til gasstilkoplingen (10). Gasstiffoverstikket (12) må koples til beskyttelsesgassflasken via en trykkforminsker. Gassjennomstrømningsvolumet kan stilles inn på trykkforminskeren og på håndtaket på WIG-slangepakken. Det bør stilles inn et gassjennomstrømningsvolum på ca. 5-15 l/min, alt etter sveisestrøm og materiale som skal sveises.

- Wolframnålen må slipes så den er spiss før du begynner å sveise. Hvilken wolframnål du skal bruke ved hvilken sveisestrøm, finner du i tabellen nedenfor:

Elektrodediameter (wolframnål) (mm)	Sveisestrøm (A)
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

- Når du fører inn wolframnålen, må du passe på at den stikker ca. 5 mm fram fra keramikkdysen.
- Åpne nå gassventilen på brenneren.

## N

7. Slå apparatet på og still inn sveisestrommen på potensiometeret (1).
8. Legg keramikkdysen skrått på materialet som skal sveises for å tenne, og før wolframnålen gjennom ved hjelp av jevne, vippende bevegelser, helt til det oppstår en lysbue. Under sveisingen må du holde en konstant avstand til arbeidsstykket (ca. 1-1,5 ganger elektrodediametren). Legg sveisebrenneren og jordklemmen adskilt fra deg etter sveisingen.

## 9. Overoppheatingsvern og sikring

Sveiseapparatet er utstyrt med et overoppheatingsvern. Dette beskytter sveisetransformatoren mot å bli for varm. Dersom overoppheatingsvernet utløses, så lyser kontrollampen (4) på sveiseapparatet. La sveiseapparatet få anledning til å avkjøles en stund. På baksiden av apparatet befinner det seg en apparatsikring (14). Dersom apparatet ikke lenger virker, må du trekke apparatets nettplugg ut av stikkontakten og åpne dekslet for sikringen (14) med en skrutrekker. Dersom tråden i smeltesikringen er brent av, må du skifte ut sikringen med en sikring med samme nominelle verdi (250 mA; karakteristikk M)

## 12. Avfallsbehandling og gjenvinning

Maskinen er pakket inn i emballasje for å forhindre transportskader. Denne emballasjen er et råstoff og kan dermed brukes om igjen, eller den kan føres tilbake til råstoffkretsløpet.

Maskinen og tilbehøret består av ulike materialer, f.eks. metall og kunststoffer. Defekte komponenter skal leveres inn til deponier for spesialavfall. Be en spesialisert forhandler eller kommuneadministrasjonen om informasjon!

## 10. Vedlikehold

Støv og smuss skal fjernes fra maskinen med jevne mellomrom. Det er best å utføre rengjøringen med en fin børste eller med en klut.

## 11. Bestilling av reservedeler

Når man bestiller reservedeler, bør følgende opplysninger angis:

- Maskintype
- Maskinens artikkelnummer
- Maskinens identifikasjonsnummer
- Reservedelsnummeret til den nødvendige reservedelen (Avleses i reservedelslisten)

Du finner aktuelle priser og informasjon under [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

**⚠ Athugið!**

Við notkun tækja þarf að gera ákveðnar öryggisráðstafanir til að fyrirbyggja slys á fólk. Lesið þessar notkunarleiðbeiningar því vandlega. Geymið öryggisleiðbeiningarnar vel þannig að alltaf sé greiður aðgangur að þeim. Ef tækið er lánað skal sjá til þess að lántaki fái öryggisleiðbeiningarnar í hendur. Engin ábyrgð er tekin á slysum eða tjóni sem orsakast af því að ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum og öryggisupplýsingum.

**1. Lýsing tækis (mynd 1/2)**

1. Straumstilling til að breyta straumi suðustraums
2. Suðustraumskvarði
3. Virknijós
4. Viðvörunarljós yfirhitun
5. Fljóttengi jákvætt
6. Fljóttengi neikvætt
7. Rafmagnsleiðsla
8. Leiðsla með suðuhaldfangi
9. Leiðsla með jarðtengingu
10. Gastenging fyrir WIG-útbúnað
11. Burðaról
12. Gastenging
13. Höfuðrofi
14. Öryggi tækis

**2. Innihald**

- Rafsuðutæki

**3. Mikilvægar leiðbeiningar**

Vinsamlegast lesið notandaleiðbeiningarnar vel og farið eftir þeim leiðbeiningum sem bar eru taldar upp. Lærið að nota tækið rétt með því að lesa vel notandaleiðbeiningarnar og einnig öryggisleiðbeiningarnar. Vinsamlegast athugið að þetta tæki er hvorki ætlað til atvinnunota né iðnaðarnota og ekki framleitt í þeim tilgangi. Við tökum enga ábyrgð á tækinu, sé það notað í atvinnuskini, í iðnaði eða í þessháttar tilgangi.

**⚠ Öryggisleiðbeiningar**

Farið eftir öryggisleiðbeiningunum

**VARÚÐ**

Notið tækið einungis til þeirra verka sem það er hannað fyrir og lýst er í þessum leiðbeiningum: Rafsuðu eða WIG-suðu (wolfram-intergas-suðu) með þar til gerðum aukaútbúnaði. Notkun á þessu tæki, önnur en hér í leiðbeiningunum er lýst getur verið hættuleg fólk, dýrum og verðmætum. Notandi þessa tækis er ábyrgur fyrir öryggi sjálfs síns og fólks í nánd við tækið: Lesið endilega þessar notandaleiðbeiningar og farið eftir þeim.

- Viðgerðir og viðhald á þessu tæki má eingöngu vera framkvæmd af fagfólk með þar til gerð réttindi.
- Einungis má nota meðfylfjandi suðuleiðslu (16 mm<sup>2</sup> suðuleiðsla úr gummíi) eða suðuleiðslu sem mælt er með af framleiðanda þessa tækis.
- Sjáði til þess að tækinu sé vel við haldið.
- Til að koma í veg fyrir að tækið hitni óðarflega mikil að meðan að það er notað, á ekki að staðsettja tækið í þróngu rými, ekki við vegg þannig að loft komist vel og óhindrað í gegnum kæligötin á tækinu. Gangið vel úr skugga um að tækið sé vel tengt við straum (sjá 4.). Forðist að rafmagnsleiðslan sé strekkt. Takið tækið ávallt úr sambandi áður en að það er hreyft eða flutt til.
- Fylgist vel með ástandi suðuleiðslunnar, elektróðunnar og jarðtengingarinnar; skemmd eða uppnottuð einangrun á köplum og öðrum hlutum sem leiða straum geta valdīð hættulegum aðstæðum og einnig minnkað gæði suðunnar.
- Neistar, bræddir málmlutir og reykur eru til staðar þegar að soðið er. Passið því vel að fjarlægja öll eldfim efni og/eða hluti sem geta brunnið frá vinnusvæðinu.
- Gangið úr skugga um að nægilegt ferskt loft sé til staðar þar sem að unnið er.
- Sjóðið ekki ílát, rými eða rör sem innihaldið hafa eldfima vökvu eða gas. Forðist öll sein sambönd við suðuhringrásina; sú spenna sem liggur milli elektróðu og jarðtengingar getur verið mjög hættuleg.
- Notið ekki tækið í rökum eða blautu umhverfi og ekki heldur í rigningu.
- Hlífið augum með þar til gerður hlífðarglerjum (DIN gráða 9-10). Notið hlífðarvettlinga og þurrann hlífðarfatnað, sem laus er við olíu og fitu, til að hlifa líkamanum við útfjólublárrí geislun sem myndast við suðu með þessu tæki.
- Notið ekki þetta suðutæki til að þýða rör.

**Athugið vel!**

- Ljósgeisli rafsuðunnar getur skemmtt augu og getur einnig orsakað bruna á húð.
- Pinnasuða orsakar neista og dropa úr bráðnum málmi. Það málstykki sem soðið er byrjar að glóa og helst lengi mjög heitt.

## IS

- Þegar að soðið er myndast gas sem að einnig getur verið hættuleg. Hvert rafstuð getur verið lífshættulegt.
- Farið ekki nær en 15 m á meðan að soðið er.
- Hlíðu þér (og öðru fólk í nánd) fyrir þeim mögulegu hættum sem að rafsuða hefur að fylgja.
- Varúð: Það fer eftir tengingu en aðrir notendur sömu hringrásarinnar og rafsuðurækið geta orðið fyrir truflunum.

### Varúð!

Þegar að rafmagnsþingrás er ofnotuð geta aðrir notendur sömu hringrásarinnar orðið fyrir truflunum. Ef óvissa er, ætti að fá ráðleggingar frá rafmagnsfyrirtækinu.

### Notkun samkvæmt tilætlun

Tækið má einungis nota eins og lýst er í notandaleiðbeinungunum. Öll önnur notkun er ekki leyfileg. Fyrir allan skaða, slys eða þessháttar sem hlýst getur af þessháttar notkun er notandi / eiganð ábyrgur fyrir en ekki framleiðandi tækisins.

Athugið, að verkfæri okkar eru ekki til þess ætluð að nota þau á verkstæðum í iðnaði, á verkstæðum handverks og þau eru ekki byggð fyrir slíka notkun. Við tökum enga ábyrgð ef verkfærið er notað á verkstæðum og í iðnaði eða svipuðum fyrirtækjum.

### Mögulegar hættur við rafsuðu

Það eru margar hættur sem myndast við rafsuðu. Það er því notanda tækisins mjög mikilvægt; að fara eftir eftirfarandi reglum, að setja sig eða aðra ekki í hættu, koma í veg fyrir mögulegan skaða á fólk og tækjum.

1. Vinna eða viðgerðir á hlíð rafmagnstengingar tækisins, t.d. á rafmagnsleiðslum, innstungum, klóm osfrv. mega eingöngu vera framkvæmdar af fagfólk með þar til gerð réttindi. Þetta gildir sérstaklega ef að aukalegar rafmagnsleiðslur eru tengdar við rafsuðutækið.

2. Ef slys eiga sér stað, takið þá tækið tafarlaust úr sambandi við strau.
3. Ef að skammtengingar eiga sér stað verður að taka tækið strax úr sambandi og hafa samband við fagmann til að fara yfir tækið.
4. Athugið að það séu ávallt góðar tengingar á suðuköplum.
5. Notið ávallt einangraða vettlinga á meðan að soðið er. Þeir hlífa fyrir rafmagnsspennu (hringrásarspennu rafsuðutækisins), skaðlegri geislun (hita og útfjólublárrí geislun) og glóandi málmi og ögnum.
6. Notið fastann og góðan skóbúnað, skórnir ættu

einnig að vera rakaheldir. Lágir skór eru ekki við hæfi þar sem að glóandi málmur eða agnir geta dottið ofan í skóna og brennt húðina.

7. Notið réttan klæðnað, ekki nota fatnað sem gerður er úr gerviefnum.
8. Horfið aldrei í suðulogann með leyfðum glerjum samkvæmt DIN. Suðugeislinn gefur ekki bara frá sér ljós og hita sem að getur blindað eða brennt heldur einnig útfjólubláa geisla. Ef að augum er ekki hlíft nægilega vel, getur þessi ósýnilega útfjólubláa geislun valdið sjáanlegum og mjög sársaukafullum hornhúðarskaða í augum sem fyrst er að finna eftir nokkrar klukkustundir eftir að horft var í geislann. Auk þess valda útfjólubláir geislar sólbruna á huð sem að ekki er nægilega vel hlíft.
9. Auk þess verður fólk í nánd við suðuna að vera upprætt um hættuna og verður það fólk einnig að hlífa sér fyrir þessari geislun og hættum. Ef nauðsin er verður að setja upp hlífðarveggi.
10. Á meðan að soðið er, sérstaklega í litlu rými verður ávallt að sjá til þess að nægjanlegt ferskt loft sé til staðar þar sem að reykur og gas verður til staðar.
11. Við geyma sem í geymd eru gas, eldsneyti, olíur eða þessháttar efni, má ekki þó svo að ekki sé búið að nota þá lengi og þeir séu búinir að standa tómir í langan tíma, má ekki sjóða með þessu tæki, þar sem sprengihætta myndast vegna resta.
12. Ef að soðið er í eldfimu rími eða þar sem að sprengihætta er til staðar gilda sérstakar öryggisráðstafanir.
13. Suður sem að eru undir miklu álagi og þær suður sem eiga að fullyrða öryggisskilyrðum, mega einungis vera framkvæmdar af fagfólk með þar til gerð réttindi og nám. Dæmi um það eru: Prýstikútar, loftbrautir (t.d. fyrir hlaupakött), dráttarbeisli og svo framvegis.
14. Tilmæli: Það verður að hafa það í huga þegar að soðið er í rafmagnstæki eða í vélum að jarðtenging vælir eða tækis getur skemmt ef að ekki er rétt að suðunni staðið. Þetta getur átt sér stað ef að til dæmis jarðtenging suðutækisins er sett að hús rafsuðutækisins sem tengt er jarðtengingu rafmagnstækisins sem soðið er í. Suðuvinna er framkvæmd á tæki sem hefur jarðtengingu. Það er sem sagt mögulegt að sjóða í tæki eða vél án þess að tengja þeim jarðtengingu rafsuðuvélarinnar. Í þessu tilviki leiðist straumurinn frá rafsuðutækinu í gegnum jarðtengingu þess tækis eða þeirrar vælar sem að soðið er í. Þegar að svo er getur straumur rafsuðutækisins brætt jarðleiðara vélarinnar eða þess tækis sem að soðið er í.

15. Öryggi þerrar straumásar sem að notuð er við rafsuðutækið verða að uppfylla þau skilyrði sem sett eru (VDE 0100). Það mega þar af leiðandi samkvæmt þeim skilyrðum einungis vera notaðar leiðslur með réttu þvermáli leiðara og stærð öryggis (fyrir öryggisinnstungu hámark 16 ampera öryggi eða 16 ampera LS-rofi). Rangt öryggi getur orsakað bruna á leiðurum eða húsnæðisbruna.

Þetta tæki er ekki ætlað til atvinnunota!

### Þróng og rök rými

Þegar að unnið er í þróngum, rökum eða heitum rýmum verður að gæta sérstaklega að því að undirlag sé mjög vel einangrað, vinnuvettlingar séu úr stífu leðri eða öðru vel einangrandi efni og að þeir séu uppháir. Einnig verður öll líkamseinangrun að vera mjög góð og einangra verður vel líkemann frá gólf, veggjum, leiðandi tækjahlutum og þessháttar. Ef soðið er með lágsennu sem gerð er til að sjóða þar sem að rafmagnshætta er mikil, eins og t.d. í þróngum rýmum úr leiðandi veggjum (katlar, rör aft.), í rökum rýmum (vinnuföt rök), í heitum rýmum (vinnuföt verða blaut af svita), má spenna tækis ekki vera hærri en 80 volt (virk spenna). Þess vegna má ekki nota þetta tæki við þessi skilyrði þar sem að spenna þessa tækis er hærri.

### Hlíðarfatnaður

- Á meðan að unnið er verður sá sem að sýður að vera vel varinn á líkama og andliti fyrir geislum og bruna.
- Nota verður uppháa rafsuðuvettlinga úr þar til gerðu efni (leðri). Vinnuvettlingarnir verð einnig að vera í góðu ásigkomulagi.
- Klæðast verður einnig vinnufótum eða slopp sem að hlífir líkamanum fyrir neistum og brennslum. Ef að vinnuaðstaðan er þannig, t.d. soðið er uppyfir höfði verður að klæðast samfestingu og ef þörf er ætti einnig að nota öryggishjálm.
- Hlíðarbúnaður og allur annar útbúnaður verður að standast staðla um persónuöryggi.

### Skjól gegn geislun og bruna

- Þar sem að unnið er með tækið ætti að setja upp viðvörunarskilti sem á stendur "Varúð, ekki standa í geislunum!" og þannig að benda á hættu sem að geislarnir valda. Skýla ætti vinnuaðstöðuna af sem best þannig að fólk í nálægð komist ekki

- beint að geislunum. Fólk sem ekki er að sjóða ætti að halda sig í hæfilegri fjarlægð.
- Ef að unnið er með rafsuðutækinu á einum stað ættu veggirnir ekki að vera hvítir og ekki glansandi. Gluggar ættu að vera í að minnstakostí höfuðhæð og skýla þannig umhverfinu fyrir geisluninni.

## 4. ÚTKÝRINGARTÁKN OG TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

EN 60974-1 Evrópskur staðall fyrir aðstöðu pinnaðu sem notuð er í takmarkaðan tíma (hluti 6).

	Einfasa bylgjumyndun – breytir-jafnstraumsstýring
50 Hz	Tíðni rafrásar
U <sub>1</sub>	Spenna rafrásar
I <sub>1</sub> max	Hæsta leyfileg mæld spena
	Öryggi með einingunni amper í rafrás
U <sub>0</sub>	Spenna ekki undir álagi
I <sub>2</sub>	Suðustraumur
Ø mm	Millibil elektróða
	Tákn fyrir fallanda línu
	Tákn fyrir rafsuðu með húðuðum rafsuðupinnum
	Eins fasa rafrásartenging
	Geymið ekki né notið þetta tæki í röku eða blautu umhverfi né í regni
	Fyrir notkun verður að lesa notandaleiðbeiningarnar og fara eftir þeim.
IP 21 S	Öryggisgerð
H	Einangrunargerð
X	Notkunartími
	Merki fyrir WIG (wolfram-inert-gas) soðið

## IS

Tækið er neistahelt eftir staðlinum EG 2004/108/EG.

Rafmagnstenging	230 V ~ 50 Hz
Spenna ekki undir álagi	80 V
Afl	5,23 kVA við 22,74 A
Öryggi (A)	16
Pyngd	9,8 kg

### Soðið með rafsuðuhaldfangi

Suðustraumur	20 – 150 A
Notkunartími X	
25%	150 A
60%	105 A
100%	20 A

### WiG-suða

Suðustraumur	20 – 160 A
Notkunartími X	
25%	160 A
60%	103 A
100%	80 A

Suðutímar gilda við 40°C umhverfishita.

## 5. Ásetning burðarbeislis (myndir 3/4)

Setjið burðarbeisið (11) á tækið eins og sýnt er á myndum (3-4).

## 6. Tækið tekið til notkunar

### Tæki tengt við rafmagn

Áður en að rafmagnsleiðsla tækisins (7) er tengd við rafmagn verður að ganga úr skugga um að upplýsingarnar á tækisskilti passi við upplýsingar þeirrar rafrásar sem tækið á að tengja við.

**Varúð!** Rafmagnsleiðsluna má einungis láta skipta um af rafmagnsfagmanni.

### Varúð!

Suðutækið má einungis tengja við einangraða öryggisinnstungu með öryggi að hámarki 16 A.

### Tenging suðuleiðslu (mynd 5)

Varúð! Tengið suðuleiðslur (8/9) einungis á meðan að tækið er ekki í sambandi við straum! Tengið suðuleiðsluna eins og sýnt er á mynd 5. Tengið báðar tengingarnar elektrónuhaldara (8) og

jarðtengingar (9) með fljóttengjunum (5/6) og læsið þeim með því að snúa þeim réttsælis.

Á meðan að soðið er með suðupinna er suðuleiðslan með elektróðuhaldaranum (8) vanalega tengd við plús-pólinn (5), leiðslan með jarðklemmuna (9) er þá tengd við mínuð-pólinn (6).

### Kveikt og slökkt á tæki (myndir 1/2)

Kveikið á tækinu með því að stilla höfuðprofann (13) í stellinguna "l". Virknisljósíð (3) byrjar að loga. Slökkvið á tækinu með því að setja höfuðprofann (13) í stellinguna "0". Nú slokknar á virknisljósínu (3).

## 7. Suða undirbúin

Jarðtenging (-) (9) á að vera tengd beint við verkstykkið eða við það undirlag sem að verkstykkið stendur á.

Athugið, gangið úr skugga um að beint og gott samband við verkstykki. Forðist því lakkaða fleti og/eða einangraða. Elektróðuhaldarinn er búinn sérstakri klemmu sem er gerð til þess að halda elektróðunni (pinnanum).

Nota á ætið rafsuðuhálum á meðan að soðið er. Hann hlífir augum fyrir ljósi og geislum og gerir það kleift að horfa í geislann til þess að geta soðið vel (er ekki meðfylgjandi tæki).

## 8. Soðið

### 8.1 Soðið með suðupinna

Farið yfir allar suðuleiðslur og rafmagnsleiðslur. Flestar suðupinnar eru tengdir við plús-pólinn. Það eru reyndar til nokkrar gerðir að suðupinnum sem tengja á við mínuð-pól rafsuðutækisins. Farið eftir leiðbeiningum framleiðanda suðupinnana varðandi tengingar póla. Tengið suðuleiðslurnar (8/9) við fljóttengin (5/6). Festið óhulda enda suðupinnans við suðuhaldangið (8) og tengið jarðtengingarklemmuna (9) við vinnustykkið. Gangið úr skugga um að jarðtengingin leiði vel. Kveikið á tækinu og stillið suðustrauminn í samræmi við suðupinnann með straumstillingunni (1).

### Varúð!

Ef suðustraumurinn er yfir 130 A (sjá ruða hluta suðustraumskvarða) getur öryggið slegið út við notkun. Haldið suðuhjálminum fyrir andlitinu og nuddið suðupinnanum við verkstykkið eins og kveikt sé á eldspýtu. Þetta er besta leiðin til þess að byrja suðu með rafsuðupinna. Prufið suðu á prufustykki, hvort að rétti straumurinn og suðupinninn sé rétt valinn.

Elektróða Ø (mm)	Suðustraumur (A)
1,6	40 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 150
4	120 - 150

**Varúð!**

Sláið ekki verkstykkið með rafsuðupinnanum (elektróðunni), hann getur skemmt og erfiðað upphaf næstu suðu.

Strax og að suða hefur hafist, reynið þá að halda fjarlægð við verkstykkið sem er sú sama og þvermal elektróðunnar. Halda ætti þessu millibili til lengdar og ávallt á meðan að soðið er. Halli pinnans í vinnuátt ætti að vera á milli 20 og 30 gráður.

**Varúð!**

Notið ávallt töng til þess að fjarlægja notaða rafsuðupinna og til þess að fáera til verkstykki sem búið er að sjóða í. Athugið að suðuhaldfangið (8) verður að vera vel einangrað þegar það er lagt til hlíðar. Berja má sallann fyrt af suðunni í verkstykkinu eftir að það er búið að fá að kólna. Ef að suðu er hætt og haldið áfram seinna verður þó að fjarlægja sallann af suðunni þar sem suðu á að byrja aftur. Þegar að suðusallinn er fjarlægður verður að nota hlífðargleraugu til að hlífa augunum fyrir beittum og/eða heitum suðusalla.

**8.2 Soðið með WIG-útbúnaði**

**Gangið úr skugga um að velja verður rétt gas eftir því í hvaða efni á að sjóða.**

Stál (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Ál (Al) = Ar  
(er ekki notað við þetta tæki)

Eðalstál (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(er ekki notað við þetta tæki)

**Tæki tengt:**

1. Tengið gastenginguna (12) við þrýstiminnkara gasflöskunnar.

**Varúð!**

Athugið að við WIG-suðu er **leiðslan með jarðklemmunni** (9) **tengd við plús-pólinn** (5) og **WIG-útbúnaðurinn við mínus-pólinn** (6).

2. Tengið WIG-úrbúnaðinn við **mínus-pólinn** (6) á framhlið tækisins. Tengið leiðsluna með jarðtengingunni (9) við **plús-pólinn** (5) á framhlið tækisins.
3. Tengið WIG-útbúnaðinn við gastenginguna fyrir

WIG-búnað (10). Gastengingin (12) verður að vera tengd yfir þrýstiminnkara við hlífðargasið. Flæði gas er hægt að stjórna með þrýstiminnkaranum og á haldfangi WIG-suðubúnaðar. Stilla ætti gasflæði á milli 5-15 l/mín eftir því hvaða suðustraumur er notaður og í hvaða efni er soðið í.

4. Áður en að suða er hafin verður að slípa wolfrannálinna beitta. Hvaða wolfram-nál er notuð við hvaða suðustraum verður notandinn að lesa út úr töflunni hér að neðan:

**Elektróða (wolfram-nál)**

Ø (mm)	Suðustraumur (A)
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

5. Þegar wolfram-nálín er þrædd verður að athuga að hún standi um það bil 5 mm úr keramik stútnum.
6. Opnið fyrir gasrofann við brennarnan.
7. Kveikið á tækinu og stillið inn réttan suðustraum á suðustraumsstillingunni (1).
8. Til að kveikja á suðu ætti að halda keramik stútnum skakkt að vinnustykkinu sem sjóða á í og renna wolfram-nálinni með jöfnum hraða meðfram verkstykkinu þar til ljósbogi kvíknar. Haldið stöðugu millibili að verkstykki (um það bil 1-1,5 sinnum elektróðu Ø). Leggið suðurbrennarann og jarðklemmuna eftir suðu einangraða til hlíðar.

**9. Ofhitunaröryggi og öryggi**

Þetta suðutæki er útbúið ofhitunaröryggi sem slær út suðustraumi á tækinu og hlífir því fyrir ofhitun. Ef að ofhitunaröryggið er gert virkt, logar viðvörunarljós ofhitunnar (4) á tækinu. Látið suðutækið nú kólna í góða stund.

A aftari hluta suðutækisins er að finna öryggi (14). Ef að suðutækið virkar ekki, takið það þá úr sambandi við straum og opnið haldara öryggis (14) með sléttu skrúfjárn. Ef að þráðurinn í örygginu er rofinn verður að endurnýja öryggið með nýju öryggi af sömu gerð (250 mA; gerð M)

IS

## 10. Pöntun varhluta

Þegar að varahlutir eru pantaðir ættu eftirfarandi upplýsingar ávalt að vera látnar fylgja með pöntuninni:

- Gerð tækis
- Gerðarnúmer tækis
- Númer tækis
- Varahlutanúmer þess varahlutar sem panta á (sem finna má í varahlutalistu)

Verð og upplýsingar eru að finna undir [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 11. Förgun og endurnýting

Tækið er í umbúðum til að koma í veg fyrir að það verði fyrir hnjasí við flutninga. Umbúðirnar eru úr endurvinnanlegu efni og því má endurnýta þær. Tækið og fylgihlutir þess eru úr mismunandi efni, t.d. málmi og plasti. Fara skal með gallaða hluti á viðeigandi söfnunarstaði. Leitið upplýsinga hjá söluaðila eða stofnunum á hverjum stað!

**⚠ Uzmanību!**

Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības pasākumi, lai novērstu savainojumus un bojājumus. Tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Saglabājiet to, lai šī informācija katrā laikā Jums būtu pieejama. Gadījumā, ja ierīce ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdz ar šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par negadījumiem vai zaudējumiem, kas rodas, neievērojot šo instrukciju un drošības norādījumus.

**1. Aparāta apraksts (1./2. attēls)**

1. Potenciometrs metināšanas strāvas regulēšanai
2. Metināšanas strāvas skala
3. Darba kontrollampiņa
4. Pārkāšanas kontrollampiņa
5. Ātrjaucamais savienojums (pozitīvais)
6. Ātrjaucamais savienojums (negatīvais)
7. Barošanas kabelis
8. Kabelis ar elektroda turētāju
9. Kabelis ar zemēšanas spaili
10. TIG aprīkojuma gāzes pieslēgvieta
11. Lence
12. Gāzes padeves pieslēgvieta
13. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
14. Ierīces drošinātājs

**2. Piegādes komplekts**

- Metināšanas invertors

**3. Svarīgi norādījumi**

Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojet tās norādījumus. Izlasot instrukciju, iepazīstieties ar aparātu, tā pareizu lietošanu, kā arī drošības norādījumiem.

Lūdzu, nemiet vērā, ka mūsu aparāti atbilstoši noteikumiem nav konstruēti komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs neuzņemsimies nekādu garantiju, ja aparāts izmantots komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamļdzīgos papilddarbos.

**⚠ Drošības norādījumi**

Noteikti nemiet vērā!

**UZMANĪBU!**

Lietojiet ierīci tikai atbilstoši tās piemērotībai, kas aprakstīta šajā lietošanas instrukcijā – elektriskā loka metināšana ar pārklātajiem elektrodiem vai TIG metināšana (loka metināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē), izmantojot atbilstošus piederumus. Nelietpratīga rīkošanās ar šo ierīci var būt bīstama cilvēkiem, dzīvniekiem un materiālajām vērtībām. Ierīces lietotājs ir atbildīgs gan par savu, gan par citu cilvēku drošību! Noteikti izlasiet šo lietošanas instrukciju un nemiet vērā tās norādījumus.

- Remonta vai/un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
- Drīkst izmantot tikai piegādes komplektā iekļauto metināšanas kabeļus (16 mm<sup>2</sup> gumijots metināšanas kabelis) vai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Gādājiet par aparāta piemērotu kopšanu.
- Bezateicēs darba laikā aparātu nevajadzētu ierobežot vai tieši novietot pie sienas, lai pietiekams gaisa daudzums varētu ieplūst pa ventilācijas spraugām. Pārliecinieties, ka aparāts ir pareizi pieslēgts tīklam (skat. 4). Izvairieties no jebkādas tīkla vada stiepes slodzes. Pirms pārvietojat aparātu citviet, atvienojiet tīkla vadu.
- Uzmaniet metināšanas kabeļu, metināšanas knaibļu un zemējuma spaiļu stāvokli; izolācijas un strāvu vadošo daļu nodilums var izraisīt bīstamu situāciju un pasliktināt metināšanas darba kvalitāti.
- Elektrometināšanas laikā rodas dzirksteles, izkausēta metāla daļīnas un dūmi, tādēļ nemiet vērā: aizvāciet no darba vietas visas degošas vielas un/vai materiālus.
- Pārliecinieties, lai būtu pieejama pietiekama gaisa pieplūde.
- Neizpildiet metināšanas darbus uz tvertnēm, traukiem vai caurulēm, kas satur degošu šķidrumu vai gāzes. Izvairieties no tiešas saskares ar metināšanas strāvas kēdi; tukšgaitas spriegums, kas rodas starp metināšanas knaiblēm un zemējuma spaiļi, var būt bīstams.
- Neglābājiet vai neizmantojiet aparātu mitrā vai slāpjā vidē vai lietus laikā.
- Aizsargājiet acis ar šim nolūkam paredzētajiem aizsargstikliem (DIN koeficients: 9–10). Lietojiet cimdus un sausu darba apģērbu, kas nav notraipīts ar eļļu un smērvielu, lai ādu nepakļautu elektriskā loka ultravioletā starojuma iedarbībai.
- Metināšanas ierīci neizmantojiet cauruļu atkausēšanai.

**Ievērojiet!**

- Elektriskā loka starojums var kaitēt acīm un izraisīt ādas apdegumus.
- Elektrometināšanas laikā rodas dzirksteles un

## LV

izkausēta metāla pilieni; metināmā detaļa sāk kvēlot un nosacīti ilgi ir loti karsta.

- Elektrometināšanas laikā izdalās tvaiki, kas iespējams ir kaitīgi. Jebkāds elektrošoks var būt nāvējošs.
- Netuvojieties elektriskajam lokam 15 m rādiusā.
- Aizsargājet sevi (arī apkārt stāvošos cilvēkus) pret elektriskā loka iespējamām bīstamām reakcijām.
- Brīdinājums: atkarībā no tīkla pieslēguma apstākļiem metināšanas aparāta pieslēguma vietā var būt traucēta citu tīklā saslēgtu patēriņtāju darbība.

### **Uzmanību!**

Ja elektroapgādes tīkli un elektriskās ķedes ir pārslogotas, metināšanas laikā var būt traucēta citu patēriņtāju darbība. Ja rodas šaubas, ir jākonsultējas ar elektroapgādes uzņēmumu.

### **Mērķim atbilstoša lietošana**

Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs lietotājs/operators, nevis ražotājs.

Lūdzam ņemt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas profesionālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.

### **Bīstamības avoti, kas rodas elektrometināšanas laikā**

Elektrometināšanas laikā rodas daudz bīstamības avotu. Tādēļ metinātājam ir īpaši svarīgi ievērot tālāk minētos noteikumus, lai neapdraudētu sevi un citus cilvēkus, un izvairītos no kaitējumiem cilvēkiem un aparātam.

1. Darbus tīkla sprieguma pusē, piemēram, ar kabeliem, kontaktakām, kontaktligzdām utt. uzticiet veikt speciālistam. Tas sevišķi attiecas uz starpkabeļu ierīkošanai.
2. Ja rodas nelaimes gadījumi, metināšanas strāvas avotu uzreiz atvienojet no tīkla.
3. Ja rodas elektriski pieskarspriegumi, uzreiz atslēdziet aparātu un uzticiet tā pārbaudi speciālistam.
4. Metināšanas strāvas pusē vienmēr uzmaniet, lai būtu labi elektriskie kontakti.
5. Metinot vienmēr lietojiet izolācijas cimdus abām

rokām. Tie pasargā no elektrošoka (metināšanas strāvas ķedes tukšgaitas spriegums), no kaitīgiem starojumiem (siltums un UV starojums), kā arī no kvēlojošā metāla un izdedžu šķakstiem.

6. Valkājiet cietus, izolētus apavus, kuriem jānodrošina arī aizsardzība no slāpjuma. Puszābaki nav piemēroti, jo krītoši, kvēlojoši metāla pilieni var izraisīt apdegumus.
7. Uzvelciet piemērotu apģērbu, kas nav izgatavots no sintētiska materiāla.
8. Neskatieties elektriskajā lokā ar neaizsargātām acīm, izmantojiet tikai metinātāja sejas aizsargu ar noteikumiem atbilstošu aizsargstiklu saskaņā ar DIN. Elektriskais loks bez gaismas un siltuma starojuma, kas izraisa apžilbinājumu vai apdegumus, ģenerē arī UV starojumu. Šis nerēdzamais ultravioletais starojums nepietiekamas aizsardzības gadījumā izraisa tikai pēc vairākām stundām manāmu, loti sāpīgu acs glotādas iekaisumu. Bez tam UV starojums uz neaizsargātām kermeņa vietām atstāj iedarbības pēdas saules apdeguma veidā.
9. Par šīm briesmām ir jāinformē arī elektriskā loka tuvumā esošie cilvēki vai palīgi, un tie jāapgādinas.
10. Metinot, īpā ar nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem, vajadzības gadījumā jāiebūvē aizsargsieši mazās telpās, ir jāgādā par pietiekamu svaigā gaisa pieplūdi, jo rodas dūmi un kaitīgas gāzes.
11. Nedrīkst veikt metināšanas darbus tvertnēm, kurās ir glabājušās gāzes, degviela, minerāleļļa vai tml., pat ja tās jau sen ir iztukšotas, jo šādu vielu atlikumu dēļ pastāv sprādzienbīstamība.
12. Ugunsbīstamās un sprādzienbīstamās telpās ir spēkā īpaši noteikumi.
13. Metinātos savienojumus, kas pakļauti lielām slodzēm un kuriem noteikti jāatbilst drošības prasībām, drīkst izpildīt tikai īpaši apmācīti un pārbaudīti metinātāji. Kā piemēru var minēt:  
Spiedientvertnes, balstīties, piekabes sakabes utt.
14. Norādījumi: noteikti jāievēro, ka elektroiekārtas vai aparātos nevērības dēļ metināšanas strāva var sagrāut aizsargsavienojumu, piemēram, zemējuma spaile tiek novietota uz metināšanas aparāta korpusa, kas ir savienots ar elektroiekārtas aizsargsavienojumu. Metināšanas darbus veic mašīnai ar aizsargsavienojuma pieslēgumu. Tātad ir iespējams metināt mašīnu, nepiestiprinot tai zemējuma spaili. Šajā gadījumā metināšanas strāva plūst no zemējuma spailes pa aizsargsavienojumu uz mašīnu. Stipra metināšanas strāva var izraisīt aizsargsavienojuma sakušanu.

15. Pievadu drošinātājiem pie tīkla kontaktligzdām jāatbilst noteikumiem (VDE 0100). Tātad saskaņā ar šiem noteikumiem drīkst izmantot tikai vadu šķērsgriezumam atbilstošus drošinātājus vai automātus (kontaktligzdām ar iezemējumu maks. 16 A drošinātāji vai 16 A lineārais aizsardzības automāts). Pārmēriga aizsardzība var izraisīt elektroinstalācijas degšanu vai ugunsgrēku ēkā. Aparāts nav piemērots komerciālai izmantošanai!

### Šauras un mitras telpas

Strādājot šaurās, mitrās vai karstās telpās, neskaitot cimdos ar aprocēm, ir jālieto izolācijas paliktņi un starplikas no ādas vai citiem materiāliem, kas slikti vada strāvu, lai nodrošinātu ķermenē izolāciju pret grīdu, sienām, strāvu vadošām aparāta daļām u.tml. Izmantojot metināšanai mazgabarīta metināšanas transformatorus paaugstinātas elektriskās bīstamības apstākļos, piemēram, šaurās telpās, kuru sienām piemīt elektriskā vadītspēja (katli, caurules utt.), mitrās telpās (darba apģērba izmirkšana), karstās telpās (darba apģērba sasviedrēšanās) metināšanas aparāta izejas spriegums tukšgaitā nedrīkst pārsniegt 80 voltus (faktiskā vērtība). Tātad šajā gadījumā nedrīkst izmantot aparātu ar lielāku izejas spriegumu.

### Darba apģērbs

1. Darba laikā visam metinātāja ķermenim jābūt aizsargātam ar apģērbu un sejas aizsargu pret stariem un apdegumiem.
2. Abās rokās jābūt uzvilktiem cimdiem ar aprocēm no piemērota materiāla (ādas). Tām ir jābūt nevainojamā stāvoklī.
3. Lai apģērbu aizsargātu pret dzirkstelōšanu un apdegumiem, ir jālieto piemēroti priekšauti. Ja darbu veids, piemēram, strādāšana ar paceltām rokām virs galvas, to prasa, ir jāvalkā kombinezons un ja nepieciešams arī galvas aizsargs.
4. Izmantotajam darba apģērbam un visiem piederumiem jāatbilst direktīvai par „Individuālo aizsargaprikojumu”.

### Aizsardzība pret stariem un apdegumiem

1. Darba vietā novietojiet informatīvu plāksni „Uzmanību, neskatīties liesmās!”, lai brīdinātu par apdraudējumu acīm. Darba vietas pēc iespējas ir jāaizsedz ar ekrāniem, lai aizsargātu tuvumā esošos cilvēkus. Nelaidiet nepiederošas personas metināšanas darbu tuvumā.

2. Stacionāru darba vietu tiešā tuvumā sienām nevajadzētu būt gaišā krāsā un spīdīgām. Logiem vismaz līdz galvas augstumam jābūt aizsargātiem pret staru caurlaišanu vai atstarošanu, piemēram, ar piemērotu krāsojumu.

## 4. SIMBOLI UN TEHNISKIE PARAMETRI

EN 60974-1	Eiropas standarts metināšanas ierīcēm rokas metināšanai ar elektrisko loku ar ierobežotu ieslēgšanas ilgumu
	Vienfāzes statiskais frekvences pārveidotājs-transformators-taisngriezis
50 Hz	Tīkla frekvence
U <sub>1</sub>	Tīkla spriegums
I <sub>1</sub> max	Maksimālās tīkla strāvas aprēķinātā vērtība
	Drošinātājs ar nominālo vērtību ampēros tīkla pieslēgumā
U <sub>0</sub>	Nominālais tukšgaitas spriegums
I <sub>2</sub>	Metināšanas strāva
Ø mm	Elektroda diametrs
	Pazeminošās raksturliknes simbols
	Simbols rokas metināšanai ar elektrisko loku, izmantojot stiegru elektrodus apvalkā
	1 fāzes tīkla pieslēgums
	Neglabājiet vai neizmantojiet ierīci mitrā vai slapjā vidē vai lietus laikā.
	Pirms metināšanas ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet un ievērojet lietošanas instrukciju.
IP 21 S	Aizsardzības pakāpe
H	Izolācijas klase

**LV**

X	leslēgšanas ilgums
	TIG (elektriskā loka metināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē) metināšanas simbols
Lerīce ir aizsargāta pret radio traucējumiem saskaņā ar EK Direktīvu Nr. 2004/108/EK.	
Elektrotīkla pieslēgums	230 V ~ 50 Hz
Tukšgaitas spriegums	80 V
Jaudas patēriņš	5,23 kVA ar 22,74 A
Drošinātājs (A)	16
Svars	9,8 kg

**Metināšana, izmantojot stiegru elektrodus apvalkā**

Metināšanas strāva	20–150 A
leslēgšanās ilgums X	
25%	150 A
60%	105 A
100%	20 A

**TIG metināšana**

Metināšanas strāva	20–160 A
leslēgšanās ilgums X	
25%	160 A
60%	103 A
100%	80 A

Metināšanas laiks ir norādīts darbam 40°C apkārtējās vides temperatūrā.

**5. Lences montāža (3./4. attēls)**

Uzlieciet lenci (11), kā parādīts 3.–4. attēlā.

**6. Lietošanas sākums****Pieslēgšana pie barošanas līnijas**

Pirms barošanas kabeļa (7) pievienošanas pie barošanas līnijas pārbaudiet, vai parametri datu plāksnītē atbilst pieejamās barošanas līnijas vērtībām.

**Uzmanību!** Elektrotīkla kontaktdakšu drīkst nomainīt tikai elektrikis.

**Uzmanību!**

Metināšanas ierīci drīkst pievienot pie atbilstoši ierīkotas spraudligzdas ar aizsargkontaktu, kas ir aizsargāts ar maks. 16 A drošinātāju.

**Metināšanas kabeļa pieslēgšana (5. attēls)**

**Uzmanību!** Metināšanas kabeļa (8/9) pieslēgšanas darbus veiciet tikai tad, kad ierīce ir atvienota no elektroapgādes tīkla!

Metināšanas kabeli pievienojiet, kā parādīts 5. attēlā. Šim nolūkam elektroda turētāja (8) un zemēšanas spailes (9) abus spraudņus savienojet ar atbilstošiem ātrjaucamajiem savienojumiem (5/6) un nofiksējiet spraudņus, griežot tos pulksteņrādītāja virzienā. Metinot, izmantojot stiegru elektrodus apvalkā, parasti kabeli ar elektroda turētāju (8) pievieno pie plusa pola (5), kabeli ar zemējuma spaili (9) – pie mīnusa pola (6).

**leslēgšana un izslēgšana (1./2. attēls)**

Ieslēdziet ierīci, ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi (13) novietojot pozīcijā "1". Ielegas darba kontrollampiņa (3). Izslēdziet ierīci, ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi (13) novietojot pozīcijā "0". Nodziest darba kontrollampiņa (3).

**7. Sagatavošanās metināšanas darbiem**

Zemējuma spaili (-) (9) nostiprina tieši uz metināmās detaļas vai uz paliktna, uz kura novietota metināmā detaļa.

Uzmanību, gādājiet, lai tai būtu tiešs kontakt ar metināmo detaļu. Tādēļ izvairieties no lakotām virsmām un/vai izolācijas materiāliem. Elektroda turētāja kabeļa galā ir īpaša spale, kas paredzēta elektroda iespīlēšanai.

Metināšanas laikā vienmēr jāizmanto metinātāja sejas aizsargs. Tas aizsargā acis pret elektriskā loka izvadīto gaismas starojumu un tomēr nodrošina metināmās detaļas skaidru redzamību (nav iekļauts piegādes komplektā).

**8. Metināšana****8.1. Metināšana ar pārklātiem elektrodiem**

Izveidojiet visus elektroapgādes un metināšanas strāvas kēdes elektriskos pieslēgumus. Lielāko daļu pārklāto elektrodu pievieno pie plusa pola. Taču ir daži elektrodu veidi, kurus pievieno pie mīnusa pola.

Nemiet vērā ražotāja sniegto informāciju par elektrodu veidu un pareizo polaritāti. Metināšanas kabeļus (8/9) atbilstoši pielāgojiet ātrjaucamajiem

savienojumiem (5/6). Elektroda nepārklāto galu iestipriniet elektroda turētājā (8) un zemējuma spaili (9) savienojet ar metināmo detaļu. Turklāt nemiet vērā, lai tai būtu labs elektriskais kontakts. Ieslēdziet ierīci un ar potenciometru (1) noregulējet metināšanas strāvu atkarībā no izmantojamā elektroda.

#### **Uzmanību!**

Ja metināšanas strāva pārsniedz 130 A (sk. metināšanas strāvas skalas sarkano zonu), izmantojot ātrdarbības drošinātājus, zināmos apstākļos drošinātājs var nostrādāt.

Turiet sejas priekšā metinātāja sejas aizsargu un parīvējet elektroda galu uz metināmās detaļas, izpildot kustību, kas līdzīga sērkociņa aizdedzināšanai. Tā ir vislabākā metode, lai aizdedzinātu elektrisko loku. Izmēģiniet uz parauga, vai esat izvēlējies pareizo elektrodu un strāvas stiprumu.

Elektroda Ø (mm)	Metināšanas strāva (A)
1,6	40 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 150
4	120 - 150

#### **Uzmanību!**

Neklaudzīriet ar elektrodu pa detaļu, tādā veidā var rasties bojājums un var tikt apgrūtināta elektriskā loka aizdedzināšana.

Kolīdz elektriskais loks ir aizdedzies, mēģiniet ieturēt atstatumu līdz detaļai, kas atbilstu izmantojamā elektroda diametram. Metināšanas laikā atstatumam vajadzētu saglabāties pēc iespējas nemainīgam. Elektroda slīpumam darba virzienā vajadzētu būt 20/30 grādu lielam.

#### **Uzmanību!**

Izlietoto elektrodu izņemšanai vai tikko sametināto detaļu kustināšanai vienmēr izmantojiet knaibles. Nemiet vērā to, ka pēc metināšanas elektroda turētājs (8) vienmēr jānovieto izolēti.

Izdedžus no šuves drīkst noņemt tikai pēc atdzīšanas. Ja jāturpina pārtrauktas metinātās šuves metināšana, vispirms no šuves atkārtotā sākuma vietas ir jānovāc izdedži. Noņemot izdedžus, jālieto aizsargbrilles, lai pasargātu acis no asām un/vai karstām izdedžu šķukatām.

## **8.2. Metināšana ar TIG aprīkojumu**

**Nemiet vērā, ka atkarībā no metināmā materiāla ir jāizmanto atbilstoša gāze.**

Tērauds (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Alumīnijs (Al) = Ar  
(šī ierīce to neatbalsta)

Augstvērtīgs tērauds (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(šī ierīce to neatbalsta)

#### **Ierīces pievienošana:**

1. Gāzes padeves pieslēgvietu (12) savienojet ar gāzes balona spiediena reduktoru.

#### **Uzmanību!**

Uzmaniet, lai TIG metināšanas laikā **kabeli ar zemēšanas spaili** (9) pievienotu **pie plusa pola** (5) un **TIG aprīkojumu – pie mīnusa pola** (6).

2. TIG aprīkojumu pievienojet pie **mīnusa pola** (6) ierīces priekšpusē. Kabeli ar zemēšanas spaili (9) pievienojet pie **plusa pola** (5) ierīces priekšpusē.
3. TIG aprīkojumu pievienojet pie gāzes pieslēgvietas (10). Gāzes padeves pieslēgvietai (12) jābūt pievienotai pie aizsarggāzes balona, izmantojot spiediena reduktoru. Gāzes patēriņu var noregulēt ar spiediena reduktoru un ar TIG šķūtenes komplekta rokturi. Atkarībā no metināšanas strāvas un apstrādājamā materiāla gāzes patēriņš jānoregulē apmēram 5–15 l/min.
4. Pirms metināšanas sākšanas ir jāuzasina volframa elektrods ar smailo galu. Pievienotajā tabulā ir norādīts, kāds volframa elektrods ar smailo galu jāizmanto kādai metināšanas strāvai:

Elektroda (volframa elektroda ar smailu galu)

Ø (mm)	Metināšanas strāva (A)
1,6	10–150
2,0	100–160
2,4	150–160

5. Ievietojot volframa elektrodu ar smailo galu, jāņem vērā, lai tas apm. 5 mm būtu izvirzīts no keramiskās sprauslas.
6. Atgrieziet degļa gāzes ventili.
7. Ieslēdziet ierīci un ar potenciometru (1) noregulējet metināšanas strāvu.
8. Lai aizdedzinātu elektrisko loku, keramiskā sprausla ieslīpi jānovieto uz metināmā materiāla un volframa elektrods ar smailo galu ar vienmērigām, šūpojošām kustībām jāvirza gar materiālu tik ilgi, līdz rodas elektriskais loks.

## LV

Metināšanas laikā saglabājiet nemainīgu attālumu līdz detaļai (apm. 1–1,5 reizes lielāku par elektroda Ø). Pēc metināšanas nolieciet metināšanas degli un zemēšanas spaili izolētā veidā.

## 9. Aizsardzība pret pārkaršanu un drošinātājs

Lai pasargātu metināšanas transformatoru no pārkaršanas, metināšanas ierīce ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkaršanu. Ja nostrādā aizsardzība pret pārkaršanu, uz ierīces iedegas kontrollampiņa (4). Laiuji metināšanas ierīcei kādu laiku atdzist. Ierīces aizmugurē atrodas ierīces drošinātājs (14). Ja ierīce vairs nedarbojas, ierīces elektrotīkla kontaktakšu atvienojiet no kontaktligzdas un ar plakano skrūvgriezi atveriet drošinātāja (14) vāciņu. Ja kūstošā drošinātāja diegs ir pārdedzis, nomainiet to ar jaunu drošinātāju ar tādu pašu nominālo vērtību (250 mA; M rādītājs).

## 10. Apkope

No aparāta regulāri jānotīra putekļi un netīrumi. Vislabāk tīrišanu veikt ar smalku suku vai lupatu.

## 11. Rezerves daļu pasūtīšana

Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda informācija:

- Ierīces tips,
- Ierīces artikula numurs,
- Ierīces identifikācijas numurs,
- Nepieciešamās rezerves daļas numurs.  
(Lūdzu, skatiet rezerves daļu sarakstā)

Pašreizējās cenas un informāciju var atrast [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 12. Pārstrāde un atkārtota izmantošana

Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairitos no transportēšanas bojājumiem. Šis iepakojums ir izejmateriāls un līdz ar to ir izmantojams otrreiz vai var tikt atgriezts izejvielu aprītē.  
Ierīce un tā piederumi sastāv no dažādiem materiāliem, piem., metāla un plastmasas. Nododiet defektīvās daļas īpašo atkritumu pārstrādei.  
Jautājiņet specializētā veikalā vai pašvaldībā!

EE

**⚠ Tähelepanu!**

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad ohutusabinöud. Seepärast lugege kasutusjuhend/ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need kindlas kohas alles, et teave oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui te peaksite seadme teisele isikule üle andma, siis andke talle ka kasutusjuhend/ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust önnestuste või kahjude eest, mis tulenevad selle juhendi või ohutusjuhiste eiramisest.

**1. Seadme kirjeldus (joonised 1/2)**

1. Potentsiomeeter keevitusvoolu seadistamiseks
2. Keevitusvoolu skaala
3. Törežiimi märgutuli
4. Ülekuumenemise märgutuli
5. Positiivne kiirühendus
6. Negatiivne kiirühendus
7. Toitekaabel
8. Elektroodihoidikuga kaabel
9. Maandusklambriga kaabel
10. Gaasiühendus WIG-varustuse jaoks
11. Kanderihm
12. Gaasi lisamise sisend
13. Toitelülit
14. Seadmekaitse

**2. Tarnekomplekt**

Keevitisinverter

**3. Tähtsad juhised**

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige selle juhiseid. Tutvuge käesoleva juhendi abil seadme, selle õige kasutamise ja ohutusjuhistega.

**⚠ Ohutusnõuanded**

Järgige kindlasti ohutuseeskirju

**TÄHELEPANU**

Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis nimetatud otstarbel: kattega elektroodidega käsikaarkeevitus.

- Selle seadme asjatundmatu käsitsemine võib olla inimestele, loomadele ja materiaalsetele objektidele ohtlik. Seadme kasutaja on vastutav nii enda kui ka teiste inimeste ohutuse eest:

- lugege kindlasti käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige selle juhiseid.
- Remonti ja/või hooldustöid võivad teostada ainult kvalifitseeritud isikud.
- Kasutada võib ainult tarnekomplektis kaasas olnud keevituskaableid ( $16 \text{ mm}^2$  kummivoilik).
- Hooldage seadet nõuetekohaselt.
- Seadet ei või töötamise ajal kitsasse kohta ega otse seina äärde panna, sest õhk peab saama õhuavade kaudu piisavalt liikuda. Veenduge, et seade oleks õigesti vörku ühendatud (vt p 6). Vältige igasugust toitekaabli tömbamist. Kui soovite seadet teisaldada, võtke seadme pistik pistikupesast välja.
- Kontrollige keevituskaablite, elektroodikaabli ja maandusklambrisseisundit; isolatsiooni ja pingel all olevate detailide kulumus võivad põhjustada ohtlike olukordi ja halvendada keevitustöö kvaliteeti.
- Kaarkeevitusel tekivad sädemed, sulanud metalliosakesed ja suits, olge seepärast ettevaatlik: eemaldage töökohast kõik süttivad ained ja/või materjalid.
- Veenduge, et oleks võimaldatud piisav õhu juurdevool.
- Ärge keevitage mahuteid, anumaid või torusid, milles on olnud süttivaid vedelikke või gaase. Vältige otsest kontakti keevitusvooringiga; tühijooksupinge, mis tekib elektroodikaabli ja maandusklambril vahel, võib olla ohtlik.
- Ärge hoidke seadet niiskes või märjas keskkonnas või vihma käes.
- Kaitske oma silmi selleks ettenähtud kaitseklaasidega (DIN klass 9-10), mis kinnitage kaasasoleva näokaitse külge. Selleks et nahale mitte elektrikaare ultraviolettkiurgust lasta, kasutage kindaid ja kuiva kaitseriietust, mis on puhas õlist ja rasvast.
- Ärge kasutage keevitusaparaati torude sulatamiseks.

**Pange tähele!**

- Elektrikaare valguskiirgus võib kahjustada silmi ja põhjustada nahapõletusi.
- Kaarkeevitusel tekivad sädemed ja sulametalli tilgad, keevitatud detail hakkab hõõguma ja jäääb suhteliselt kauaks ajaks väga kuumaks.
- Kaarkeevitusel võivad eralduda aurud, mis võivad olla kahjulikud. Iga elektrišokk võib olla surmav.
- Ärge minge elektrikaarele lähemale kui 15 m.
- Kaitske ennast (ja ka ligiolevaid inimesi) elektrikaare võimalike ohtlike möjude eest.
- Hoiatus: olenevalt elektrivõrgu ühendustingimustest keevitusaparaadi ühenduskohas võib see põhjustada teiste tarbijate jaoks vooluhäireid.

**EE****Tähelepanu!**

Ülekoormatud vooluvõrgu ja vooluringide korral võivad teistel tarbijatel keevitamise ajal esineda häired. Kahtluse korral konsulteerige energiaettevõttega.

**Otstarbekohane kasutamine**

Masinat võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Igasugune muul otstarbel kasutamine ei ole lubatud. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja, mitte tootja.

**Ohuallikad kaarkeevitusel**

Kaarkeevitusel tekib terve rida ohuallikaid. Seepärast on keevitajal eriti oluline järgida järgnevaid reegleid enda ja teiste mitte ohustamiseks ning inimese ja aparaadi vigastuste vältimeiseks.

1. Laske töid võrgupinge poolel, nt kaablite, pistikute, pistikupesade jne juures teostada ainult spetsialistil. See kehtib eriti vahekaablite paigaldamise kohta.
2. Õnnetuste korral eemaldada keevitusvooluallikas kohe võrgust.
3. Kui esineb elektrilist puutepinget, lülitage seade kohe välja ja laske spetsialistil üle kontrollida.
4. Hoolitsuge selle eest, et keevitusvoolu pool oleks alati korralikud elektrikontaktid.
5. Kandke keevitamisel mölemas käes alati isoleerkindaid. Need kaitsevad elektrilöökide (keevitusvooloringi tühijooksupinge), kahjuliku kiirguse (soojus ja UV-kiirgus) ja hõõguva metalli ning rääburitsmete eest.
6. Kandke tugevaid isoleerjalatseid, jalanoõud peavad isoleerima ka märjaga. Tagant lahtised jalanoõud ei sobi, sest kukkuvad hõõguva metalli tilgad võivad tekidata põletusi.
7. Kandke sobivat riietust, mitte sünteetilistest materjalidest.
8. Ärge vaadake kaitsmata silmadelga elektrikaart, kasutage ainult nõuetekohase DIN-standardile vastava kaitseklaasiga keevitusmaski. Elektrikaar eraldab peale pimestust või põletust põhjustava valgus- ja soojuskiirguse ka UV-kiirust. See nähtamuul ultraviolettkiirgus põhjustab ebapiisava kaitse korral alles mõne tunni pärast märgatava, väga valuliku silma sidekesta põletiku. Lisaks on UV-kiirguse tagajärjeks päikesepõletuselaaadne toime kaitsmata kehaosadel.
9. Ka elektrikaare läheduses asuvaid isikuid või abilisi tuleb ohtudest teavitada ning vajalike kaitsevahenditega varustada; kui vaja, paigaldada

vaheseinad.

10. Keevitamisel, eriti väikesetes ruumides, tuleb hoolitseda piisava värske õhu juurdevoolu eest, sest töö käigus tekivad suits ja kahjulikud gaasid.
11. Mahutite juures, milles on hoitud gaase, kütust, mineraalõlisid vms, ei tohi keevitustöid teostada ka siis, kui need on juba kaua tühjalt seisnud, sest on plahvatusoht jäädikide töttu.
12. Tule ja plahvatusohtlike ruumide kohta kehitavad spetsiaalsed eeskirjad.
13. Keeviliiteid, mis on suure koormuse all ja peavad kindlasti ohutusnõudeid täitma, võivad teostada ainult spetsiaalse ettevalmistuse ja litsentsiga keevitajad.

Näiteks:

survepaagid, juhtrööpad, haakeseadised jne.

14. Märkus:  
Kindlasti tuleb jälgida seda, et elektriliste seadmete või aparaatide maandusjuhe hooletuse töötu keevitusvooluga kahjustada ei saaks, nt pannakse maandusklambrid keevitusaparaadi korpusse, mis on elektriseadme maandusuhtmega ühendatud. Keevitustöid teostatakse masinaga, millel on maandusjuhe ühendatud. Masinaga on võimalik keevitada ka ilma massiklambrit selle külge kinnitamata. Sellisel juhul tuleb keevitusvool maandusklambrist maandusuhtme kaudu masinasse. Suur keevitusvool võib põhjustada maandusuhtme sulamise.
15. Pistikupessa tulevate juhtmete kaitsmed peavad vastama eeskirjadele (Saksa elektrotehnikute ühingu VDE väljaanne 0100). Nende eeskirjade järgi tohib kasutada ainult juhtme ristlöikele vastavaid kaitsmeid või automaatkaitsmeid (maandusega pistikupesade jaoks maksimaalselt 16ampried kaitsmed või 16amprine kaitselülit). Liiga suure võimsusega kaitse võib põhjustada juhtme põlemist või hoonele tulekahju kahjustusi.

**Kitsad ja niisked ruumid**

Kitsastes, niisketes või palavates ruumides töötades tuleb keha isoleerimiseks põrandast, seintest, elektrit juhtivatest aparoodi detailidest jms kasutada isoleerivast materjalist alust ja vahekihti ning kätistega nahast või muust halvasti elektrit juhtivast materjalist kindaid.

Väikeste keevitustrafode kasutamisel keevitamiseks kõrgendatud elektrilise ohu tingimustes, nagu nt kitsad, elektrit juhtivate seintega ruumid, (paagid, torud jms), niisked ruumid (tööriite läbimärgumine), palavad ruumid (tööriite täishigistamine), ei või keevitusaparaadi väljundpinge tühijooksul olla

suurem kui 80 volti (efektiivväärtus). Sellisel juhul ei tohi kõrgema väljundpingega aparaati kasutada.

## Kaitseriietus

- Töötamise ajal peab keevitaja kogu keha olema riitetuse ja näokaitsega kiurguse ja põletuste eest kaitstud.
- Mõlemas käes tuleb kanda sobivast materjalist (nahast) kätistega kindaid. Need peavad kindlasti olema terved.
- Riitetuse kaitsmiseks sädemete ja põletuse eest tuleb kanda sobivat põlle. Kui tööde liik, nt üle pea keevitamine, seda nõubav, tuleb kanda kaitseülikonda ja kui vaja, siis ka kiivirt.
- Kasutatav kaitseriietus ja kogu lisavarustus peab vastama isikukaitsevahendite direktiivile.

## Kaitse kiurguse ja põletuste eest

- Teataage töökohal ohust silmadele sildiga „Ettevaatust, ärge vaadake leeki!“. Töökohad tuleb võimalikult nii varjata, et läheduses asuvad inimesed on kaitstud. Ebakompetentsed isikud tuleb keevitustöödest eemal hoida.
- Liikumatu töökohtade vahetus läheduses ei tohi seisnud olla heledavärvilised ega läikivad. Aknad tuleb vähemalt pea kõrgusest kindlustada kiurguse läbilaskmise või peegeldamise vastu, nt sobiva värviga.

Ärge hoidke seadet märjas keskkonnas või vihma käes. Kasutage seadet ainult ruumis.

Turvadetailid:

- Elektrilögi oht: elektrilöök keevituselektroodilt võib olla surmav. Ärge keevitage vihma või lume korral. Kandke kuivi isolatsioonikindaid. Ärge puutuge elektroodi paljaste kätega. Ärge kandke märgi või kahjustada saanud kindaid. Kaitske end elektrilögi eest isolatsiooniga materjali suhtes. Ärge avage seadise korput.
- Ohtlik keevitussuuits: keevitussuuitsissehingamine võib kahjustada teie tervist. Ärge hoidke pead suitsu sees. Kasutage seadiseid lahtistes piirkondades. Kasutage suitsu eemaldamiseks ventilatsiooni.
- Ohtlikud keevitussädedemed: keevitussädedemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju. Hoidke kergsüttivad materjalid keevitusest eemal. Ärge keevitage põlevate materjalide läheduses. Keeytussädedemed võivad põhjustada tulekahju. Läheduses peab olema valmis tulekustuti ja järelevaataja, kes seda kohe kasutada oskab. Ärge keevitage trumlite või mistahes suletud

- mahu tiite peal.
- Ohtlikud valguskaare kiired: valguskaare kiired võivad kahjustada silmi ja vigastada nahka. Kandke mütsi ja kaitseprille. Kandke kuulmiskaitset ja kõrgelt suletavat säärgikraed. Kandke keevitaja kaitsekiirrit ja õige suurusega filtri. Kandke täielikku kehakaitset.
  - Ohtlikud elektromagnetilised väljad: keevitusvool tekib elektromagnetilisi välju. Ärge kasutage koos meditsiiniliste implantaatidega. Ärge keerake keevitusjuhtmeid keha ümber. Viige keevitusjuhtmed kokku.

## 4. SÜMBOLID JA TEHNILISED ANDMED

EN 60974-1	Euroopa Liidu standard kaar-käsikeevituse keevitusseadmete kohta piiratud tööajaga.
	Ühefaasiline staatiiline sagedusmuundur-trafo-alaldi
50 Hz	Võrgusagedus
$U_1$	Võrgupinge
$I_{1 \text{ max}}$	Suurim võrguvool, nimiväärtus
	Kaitse nimiväärtusega amprites võrgühenduskohas
$U_0$	Tühijooksu nimipinge
$I_2$	Keeyitusvool
$\varnothing \text{ mm}$	Elektroodide läbimõõt
	Langeva tunnusjoone sümbol
	Kattega elektroodidega käsikaarkeevituse sümbol
	1-faasiline võrgühendus
	Ärge hoidke seadet niiskes või märjas keskkonnas või vihma käes.
	Lugege enne keevitusaparaadi kasutamise hoolikalt kasutusjuhendit ja järgige seda.
IP 21 S	Kaitseklass

**EE**

H	Isolatsiooniklass
X	Tööaeg
	WIG(wolfram-inert-gaas)-keevituse sümbool

Seade on varustatud mürasummutiga vastavalt EÜ direktiivile 2004/108/EÜ

Võrguühendus	230 V ~ 50 Hz
Tühijooksupinge	80 V
Võimsustarve	5,23 kVA 22,74 A korral
Kaitse (A)	16
Kaal	9,8 kg

**Keevitamine kattega elektroodidega**

Keevitusvool	20 – 150 A
Tööaeg X	
25%	150 A
60%	105 A
100%	20 A

**WIG-keevitus**

Keevitusvool	20 – 160 A
Tööaeg X	
25%	160 A
60%	103 A
100%	80 A

Keevitusajad kehtivad ümbritseva keskkonna temperatuuri 40 °C juures.

**5. Kanderihma paigaldamine (joonised 3/4)**

Paigaldage kanderihm (11), nagu on näidatud joonistel 3-4.

**6. Töö alustamine****Elektrivõrku ühendamine**

Enne toitekaabli (7) elektrivõrku ühendamist kontrollige, kas andmesildi andmed vastavad kasutada oleva elektrivõrgu värtustele.

**Tähelepanu!** Võrgupistikut tohib vahetada ainult elektrik.

**Tähelepanu!**

Keevitusaparaadi tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga pistikupessa maksimaalselt 16A kaitsmega.

**Keevituskaabli ühendamine (joonis 5)**

Tähelepanu! Teostage keevituskaablite (8/9) ühendustöid ainult siis, kui seade ei ole vooluvõrku ühendatud!  
Ühendage keevituskaablid, nagu on näidatud joonisel 5. Selleks ühendage elektroodihoidiku (8) ja massiklamibri (9) pistikud vastavatesse kiirühendustesse (5/6) ning lukustage pistikud, keerates neid päripäeva.  
Kattega elektroodidega keevitamisel ühendatakse kaabel tavaliselt elektroodihoidiku(8) plusspoolusega (5), maandusklambriga (9) kaabel miinuspoolusega (6).

**Sisse- ja väljalülitamine (joonis 1/2)**

Seadme sisselülitamiseks seadke toitelülit (13) asendisse "1". Töörežiimi märgutuli (3) süttib. Seadme väljalülitamiseks seadke toitelülit (13) asendisse "0". Töörežiimi märgutuli (3) kustub.

**7. Ettevalmistused keevitamiseks**

Maanduskamber (9) kinnitatakse otse keevitatava detaili või aluse külge, millel keevitatav detail on. Jälgituge, et sellel oleks keevitatava detailiga otsene kontakt. Sellepärast võrreldes pindu ja/või isoleermaterjale. Elektroodihoidiku kaabli otsas on spetsiaalklamber elektroodi kinnitamiseks. Keevitamise ajal tuleb kasutada alati keevitusmaski. See kaitseb silmi elektrikaarest tuleva valguskiirguse eest ja võimaldab siiski täpselt keevitatavat detaili näha (ei kuulu tarnekomplekti).

**8. Keevitamine****8.1 Kattega elektroodidega keevitamine**

Võtke käte kõik vooluvärustuse ja keevitusvoolu elektrilises ühenduses. Enamik kattega elektroode ühendatakse plusspoolusesse. Siiski on mõned elektroodide liigid, mis ühendatakse miinuspoolusesse. Järgige tootja andmeid elektroodide liigi ja õige polaarsuse kohta. Pange keevituskaablid (8/9) vastavatesse kiirühendustesse (5/6). Seejärel kinnitage elektroodi katteta ots elektroodihoidikusse (8) ja ühendage maandus-klamber (9) keevitatava detailiga. Hoolitsege seejuures selle eest, et tekiks korralik elektriline kontakt. Lülitage seade sisse ja seadistage potentsiomeetrist (1) vastavalt kasutatavale elektroodile keevitusvool.

**Tähelepanu!**

Üle 130 A keevitusvoolu korral (vt punane piirkond keevitusvoolu skaalal) võib kiirete kaitsemete kasutamisel teatud asjaoludel kaitstsme välja lüüa. Hoidke näokaitset näo ees ja hõõrige elektroodi otsa keevitatava detaili vastu, tehes selliseid liigutusi nagu tuletiku süütamisel. See on elektrikaare süütamiseks parim moodus. Katsetage proovitükil, kas olete valinud õige elektroodi ja voolutugevuse.

Elektroodi Ø (mm)	Keevitusvool (A)
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

**Tähelepanu!**

Arge toksige elektroodiga töödeldava detaili vastu. See võib põhjustada kahjustusi ja raskendada elektrikaare süttimist. Kohe kui elektrikaar on sütinud, püüdke hoida töödeldavast detailist vahemaad, mis vastab kasutatava elektroodi läbimõõdule. Keevitamise ajal peaks vahemaa jäädma võimalikult konstantseks. Elektroodi kalle töösununas peaks olema 20/30 kraadi.

**Tähelepanu!**

Kasutatud elektroodi eemaldamiseks ja äsja keevitatud detaili liigutamiseks kasutage alati tange. Arvestage sellega, et elektroodihiidik (8) tuleb pärast keevitamist alati eraldi panna. Räbu võib keevituskohalt eemaldada alles pärast jahtumist. Kui keevitamist jätkatakse katkestatud keevituskohast, tuleb köigepealt jätkukohalt räbu eemaldada. Räbu eemaldamisel peaksite oma silmade kaitsmiseks teravaservaliste ja/või kuumade räbupritsmete eest kandma kaitseprille.

**8.2 WIG-varustusega keevitamine**

**Pidage meeles, et olenevalt keevitatavast materjalist tuleb kasutada vastavat gaasi.**

Teras (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Alumiinium (Al) = Ar  
(see aggregaat ei toeta)

Eroostevaba teras (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(see aggregaat ei toeta)

**Seadme ühendamine:**

- Ühendage gaasi lisamise sisend (12) gaasiballooni röhuregulaatoriga.

**Tähelepanu!**

Jälgige, et WIG-keevituse korral ühendatakse **maandusklambriga (9) kaabel plusspoolusega** (5) ja **WIG-varustus miinuspoolusega** (6).

- Ühendage WIG-varustus **minuspoolusega** (6) seadme esiküljel. Ühendage maandusklambriga (9) kaabel **plusspoolusega** (5) seadme esiküljel.
- Ühendage WIG-varustus gaasiliidesega (10). Gaasi lisamise sisend (12) tuleb röhuregulaatori kaudu kaitsegaasiballooni külge ühendada. Gaasi läbivoolukogust saab röhuregulaatori juures ja WIG-voolikupaki käepideme juures seadistada. Vastavalt keevitusvoolule ja töödeldavale materjalile tuleks gaasi läbivoolukogus seadistada väärtsusele ligikaudu 5-15 l/min.
- Enne keevitamise alustamist tuleb volframmõel teravaks lihvida. Millist volframmõela millise keevitusvoolu korral kasutada tuleks, leiate alljärgnevast tabelist:

Elektroodi (volframmõela) Ø (mm)	Keevitusvool (A)
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

- Volframmõela sisseviimisel tuleks jälgida, et see ulatub umbes 5 mm üle keraamilise otsiku.
- Seejärel avage gaasiventil pöletil.
- Lülitage seade sisse ja seadistage keevitusvool potentsioonipultil (1).
- Süütamiseks asetatakse keraamiline otsik kaldu keevitatavale materjalile ja volframmõel viiakse ühtlaste, kiikuvate liigutuste abil nii kaua materjali sisse, kuni tekib valguskaar. Hoidke keevitamisel materjaliga konstantset vahekaugust (ligikaudu 1-1,5 korda elektroodi Ø). Asetage keevituspöleti ja maandusklamber pärast keevitamist isoleeritult kõrvale.

**9. Ülekuumenemiskaitse ja kaitsmed**

Keevitusaparaat on varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis kaitseb keevitustrafot ülekuumenemise eest. Kui ülekuumenemiskaitse peaks rakenduma, süttib seadmel märgutuli (4). Laske keevitusaparaadiil mõnda aega jahtuda. Seadme tagaküljel paikneb seadme kaitse (14). Juhul kui seade enam ei toimi, tömmake seadme vörugupistik pistikupesast välja ja avage kruvikeeraja abil kaitstsme (14) kate. Juhul kui sulavkaitstsme niit on

**EE**

läbi põlenud, asendage see sama nimiväärtusega kaitsmega (250 mA; tähis M).

## 10. Tehniline hooldus

Eemaldage masinalt regulaarselt tolm ja mustus. Puhastamiseks on kõige parem kasutada peenikest harja või lappi.

## 11. Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artikli number
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajaliku varuosa number

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info).

## 12. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall ja plast. Viige katkised detailid spetsiaalsesse kogumiskohta. Küsige lisateavet erialakauplustest või kohalikust omavalitsusest!

**⚠ Dėmesio!**

Naudodami prietaisus, būtinai laikykite kai kurių saugos taisykių – nesusižalosite ir nepatirssite nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite, kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija. Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu perduokite ir šią naudojimo bei saugos instrukciją. Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos nurodymų.

**1. Prietaiso aprašymas (1–2 pav.)**

1. Potenciometras suvirinimo srovei nustatyti
2. Suvirinimo srovės skalė
3. Kontrolinė eksploatavimo lemputė
4. Kontrolinė perkaitimo lemputė
5. Greitaveikė jungtis (teigiamą)
6. Greitaveikė jungtis (neigiamą)
7. Tinklo kabelis
8. Kabelis su elektrodų laikikliu
9. Kabelis su masės gnybtu
10. Duju prijungimas, skirtas TIG aparatu
11. Nešiojimo diržas
12. Duju priedadas
13. Ijungiklis (išjungiklis)
14. Prietaiso saugiklis

**2. Pristatoma komplektacija**

Inverteris - suvirinimo prietaisas

**3. Svarbios nuorodos**

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykite joje pateiktų nurodymų. Perskaite šią naudojimo instrukciją, sužinosite, kaip tinkamai ir saugiai naudoti įrenginį.

**⚠ Saugos reikalavimai**

Laikytis būtina

**DĖMESIO**

Prietaisą naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį: lankinis suvirinimas dengtais elektrodais.

- Dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį galimi žmonių, gyvūnų sužalojimai ir daiktų pažeidimai. Įrenginio operatorius atsako už savo ir kitų asmenų saugą.

- Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykite nurodymų.
- Remonto ir (arba) techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.
- Galima naudoti tik pridėtus suvirinimo laidus (16 mm<sup>2</sup> guminiai laidai).
- Pasirūpinkite tinkama prietaiso priežiūra.
- Naudojamas prietaisas neturi stovėti ankštoje patalpoje arba prie pat sienos, kad per angas patektų pakankamai oro. Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai prijungtas prie tinklo (žr. 6 skyrių). Venkite tinklo kabelių veikiančios traukos jėgos. Prieš perkeldami į kitą vietą prietaisą išjunkite.
- Stebékite suvirinimo kabelių, elektrodų replių ir masės gnybto būklę; dėl izoliacijos ir elektros detalijų susidėvėjimo gali susidaryti pavojinga situacija ir suprastėti suvirinimo darbų kokybę.
- Susidėvėjęs elektros lankas sukelia kibirkštis, metalo dalių lydymąsi ir dūmus, todėl iš darbo vietas pašalinkite visas degias medžiagas.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas pakankamas oro srautas.
- Nevirinkite ant rezervuarų, indų arba vamzdžių, kuriuose gali būti degių skystių arba duju. Venkite tiesioginio kontakto su suvirinimo srovės grandine; tuščiosios eigos įtampa tarp elektrodo replių ir masės gnybų gali būti pavojinga.
- Nesandėliuokite arba nenaudokite prietaiso drėgnose ar šlapiose patalpose arba lyjant.
- Akis apsaugokite tam skirtais prie apsauginio skydelio tvirtinamais apsauginiais stiklais (9–10 apsaugos laipsnis pagal DIN standartą). Mūvėkite apsaugines pirštines ir vilkėkite sausus, alyva ir riebalais nesuteptus apsauginius drabužius, kad oda nebūtų veikama šviesos lanko ultravioletiniai spinduliai.
- Suvirinimo prietaiso nenaudokite vamzdžiams atitirpinti.

**Atkreipkite dėmesį!**

- Šviesos lanko spinduliaivimas gali pakenkti akims ir nudeginti odą.
- Šviesos lanko susidėvėjimas sukelia kibirkštis ir besilydančio metalo lašėjimą. Susidėvėjęs ruošinys pradeda kaisti ir lieka įkaitęs santykinai ilgai.
- Šviesos lankui dėvintis išsiskiria garai, kurie greičiausiai yra kenksmingi. Kiekvienas elektros šokas gali būti mirtinas.
- Nesiartinkite prie šviesos lanko arčiau nei 15 m.
- Saugokite save (ir šalia esančius asmenis) nuo galimo kenksmingo šviesos lanko poveikio.
- Ispėjimas! Priklausomai nuo tinklo prijungimo prie suvirinimo prietaiso jungties taško sąlygos, kiti elektros vartotojai gali patirti tinklo trikčių.

LT

### Dėmesio!

Jei maitinimo tinklai ir srovės grandinės perkrauti, virinant gali būti keliami trikdžiai kitiems vartotojams. Jei abejojate, pasitarkite su elektros tiekimo įmone.

### Tinkamas naudojimas

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu. Už pažeidimus, atsiradusius netinkamai naudojant prietaisą, atsako ne gamintojas, bet naudotojas arba operatorius.

### Pavojai, kylančios virinant šviesos lanku

Virinant šviesos lanku gali kilti daug pavojų. Todėl, norint nepakenkti sau ir kitiems, taip pat siekiant išvengti žmonių sužalojimų ir įrenginių pažeidimų, suvirintojui ypač svarbu laikytis toliau pateiktų taisykių.

1. Dirbtį tinklo įtampos pusėje, pavyzdžiu, su kabeliais, kištukais, lizdais ir t. t., leidžiama tik kvalifikuotam darbuotojui. Tai ypač taikytina dirbant su kabeliniais intarpais.
2. Jvykus avarijai, nedelsdami atjunkite suvirinimo srovę šaltinį nuo tinklo.
3. Pasirodžius elektros prisilielimo įtampai, nedelsdami išjunkite įrenginį. Ji patikrinti įgaliojite kvalifikuotą darbuotoją.
4. Naudodamis suvirinimo srovę pasirūpinkite gerais elektros kontaktais.
5. Virindami ant abiejų rankų mūvėkite izoliacines pirštines. Izoliacinės pirštines apsaugo nuo elektros smūgių (svirinimo srovės grandinės tuščiosios eigos), nuo kenksmingų spindulių (šilumos ir ultravioletinių spindulių), nuo įkaitusio metalo ir šlakų purkštuko.
6. Avékite tvirtus izoliuotus batus, apsaugančius netgi šlapiomis oro sąlygomis. Pusbačiai netinka, nes krentantys įkaitę metalo lašai gali nudeginti.
7. Apsirenkite pritaikytą aprangą, nedėvėkite jokių sintetinių drabužių.
8. Į šviesos lanką nežiūrėkite nepridengtomis akimis, naudokite tik apsauginį suvirinimo skydelį su apsauginiu stiklu pagal DIN. Šviesos lankas skleidžia ne tik šviesos ir šilumos spindulius, galinčius apakinti arba nudeginti, bet ir ultravioletinius spindulius. Jei nėra pakankamos apsaugos, ši nematoma ultravioletinė spinduliuotė sukelia tik po kelių valandų pastebimą akies rainelės uždegimą. Be to, ultravioletiniai spinduliai sukelia kenksmingą saulės įdegio poveikį neapsaugotoms kūno dalims.
9. Netoli šviesos lanko esantys asmenys arba

padėjėjai taip pat turi būti informuoti apie pavojus. Jiems turi būti suteiktos būtiniosios apsaugos priemonės, jei reikia, sumontuojamos apsauginės sienos.

10. Virinant, ypač mažose patalpose, būtina pasirūpinti vėdinimui, nes susidaro dūmai ir dujos.
11. Draudžiama virinimo darbus atlkti netoli rezervuarų, kuriuose buvo laikomos dujos, eksploatavimo medžiagos, mineralinė alyva arba kt., net jeigu jie ilgą laiką buvo tušti, nes dėl ilgo stovėjimo kyla sprogimo pavojus.
12. Kilus gaisrui ir patalpose, kuriose yra sprogimo pavojus, galioja ypatingieji potvarkiai.
13. Virinimo darbus, kuriems taikomi ypatingi apribojimai ir būtiniai saugos reikalavimai, gali atlkti tik specialiai parengti ir sertifikuoti suvirintojai. Pavyzdžiai:  
slėgio katilai, eigos grandinės, priekabos sankabos ir t. t.
14. Nurodymai:  
atkreipkite dėmesį, kad dėl eigos pralaidumo virinimo srovė gali pažeisti elektros įrenginių arba prietaisų apsaugines kopėčias, pavyzdžiu, kai masės gnybtai uždedami ant suvirinimo prietaiso karkaso, kuris yra sujungtas su elektros įrenginio apsauginėmis kopėčiomis. Mašinos virinimo darbai atliekami su suvirinimo kopėčių jungtimi. Taigi įmanoma virinti prie mašinos neprijungus masės gnybtų. Tokiu atveju suvirinimo srovė iš masės gnybtų teka per apsaugines kopėčias. Didelė suvirinimo srovė gali sukelti apsauginių kopėčių lydymąsi.
15. Jvadų į tinklo kištukinius lizdus izoliacija turi atitinkti potvarkius (VDE 0100). Pagal šiuos potvarkius galima naudoti tik jvadų skersmenį atitinkančius saugiklius arba automatus (apsauginiams kontaktiniams kištukiniams lizdams – daugiausiai 16 amperų saugiklius arba 16 amperų LS jungiklius). Esant per dideliam saugiklių skaičiui linijoje arba pastate gali kilti gaisras.

### Ankštose ir drėgnos patalpos

Dirbant ankštose, drėgnose arba karštose patalpose būtina naudoti izoliuotus pagrindus ir tarpinius sluoksnius, be to, reikia mūvėti pirštines iš odos arba kitų nelaidžių medžiagų, skirtų kūnui izoliuoti nuo grindų, sienų ir elektrai laidžių aparato dalių.

Naudojant mažus suvirinimo transformatorius didesnio elektros pavojaus sąlygomis, pavyzdžiu, ankštose patalpose su elektrai laidžiais prietaisais (katilais, vamzdžiais ir kt.), drėgnose patalpose (sudrėkus darbo drabužiams), karštose patalpose

(suprakaitavus darbo drabužiams), suvirinimo prietaiso tuščiosios eigos pradinis taškas negali būti didesnis nei 80 voltai (efektyvioji vertė). Jei išvesties įtampa didesnė, prietaisas negali būti naudojamas.

### Apsauginiai drabužiai

- Dirbant visas suvirintojo kūnas nuo spinduliuotės ir nudeginimo turi būti apsaugotas drabužiais ir veido apsauga.
- Ant abiejų rankų būtina mūvėti apsaugines pirštines iš tinkamos medžiagos (odos). Jos turi būti tinkamos mūvėti.
- Norėdami apsaugoti drabužius nuo kibirkščių ir nudegimui, juoskitės priuostę. Kartais dėl darbo pobūdžio, pavyzdžiu, virinant virš galvos, būtina vilkėti apsauginį kostiumą ir, jei reikia, naudoti galvos apsaugą.
- Apsauginiai drabužiai ir visi reikmenys turi atitikti Direktyvą dėl asmeninių apsaugos priemonių.

### Apsauga nuo spinduliu ir nudegimui

- Ispékite apie galimus akių sužalojimus – darbo vietoje pakabinkite išpėjimą „Atsargiai, nežiūrėkite į liepsnas!“. Būtina taip atrobi darbo vietą, kad būtų apsaugoti netoliese esantys asmenys. Neigalioti asmenys privalo būti kuo toliau nuo virinimo darbų vietas.
- Sienos netoli nuolatinės darbų vietas negali būti šviesios spalvos arba blizgëti. Langai žmogaus ūgio aukštyste turi nepraleisti ir neatspindëti spindulių, pavyzdžiu, būti tinkamai nudažyti.

Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso drégnose patalpose arba lietuje. Prietaisą naudokite tik patalpoje.

### Apsauginės detalės


- Elektros smūgio pavojus. Suvirinimo elektrodų sukeltas elektros smūgis gali būti mirtinas. Nevirinkite lyjant arba sningant. Mūvėkite sausas izoliuojančias pirštines. Neimkite elektrodų nuogomis rankomis. Nemūvėkite drégną arba pažeistų pirštinių. Saugokite nuo elektros smūgio izoliuodami ruošinį. Neatidarykite įrenginio korpuso.
- Suvirinimo dūmų keliamą grésmę. Jkvépti suvirinimo dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Nelaikykite galvos pakëlę dūmų link. Atvirose sriityse naudokite įrangą. Naudokite ventiliacijos sistemą dūmams pašalinti.
- Suvirinimo kibirkščių keliamą grésmę. Suvirinimo kibirkščys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Iš suvirinimo vietas patraukite degias medžiagas. Nevirinkite šalia degių medžiagų. Suvirinimo

kibirkščys gali sukelti gaisrą. Netoliiese pasidékite gesintuvą ir pasikvieskite asmenį, kuris kilusį gaisrą galėtų iš karto užgesinti gesintuvu. Nevirinkite būgnuose ar kitose uždarose talpyklose.

- Elektros lanko spinduliu keliamą grésmę. Elektros lanko spinduliu gali pakenkti akims ir odai. Dėvėkite visą galvą ir akis apsaugančias priemones. Naudokite apsaugos priemones nuo triukšmo ir dėvėkite drabužius su aukštai užsegama apykakle. Užsidékite suvirintojų šalmą ir naudokite tinkamo dydžio filtrus.
- Elektromagnetinio lauko keliamą grésmę. Suvirinimo srovė sukuria elektromagnetinį lauką. Negalima dirbti turint medicininių implantų. Suvirinimo laidų niekada nevyniokite aplink save. Suvirinimo laidus laikykite vienoje vietoje.

## 4. SIMBOLIAI IR TECHNINIAI DUOMENYS

EN 60974-1 Europos standartas lankinio rankinio suvirinimo prietaisams su ribota įjungimo trukme.

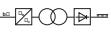 Vienfazis statinis dažnių keitiklis – transformatorius – komutatorius

50 Hz Tinklo dažnis

$U_1$  Tinklo įtampa

$I_{1\max}$  Didžiausias tinklo srovės matavimo dydis



Saugiklis su nominaliuoju dydžiu amperais prijungus prie tinklo

$U_0$  Nominali tuščios eigos įtampa

$I_2$  Suvirinimo srovė

$\emptyset \text{ mm}$  Elektrodų skersmuo



Krentančios kreivės simbolis



Lankinio rankinio suvirinimo su glaistytais strypiniais elektrodais



1 fazės tinklo prijungimas

**LT**

Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso drėgnose, labai drėgnose patalpose arba lyjant.



Prieš pradedant naudoti suvirinimo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir jos laikykitės.

IP 21 S

Apsaugos tipas

H

Izoliacijos klasė

X

Ijungimo trukmė



TIG (suvirinimo volframo elektroodu inetrinėse dujose) simbolis

Pagal EB direktyvą 2004/108/EEB prietaisas yra apsaugotas nuo radijo ryšio poveikio.

Ijungimas į tinklą:	230 V ~ 50 Hz
---------------------	---------------

Tuščiosios eigos įtampa:	80 V
--------------------------	------

Garios suvartojimas:	5,23 kVA esant 22,74 A
----------------------	------------------------

Saugiklis (A):	16
----------------	----

Svoris:	9,8 kg
---------	--------

#### **Suvirinimas glaistytais strypiniais elektrodais**

Suvirinimo srovė	20 – 150 A
------------------	------------

Ijungimo trukmė X	
-------------------	--

25%	150 A
-----	-------

60%	105 A
-----	-------

100%	20 A
------	------

#### **TIG suvirinimas**

Suvirinimo srovė	20 – 160 A
------------------	------------

Ijungimo trukmė X	
-------------------	--

25%	160 A
-----	-------

60%	103 A
-----	-------

100%	80 A
------	------

Suvirinimo laikas galioja, kai aplinkos temperatūra 40 °C.

## **5. Nešiojimo diržo montavimas (3/4 pav.)**

Uždékite nešiojimo diržą (11), kaip parodyta pav. (3–4).

## **6. Naudojimas**

### **Prijungimas prie elektros tiekimo linijos**

Prieš prijungdami tinklo kabelį (7) prie elektros tiekimo linijos patirkrinkite, ar modelio lentelėje nurodyti duomenys sutampa su esamos elektros tiekimo linijos vertėmis.

**Dėmesio!** Tinklo kištuką gali pakeisti tik kvalifikuotas elektrikas.

### **Dėmesio!**

Suvirinimo prietaisą galima jungti tik į tinkamai instaliuotą „Schuko“ kištukinį lizdą su maks. 16A saugikliu.

### **Suvirinimo kabelio prijungimas (5 pav.)**

Dėmesio! Suvirinimo kabelio (8/9) prijungimo darbus atlikite tik tada, kai prietaisais išjungtas!

Prijunkite suvirinimo kabelį taip, kaip parodyta 5 pav. Abu elektrodo laikiklio (8) ir masės gnybto (9) kištukus sujunkite su atitinkamomis greitaveikėmis jungtimis (5/6) ir užfiksukite kištukus, kad jie suktuši laikrodžio rodyklės kryptimi.

Jeigu suvirinimui naudojami glaistyti strypiniai elektrodai, kabelis su elektrodo laikikliu (8) paprastai prijungiamas prie teigiamo poliaus (5), o kabelis su masės gnybtu (9) – prie neigiamo poliaus (6).

### **Ijungimo / išjungimo jungiklis (1/2 pav.)**

Prietaisą ijkunkite, ijungimo / išjungimo jungiklį (13 pav.) nustatydami į „I“ poziciją. Užsidegs kontrolinė eksplotavimo lemputė (3). Prietaisą išjunkite, ijungimo / išjungimo jungiklį (13 pav.) nustatydami į „0“ poziciją. Kontrolinė eksplotavimo lemputė (3) užges.

## **7. Pasiruošimas suvirinimo darbams**

Masės gnybtas (9) tvirtinamas tiesiai prie detalės, kuri bus virinama, arba pagrindo, ant kurio dedama ši detalė.

Dėmesio: užtikrinkite tiesioginį kontaktą su detale, kurią virinsite. Todėl venkite lakuotų paviršių ir (arba) izoliuojančių medžiagų. Elektrodo laikiklio kabelio gale yra specialus gnybtas, skirtas elektroodu sugnybti. Virinant būtina naudoti apsauginį skydelį. Jis apsaugo akis nuo šviesos lanko skleidžiamų spindulių ir suteikia galimybę žiūrėti į virinamą detalę (kartu su prietaisų netiekiamas).

## 8. Suvirinimas

### 8.1 Suvirinimas glaistytais elektrodais

Prijunkite visas elektros tiekimo linijos jungtis bei suvirinimo srovės grandinę. Dauguma glaistytų elektrodų prijungiami prie teigiamo poliaus. Tačiau yra kai kurių rūšių elektrodų, kurie prijungiami prie neigiamo poliaus. Dėl elektrodų rūšies ir teisingo poliaus parinkimo vadovaukitės gamintojo nurodymais. Suvirinimo kabelį (8/9) atitinkamai pritaikykite prie greitaveikių jungčių (5/6). Neglaistyta elektrodo galą įdėkite į laikiklį (8), o masės gnybtą (9) sujunkite su detale, kurią virinsite. Patikrinkite, ar geras elektros kontaktas. Ijunkite prietaisą ir priklausomai nuo naudojamo elektrodo potenciometru (1) nustatykite suvirinimo srovę.

#### Dėmesio!

Jeigu suvirinimo srovė viršija 130 A (žr. raudoną suvirinimo srovės skalės atkarpa), priklausomai nuo aplinkybių, gali išsilidyti saugiklis, jeigu naudojami ne incinciniai saugikliai.

Priešais veidą laikydami apsauginį skydelį, elektrodo galiuką braukite per virinamą detalę taip, lyg atlirkumėtė degtuko įžiebimo judesį. Tai geriausias šviesos lanko įžiebimo metodas. Bandomają detalę išbandykite, ar pasirinkote tinkamą elektrodą ir srovės stiprumą.

Elektrodų skersmuo (mm):	Suvirinimo srovė (A):
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

#### Dėmesio!

Nelieskite elektrodų ruošinio, nes tai gali lemти gedimus ir gali sunkiai įsižiebti šviesos lankas. Įsižiebus šviesos lankui, pasitenkite nuo ruošinio išlaikyti atstumą, atitinkantį naudojamo elektrodo skersmenį.

Virinant turėtų būti išlaikomas vienodas atstumas.

Darbinė elektrodo pakreipimo kryptis turėtų būti 20/30 laipsnių.

#### Dėmesio!

Naudotiems elektrodams pašalinti arba ką tik suvirintai detailei pajudinti visada naudokite reples. Baigus virinti elektrodo laikiklius (8) būtina izoliuoti. Atliekas galima pašalinti tik siūlei atvésus.

Jei ties nutrūkusia suvirinimo siūle reikia virinti toliau, pirmiausia iš virinimo vietos pašalinkite atliekas.

Pašalinant atliekas, reikyt užsidėti apsauginius akinius, kad apsaugotumėte akis nuo aštriabriaunių ir

(arba) karštų atliekų purslių.

### 8.2 Suvirinimas su TIG aparatu

Atsižvelkite į tai, kad turi būti naudojamos tam tikros dujos priklausomai nuo to, kokia medžiaga turi būti suvirinama.

Plienas (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Aluminis (Al) = Ar  
(šis prietaisas néra tinkamas)

Nerūdijantis plienas (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(šis prietaisas néra tinkamas)

#### Prietaiso prijungimas:

1. Duju prievedą (12) su sléglio reduktoriumi prijunkite prie duju indo.

#### Dėmesio!

Atsižvelkite į tai, kad virinant volframo elektrodais inertinėse duose **kabelis su masės gnybtu** (9) turi būti prijungtas prie **teigiamo poliaus** (5), o **TIG aparatas – prie neigiamo poliaus** (6).

2. TIG aparatą prijunkite prie **neigiamo poliaus** (6) priekinėje prietaiso pusėje. Kabelį su masės gnybtu (9) prijunkite prie **teigiamo poliaus** (5) prietaiso priekinėje pusėje.
3. TIG aparatą prijunkite prie duju jungties (10). Duju prievedas (12) turi būti prijungtas prie duju indo per sléglio reduktorių. Duju srautą galima nustatyti sléglio reduktorių ir TIG aparato kabelių paketo rankenėle. Priklausomai nuo suvirinimo srovės ir suvirinamo ruošinio, duju srautas turėtų būti maždaug nustatytas 5–15 l/min.
4. Prieš pradedant suvirinimą reikia nušluoti volframo elektrodo galiuką. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama koks volframinis elektrodas turėtų būti naudojamas esant atitinkamai suvirinimo srovei:

#### Elektrodų (volframo)

skersmuo (mm)	Suvirinimo srovė (A):
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

5. Jstatant volframo elektrodą, reikyt atsižvelgti į tai, kad iš keramikinės galvutės kyšotų apie 5 mm.
6. Tada prie degiklio atidarykite duju vožtuvą.
7. Ijunkite prietaisą ir potenciometru (1) nustatykite suvirinimo srovę.
8. Norint pradėti suvirinimą, keramikinę galvutę

LT

reikia įstrijai nukreipti į suvirinimą medžiagą, o volframo elektrodu tolygiais judesiais tol braukti per medžiagą, kol įsižiebs suvirinimo lankas.  
Suvirinimo metu laikykite nuo ruošinio pastovų atstumą (apie 1–1,5 karto elektrodų skersmens).  
Baigę virinti degiklį ir masės gnybtą izoliuokite.

## 9. Apsauga nuo perkaitimo ir saugiklis

Suvirinimo prietaisas turi apsaugą nuo perkaitimo. Ji apsaugo nuo perkaitimo suvirinimo transformatoriu. Jei apsauga nuo perkaitimo suveikšt, užsidegtų prietaiso kontrolinė lemputė (4). Leiskite suvirinimo prietaisui atvėsti.

Prietaiso kitoje pusėje yra jo saugiklis (14). Jeigu prietaisas nebeveikia, ištraukite jo tinklo kabelį iš lizdo ir atsuktuvu atidarykite saugiklio (14) dangtelį. Jeigu perdegė saugiklio siūlas, pakeiskite tokios pačios nominalios vertės (250 mA; M charakteristika) saugikliu.

## 10. Techninė priežiūra

Nuo prietaiso reikia reguliarai valyti dulkes ir nešvarumus. Valyti geriausia smulkiai šepečiu arba šluoste.

## 11. Atsarginių dalių užsakymas

Užsakant atsargines dalis reikia nurodyti šiuos duomenis:

- prietaiso tipą,
- prietaiso prekės numerį,
- prietaiso identifikacijų numerį ir
- reikiamas atsarginės detalės numerį.

Dabartinės kainos ir naujausia informacija nurodyta interneto svetainėje [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 12. Atliekų tvarkymas ir antrinis panaudojimas

Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų sugadintas. Ši pakuočė yra žaliavinė medžiaga, tinkama naudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš jvairių medžiagų, tokiai kaip metalas ir plastikas. Sugedusias konstrukcijos dalis būtina utilizuoti kaip specialiasias atliekas. Teiraukitės specialioje parduotuvėje ar komunaliniame ūkyje!

**⚠ Внимание!**

При использовании устройств необходимо соблюдать некоторые правила техники безопасности, чтобы избежать травм и предотвратить возникновение ущерба. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните его в надежном месте, чтобы всегда иметь под рукой необходимую информацию. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб по причине несоблюдения указаний данного руководства и указаний по технике безопасности.

**1. Состав устройства (рисунок 1/2)**

1. Потенциометр для регулировки сварочного тока
2. Шкала сварочного тока
3. Контрольная лампочка для рабочего режима
4. Контрольная лампа перегрева
5. Быстро действующая муфта положительная
6. Быстро действующая муфта отрицательная
7. Кабель питания
8. Кабель с держателем электродов
9. Кабель с клеммой заземления
10. Подсоединение газа для WIG-сварки
11. Ремень для переноски
12. Подсоединение подачи газа
13. Переключатель «включено-выключено»
14. Предохранитель устройства

**2. Объем поставки**

Сварочный инвертор

**3. Важные указания**

Обязательно внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и следуйте содержащимся в нем указаниям. Ознакомьтесь при помощи этого руководства по эксплуатации с устройством, его правильным использованием, а также с указаниями по технике безопасности.

**⚠ Указания по технике безопасности**

Обязательно соблюдайте!

**ВНИМАНИЕ**

Используйте устройство только в соответствии с его предназначением, которое указано в настоящем руководстве: ручная электродуговая сварка с использованием электродов в оболочке.

- При ненадлежащем обращении с описываемым аппаратом может возникнуть опасность для людей животных и имущества. Пользователь описываемой установки несет ответственность за собственную безопасность, а также за безопасность других людей:
- обязательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и соблюдайте содержащиеся в нем предписания.
- Работы по ремонту и техническому обслуживанию разрешается осуществлять только квалифицированным специалистам.
- Разрешается использовать только входящие в объем поставки сварочные кабели (кабель с резиновой оболочкой 16 мм<sup>2</sup>).
- Обеспечьте надлежащий уход за устройством.
- Во время работы устройство не должно быть плотно обставлено предметами и не должно находиться в непосредственной близи от стен для того чтобы через вентиляционные отверстия могло поступать достаточное количество воздуха. Убедитесь что устройство правильно подключено к электросети (смотрите раздел 6.). Избегайте растягивающих нагрузок на сетевой кабель. Вытаскивайте вилку питающего кабеля из розетки, прежде чем переставить устройство в другое место.
- Следите за состоянием сварочного кабеля, электрододержателя, а также клемм массы; износ изоляции и токоведущих частей может привести к возникновению опасной ситуации и снизить качество сварочных работ.
- Во время электродуговой сварки возникают искры, брызги металла и образуется дым, поэтому проследите за тем, чтобы: с рабочего места были удалены все горючие вещества и /или материалы.
- Убедитесь в том, что обеспечен подвод свежего воздуха в достаточном количестве.
- Запрещено осуществлять сварку на емкостях, резервуарах или трубах, которые содержали воспламеняющиеся жидкости или газы.

## RUS

Избегайте прямого контакта со сварочным контуром; напряжение холостого хода, возникающее между электрододержателем и клеммой массы, может быть опасным.

- Запрещено хранить и использовать устройство во влажной или сырой среде, или под дождем.
- Защищайте глаза специально для этого предназначенными защитными стеклами (DIN степень 9-10), которые крепятся на приложенном щитке. Используйте рукавицы и сухую защитную одежду, свободную от масла и жиров для того, чтобы не подвергать кожу воздействию ультрафиолетового излучения электрической дуги.
- Запрещено использовать сварочный аппарат для оттаивания труб.

### Внимание!

- Световое излучение электрической дуги может вызвать повреждение глаз и ожоги кожи.
- Во время проведения электродуговой сварки возникают искры и образуются капли расплавленного металла, свариваемая деталь накаляется и остается достаточно долгое время горячей.
- Во время проведения электродуговой сварки возникают испарения, которые могут быть опасными для здоровья. Каждый удар током может быть смертельный.
- Не приближайтесь непосредственно к электрической дуге в радиусе 15 м.
- Защищайте себя, а также находящихся рядом людей от всех возможных опасных воздействий электрической дуги.
- Предупреждение: в зависимости от способа подключения сварочного аппарата в месте подсоединения к электросети в ней могут возникнуть помехи для других пользователей.

### Внимание!

При перегрузках в сетях электроснабжения и электрических цепях во время сварки могут возникать помехи для других потребителей. В случае сомнения обратитесь за консультацией на предприятие энергоснабжения.

## Использование по назначению

Аппарат разрешается использовать только по назначению. Любое другое выходящее за эти рамки применение считается использованием не по назначению. За возникший в результате этого материальный ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь/оператор, а

не производитель.

## Опасности во время проведения электродуговой сварки

Во время осуществления электродуговой сварки присутствует целый ряд источников опасности. Поэтому для сварщика особенно важно следовать приведенным ниже правилам для того, чтобы не подвергать опасности себя и других и избежать травм и повреждения устройства.

1. Работать с деталями находящимися под напряжением, например с кабелями, разъемами, розетками и т д. разрешается только специалистам. Это касается в особенности изготовления промежуточных кабелей.
2. При несчастных случаях немедленно отсоединить источник сварочного тока от электросети.
3. При несчастных случаях немедленно отсоединить источник сварочного тока от электросети.
4. В местах протекания сварочного тока всегда следите за тем, чтобы электрический контакт был надежным.
5. Во время проведения сварки всегда одевайте на обе руки изоляционные перчатки. Они защищают от ударов электрического тока (напряжение холостого хода сварочного контура) от вредных излучений (жары и УФ излучения), а также от разлетающихся капель расплавленного металла и шлака.
6. Они защищают от удара током (напряжение холостого хода контура сварочного тока), от опасных для здоровья излучений (тепловое и ультрафиолетовое излучение), а также от раскаленного металла и брызг шлака. Для работы не подходят полуботинки, так как падающие вниз капли расплавленного металла вызывают ожоги.
7. Используйте соответствующие одежды, запрещено надевать одежду из синтетики.
8. Запрещено напрямую смотреть на электрическую дугу, используйте только щиток для сварки с защитным стеклом в соответствии с предписаниями DIN (германский промышленный стандарт). Электрическая дуга излучает кроме света и тепла, которые способны вызвать слепоту, также и ультрафиолетовый свет. Это незримое ультрафиолетовое излучение вызывает при недостаточной защите очень болезненный конъюнктивит, который

- становится заметным только после нескольких часов после воздействия. Кроме того ультрафиолетовое излучение вызывает вредный для здоровья ожог кожи на незащищенных участках тела.
9. Необходимо оповестить об опасности находящихся вблизи от электрической дуги людей и помощников и снабдить их соответствующими защитными средствами, при необходимости установить защитные стеки.
  10. Во время проведения сварки, особенно в маленьких помещениях, обеспечьте достаточный подвод свежего воздуха, так как во время этого образуются опасные для здоровья дым и газы.
  11. На емкостях, в которых хранились газы, топливо, минеральные масла или подобные вещества запрещено проводить сварочные работы, даже если они были опорожнены задолго до этого времени, так как наличие остатков может привести к взрыву.
  12. В помещениях, где существует опасность взрыва или возникновения пожара действуют специальные предписания техники безопасности.
  13. Сварные соединения, подверженные большим нагрузкам, а также такие к которым предъявляются строгие требования безопасности, разрешается осуществлять только сварщикам со специальным образованием, сдавшим экзамен. Примеры таких соединений: напорный резервуар, рельсы, боксирное сцепление и т.д..
  14. Указания:  
Необходимо обязательно учесть, что защитный провод в электрических установках и устройствах может быть поврежден сварочным током в результате небрежного обращения, например, клемма массы может быть положена на корпус сварочного аппарата, который соединен с защитным проводом электрической установки. Работы по сварке будут осуществляться на каком-либо устройстве, к которому подключен защитный провод. Таким образом, можно будет осуществлять сварку на этом устройстве без подключения к нему клеммы массы. В этом случае сварочный ток будет течь от клеммы массы через защитный провод к самому устройству. Большой сварочный ток может в таком случае расплавить защитный провод.
  15. Предохранители питающих линий к сетевым розеткам должны соответствовать

предписаниям (VDE 0100). Таким образом, согласно этим предписаниям, разрешается использовать только соответствующие поперечному сечению провода предохранители и автоматы (для розетки с заземляющим проводом предохранитель макс. 16 Амп. или защитный автомат 16 Амп.). Использование более сильных предохранителей может привести к возгоранию проводки или пожару здания.

## Тесные и влажные помещения

При работах в тесных, влажных помещениях и помещениях с высокой температурой необходимо использовать изоляционные подстилки и прокладки, а кроме того перчатки с манжетами из кожи или других обладающих плохой проводимостью материалов для изоляции тела от пола, стен, токопроводящих частей аппарата и т.п.

При применении малогабаритных трансформаторов для сварки в условиях повышенной электрической опасности, как, например, в тесных помещениях, с наличием в них электропроводящих предметов (котлы, трубы и т.д.), в помещениях с повышенной влажностью (с намокшей рабочей одеждой), в помещениях с повышенной температурой (пропитывание влагой и потом рабочей одежды), выходное напряжение сварочного аппарата на холостом ходу не должно превышать 80 В (эффективное значение). Так как у аппарата напряжение на выходе выше, то поэтому запрещено использовать его в таких условиях.

## Защитные одежду

1. Во время работы тело сварщика должно быть полностью защищено против излучения и от ожогов.
2. Обе руки должны быть защищены перчатками с манжетами из соответствующего материала (кожа). Перчатки должны быть в безупречном состоянии.
3. Для защиты одежды от разлетающихся искр и от воспламенения необходимо использовать соответствующие фартуки. При определенных условиях работы, например сварка над головой, необходимо использовать защитный костюм и при необходимости защитные средства для головы.
4. Используемые защитные одежду и все принадлежности должны отвечать

## RUS

нормативам для "Индивидуальных средств защиты".

### Защита от излучений и ожогов

1. На рабочем месте необходимо повесить предупреждающую табличку „Осторожно! Запрещено смотреть на пламя!“ для предотвращения негативного воздействия на глаза. Необходимо закрыть место работы по возможности таким образом, чтобы защитить находящихся поблизости людей. Не допускайте к месту проведения сварочных работ, не имеющих на это полномочия людей.
2. В непосредственной близи стационарного рабочего места стены не должны быть выкрашены в светлый цвет, а также не иметь блестящую поверхность. Необходимо защитить окна как минимум до уровня головы против пропускания или отражения излучения, например при помощи нанесения соответствующей окраски.

Запрещено хранить и использовать устройство во влажной среде или под дождем. Использовать устройство разрешается только в помещениях.

#### Приспособления защиты


- a) Опасность электрического удара: электрический удар при прикосновении к сварочному электроду может вести к смерти. Запрещено производить сварку во время дождя или снега. Используйте сухие изолирующие перчатки. Запрещено дотрагиваться до электрода голыми руками. Запрещено использовать мокрые или поврежденные перчатки. Защитите себя от электрического удара посредством изоляции относительно обрабатываемой детали. Запрещено открывать корпус устройства.
- b) Опасность по причине выделения дыма при сварке: вдыхание выделяющегося при сварке дыма может угрожать здоровью. Голова не должна находиться в струе дыма. Используйте устройства в открытых зонах. Используйте вентиляцию для удаления дыма.
- c) Опасность по причине образования искр при сварке: образующиеся при сварке искры могут вызвать взрыв или пожар. Держите горючие материалы вдали от места сварки. Запрещено производить сварку рядом с горючими материалами. Образующиеся при сварке искры могут вызвать пожар. Рядом с местом сварки должен находиться огнетушитель и наблюдатель, который сможет

сразу же его использовать. Запрещено производить сварку на барабанах или любых закрытых емкостях.

- d) Опасность по причине наличия излучения электрической дуги: излучение электрической дуги может вызвать повреждения глаз и кожи. Используйте головной убор и защитные очки. Используйте средства защиты органов слуха и рубашку с высоко застегнутым воротником. Используйте защитные шлемы сварщика и фильтры подходящих размеров. Используйте комплект средств для защиты всего тела.
- e) Опасность по причине наличия электромагнитных полей: сварочный ток создает электромагнитные поля. Запрещено использование с медицинскими имплантатами. Никогда не обматывайте сварочные кабели вокруг тела. Соедините сварочные кабели.

## 4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 EN 60974-1 Европейский стандарт для сварочного аппарата ручной сварки электрической дугой с ограниченной длительностью включения.

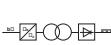 50 Гц Однофазный статический преобразователь частоты, трансформатор, выпрямитель

U<sub>1</sub> Частота электрической сети

I<sub>1 max</sub> Напряжение сети

 I<sub>1 max</sub> Наивысшая измеренная величина тока электрической сети

U<sub>0</sub> Предохранитель подключения к сети с номинальным значением в амперах

I<sub>2</sub> Номинальное значение напряжения холостого хода

Ø мм Сварочный ток

 Ø мм Диаметр электрода

Символ нисходящей кривой

**RUS**

Символ для ручной сварки электрической дугой со стержневыми электродами в оболочке



1-фазовое подключение к электросети



Запрещено хранить и использовать устройство во влажной или сырой среде, а также под дождем.



Перед использованием сварочного аппарата необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации и следовать его указаниям.

IP 21 S

Класс защиты

H

Класс изоляции

X

Длительность фазы включения:



Символ для WIG-сварки (дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертном газе)

Устройство защищено от помех в соответствии с  
Директивой EC 2004/108/EC

Параметры электросети	230 В ~ 50 Гц
Напряжение холостого хода	80 В
Мощность	5,23 кВ·А при 22,74 А
Предохранитель (A)	16
Вес	9,8 кг

#### **Сварка со стержневыми электродами в оболочке**

Сварочный ток	20–150 А
Длительность фазы включения X	
25%	150 А

#### **WiG-сварка**

Сварочный ток	20–160 А
Длительность фазы включения X	
25%	160 А

Продолжительность сварки указана для температуры окружающей среды 40 °C.

#### **5. Монтаж ремня для переноски (рисунок 3/4)**

Закрепите ремень для переноски (11) так, как показано на рисунках 3 и 4.

#### **6. Ввод в эксплуатацию**

##### **Подключение к линии электроснабжения**

Перед подключением кабеля питания (7) к линии электроснабжения проверьте, совпадают ли данные на типовой табличке с параметрами имеющейся линии электроснабжения.

**Внимание!** Штекер разрешается заменять только специалисту-электрику.

##### **Внимание!**

Сварочный аппарат разрешается подключать только к инсталлированной надлежащим образом штепсельной розетке с защитным контактом с предохранителем максимально 16 А.

##### **Подключение сварочного кабеля (рисунок 5)**

**Внимание!** Осуществляйте работы по подключению сварочного кабеля (8/9) только если штекер устройства вынут из розетки! Подключите сварочный кабель так, как это показано на рисунке 5. Соедините для этого оба штекера держателя электродов (8) и клеммы заземления (9) с соответствующими быстродействующими муфтами (5/6) и зафиксируйте штекеры, повернув их в направлении вращения часовой стрелки. При сварке со стержневыми электродами в оболочке кабель с держателем электродов (8) подключается обычно к положительному полюсу (5), а кабель с клеммой заземления (9) к отрицательному полюсу (6).

##### **Включить-выключить (рисунки 1/2)**

Включите устройство, установив переключатель «включено-выключено» (13) в положение «1». Контрольная лампочка рабочего режима (3) начинает светиться. Выключить устройство можно переведя переключатель «включено-выключено» (13) в положение «0». Контрольная лампочка рабочего режима (3) гаснет.

**RUS****7. Подготовка к сварочным работам**

Клемма заземления (9) крепится непосредственно на свариваемую деталь или на подкладку, на которой устанавливается свариваемая деталь.

**Внимание!** Проследите, чтобы был образован непосредственный контакт со свариваемой деталью. Поэтому избегайте использования лакированных поверхностей и (или) изолирующих материалов. Кабель держателя электродов имеет на конце специальную клемму, которая используется для его закрепления зажимом на электроде. Всегда используйте защитный сварочный щиток во время сварки. Он защищает глаза от светового излучения электрической дуги, но при этом позволяет четко видеть наплавленный металл (не входит в объем поставки).

**8. Сварка****8.1 Сварка с электродами в оболочке**

Обеспечьте все электрические подключения для электропитания, а также для контура сварочного тока. Большинство электродов в оболочке подключаются к положительному полюсу. Однако существуют некоторые виды электродов, которые подключаются к отрицательному полюсу. Руководствуйтесь данными изготовителя касательно типа электрода и правильной полярности. Соответствующим образом отрегулируйте соединение сварочных кабелей (8/9) с быстродействующими муфтами (5/6). Теперь закрепите не покрытый оболочкой конец электрода в держателе электродов (8) и соедините клемму заземления (9) со свариваемой деталью. При этом проследите за наличием плотного электрического контакта. Включите устройство и отрегулируйте сварочный ток потенциометром (1) в зависимости от используемого электрода.

**Внимание!**

При силе сварочного тока выше 130 А (смотрите красную область шкалы сварочного тока) при использовании быстродействующих предохранителей эти предохранители могут сработать. Держите защитный щиток перед лицом и потрите конец электрода о свариваемую деталь, таким же образом, как при зажигании спички. Это является лучшим методом для того, чтобы зажечь электрическую дугу. Сделайте пробную сварку на пробной детали для того, чтобы проверить,

правильно ли выбраны электрод и сила тока.

Диаметр электрода (мм)	Сварочный ток (А)
1,6	40–50
2	40–80
2,5	60–110
3,2	80–150
4,0	120–150

**Внимание!**

Не ударяйте электродом о свариваемую деталь, так как в результате она может быть повреждена, и это затруднит зажигание электрической дуги. Как только электрическая дуга зажжется, попробуйте выдерживать определенное расстояние до свариваемой детали, которое соответствует диаметру используемого электрода.

Дистанция до детали должна оставаться как можно более постоянной во время проведения сварки. Наклон электрода в рабочем направлении должен составлять 20/30 градусов.

**Внимание!**

Всегда используйте щипцы для того, чтобы удалить использованные электроды, или для перемещения только что сваренных деталей. Необходимо учесть, что держатель электродов (8) после сварки всегда должен быть отложен в сторону в изолированном состоянии. Шлак можно удалять со шва только после охлаждения. Если сварка должна быть продолжена на месте прерывания сварочного шва, то сначала необходимо удалить шлак на месте продолжения шва. При удалении шлаков необходимо использовать защитные очки для защиты Ваших глаз от брызг шлака высокой температуры и (или) с острыми краями.

**8.2 Сварка с WIG-снаряжением**

Обеспечьте использование соответствующего газа в зависимости от свариваемого материала.

сталь (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

алюминий (Al) = Ar  
(описываемое устройство не предназначено для этого материала)

высококачественная сталь (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(описываемое устройство не предназначено для этого материала)

**Подключение устройства:**

- Соедините подсоединение подачи газа (12) с редуктором газового баллона.

**Внимание!**

- Обеспечьте при WIG-сварке подсоединение **кабеля с клеммой заземления (9) к положительному полюсу (5) и WIG-снаряжения к отрицательному полюсу (6)**.
- Подключите WIG-снаряжение к **отрицательному полюсу (6)** на передней стороне устройства. Подключите кабель с клеммой заземления (9) к **положительному полюсу (5)** на передней стороне устройства.
  - Подсоедините WIG-снаряжение к подсоединению газа (10). Подсоединение подачи газа (12) должно быть подключено через редуктор к баллону инертного газа. Количество протекающего газа может быть отрегулировано на редукторе и на рукоятке WIG-шлангового пакета. В зависимости от силы сварочного тока и обрабатываемого материала количество протекающего газа должно быть установлено примерно 5–15 л/мин.
  - Прежде чем Вы начнете сваривать, необходимо заточить острое вольфрамовой иголки. Какую вольфрамовую иголку при каком сварочном токе нужно использовать, указано в приведенной ниже таблице:

**Диаметр электрода**

(вольфрамовая иголка) (мм)	Сварочный ток (А)
1,6	10–150
2,0	100–160
2,4	150–160

- При установке вольфрамовой иголки необходимо проследить, чтобы она выступала примерно на 5 мм из керамического сопла.
- Теперь откройте газовый вентиль на горелке.
- Включите устройство и отрегулируйте сварочный ток потенциометром (1).
- Затем для поджигания положите керамическое сопло наискосок на свариваемый предмет и подводите вольфрамовую иголку равномерными качающими движениями к свариваемому предмету до тех пор, пока не возникнет электрическая дуга. При сварке выдерживайте постоянное расстояние до обрабатываемого предмета (примерно 1–1,5 диаметра электрода). После сваривания отложите сварочную горелку и клемму заземления в сторону в изолированном состоянии.

**9. Защита от перегрева и предохранитель**

Сварочный аппарат снабжен устройством защиты от перегрева, которое защищает сварочный трансформатор от повышенной температуры. Если устройство защиты от перегрева сработало, то светится контрольная лампа (4) на устройстве. Дайте сварочному аппарату остыть в течение некоторого времени.

На обратной стороне устройства находится предохранитель устройства (14). Если устройство перестает работать, то выньте штекер электропитания устройства из розетки и откройте при помощи отвертки для шлицевой головки крышку предохранителя (14). В том случае, если шнур в плавком предохранителе перегорел, то замените предохранитель, новым с таким же номинальным значением (250 мА; характеристика М).

**10. Технический уход**

Необходимо регулярно удалять пыль и загрязнения с аппарата. Очистку лучше всего осуществлять щеткой с мелким ворсом или ветошью. Чистку лучше всего производить при помощи щетки с густой щетиной или тряпки

**11. Заказ запасных деталей**

При заказе запасных частей необходимо указать следующие данные:

- тип устройства
- артикульный номер устройства
- идентификационный номер устройства
- номер необходимой запасной части

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info).

## RUS

### **12. Утилизация и вторичное использование**

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или возвращена в систему оборота вторичных сырьевых материалов. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, например, металла и пластмасс. Сдавайте неисправные детали в места утилизации спецотходов. Информацию Вы можете получить в специализированном магазине или в органах коммунального управления!

### Внимание!

При използването на уредите трябва се спазват някои предпазни мерки, свързани със безопасността, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта внимателно прочетете това упътване за употреба / указанията за безопасност. Пазте го добре, за да разполагате с информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, моля, предайте им това упътване за употреба. Ние не поемаме отговорност за злополуки или щети, които възникват вследствие на несъблюдаването на това упътване и на указанията за безопасност.

## 1. Описание на уреда (изобр. 1/2)

1. Потенциометър за настройка на заваръчен ток
2. Скала на заваръчен ток
3. Контролна лампа за работен режим
4. Контролна лампа за прогреване
5. Бързодействащ съединител, положителен
6. Бързодействащ съединител, отрицателен
7. Мрежов кабел
8. Кабел с електроден държач
9. Кабел с компаундирана клема
10. Извод за газ за оборудване за заваряване с ВИГ
11. Носещ колан
12. Извод за подаване на газ
13. Вкл-/изключвател
14. Предпазител на уреда

## 2. Обем на доставка

Инверторен заваръчен уред

## 3. Важни указания

Моля, прочетете грижливо ръководството за обслужване и съблюдавайте указанията в него. Запознайте се с помощта на това ръководство с уреда, с правилната му употреба, както и с указанията за безопасна работа.

### Указания за безопасна работа

Да се съблюдават непременно

#### ВНИМАНИЕ

Използвайте уреда само съобразно неговото предназначение, което се посочва в това

ръководство: ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди.

Експлоатацията на това съоръжение не по неговото предназначение може да бъде опасно за лица, животни и материални ценности. Използваният съоръженето е отговорен за своята собствена безопасност, както и за тази на други лица.

Прочетете непременно това упътване за експлоатация и спазвайте предписанията.

- Ремонтните работи или/и тези за поддръжката могат да се извършват само от квалифицирани лица.
- Трябва да бъдат използвани само съдържащите се в обема на доставка съединителни проводници и заваръчни кабели. (16 mm<sup>2</sup> гумен заваръчен кабел)
- Погрижете се за подходяща поддръжка на уреда.
- През време на работа уредът не трябва да се притиска или да се намира директно до стената, за да може вътре да се приема достатъчно въздух през прорезните отвори. уверете се, че уредът е свързан правилно към мрежата (виж 6). Избягвайте всякакво натоварване на опъване на захранващия кабел. Изключете уреда, преди да го преместите на друго място.
- Следете за състоянието на заваръчния кабел, на държача за електроди, както и на клемите за маса; Износването по изолацията или по провеждащите ток части могат да доведат до опасна ситуация и да намалят качеството на заваръчната работа.
- Електродъговото заваряване произвежда искри, разтопени метални части и дим, поради което съблюдавайте: Отстранете всички запалими вещества и/или материали от работното място.
- Убедете се, че разполагате с достатъчно приток на въздух.
- Не заварявайте по цистерни, съдове или тръби, които съдържат запалими течности или газове. Избягвайте всякакъв директен контакт със заваръчния токов кръг; напрежението на празен ход, което възниква между държача за електроди и клемата за маса, може да бъде опасно.
- Не съхранявайте и не използвайте уреда във влажна или мокра среда или в дъжд.
- Предпазвайте очите с предназначените за това защитни стъклца (DIN степен 9-10), които се закрепват на приложената предпазна маска. Използвайте ръкавици и сухо защитно облекло, по което няма масло и грес, за да не

## BG

излагате кожата на излъчването на електрическата дъга.

- Не използвайте заваръчния апарат за размразяване на тръби.

### Да се съблюдава!

- Светлинното излъчване на електрическата дъга може да увреди очите и да предизвика изгаряния на кожата.
- При електродъговото заваряване се произвеждат искри и капки от разтопен метал, заваряваната заготовка се наглежава и остава много гореща сравнително дълго време.
- При електродъговото заваряване се освобождават пари, които е възможно да са вредни. Всеки електрошок може да бъде смъртоносен.
- Не се доближавайте до електрическата дъга директно в околност от 15 м.
- Пазете се (също и стоящите наоколо) от евентуалните опасни ефекти на електрическата дъга.
- Предупреждение: В зависимост от условието на свързване към мрежата в мястото на свързване на заваръчния апарат, може да се получат смущения за други консуматори.

### Внимание!

При претоварени захранваща мрежа и токови кръгове по време на заваряването могат да бъдат причинени смущения за други консуматори. В случай на съмнение трябва да се консултирате с електроснабдителното предприятие.

### Употреба по предназначение

Машината трябва да се използва само по предназначението ѝ. Всяка по-нататъшна извън това употреба не е по предназначение. За предизвикани от това щети или наранявания от всякакъв вид отговорност носи потребителят/обслужващото лице, а не производителят.

### Източници на опасност при електродъгово заваряване

При електродъгово заваряване се получават редица източници на опасност. Ето защо за заварчика е особено важно да спазва правилата по-долу, за да не излага на опасност себе си и другите, и да се избегнат щети за човека и уреда.

50

1. Работи по захранването, напр. по кабели, щепсели, контакти и др. трябва да се извършват само от техник. Това се отнася особено за полагане на междинни кабели.
2. При злополука източникът на заваръчен ток трябва веднага да се изключи от мрежата.
3. При наличие на електрическо контактно напрежение уредът трябва да се изключи веднага и да се провери от техник. Винаги да се внимава за добър електрически контакт на заваръчния ток.
4. При заваряване винаги да се носят изолиращи ръкавици на двете ръце. Те предпазват от токови удари (напрежение на празен ход на заваръчен токов кръг), от вредни лъчения (топлина и UV-лъчи), както и от нагорещен метал и пръски от шлака.
5. Да се носят здрави изолиращи обувки, които да изолират и при влага. Не са подходящи ниски обувки, тъй като падащи горещи капки метал могат да предизвикат изгаряния.
6. Да се нося подходящо облекло, без синтетични части.
7. Да не се гледа с незащитени очи към електрическата дъга. Да се използва само заваръчна маска с предпазно стъкло съобразно изискванията на DIN. Електрическата дъга освен светлинни и топлинни лъчи, които могат да доведат до ослепяване и изгаряне, излъчва и UV-лъчи. Това невидимо ултравиолетово лъчение причинява при недостатъчна защита забележим едва след няколко часа много болезнен конюнктивит. Освен това UV-лъчението може да има изгарящо действие върху незащитените места от тялото.
8. Работниците или помощниците в близост до електрическата дъга също трябва да бъдат запознати с опасностите и да имат необходимите предпазни средства. Ако е необходимо да се изградят предпазни стени.
9. При заваряване, особено в малки помещения, трябва да се осигури достатъчен приток на свеж въздух, тъй като се образува дим и вредни газове.
10. По резервоари, в които се складират газове, горива, минерални масла и др., не трябва да се извършват заваръчни работи, дори и отдавна да са празни, тъй като от остатъците може да възникне експлозия.
11. В помещения застрашени от пожар и експлозия важат особени предписания.
12. Заваръчни съединения, за които са поставени големи изисквания и които задължително трябва да изпълнят изискванията за сигурност, трябва да се

изпълняват само от обучени и опитни заварчици. Например: Съдове под налягане, релси, тегличи за ремаркета и др.

#### 13. Указания:

Задължително трябва да се внимава за това, че защитният проводник в електрически съоръжения или уреди може да се разрушат при небрежност от заваръчния ток, напр. клемата за свързване към маса се поставя върху корпуса на заваръчния уред, който е свързан със

#### 14. защитния проводник на електрическото съоръжение. Заваръчните работи се извършват на машина с извод за защитен проводник. Възможно е да се заварява на машината, без да сте поставили на нея клемата за маса. В този случай заваръчният ток пропича от клемата за маса през защитния проводник към машината. Силният заваръчен ток може да доведе до разтопяване на защитния проводник.

#### 15. Защитата с предпазители на захранващите проводници към контакти трябва да отговаря на предписанията (VDE/Съюз на германските електротехники/ 0100). Според тези предписания трябва да се използват само съответстващи на сечението на проводника предпазители или автомати (за защитни системи контакти максимум предпазители 16 А или 16 А защитни автомати). Защита с по-силни предпазители може да доведе до запалване на проводниците resp. до щети от пожар за сградата.

### Тесни и влажни помещения

При работа в тесни, влажни или горещи помещения трябва да се използват изолации и междинни подложки и освен това ръкавици с маншети от кожа или други вещества със слаба проводимост за изолация на тялото от подови настилки, стени, леснопроводими части от апарати и др. подобни.

При използване на малки заваръчни трансформатори за заваряване при рискови електрически условия, като например в тесни помещения от стени с висока електрическа проводимост (съдове, тръби и т.н.), в мокри помещения (измокряне на работното облекло), в горещи помещения (изпотяване на работното облекло), изходното напрежение на заваръчния апарат на празен ход не трябва да бъде по-високо от 80 волта (ефективна стойност).

Следователно в този случай поради по-високото изходно напрежение уредът не може да се използва.

### Зашитно облекло

1. По време на работа заварчикът трябва да е защитен по цялото си тяло посредством облеклото и защитата за зрењето срещу изльчване и изгаряния.
2. На двете ръце трябва да се носят ръкавици с маншети от подходящ материал (кожа). Те трябва да бъдат в безупречно състояние.
3. За предпазване на облеклото от хвърчене на искри и изгаряния трябва да се носят подходящи престилки. эогато видът на операциите, напр. таванно заваряване, го изисква, трябва да се носят защитен костюм и, ако е необходимо, и предпазна каска.
4. Използваното защитно облекло и цялото оборудване трябва да отговаря на Директивата "Лична предпазна екипировка".

### Зашита срещу изльчване и изгаряния

1. На работното място чрез табели с указания. Внимание, де не се гледа в пламъка! Да се има пред вид, че очите са застрашени. По възможност работните места трябва да се изолират така, че намиращите се в близост лица да бъдат защитени. Неупълномощени лица трябва да стоят далеч от заваръчните работи.
2. В непосредствена близост до стационарни работни места стените не трябва да са в ярки цветове и да са лъскави. Прозорците трябва да са осигурени поне до височината на главата против пропускане или отразяване на лъчи, напр. чрез подходящо боядисване .

Не съхранявайте и не използвайте уреда във влажна среда и не излагайте на дъжд. Уредът трябва да се използва само вътре в помещението.

**BG****4. СИМВОЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

EN 60974-1 Европейски стандарт за заваръчни уреди за електродъгово ръчно заваряване с ограничена продължителност на включване.

 Еднофазов статичен честотен преобразувател-трансформаторен токоизправител

50 Hz Мрежова честота

$U_1$  Мрежово напрежение

$I_1$  макс Максимален мрежов ток стойност на измерване

 Обезопасяване с номинална стойност в ампери в точката за включване в мрежата

$U_0$  Номинално напрежение на празен ход

$I_2$  Заваръчен ток

$\varnothing$  мм Електроден диаметър

 Символ за падаща характеристична крива

 Символ за електродъгово ръчно заваряване с обвити цилиндрични електроди

 1 фазово-мрежово свързване

 Не съхранявайте или не използвайте уреда във влажна или в мокра среда или при дъжд.

 Преди употреба на заваръчния уред внимателно прочетете и съблюдавайте упътването за употреба.

IP 21 S Клас защита

H Изолационан клас

X Продължителност на включване



Символ за заваряване с ВИГ (волфрам инертен газ)

Уредът е проектиран с потискане на радиосмущения съгласно Директивата на ЕО 2004/108/EO.

Свързване в мрежата	230 V ~ 50 Hz
Напрежение на празен ход	80 V
Необходима мощност	5,23 kVA при 22,74 A
Обезопасяване (A)	16
Тегло	9,8 кг

#### Заваряване с обвити цилиндрични електроди

Заваръчен ток	20 – 150 A
Продължителност на включване X	
25 %	150 A
60 %	105 A
100 %	20 A

#### Заваряване с ВИГ

Заваръчен ток	20 – 160 A
Продължителност на включване X	
25 %	160 A
60 %	103 A
100 %	80 A

Времето на заваряване важи при околната температура от 40 °C.

#### 5. Монтаж на носещ колан (фиг. 3/4)

Закрепете носещия колан (11), както е показано на фиг. 3-4.

#### 6. Пускане в експлоатация

##### Свързване за захранващ проводник

Преди свързването на мрежовия кабел (7) за захранващия проводник проверете, дали данните на фирменият табелка съвпадат със стойностите на предоставенията на разположение захранващ проводник.

**Внимание!** Мрежовият щекер може да се подменя само от електроспециалист.

**Внимание!**

Заваръчният уред може да се включва само в надлежно инсталиран шуко-контакт с обезопасяване от максимум 16 A.

**Свързване на заваръчния кабел (фиг. 5)**

Внимание! Извършвайте работите, свързани със свързване на заваръчните кабели (8/9) само тогава, когато уредът е изключен!  
Свързвайте заваръчните кабели, както е показано на фиг. 5. Свързвайте за целта двата щекера на електродния държач (8) и на компаундираната клема (9) със съответните бързодействащи съединители (5/6) и фиксирайте щекера, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.  
При заваряването с обвити цилиндрични електроди кабелът с електродния държач (8) обикновено се свързва за полюса „плюс“ (5), кабелът с компаундираната клема (9) за полюса „минус“ (6).

**Вкл/изключване (фиг. 1/2)**

Включете уреда, като поставите вкл/изключвателя (13) на положение „1“. Контролната лампа за работен режим (3) започва да свети. Изключете уреда, като поставите вкл/изключвателя (13) в положение „0“. Контролната лампа за работен режим (3) угасва.

**7. Заваръчни подготвителни работи**

Компаундираната клема (9) се закрепва директно за заваръчния детайл или за подложката, върху която е поставен заваръчния детайл.  
Внимание, погрижете се за това, да е налице директен контакт със заваръчния елемент. При това избягвайте лакирани повърхности и/или изолиращи материали. Кабелът на електродния държач притежава в края специална клема, която служи за притискането на електрода.  
Заваръчният предпазен щит е необходимо да се използва винаги по време на заваряването. Той предпазва очите от излизашото електрическата дъга светлинно лъчение и въпреки това именно той позволява поглед към заваръчното изделие (не е включен в обема на доставка).

**8. Заваряване****8.1 Заваряване с оплетени електроди**

Извършете всички електрически свързвания, касаещи токозахранването, както и веригата на

заваръчния ток. По-голямата част оплетени електроди се свързват за полюса „плюс“. Има обаче няколко вида електроди, които се свързват за полюса „минус“. Следвайте информацията на производителя относно вида на електродите и правилната полярност. Напаснете съответно заваръчните кабели (8/9) за бързодействащите съединители (5/6).

Закрепете сега неоплетения край на електрода в електродния държач (8) и свържете компаундираната клема (9) със заваръчния елемент. Обърнете внимание на това, да е налице добър електрически контакт. Включете уреда и настройте заваръчния ток в зависимост от използвания електрод в потенциометъра (1).

**Внимание!**

При заваръчни тоци над 130 A (вижте червената зона на скалата за заваръчен ток) при използването на мигновено действащи предпазители евентуално може да се стигне до задействането на предпазителя.

Придържайте предпазния щит пред лицето и разтърквайте върху на електрода върху заваръчния елемент по такъв начин, че да извършите движение, както при запалването на кирит. Това е най-добрият метод, за да се запали една електрическа дъга. Тествайте върху пробен детайл, дали сте избрали правилния електрод и сила на тока.

Електрод Ø (мм)	Заваръчен ток (A)
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

**Внимание!**

Никога не потупвайте с електрода заготовката, по този начин може да възникне щета и да се затрудни запалването на електрическата дъга. Щом като електрическата дъга се е запалила, опитайте се да спазите известна дистанция спрямо заготовката, която съответства на използвания диаметър на електрода.  
Разстоянието би следвало да остане по възможност константно, докато заварявате.  
Наклонът на електрода в работна посока би следвало да е 20/30 градуса.

**Внимание!**

Винаги използвайте клещи, за да извадите изразходените електроди или за да придвижите току-що заварени елементи. Моля, обърнете

## BG

внимание на това, че след заваряването електродният държач (8) трябва да се сменя винаги изолирано.  
Шлаката трябва да се отстранява от шева едва след охлаждането.  
Ако се продължи заваряването на прекъснат заваръчен шев, то е необходимо най-напред да се отстрани шлаката от мястото на натрупване. При отстраняването на шлаката би трябало да носите предпазни очила с цел защита на очите си срещу остроръбести и/или горещи шлакови пръски.

### 8.2 Заваряване с оборудване за ВИГ

**Обърнете внимание на това, че в зависимост от това, какъв материал трябва да се заварява, е необходимо да се използва съответният газ.**

Стомана (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Алуминий (Al) = Ar  
(не се поддържа от този уред)

Неръждаема стомана (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(не се поддържа от този уред)

#### Свързване на уреда:

- Свържете извода за подаване на газ (12) с редукционния клапан на газовата бутилка.
- Внимание!**  
Обърнете внимание на това, при заваряването с ВИГ **кабельт с компаундираната клема** (9) да се свърже за **полюса „плюс”** (5), а **оборудването за ВИГ за полюса „минус”** (6).
- Свържете оборудването за ВИГ за **полюса „минус”** (6) върху предната страна на уреда. Свържете кабела с компаундираната клема (9) за **полюса „плюс”** (5) върху предната страна на уреда.
- Свържете оборудването за ВИГ за извода за газ (10). Изводът за подаване на газ (12) трябва да се свърже посредством редукционен редуктор за предпазната газова бутилка. Разходното количество газ може да се настройва върху редукционния редуктор или ръкохватката на ВИГ-кабелната връзка. В зависимост от заваръчния ток и обработения материал би следвало да се настройва разходно количество газ от ок. 5-15 л/мин.
- Преди да започнете да заварявате, волфрамовата игла трябва да се наточи. Коя волфрамова игла при кой заваръчен ток следва да се използва, можете да узнаете от по-долната таблица:

Електрод (волфрамова игла) Ø (мм)	Заваръчен ток (A)
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

- При вкарането на волфрамовата игла би следвало да се обърне внимание на това, същата да се подава на около 5 mm от керамичната дюза.
- Отворете сега клапанът за газ на горелката.
- Включете уреда и настройте заваръчния ток в потенциометъра (1).
- С цел запалване керамичната дюза сега се поставя по диагонал на заварявания материал, а волфрамовата игла се направлява по материала посредством равномерни, люлеещи движения нагоре-надолу, докато се образува електрическа дъга. Спазвайте по време на заваряването константно разстояние спрямо заготовката (ок. 1-1,5 пъти електроди Ø). Сменяйте заваръчната горелка и компаундираната клема изолирано след заваряването.

### 9. Защита срещу прегряване и предпазител

Заваръчният уред е оборудван със защита срещу прегряване, която предпазва заваръчния трансформатор от прегряване. В случай, че защитата срещу прегряване трябва да се задейства, то контролната лампа (4) на Вашия уред светва. Оставете заваръчния уред да се охлади за известно време.

На гърба на уреда се намира предпазител на уреда (14). В случай, че уредът повече не функционира, издърпайте мрежовия щепсел на уреда от контакта и отворете с помощта на отвертка за шлицове капака на предпазителя (14). В случай, че жичката в стопяния предпазител е изгоряла, я сменете с предпазителя със същата номинална стойност (250 mA, характеристика M)

### 10. Поддръжка

Уредът трябва редовно да се почиства от прах и замърсяване. Най-добре е да се почиства с финна четка или парцал.

## 11. Поръчка на резервни части

При поръчка на резервни части трябва да се съблюдава следното:

- тип на уреда
- № на изделието
- идент. № на уреда
- № на исканата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 12. Екологосъобразно отстраняване и рециклиране

Уредът е в опаковка, за да се предотвратят щети при транспортирането. Тази опаковка представлява сировина и затова може да се използва повторно или да се върне към цикъла на обработка на сировините. Уредът и неговите части са съставени от различни материали, като например метал и пластмаси. Изхвърлете дефектните строителни части при особено опасните отпадъци. Осведомете се в специализирания магазин или в общинската администрация!

**RS**

#### **⚠ Pažnja!**

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati propisa o bezbednosti kako biste sprečili povrede i štete. Stoga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali da predate drugim licima, prosledite im i ova uputstva za upotrebu / bezbednosne napomene. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

### **1. Opis uređaja (sl. 1/2)**

1. Potenciometar za podešavanje struje zavarivanja
2. Skala struje zavarivanja
3. Kontrolna sijalica pogona
4. Kontrolna sijalica pregrevanja
5. Brza stezaljka pozitivna
6. Brza stezaljka negativna
7. Mrežni kabl
8. Kabi sa držačem elektroda
9. Kabi sa stezaljkom mase
10. Priklučak gasa za opremu WIG
11. Kaiš za nošenje
12. Priklučak za dovod gasa
13. Prekidač za uključivanje/isključivanje
14. Osigurač uređaja

### **2. Sadržina isporuke**

Inverterski uređaj za zavarivanje

### **3. Važne napomene**

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu i obratite pažnju na njihove napomene.

Pomoću ovih uputstava za upotrebu upoznajte uređaj, njegovu pravilnu upotrebu i sigurnosne napomene.

#### **⚠ Sigurnosne napomene**

Obavezno obratiti pažnju

#### **PAŽNJA**

Uredaj koristite samo za ono za šta je u skladu sa uputstvima prikladan: Ručno zavarivanje električnim lukom pomoću naslojenih elektroda.

Nestručno rukovanje ovim uređajem može biti opasno za osobe, životinje i materijalne vrednosti.

Korisnik uređaja odgovoran je za vlastitu kao i za sigurnost drugih osoba:

Molimo Vas da obavezno pročitate uputstva za upotrebu i pridržavate se propisa.

- Popravke i/ili radove održavanja smeju sprovoditi samo za to kvalifikovane osobe.
- Smeju se koristiti samo vodovi za zavarivanje u okviru sadržaja isporuke ( $16 \text{ mm}^2$ ).
- Pobrinite se za primerenu negu uređaja.
- Dok je u funkciji, uređaj se ne sme pritisnut ili stajati direktno uza zid, jer kroz otvore mora dobijati dovoljno vazduha. Proverite je li uređaj pravilno priključen na mrežu (vidi sl.4.). Izbegavajte svako uzdužno naprezanje mrežnog kabla. Pre nego što uređaj premestite na neko drugo mesto, isključite ga.
- Pripazite na stanje kabla za zavarivanje, klješta sa elektrodama, kao i stezaljki sa masom ; istrošenost izolacije i delova koji provode struju može dovesti do opasne situacije i smanjiti kvalitet zavarivanja.
- Zavarivanje električnim lukom stvara iskre, rastopljene delove metala i dim, zbog toga pripazite da: Sve zapaljive supstance i/ili materijale uklonite sa radnog mesta.
- Proverite dovodi li se dovoljno vazduha.
- Ne zavarujte na posudama, bačvama ili cevima u kojima su bile zapaljive tečnosti ili plinovi. Izbegavajte svaki direktni kontakt sa strujnim krugom zavarivanja; napon praznog hoda koji se stvara između klješta elektroda i stezaljke sa masom može biti opasan.
- Ne skladištite i ne koristite uređaj u vlažnoj ili mokroj okolini, ili pak na kiši.
- Zaštitite oči prikladnim zaštitnim naočarima (DIN stepen 9-10) koje ćete pričvrstiti na dobijenu zaštitnu masku. Koristite rukavice i suvu zaštitnu odeću bez mrlja od ulja i masti kako biste sprečili izlaganje kože ultraljubičastom zračenju električnog luka.

#### **Pripazite!**

- Svetlosno zračenje električnog luka može štetiti očima i izazvati opekatine kože.
- Zavarivanje električnim lukom stvara iskre i kapljice rastopljenog metala, a zavareni deo se užari i relativno dugo ostaje jako vruć.
- Kod zavarivanja električnim lukom oslobađaju se pare koje mogu biti jako štetne. Svaki elektrošok može biti smrtonosan.
- Ne približavajte se direktno električnom luku u krugu od 15 m.
- Zaštitite se (vredi i za osobe koje stoje u blizini) od mogućih opasnih efekata električnog luka.
- Upozorenje: Ovisno o načinu priključivanja, na priključnom mestu uređaja za zavarivanje u mreži

može doći do smetnji štetnih za ostale potrošače.

#### **Pažnja!**

Kod preopterećenih mreža za napajanje i strujnih krugova u toku zavarivanja mogu nastati smetnje za ostale potrošače. U slučaju da postoji sumnja, potražite savet preduzeća za distribuciju struje.

#### **Namensko korišćenje**

Mašina sme da se koristi samo prema svojoj nameni. Svako drugačije korišćenje nije u skladu s namenom. Za štete ili povrede bilo koje vrste koje iz toga proizlaze odgovoran je korisnik, a ne proizvođač.

#### **Izvori opasnosti kod zavarivanja električnim lukom**

Kod zavarivanja električnim lukom pojavljuje se niz izvora opasnosti. Zbog toga je za zavarivača naročito važno pridržavati se sledećih pravila da ne bi sebe i druge doveo u opasnost, te da bi izbegao povrede ljudi i oštećenja uređaja.

1. Radove na strani mrežnog napona, npr. na kablovima, utikačima, utičnicama itd. smeju izvoditi samo stručne osobe. To naročito važi za postavljanje međukablova.
2. Kod nesreća odmah isključite izvor struje zavarivanja iz mreže.
3. Nastane li dodirni napon, odmah isključite uređaj i dajte neka ga stručnjak proveri.
4. Uvek se pobrinite da na strani struje zavarivanja budu dobri električni kontakti.
5. Kod zavarivanja uvek na obe ruke stavite izolacione rukavice. One štite od električnih udara (napona praznog hoda ili strujnog kruga zavarivanja), od štetnih zračenja (topline i UV-zračenja) kao i od užarenog metala i prskanja troske.
6. Nosite čvrstu, izolacionu obuću, cipele bi trebale biti otporne i na vodu. Polucićepe nisu prikladne, jer užareni komadići metala koji otpadaju mogu prouzrokovati opekotine.
7. Nosite prikladnu odeću, ne sintetičke odevne predmete.
8. Ne gledajte u električni luk nezaštićenih očiju, koristite isključivo zaštitnu masku za zavarivanje sa zaštitnim naočarima propisanim prema DIN-u. Osim svetlosnog i toplotnog zračenja koja uzrokuju blještanje odnosno opekotine, električni luk stvara i UV-zračenje. Ovo nevidljivo ultraljubičasto zračenje uzrokuje kod nedovoljne zaštite vrlo bolnu upalu mrežnjake koja se primjećuje tek nekoliko sati kasnije. Osim toga,

UV-zračenje može na nezaštićenim delovima tela imati štetna delovanja poput sunčanih opekotina.

9. Osobe koje se nalaze u blizini električnog luka ili pomoćnici takođe moraju biti upućeni u opasnosti i opremljeni neophodnim zaštitnim sredstvima, ako je potrebno, ugradite zaštitne paravane.
10. Kod zavarivanja, naročito u malim prostorijama, treba osigurati dovoljno dovodenje vazduha jer nastaju dim i plinovi.
11. Na posudama u kojima se skladište plinovi, goriva, mineralna ulja ili sl. ne smeju se provoditi radovi zavarivanja čak i ako su već duže vreme prazni jer zbog ostataka materija u njima postoji opasnost od eksplozije.
12. Posebni propisi vrede za prostorije u kojima postoji opasnost od vatre i eksplozije.
13. Zavarene spojeve koji su izloženi velikim opterećenjima i koji obavezno moraju ispunjavati sigurnosne zahteve, smeju izvoditi samo specijalno obrazovane osobe i kvalifikovani zavarivači.  
Primjeri su:  
Pneumatski kotlovi, šine, spojnice za prikolice itd.
14. Napomene:  
Obavezno obratite pažnju na to da zbog nemara struja zavarivanja može uništiti zaštitne vodiče u električnim uređajima, npr. stezaljka sa masom se položi na kućište uređaja za zavarivanje koje je spojeno sa zaštitnim vodičem električnog uređaja. Radovi zavarivanja obavljaju se na uređaju sa priklučkom zaštitnog vodiča. Dakle, moguće je zavarivati na uređaju, a da se na njega ne stavlja stezaljka sa masom. U tom slučaju struja zavarivanja teče od stezaljke sa masom preko zaštitnog vodiča do uređaja. Jaka struja zavarivanja može uzrokovati topljenje zaštitnog vodiča.
15. Osiguranje vodova do mrežnih utičnica mora odgovarati propisima (VDE 0100). Dakle, prema tim propisima smeju se koristiti samo osigurači koji odgovaraju preseku voda odnosno automati (za utičnice sa zaštitnim kontaktom osigurači od maks. 16 A ili 16 A zaštitna sklopka). Prejaki osigurač može uzrokovati zapaljenje voda odnosno objekta.

#### **Uski i vlažni prostori**

Kod radova u uskim, vlažnim ili vrućim prostorijama, treba koristiti izolacione podloge i tampone, zatim rukavice sa manžetnama od kože ili drugih nevidljivih materijala da bi se telo izlovalo od podova, zidova, vidljivih delova aparata i sl.

Kod primene malih transformatora za zavarivanje uz povećanu opasnost od udara električne struje, kao

## RS

npr. u uskim prostorijama od električno provodljivih elemenata (kotlovi, cevi itd.), u vlažnim prostorijama (mokra radna odeća), u vrućim prostorijama (znojna radna odeća), izlazni napon uređaja za zavarivanje u praznom hodu ne sme biti veći od 80 Volti (efektivne vrednosti). Uredaj se, dakle, zbog većeg izlaznog napona u tom slučaju ne sme koristiti.

### Zaštitna odeća

1. Zbog zračenja i mogućih opeketina u toku rada, celo telo zavarivača mora biti zaštićeno odećom, a lice pokriveno zaštitnom maskom.
2. Na obe ruke treba staviti rukavice sa manžetnama od prikladnog materijala (kože). Morate biti u besprekornom stanju.
3. Da biste zaštitili odeću od iskrenja i zapaljenja, nosite prikladne kecelje. Zahteva li to vrsta radova, npr. zavarivanje iznad glave, treba obući zaštitno odelo, te ako je potrebno i zaštitni šlem.
4. Korištena zaštitna odeća i celi pribor moraju odgovarati odredbi "Osobna zaštitna oprema".

### Zaštita od zračenja i opeketina

1. Na radnom mestu upozorite na opasnost za oči pomoću natpisa. Oprez - ne gledajte u plamen! Radna mesta treba po mogućnosti zakloniti tako da su osobe koje se nalaze u blizini zaštićene. Neovlašćene osobe moraju biti podalje od mesta radova zavarivanja
2. U neposrednoj blizini fiksnih radnih mesta zidovi ne smiju biti svetlih boja i sjajni. Prozore treba osigurati od propuštanja ili odbijanja zračenja najmanje do visine glave, odnosno, premazati prikladnim slojem.

## 4. SIMBOLI I TEHNIČKI PODACI

EN 60974-1	Evropska norma za uređaje za zavarivanje za ručno zavarivanje svetlosnim lukom sa ograničenim trajanjem uključenja.
	Jednofazni staticki frekventni pretvarač-transformator-ispravljač.
50 Hz	mrežna frekvencija
U <sub>1</sub>	napon strujne mreže
I <sub>1</sub> maks	dimenzionirana vrednost najveće mrežne struje



osigurač s nominalnom vrednošću u amperima na mrežnom priključku

U<sub>0</sub>

napon praznog hoda

I<sub>2</sub>

struja zavarivanja

Ø mm

prečnik elektroda



simbol za silaznu karakterističnu liniju



simbol za ručno zavarivanje svetlosnim lukom sa obloženim štapastim elektrodama



jednofazni mrežni priključak



Ne odlažite niti ne koristite uređaj u vlažnoj ili mokroj okolini ili na kiši



Pre upotrebe uređaja za zavarivanje pažljivo pročitajte i poštujte uputstva za upotrebu

IP 21 S

Vrsta zaštite

H

Klasa izolacije

X

Trajanje uključenja



simbol za WIG zavarivanje (volfram zavarivanje inertnim gasom)



Uredaj je zaštićen od smetnji varničenja prema Direktivi EZ 2004/108/EZ.

Mrežni priključak	230 V ~50 Hz
Napon praznog hoda	80 V
Snaga	5,23 kVA na 22,74 A
Osigurač (A)	16
Težina	9,8 kg

### Zavarivanje s obloženim štapastim elektrodama

Struja zavarivanja	20 – 150 A
Trajanje uključenja X	
25 %	150 A
60 %	105 A
100 %	20 A

**WiG zavarivanje**

Struja zavarivanja	20 – 160 A
Trajanje uključenja X	
25 %	160 A
60 %	103 A
100 %	80 A

Vremena zavarivanja važe pri temperaturi okoline od 40 °C.

**5. Montaža kaiša za nošenje (slika 3/4)**

Stavite kaiš za nošenje (11), kao što je prikazano na slikama (3-4).

**6. Puštanje u rad****Priklučivanje na snabdevanje strujom**

Pre priključivanja mrežnog kabla (7) na snabdevanje strujom, proverite da li podaci na tipskoj pločici odgovaraju vrednostima raspoloživog snabdevanja strujom.

**Pažnja!** Mrežni utikač sme da zameni samo električar.

**Pažnja!**

Uredaj za zavarivanje sme da se priključi samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom sa osiguračem od maksimalno 16 A.

**Priklučivanje kabla za zavarivanje (slika 5)**

Pažnja! Priklučivanje kabla za zavarivanje (8/9) vršite samo kad je uređaj isključen!  
Priklučite kabl za zavarivanje kao što je prikazano na slici 5. Za tu svrhu spojite oba utikača držača elektroda (8) i stezaljku mase (9) sa odgovarajućim brzim stezaljkama (5/6) i uglavite utikač tako da ga okrenete u smeru kazaljke na satu.  
Pri zavarivanju obloženim štapastim elektrodama u normalnom slučaju priključite kabl sa držačem elektroda (8) na plus pol (5) a kabl stezaljke s masom (9) na minus pol (6).

**Uključivanje/isključivanje (slika 1/2)**

Uključite uređaj tako da prekidač za uključivanje/isključivanje (13) postavite na „1“. Kontrolna sijalica pogona (3) počinje da svetli. Izklučite uređaj tako da prekidač za uključivanje/isključivanje (13) postavite na „0“. Kontrolna sijalica pogona (3) se ugasi.

**7. Pripreme za zavarivanje**

Stezaljka s masom (9) priključuje se direktno na predmet za zavarivanje ili na podlogu na kojoj se nalazi predmet. Pažnja, pobrinite se da postoji direktni kontakt sa predmetom koji ćete zavarivati. Stoga izbegavajte lakirane površine i/ili izolacione materijale. Kabel držača elektroda ima na kraju specijalni stezaljku koja služi za pričvršćivanje elektrode. Tokom zavarivanja treba uvek koristiti štitnik za zaštitu pri zavarivanju. On štiti oči od svetlosnog luka koji se stvara tokom svetlosnog zračenja, a ipak dozvoljava precizan pogled na predmet koji zavarujete (nema ga u sadržini isporuke).

**8. Zavarivanje****8.1 Zavarivanje obloženim elektrodama**

Spojite električne priključke za strujno napajanje isto kao i za krug struje zavarivanja. Većina obloženih elektroda priključuje se na plus pol. Ipak postoje neke vrste elektroda koje se priključuju na minus pol. Pridržavajte se podataka proizvođača s obzirom na vrstu elektroda i pravilan polaritet. Na odgovarajući način prilagodite kabl za zavarivanje (8/9) brzim stezaljkama (5/6).

Sada pričvrstite goli kraj elektrode u držač (8) i spojite stezaljku mase (9) s predmetom koji ćete zavarivati. Pripazite na to da uspostavite dobar električni kontakt. Uključite uređaj i na potenciometru (1) podešite struju zavarivanja zavisno od elektrode koju koristite.

**Pažnja!**

U slučaju struja zavarivanja većih od 130 A (vidi crveno područje na skali struje zavarivanja) može da pri korišćenju brzih osigurača dođe do njihovog aktivisanja.

Držite štitnik ispred lica i trljajte vrhom elektrode po predmetu tako dobijete efekat paljenja slično kao kod žigice. To je najbolji metod da upalite svetlosni luk. Ispitajte na nekom probnom komadu da li ste izabrali pravu elektrodu i jakost struje.

Elektroda Ø (mm)	Struja zavarivanja (A)
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

## RS

### Pažnja!

Ne dotičite elektrodom radni predmet jer mogu da nastanu oštećenja i da bude otežano paljenje svetlosnog luka.

Čim se zapali svetlosni luk, pokušajte da održavate odstojanje od radnog predmeta koje odgovara korišćenom prečniku elektroda.

Odstojanje treba da tokom zavarivanja ostane po mogućnosti konstantno. Nagib elektroda u smeru rada treba da iznosi 20/30 stepeni.

### Pažnja!

Uvek upotrebljavajte klešta kako biste uklonili istošene elektrode ili pomerili upravo zavarene predmete. Molimo da obratite pažnju na to da se nakon zavarivanja držači elektroda (8) uvek moraju odložiti izolovanu površinu.

Šljaka sme da se ukloni tek kada se šav ohladi.

Ako se zavarivanje nastavlja na prekinutom šavu, prvo treba da se ukloni šljaka sa mesta gde će se nastaviti šav. Prilikom uklanjanja šljake trebate staviti naočare kako biste zaštitali oči od oštih i/ili vrućih kapljica šljake.

### 8.2 Zavarivanje s opremom WIG

Pazite na to da koristite odgovarajući gas prema materijalu koji ćete zavarivati.

čelik (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

aluminijum (Al) = Ar  
(ovim uređajem ne radi se sa tim materijalom)

plementni čelik (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(ovim uređajem ne radi se sa tim materijalom)

#### Prikључivanje uređaja:

1. Spojite priključak za dovod gasa (12) sa reduktorom pritiska na gasnu bocu.
2. Priklučite opremu WIG na minus pol (6) na prednjoj strani uređaja. Priklučite kabl stezaljke s masom (9) na plus pol (5) na prednjoj strani uređaja.
3. Priklučite opremu WIG na priključak gasa (10). Priklučak dovoda gasa (12) uspostavlja se preko reduktora pritiska na bocu sa zaštitnim gasom. Protočna količina gasa može da se podeši na reduktoru pritiska i drški paketa creva WIG. Zavisno od struje zavarivanja i obrađivanog materijala, protočna količina treba da se podeši na oko 5-15 l/min.

60

4. Pre nego što počnete sa zavarivanjem, mora se šiljato izbrusiti volframova igla. U sledećoj tabeli možete da pogledate koju iglu i struju zavarivanja ćete koristiti:

Elektroda (volframova igla) Ø (mm) Struja zavarivanja (A)

1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

5. Pri uvođenju volframove igle treba da obratite pažnju na to da ona strči iz keramičke mlaznice otprilike 5mm.
6. Sada otvorite gasni ventil na gorioniku.
7. Uključite uređaj i na potenciometru (1) podešite struju zavarivanja.
8. Da biste izvršili paljenje, položite keramičku mlaznicu ukoso na materijal koji varite i ravnomernim ljujanjem vodite je po materijalu tako dugo dok ne nastane svetlosni luk. Prilikom zavarivanja održavajte konstantan razmak od radnog predmeta (cirka 1-1,5 puta Ø elektroda). Nakon zavarivanja odložite gorionik i stezaljku s masom na izolovanu površinu.

### 9. Zaštita od pregrevanja i osigurač

Uredaj za zavarivanje ima zaštitu od pregrevanja koja štiti transformator za zavarivanje od pregrevavanja. Ako bi reagovala zaštita od pregrevavanja, zasvetiće kontrolna sijalica (4) na Vašem uređaju. U tom slučaju ostavite uređaj za zavarivanje da se neko vreme hlađi.

Na stražnjoj strani uređaja nalazi se osigurač (14). Ako uređaj više ne funkcioniše, izvucite njegov utikač iz utičnice i odvijačem s prorezom otvorite poklopac na osiguraču (14). Ako su pregorele niti u topljivom osiguraču stavite novi osigurač iste nominalne vrednosti (250 mA; karakteristika M)

### 10. Održavanje

Uredaj se redovno mora čistiti od prašine i prljavštine. Čišćenje je najbolje obaviti finom četkom ili krpom.

## 11. Naručivanje rezervnih delova

Prilikom naručivanja rezervnih delova su potrebni sledeći podaci:

- Tip uređaja
  - Broj artikla uređaja
  - Ident. broj uređaja
  - Broj potrebnog rezervnog dela
- Aktualne cene i informacije potražite na web-adresi [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 12. Zbrinjavanje i reciklovanje

Uredaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja tokom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato može ponovno da se upotrebi ili pošalje na reciklovanje. Uredaj i njegov pribor izradjeni su od različitih materijala kao npr. metala i plastike. Neispravne sastavne delove otpremite na mesta za zbrinjavanje posebnog otpada. Informacije potražite u specijalizovanoj trgovini ili nadležnoj opštinskoj upravi.



### ⚠ Pažnja!

Kod korištenja uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste spriječili ozljeđivanja i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ove upute za uporabu / sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, proslijedite im i ove upute za uporabu / sigurnosne napomene. Ne preuzimamo odgovornost za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

## 1. Opis uređaja (sl.1/2)

1. Potenciometar za podešavanje struje zavarivanja
2. Skala struje zavarivanja
3. Kontrolna žaruljica pogona
4. Kontrolna žaruljica za pregrijavanje
5. Brza stezaljka pozitivna
6. Brza stezaljka negativna
7. Mrežni kabel
8. Kabel s držačem elektroda
9. Kabel sa stezaljkom mase
10. Priklučak plina za opremu WIG
11. Remen za nošenje
12. Priklučak za dovod plina
13. Sklopka za uključivanje/isključivanje
14. Osigurač uređaja

## 2. Opseg isporuke

Invertorski uređaj za zavarivanje

## 3. Važne napomene

Molimo Vas da pažljivo pročitate upute za uporabu i obratite pažnju na njihove napomene.  
Pomoći ovih uputa za uporabu upoznajte uređaj, njegovu pravilnu uporabu i sigurnosne napomene.

### ⚠ Sigurnosne napomene

Obavezno obratiti pažnju

### POZOR

Uredaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom koja je navedena u ovim uputama: Ručno elektrolučno zavarivanje pomoću elektroda s plaštrom odnosno WIG zavarivanje (volfram zavarivanje inertnim plinom) uz korištenje odgovarajućeg pribora. Nestručno rukovanje ovim uređajem može biti opasno za osobe, životinje i

predmete. Korisnik uređaja odgovoran je za vlastitu sigurnost, kao i za sigurnost drugih osoba:  
Obavezno pročitajte ove upute za uporabu i pridržavajte se propisa.

- Popravke i/ili radove održavanja smiju provoditi samo kvalificirane osobe.
- Smiju se koristiti samo vodovi za zavarivanje sadržani u isporuci ( $16 \text{ mm}^2$  gumeni vodovi za zavarivanje) ili pribori koje je preporučio proizvođač.
- Pobrinite se za primjerenu njegu uređaja.
- Dok je u funkciji, uređaj se ne smije pritisnuti ili stajati direktno uza zid, jer kroz otvore mora dobiti dovoljno zraka. Provjerite je li uređaj pravilno priključen na mrežu (vidi 6.). Izbjegavajte svako vlačno naprezanje mrežnog kabla. Prije nego što uređaj premjestite na neko drugo mjesto, isključite ga.
- Pripazite na stanje kabala za zavarivanje, kliješta s elektrodama, kao i stezaljki s masom; istrošenost izolacije i dijelova koji provode struju može dovesti do opasne situacije i smanjiti kvalitetu zavarivanja.
- Zavarivanje električnim lěkom stvara iskre, rastaljene dijelove metala i dim, zbog toga pripazite da:  
Sve zapaljive supstance i/ili materijale uklonite s radnog mjesta.
- Provjerite dovodi li se dovoljno zraka.
- Ne varite na spremnicima, bačvama ili cijevima u kojima su bile zapaljive tekućine ili plinovi.  
Izbjegavajte svaki direktni kontakt sa strujnim krugom zavarivanja; napon praznog hoda koji se stvara izmedju kliješta elektroda i stezaljke s masom može biti opasan.
- Ne skladište i ne koristite uređaj u vlažnoj ili mokroj okolini, ili pak na kiši.
- Zaštitite oči za to predviđenim zaštitnim staklima (DIN stupanj 9 - 10). Koristite rukavice i suhu zaštitnu odjeću koja nije uprljana uljem ili mašću da ne biste izlagali kožu ultraljubičastom zračenju svjetlosnog luka.
- Ne koristite uređaj za zavarivanje za odleđivanje cijevi

### Pripazite!

- Svjetlosno zračenje električnog luka može štetiti očima i izazvati opekline kože.
- Zavarivanje električnim lěkom stvara iskre i kapljice rastaljenog metala, a zavareni dio se užari i relativno dugo ostaje jako vruć.
- Kod zavarivanja električnim lěkom oslobadaju se pare koje mogu biti jako štetne. Svaki elektrošok može biti smrtonosan.
- Ne približavajte se direktno el. lěku u krugu od 15 m.

- Zaštitite se (vrijedi i za osobe koje stoje u blizini) od mogućih opasnih efekata el. lēka.
- Upozorenje: Ovisno o načinu priključivanja, na priključnom mjestu uređaja za zavarivanje u mreži može doći do smetnji štetnih za ostale potrošače.

#### **Pažnja!**

Kod preopterećenih mreža za napajanje i strujnih krugova tijekom zavarivanja mogu nastati smetnje za ostale potrošače. U slučaju da postoji sumnja, potražite savjet poduzeća za distribuciju struje.

#### **Namjenska uporaba**

Stroj se smije koristiti samo u skladu s namjenom. Svaka drukčija uporaba izvan ovih okvira nije namjenska. Za štete ili ozljđivanja bilo koje vrste koje bi iz toga proizašle ne odgovara proizvođač nego korisnik.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe kao ni u obrtu i industriji. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima i sličnim djelatnostima.

#### **Izvori opasnosti kod zavarivanja električnim lēkom**

Kod zavarivanja električnim lēkom pojavljuje se niz izvora opasnosti. Zbog toga je za zavarivača naročito važno pridržavati se sljedećih pravila da ne bi sebe i druge doveo u opasnost, te da bi izbjegao povrede ljudi i oštećenja uređaja.

1. Radove na strani mrežnog napona, npr. na kablovima, utikačima, utičnicama itd. smiju izvoditi samo stručne osobe. To naročito važi za postavljanje medjukablova.
2. Kod nesreća odmah isključite izvor struje zavarivanja iz mreže.
3. Nastane li dodirni napon, odmah isključite uređaj i dajte neka ga stručnjak provjeri.
4. Uvijek se pobrinite da na strani struje zavarivanja budu dobri električni kontakti.
5. Kod zavarivanja uvijek na obje ruke stavite izolacijske rukavice. One štite od električnih udara (napona praznog hoda ili strujnog kruga zavarivanja), od štetnih zračenja (toplina i UV-zračenja) kao i od užarenog metala i prskanja troske.
6. Nositte čvrstu, izolacijsku obuću, cipele bi trebale biti otporne i na vodu. Polucipele nisu prikladne, jer užareni komadići metala koji otpadaju mogu prouzročiti opeklina.
7. Nositte prikladnu odjeću, ne sintetičke odjevne predmete.

8. Ne gledajte u električni lēk nezaštićenih očiju, koristite isključivo zaštitnu masku za zavarivanje sa zaštitnim naočalama propisanim prema DIN-u. Osim svjetlosnog i toplinskog zračenja koja uzrokuju blijehanje odnosno opeklina, električni lēk stvara i UV-zračenje. Ovo nevidljivo ultraljubičasto zračenje uzrokuje kod nedovoljne zaštite vrlo bolnu upalu mrežnice koja se primjećuje tek nekoliko sati kasnije. Osim toga, UV-zračenje može na nezaštićenim dijelovima tijela imati štetna djelovanja poput sunčanih opeklina.
9. Osobe koje se nalaze u blizini električnog lēka ili pomoćnici takodjer moraju biti upućeni na opasnosti i opremljeni nužnim zaštitnim sredstvima, ako je potrebno, ugradite zaštitne stjenke.
10. Kod zavarivanja, naročito u malim prostorijama, treba osigurati dovoljno dovodjenje zraka jer nastaju dim i plinovi.
11. Na posudama u kojima se skladište plinovi, goriva, mineralna ulja ili sl. ne smiju se provoditi radovi zavarivanja čak i ako su već duže vrijeme prazni jer zbog ostataka tvari u njima postoji opasnost od eksplozije.
12. Posebni propisi vrijede za prostorije u kojima postoji opasnost od vatre i eksplozije.
13. Zavarene spojeve koji su izloženi velikim opterećenjima i koji obavezno moraju ispunjavati sigurnosne zahtjeve, smiju izvoditi samo specijalno obrazovane osobe i kvalificirani zavarivači.  
Primjeri su:  
Tlačni kotlovi, tračnice, spojke za prikolice itd.
14. Napomene:  
Obavezno obratite pažnju na to da zbog nemara struja zavarivanja može uništiti zaštitne vodiče u električnim uređajima, npr. stezaljka s masom se položi na kućište uređaja za zavarivanje koje je spojeno sa zaštitnim vodičem električnog uređaja. Radovi zavarivanja obavljaju se na stroju s priključkom zaštitnog vodiča. Dakle, moguće je zavarivati na stroju, a da se na njega ne stavlja stezaljka s masom. U tom slučaju struja zavarivanja teče od stezaljke s masom preko zaštitnog vodiča do stroja. Jaka struja zavarivanja može uzrokovati taljenje zaštitnog vodiča.
15. Osiguranje vodova do mrežnih utičnica mora odgovarati propisima (VDE 0100). Dakle, prema tim propisima smiju se koristiti samo osigurači koji odgovaraju presjeku voda odnosno automati (za utičnice sa zaštitnim kontaktom osigurači od maks. 16 A ili 16 A zaštitna sklopka). Prejaki osigurač može uzrokovati zapaljenje voda odnosno objekta.



## Uski i vlažni prostori

Kod radova u uskim, vlažnim ili vrućim prostorijama, treba koristiti izolacijske podloge i tampone, zatim rukavice s manšetama od kože ili drugih nevodljivih materijala da bi se tijelo izoliralo od podova, zidova, vodljivih dijelova aparata i sl.

Kod primjene malih transformatora za zavarivanje uz povećanu opasnost od udara el. struje, kao npr. u uskim prostorijama od električno vodljivih stjenki (kotlovi, cijevi itd.), u vlažnim prostorijama (mokra radna odjeća), u vrućim prostorijama (znojna radna odjeća), izlazni napon uredjaja za zavarivanje u praznom hodu ne smije biti veći od 80 Volti (efektivne vrijednosti). Uredaj se, dakle, zbog većeg izlaznog napona u tom slučaju ne smije koristiti.

## Zaštitna odjeća

1. Zbog zračenja i mogućih opeklina tijekom rada, cijelo tijelo zavarivača mora biti zaštićeno odjećom, a lice pokriveno zaštitnom maskom.
2. Na obje ruke treba staviti rukavice s manšetama od prikladnog materijala (kože). Morate biti u besprijeckornom stanju.
3. Da biste zaštitili odjeću od iskrenja i zapaljenja, nosite prikladne pregače. Zahtijeva li to vrsta radova, npr. zavarivanje iznad glave, treba obući zaštitno odijelo, te ako je potrebno i zaštitni šljem.
4. Korištena zaštitna odjeća i cijeli pribor moraju odgovarati odredbi "Osobna zaštitna oprema".

## Zaštita od zračenja i opeklina

1. Na radnom mjestu upozorite na opasnost za oči pomoću natpisa. Oprez - ne gledajte u plamen! Radna mjesta treba po mogućnosti zakloniti tako da su osobe koje se nalaze u blizini zaštićene. Neovlaštene osobe moraju biti podalje od mjeseta radova zavarivanja.
2. U neposrednoj blizini fiksnih radnih mjeseta zidovi ne smiju biti svijetlih boja i sjajni. Prozore treba osigurati od propuštanja ili odbijanja zračenja najmanje do visine glave, odnosno, premazati prikladnim slojem.

## 4. SIMBOLI I TEHNIČKI PODACI

EN 60974-1 Evropski normativ za uređaje za ručno zavarivanje električnim lěkom s ograničenim trajanjem uključenja.

Jednofazni staticki frekventni pretvarač- transformator-ispravljač

50 Hz Frekvencija mreže

U<sub>1</sub> Napon mreže

I<sub>1</sub>, maks Maksimalna ulazna struja

Osigurač s nazivnom vrijednošću u amperima

U<sub>0</sub> Nazivni napon praznog hoda

I<sub>2</sub> Struja zavarivanja

Ø mm Promjer elektroda

Simbol za pripadne karakteristične krivulje

Simbol za ručno zavarivanje električnim lěkom s naslojenim štapičastim elektrodama

1 fazni mrežni priključak

Nemojte skladištiti ni koristiti uredaj u vlažnoj ili mokroj okolini, niti ga ne izlažite kiši.

Prije uporabe uredjaja za zavarivanje pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu.

IP 21 S Vrsta zaštite

H Klasa izolacije

X Trajanje uključenja

Simbol za WIG (wolfram-inertni plin) zavarivanje

Uredaj je zaštićen od smetnji iskrenja prema odredbi EU 2004/108/EZ.

Mrežni priključak	230 V ~ 50 Hz
Napon praznog hoda (V)	80
Potrošnja snage	5,23 kVA kod 22,74 A
Osigurač (A)	16
Težina	9,8 kg

#### Zavarivanje štapastim elektrodama s plaštom

Struja zavarivanja	20 – 150 A
Vrijeme uključivanja X	
25 %	150 A
60 %	105 A
100 %	20 A

#### WiG zavarivanje

Struja zavarivanja	20 – 160 A
Vrijeme uključivanja X	
25 %	160 A
60 %	103 A
100 %	80 A

Vremena zavarivanja vrijede pri temperaturi okoline od 40 °C.

### 5. Montaža remena za nošenje (slika 3/4)

Namjestite remen za nošenje (11), kao što je prikazano na slici (3/4).

### 6. Puštanje u rad

#### Priklučak na vod za napajanje

Prije priključivanja mrežnog kabela (7) provjerite odgovaraju li podaci o vrijednostima na tipskoj pločici podacima raspoloživog voda za napajanje.

**Pažnja!** Zamjenu mrežnog utikača smije izvršiti samo električar.

#### Pozor!

Uredaj za zavarivanje smije se priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom s osiguračem od maksimalno 16 A.

#### Priklučivanje kabela za zavarivanje (slika 5)

Pozor! Priklučivanje kabela za zavarivanje (8/9) obavljajte samo kad je uređaj isključen!  
Priklučite kabel za zavarivanje kao što je prikazano na slici 5. U tu svrhu spojite oba utikača držača elektroda (8) i stezaljku mase (9) s odgovarajućim

brzim stezaljkama (5/6) i aretirajte utikač tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na satu.

Kod zavarivanja štapastim elektrodama s plaštom priključite kabel s držačem elektroda (8) u normalnom slučaju na plus pol (5) a kabel sa stezaljkom mase (9) na minus pol (6).

#### Uključivanje/isključivanje (slika 1/2)

Uključite uređaj tako da sklopku za uključivanje/isključivanje (13) stavite u položaj "I". Zasvijetli kontrolna žaruljica pogona (3). Isključite uređaj tako da sklopku za uključivanje/isključivanje (13) stavite u položaj "0". Kontrolna žaruljica pogona (3) se gasi.

### 7. Pripreme za zavarivanje

Stezaljka s masom (9) pričvrsti se direktno na komad za zavarivanje ili na podlogu na kojoj se komad nalazi.

Pažnja, provjerite postoji li direktni kontakt s komadom za zavarivanje. Pri tome izbjegavajte lakovane površine i/ili izolacijske materijale. Kabel držača elektroda ima na završetku specijalnu stezaljku koja služi za pritezanje elektrode. Tijekom zavarivanja uvijek treba koristiti zaštitu za oči. Ona štiti oči od svjetlosnog zračenja kojeg stvara električni lěk i omogućava točan pogled na predmet zavarivanja (Nije sadržan je u isporuci).

### 8. Zavarivanje

#### 8.1 Zavarivanje elektrodama s plaštom

Priklučite sve električne priključke za napajanje strujom kao i strujni krug zavarivanja. Većina obloženih elektroda priključuje se na plus pol. Postoje i neke vrste elektroda koje se priključuju na minus pol. Pridržavajte se podataka proizvodjača u vezi vrsta elektroda i točnog polariteta. Prilagodite kabel za zavarivanje (8/9) brzim spojkama (5/6). Sad pričvrstite nenaslojeni završetak elektrode u držač (8) i spojite stezaljku mase (9) s komadom za zavarivanje. Pri tome pripazite da uspostavite dobar električni kontakt. Uključite uređaj i na potenciometru (1) podesite struju zavarivanja ovisno o vrsti korištene elektrode. Držite štitnik za oči ispred lica i trljajte vrh elektrode po komadu koji zavarujete kao da palite šibicu. To je najbolji način da zapalite električni luk. Isprobajte na nekom probnom komadu jeste li odabrali pravilnu elektrodu i jačinu struje.

**Pozor!**

Kod struja zavarivanja većih od 130 A (vidi crveno područje na skali struje zavarivanja) prilikom korištenja brzih osigurača može doći do njihovog aktiviranja.

Držite zaštitnu masku ispred lica i trljajte vrhom elektrode po radnom komadu tako dobijete efekt paljenja slično kao kod šibice. To je najbolja metoda da upalite svjetlosni luk. Ispitajte na nekom probnom komadu jeste li odabrali pravu elektrodu i jakost struje.

Ø elektrode (mm)	Struja zavarivanja (A)
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

**Pažnja!**

Ne lupkajte elektrodom po radnom komadu jer na taj način mogu nastati štete i otežati se paljenje svjetlosnog luka.

Čim se svjetlosni luk zapali pokušajte održati određeni razmak prema radnom komadu koji odgovara promjeru elektrode.

Tijekom zavarivanja taj razmak bi trebalo po mogućnosti održavati konstantnim. Nagib elektrode u smjeru rada bi trebao iznositi 20/30 stupnjeva.

**Pozor!**

Da biste uklonili istrošene elektrode ili pomaknuli upravo zavarene komade, uvijek koristite kliješta. Pripazite na to da se držač elektroda (8) nakon zavarivanja uvijek mora odložiti na izoliranoj površini.

Troska se smije ukloniti tek kad se šav ohladi. Ako se zavarivanje nastavi na prekinutom šavu, prvo treba ukloniti trosku s mesta gdje će se nastaviti šav. Prilikom uklanjanja troske treba staviti naočale u svrhu zaštite očiju od oštrih i/ili vrućih kapljica troske.

**8.2 Zavarivanje WIG opremom**

Pripazite na to da koristite odgovarajući plin prema materijalu koji ćete zavarivati.

Čelik (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Aluminij (Al) = Ar  
(ovim uređajem ne može se zavarivati)

Oplemenjeni čelik (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(ovim uređajem ne može se zavarivati)

**Priklučivanje uređaja:**

1. Spojite priključak za dovod plina (12) s reduktorom tlaka na plinsku bocu.

**Pozor!**

Pripazite na to da prilikom WIG zavarivanja **kabel stezaljke za masu** (9) **priklučite na plus pol** (5) a **WIG opremu na minus pol** (6).

2. Priklučite WIG opremu na **minus pol** (6) na prednjoj strani uređaja. Priklučite kabel sa stezaljom za masu (9) na **plus pol** (5) na prednjoj strani uređaja.
3. Priklučite WIG opremu na priključak plina (10). Priključak dovoda plina (12) uspostavlja se preko reduktora tlaka na bocu sa zaštitnim plinom. Protočna količina plina može se podesiti na reduktoru tlaka i ručki WIG paketa crijeva. Ovisno o struci zavarivanja i obrađivanom materijalu, trebalo bi podesiti protočnu količinu na oko 5-15 l/min.
4. Prije nego počnete sa zavarivanjem, mora se izbrusiti volframova igla. Koja igla i struja zavarivanja će se koristiti, možete vidjeti u sljedećoj tablici:

**Elektroda (volfram igla)**

Ø (mm)	Struja zavarivanja [A]
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

5. Kod uvođenja volframove igle trebate pripaziti na to da ona strši iz keramičke mlaznice oko 5 mm.
6. Otvorite ventil plina na gorioniku.
7. Uključite uređaj u podesite struju zavarivanja na potenciometru (1).
8. Za paljenje keramičku mlaznicu položite koso na materijal koji zavarujete i vodite volframovu iglu ravnomernim pokretima amo-tamo tako dugo po materijalu dok se ne upali svjetlosni luk. Kod zavarivanja održavajte konstantni razmak do radnog komada (oko 1-1,5 puta Ø elektrode). Nakon zavarivanja odložite gorionik i stezaljku za masu na izolirano mjesto.

**9. Zaštita od pregrijavanja i osigurač**

Uredaj za zavarivanje opremljen je zaštitom od pregrijavanja koja štiti transformator od pregrijavanja. Ako bi zaštita od pregrijavanja reagirala, zasvijetlit će kontrolna žaruljica (4) na Vašem uređaju. Ostavite uređaj za zavarivanje da se hlađi neko vrijeme.

Na stražnjoj strani uređaja nalazi se osigurač (14). Ako uređaj više ne funkcionira, izvucite mrežni utikač uređaja iz utičnice i pomoću odvijača otvorite poklopac osigurača (14). Ako je nit rastalnog osigurača pregorjela, zamijenite ga novim osiguračem iste nazivne vrijednosti (250 mA; karakteristika M)

## 10. Održavanje

Stroj se redovito mora čistiti od prašine i prljavštine. Čišćenje je najbolje obaviti finom četkom ili krpom.

## 11. Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova su potrebni slijedeći podaci:

- Tip uređaja
- Broj artikla uređaja
- Ident. broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 12. Zbrinjavanje i recikliranje

Uredaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja prilikom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato se može ponovno upotrijebiti ili poslati na reciklažu.

Uredaj i njegov pribor izradjeni su od različitih materijala kao npr. metala i plastike. Neispravne sastavne dijelove otpremite na mjesta za zbrinjavanje posebnog otpada. Informacije potražite u specijaliziranoj trgovini ili nadležnoj općinskoj upravi.

## NL

### **⚠ Let op!**

Bij het gebruik van apparaten moeten enkele veiligheidsmaatregelen worden nageleefd om verwondingen en schade te voorkomen. Lees deze handleiding/veiligheidsinstructies daarom aandachtig door. Bewaar deze goed, zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit apparaat aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze handleiding/veiligheidsinstructies mee te overhandigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade als gevolg van niet-inachtneming van deze handleiding en de veiligheidsinstructies.

## 1. Beschrijving van het apparaat (fig. 1/2)

1. Potentiometer voor de instelling van de lasstroom
2. Lasstroomschaal
3. Controlelampje voor bedrijf
4. Controlelampje voor oververhitting
5. Snelkoppeling positief
6. Snelkoppeling negatief
7. Netkabel
8. Kabel met elektrodehouder
9. Kabel met massaklem
10. Gasaansluiting voor WIG-uitrusting
11. Draagriem
12. Gastoovoeraansluiting
13. Aan-/Uitschakelaar
14. Apparaatbeveiliging

## 2. Omvang van de levering

Inverter lasapparaat

## 3. Belangrijke instructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem de instructies erin in acht. Maak u aan de hand van deze gebruiksaanwijzing vertrouwd met het apparaat, het juiste gebruik en met de veiligheidsinstructies.

### **⚠ Veiligheidsinstructies**

Absoluut in acht nemen

### **LET OP**

Gebruik het apparaat alleen voor taken waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding: Lichtboog-handlassen met mantelelektronen.

Ondeskundige hantering van deze installatie kan gevaarlijk zijn voor personen, dieren en materiële waarden. De gebruiker van de installatie is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en voor de veiligheid van andere personen: Lees daarom zeker deze gebruiksaanwijzing en neem de voorschriften in acht.

- Reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen.
- Alleen de meegeleverde lasleidingen mogen worden gebruikt (16 mm<sup>2</sup> rubberen slangleiding).
- Zorg voor adequaat onderhoud van het apparaat.
- Het apparaat mag tijdens het bedrijf niet bekend raken of rechtstreeks tegen een muur staan, opdat altijd voldoende lucht door de openingsspleten kan worden opgenomen. Vergewis u ervan dat het apparaat juist aan het net is aangesloten (zie 6.) Vermijd elke trekbelasting van de netkabel. Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat ergens anders wilt opstellen.
- Let op de toestand van de laskabel, van de elektrodetang en van de massaklemmen; slijtage van de isolering en van stroomvoerende delen kan een gevaarlijke situatie veroorzaken en de kwaliteit van het laswerk verminderen.
- Lichtbooglassen verwekt vonken, gesmolten metalen deeltjes en rook; let daarom op het volgende: Alle brandbare stoffen en/of materialen van de werkplek verwijderen.
- Vergewis u ervan dat er voldoende luchttoevoer beschikbaar is.
- Las niet op reservoirs, vaten of buizen waarin brandbare vloeistof of gassen hebben gezeten. Vermijd elk rechtstreeks contact met de lasstroomkring; de nullastspanning die zich tussen elektrodetang en massaklem voordoet, kan gevaarlijk zijn.
- Berg het apparaat niet op of gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving of in de regen.
- Bescherm uw ogen met daarvoor bedoelde beschermglazen (DIN graad 9-10), die u op het meegeleverde lasschild bevestigt. Draag handschoenen en droge beschermende kleding, vrij van olie en vet, om de huid niet bloot te stellen aan de ultraviolette stralingen van de lichtboog.
- Gebruik het lasapparaat niet voor het ontdooen van buizen.

### **Let wel!**

- De lichtstraling van de lichtboog kan de ogen beschadigen en verbrandingen op de huid veroorzaken.
- Het lichtbooglassen verwekt vonken en druppels van gesmolten metaal, het gelaste werkstuk

NL

- begint te gloeien en blijft relatief lang zeer warm.
- Tijdens het lichtbooglassen komen dampen vrij, die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Elke elektrische schok kan mogelijk dodelijk zijn.
- Nader de lichtboog niet rechtstreeks in een straal van 15 m.
- Bescherm uzelf (en omstaande personen) tegen de eventuele gevaarlijke effecten van de lichtboog.
- Waarschuwing: Afhankelijk van de netaansluitvoorwaarde aan het aansluitpunt van het lasapparaat kunnen er zich storingen in het net voordoen voor andere verbruikers.

**Let op!**

Bij overbelaste elektriciteitsnetten en stroomkringen kunnen tijdens het lassen storingen voor andere verbruikers worden veroorzaakt. In geval van twijfel moet u het elektriciteitsbedrijf raadplegen.

### Doelmatig gebruik

De machine mag alleen worden gebruikt voor werkzaamheden waarvoor hij bedoeld is. Elk daarboven uitgaand gebruik is niet doelmatig. Voor daaruit voortvloeiende schade of verwondingen van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener aansprakelijk, en niet de fabrikant.

### Gevarenbronnen bij het lichtbooggassen

Bij het lichtbooggassen ontstaan een aantal gevarenbronnen. Het is voor de lasser dan ook bijzonder belangrijk om de onderstaande regels in acht te nemen, teneinde zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen en schade voor mens en apparaat te vermijden.

1. Werkzaamheden aan de kant van netspanning, bijv. aan kabels, stekkers, contactdozen enz. alleen door een vakman laten uitvoeren. Dit geldt vooral voor het maken van tussenkabels.
2. Bij ongevallen lasstroombron meteen isoleren van het net.
3. Indien er elektrische contactspanningen optreden, het apparaat meteen uitschakelen en door een vakman laten controleren.
4. Aan de kant van de lasstroom altijd op goede elektrische contacten letten.
5. Tijdens het lassen altijd aan beide handen isolerende handschoenen dragen. Deze beschermen tegen elektrische schokken (nullastspanning van de lasstroomkring), tegen schadelijke stralingen (warmte en UV-stralingen)

6. en tegen gloeiend metaal en slakspetters.
7. Vast isolerend schoeisel dragen, de schoenen moeten ook bij vocht isoleren. Lage schoenen zijn niet geschikt, omdat neervallende gloeiende metalen druppels verbrandingen veroorzaken.
8. Geschikte kleding dragen, geen synthetische kledingstukken.
9. Niet met onbeschermd ogen in de lichtboog kijken, alleen lasschild met volgens DIN voorgeschreven beschermglas gebruiken. De lichtboog geeft behalve licht- en warmtestralen, die een verblinding of verbranding veroorzaken, ook UV-stralen af. Deze onzichtbare ultraviolette straling veroorzaakt bij onvoldoende bescherming een pas enkele uren later merkbare, zeer pijnlijke bindvleisontsteking. Bovendien heeft de UV-straling op onbeschermd lichaamsdelen zonnebrandachtige schadelijke uitwerkingen tot gevolg.
10. Ook personen in de buurt van de lichtboog of helpers moeten op de gevaren gewezen en met de nodige beschermende middelen uitgerust worden; indien nodig beschermende wanden installeren.
11. Bij het lassen, vooral in kleine ruimtes, moet men voor voldoende aanvoer van frisse lucht zorgen, omdat rook en schadelijke gassen vrijkomen.
12. Aan reservoirs waarin gassen, brandstoffen, minerale oliën of iets dergelijks worden opgeslagen, mogen geen laswerkzaamheden worden verricht, ook al zijn ze al lang leeggemaakt, omdat door achtergebleven resten explosiegevaar bestaat.
13. In ruimtes waarin gevaar voor brand en explosie bestaat, gelden bijzondere voorschriften.
14. Voorbeelden zijn:  
drukketels, looprails, koppelingen van aanhangers enz.
15. Aanwijzingen:  
U moet er absoluut rekening mee houden dat de massakabel in elektrische installaties of apparaten bij onachtzaamheid door de lasstroom kan worden vernietigd, bijv. de massaklem wordt op het huis van het lasapparaat gelegd dat verbonden is met de massakabel van de elektrische installatie. De laswerkzaamheden worden verricht aan een machine met aansluiting voor massakabel. Het is dus mogelijke om aan de machine te lassen zonder de massaklem aan deze machine te hebben aangebracht. In dit geval vloeit de lasstroom van de massaklem via de

## NL

massakabel naar de machine. De hoge lasstroom kan het doorsmelten van de massakabel tot gevolg hebben.

- De beveiligingen van de voedingsleidingen naar de netaansluitdozen moeten aan de voorschriften voldoen (VDE 0100). Conform deze voorschriften mogen alleen zekeringen of contactverbrekers worden gebruikt die overeenkomen met de leidingdiameter (voor veiligheidscontactdozen max. 16 amp. zekeringen of 16 amp. veiligheidsschakelaars). Een te zware zekering kan leidingbrand resp. brandschade aan het gebouw tot gevolg hebben.

### Nauwe en vochtige ruimtes

Bij werkzaamheden in nauwe, vochtige of warme ruimtes moeten isolerende onderlagen en tussenlagen en ook kaphandschoenen van leer of ander slecht geleidend materiaal worden gebruikt om het lichaam te isoleren tegen vloer, wanden, geleidende delen van het apparaat e.d.

Bij gebruik van kleine lastransformatoren voor het lassen onder verhoogd elektrisch gevaar, zoals b.v. in nauwe ruimtes met elektrisch geleidende wanden (ketels, buizen enz.), in natte ruimtes (werkleding wordt met vocht doortrokken), in hete ruimtes (doorzweten van de werkleding), mag de uitgangsspanning van het lasapparaat bij nullast niet hoger zijn dan 80 volt (effectieve waarde). Het apparaat kan in dit geval op grond van de hogere uitgangsspanning dus niet worden gebruikt.

### Beschermende kleding

- Tijdens het werk moet de lasser op zijn hele lichaam door de kleding en de gezichtsbescherming zijn beschermd tegen stralen en tegen verbrandingen.
- Aan beide handen moeten kaphandschoenen van een geschikte stof (leer) worden gedragen. Ze moeten in een perfecte staat verkeren.
- Ter bescherming van de kleding tegen vonkenregen en verbrandingen moeten geschikte schorten worden gedragen. Indien vereist gezien de aard van de werkzaamheden, bijv. bovenhands lassen, moet een beschermend pak en indien nodig ook een hoofdbescherming worden gedragen.
- De gebruikte beschermende kleding en alle accessoires moeten beantwoorden aan de richtlijn "Persoonlijke beschermende uitrusting".

### Bescherming tegen stralen en verbrandingen

- Op de werkplek op het gevaar voor de ogen attent maken door een bord aan te brengen met het opschrift: „Voorzichtig, niet in de vlammen kijken!“. De werkplekken moeten zo veel mogelijk worden afgeschermd, zodat personen in de buurt beschermd zijn. Onbevoegden moeten uit de buurt van de laswerkzaamheden worden gehouden.
- In de onmiddellijke nabijheid van vaste werkplekken mogen de wanden niet lichtkleurig en niet glanzend zijn. Ramen moeten minstens tot ooghoogte tegen doorlaten of terugkaatsen van stralen worden beveiligd, bijv. door een geschikte verlaag.

## 4. SYMBOLEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

EN 60974-1	Europese norm voor lasapparaten voor lichtboog-handlassen met begrenste inschakelduur.
	Eénfase statische frequentieomvormer-transformator-gelijkrichter
50 Hz	Netfrequentie
U <sub>1</sub>	Netspanning
I <sub>1</sub> max	Maximale ontwerpwaarde netstroom
	Zekering met nominale waarde in ampère in de netaansluiting
U <sub>0</sub>	Nominale nullastspanning
I <sub>2</sub>	Lasstroom
Ø mm	Elektrode diameter
	Symbol voor vallende karakteristiek
	Symbol voor lichtboog-handlassen met omhulde staafelektronen
	1-fase netaansluiting



Berg het apparaat niet op of gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving of in de regen.



Vóór gebruik van het lasapparaat de handleiding zorgvuldig lezen en in acht nemen.

IP 21 S

Beschermklaasse

H

Isolatieklasse

X

Inschakelduur



Symbol voor WIG (Wolfram-Inert-Gas) lassen

Het apparaat is ontstaard volgens EG-richtlijn 2004/108/EG

Netaansluiting	230 V ~ 50 Hz
Nullastspanning	80 V
Krachtontneming	5,23 kVA bij 22,74 A
Beveiliging (A)	16
Gewicht	9,8 kg

#### Lassen met omhulde staafelektroden

Lasstroombetrekking	20 – 150 A
Inschakelduur X	
25%	150 A
60%	105 A
100%	20 A

#### WIG-lassen

Lasstroombetrekking	20 – 160 A
Inschakelduur X	
25%	160 A
60%	103 A
100%	80 A

De lastijden gelden bij een omgevingstemperatuur van 40°C.

## 5. Montage draagriem (fig. 3/4)

Breng de draagriem (11) aan, zoals getoond in fig. 3-4.

## 6. Inbedrijfstelling

### Aansluiting aan de voedingsleiding

Controleer voordat u de netkabel (7) aansluit of de gegevens vermeld op het typeplaatje overeenstemmen met de waarden van de beschikbare voedingsleiding.

**Let op!** De netstekker mag alleen door een elektricien worden vervangen.

### Let op!

Het lasapparaat mag alleen worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerde geraarde contactdoos met een beveiliging van maximaal 16A.

### Aansluiting van de laskabels (fig. 5)

Let op! Voer de aansluitwerkzaamheden van de laskabels (8/9) alleen dan uit, als het apparaat geïsoleerd is van de voeding!  
Sluit de laskabels aan, zoals getoond in fig. 5. Verbind hiertoe de beide stekkers van de elektrodehouder (8) en de massaklem (9) met de bijhorende snelkoppelingen (5/6) en zet de stekkers vast door ze met de klok mee te draaien.

Bij het lassen met omhulde staafelektroden wordt de kabel met de elektrodehouder (8) normaal gezien aangesloten aan de pluspool (5), de kabel met de massaklem (9) op de minpool (6).

### In-/uitschakelen (fig. 1/2)

Schakel het apparaat in door de Aan-/Uitschakelaar (13) op "1" te zetten. Het controlelampje voor bedrijf (3) begint te branden. Schakel het apparaat uit door de Aan-/Uitschakelaar (13) op "0" te zetten. Het controlelampje voor bedrijf (3) dooft.

## 7. Lasvoorbereidingen

De massaklem (9) wordt rechtstreeks vastgemaakt aan het te lassen stuk of aan de onderlaag, waarop het te lassen stuk is neergezet.

Let op, zorg ervoor dat er een rechtstreeks contact bestaat met het te lassen stuk. Mijd daarom gelakte oppervlakken en/of isolerende stoffen. De elektrodehouderkabel heeft aan het uiteinde een speciale klem, waarmee de elektrode wordt vastgeklemd. Het lasschild moet tijdens het lassen altijd worden gebruikt. Het beschermt de ogen tegen de door de lichtboog veroorzaakte lichtstraling en staat toch toe het te lassen materiaal te bekijken (niet meegeleverd).

# NL

## 8. Lassen

### 8.1 Lassen met mantelelektronen

Voer alle elektrische aansluitingen voor de stroomtoevoer en voor de lasstroomkring uit. De meeste mantelelektronen worden aangesloten aan de pluspool. Er zijn echter enkele soorten elektroden die aan de minpool worden aangesloten. Volg de opgaven van de fabrikant betreffende het soort elektrode en de juiste polariteit. Pas de laskabels (8/9) aan de snelkoppelingen (5/6) juist aan. Bevestig dan het niet ommantelde uiteinde van de elektrode in de elektrodehouder (8) en verbind de massaklem (9) met het te lassen stuk. Let er daarbij op dat er een goed elektrisch contact bestaat. Schakel het apparaat in en stel de lasstroom al naargelang de gebruikte elektrode in aan de potentiometer (1).

#### Let op!

Bij lasstromen hoger dan 130 A (zie rode bereik van de lasstroomschaal) kunnen snelle zekeringen onder bepaalde omstandigheden snel reageren. Houd het lasschild voor het gezicht en wrijf de elektrodepunt zo op het te lassen stuk, dat u een beweging uitvoert zoals bij het aanstrijken van een lucifer. Dit is de beste methode om een lichtboog te ontsteken. Test op een proefstuk of u de juiste elektrode en stroomsterkte heeft gekozen.

Elektrode Ø (mm)	Lasstroom (A)
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

#### Let op!

Tik niet met de elektrode tegen het werkstuk, want daardoor zou schade kunnen ontstaan en de ontsteking van de lichtboog worden bemoeilijkt. Zodra de lichtboog is ontstoken, probeert u een afstand tot het werkstuk te houden die overeenkomt met de diameter van de gebruikte elektrode. De afstand moet zo constant mogelijk blijven terwijl u last. De elektrode moet in werkrichting 20/30 graden schuin worden gehouden.

#### Let op!

Gebruik altijd een tang om verbruikte elektroden te verwijderen of om net gelaste stukken te bewegen. Gelieve er rekening mee te houden, dat de elektrodehouder (8) na het lassen altijd geïsoleerd moet worden neergelegd. De slak mag pas na het afkoelen van de naad worden

verwijderd.

Als het lassen aan een onderbroken lasnaad wordt voortgezet, moet men eerst de slak van de aanzetplaats verwijderen. Bij het verwijderen van de slak moet u ter bescherming van uw ogen tegen hete slakspetters of slakspetters met scherpe randen een veiligheidsbril dragen.

### 8.2 Lassen met WIG uitrusting

**Houd er rekening mee dat al naargelang het materiaal dat moet worden gelast verschillende gassen moeten worden gebruikt.**

Staal (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Aluminium (Al) = Ar  
(wordt door dit apparaat niet ondersteund)

Roestvrij staal (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(wordt door dit apparaat niet ondersteund)

#### Het apparaat aansluiten:

1. Verbind de gastoevoeraansluiting (12) met de drukregelaar aan de gasfles.

#### Let op!

Let er bij het WIG lassen op om de **kabel met de massaklem (9) aan de pluspool (5) en de WIG uitrusting aan de minpool (6)** aan te sluiten.

2. Sluit de WIG uitrusting aan aan de **minpool (6)** aan de voorkant van het apparaat. Sluit de kabel met de massaklem (9) aan aan de **pluspool (5)** aan de voorkant van het apparaat.
3. Sluit de WIG uitrusting aan aan de gasaansluiting (10). De gastoevoeraansluiting (12) moet via een drukregelaar worden aangesloten aan de fles met inert gas. Het gasdebiet kan aan de drukregelaar en aan de handgreep van het WIG slangpakket worden ingesteld. Al naargelang lasstroom en bewerkt materiaal moet een gasdebiet van ca. 5-15 l/min worden ingesteld.
4. Voordat u begint te lassen moet de wolfram naald spits worden geslepen. Welke wolfram naald bij welke lasstroom moet worden gebruikt kunt u afleiden uit de onderstaande tabel:

Elektrode (wolfram naald) Ø (mm)	Lasstroom (A)
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

5. Als u de wolfram naald erin brengt, moet u ervoor zorgen dat deze ongeveer 5mm uit het keramische mondstuk steekt.
6. Open nu de gasklep aan de brander.

NL

7. Schakel het apparaat in en stel de lasstroom in aan de potentiometer (1).
8. Om te ontsteken wordt nu het keramische mondstuk schuin op het te lassen materiaal gelegd en de wolfraam naald door gelijkmatige, wippende bewegingen zolang over het materiaal geleid, tot er een lichtboog ontstaat. Houd bij het lassen een constante afstand tot het werkstuk (ca. 1-1,5 maal elektroden Ø) aan. Leg lasbrander en massaklem na het lassen geïsoleerd neer.

## 9. Oververhittingsbeveiliging en zekering

Het lasapparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging die de lastransformator beschermt tegen oververhitting. Mocht de oververhittingsbeveiliging reageren, dan gaat het controlelampje (4) op uw apparaat branden. Laat het lasapparaat dan een tijdje afkoelen. Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een zekering (14). Indien het apparaat niet meer functioneert, trek dan de netstekker van het apparaat uit het stopcontact en open met een sleufschroevendraaier de afdekking van de zekering (14). Indien de draad in de smeltzekering is doorgebrand, dan vervangt u deze door een zekering met dezelfde nominale waarde (250 mA; karakteristiek M)

## 12. Verwerking en recyclage

Het apparaat bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan in de grondstofkringloop teruggebracht worden. Het apparaat en zijn toebehoren bestaan uit diverse materialen, zoals bijv. metaal en kunststof. Ontdoe u van defecte onderdelen op het inzamelpunt waar u gevraagd afval mag afgeven. Doe navraag bij uw speciaalzaak of bij uw gemeentebestuur!

## 10. Onderhoud

Machine regelmatig ontdoen van stof en vervuiling. Voor het schoonmaken gebruikt u best een fijne borstel of een doek.

## 11. Bestellen van onderdelen

Gelieve bij de bestelling van onderdelen de volgende gegevens te vermelden :

- Type van het apparaat
- Artikelnummer van het apparaat
- Ident-nummer van het apparaat
- Onderdeelnummer van het benodigde deel

Actuele prijzen en info vindt u terug onder  
[www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## PL

### ⚠️ Uwaga!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi/wskazówek bezpieczeństwa. Należy je starannie przechowywać, aby korzystać z nich w razie potrzeby. W przypadku przekazania opisywanego urządzenia innej osobie należy przekazać jej również niniejszą instrukcję obsługi/wskazówki bezpieczeństwa. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

## 1. Opis urządzenia (rys. 1/2)

1. Potencjometr do regulacji prądu spawania
2. Skala prądu spawania
3. Lampka kontrolna pracy urządzenia
4. Lampka kontrolna przegrzania
5. Szybkozłączka dodatnia
6. Szybkozłączka ujemna
7. Przewód zasilania
8. Przewód z uchwytem elektrody
9. Przewód z zaciskiem masy
10. Przyłącze gazu dla wyposażenia WIG/TIG
11. Pas nośny
12. Przyłącze zasilania gazu
13. Włącznik/wyłącznik
14. Bezpiecznik urządzenia

## 2. Zakres dostawy

Spawarka inwertorowa

## 3. Ważne wskazówki

Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Przy pomocy instrukcji obsługi zapoznać się z urządzeniem, prawidłowym sposobem użycia i wskazówkami odnośnie bezpieczeństwa.

### ⚠️ Wskazówki bezpieczeństwa

Bezwzględnie przestrzegać

### **UWAGA**

Używać tego urządzenia tylko zgodnie z zastosowaniem, które zostało wskazane w tej instrukcji obsługi: do ręcznego spawania łukowego

elektrodami otulonymi. Nieprawidłowe posługiwanie się tym urządzeniem może być niebezpieczne dla osób, zwierząt i dóbr materialnych. Użytkownik tego urządzenia jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób: należy koniecznie przeczytać poniższą instrukcję obsługi i przestrzegać obowiązujących przepisów.

- Naprawy i /lub prace konserwacyjne urządzenia mogą być wykonywane tylko przez personel o odpowiednich kwalifikacjach.
- Stosować wyłącznie wchodzące w skład spawarki przewody spawalnicze (przewód spawalniczy w izolacji gumowej, 16 mm<sup>2</sup>).
- Należy zapewnić odpowiednią pielęgnację urządzenia.
- Aby zapewnić dostateczny dopływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne, urządzenie podczas pracy nigdy nie powinno być ustawione blisko innych przedmiotów lub bezpośrednio przy ścianie. Należy się upewnić, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci (patrz punkt 6). Przewód zasilania nigdy nie powinien być naprężony. Jeżeli urządzenie ma być przeniesione lub przeniesione na inne miejsce należy uprzednio odłączyć urządzenie od sieci.
- Zwrócić uwagę na poprawny stan przewodów spawalniczych, uchwytu elektrodowego i zacisków masy; zużycie izolacji oraz elementów przewodzących prąd może być źródłem niebezpieczeństwa oraz może wpływać negatywnie na jakość wykonywanej pracy spawalniczej.
- Przy spawaniu łukiem elektrycznym powstają iskry, kropki stopionego metalu i dym. Z tego powodu należy przestrzegać następujących punktów: Usunąć ze stanowiska pracy wszelkie substancje i/lub materiały palne.
- Upewnić się, że na stanowisku pracy jest odpowiedni dopływ powietrza.
- Nie spawać na zbiornikach, naczyniach lub rurach, które zawierają palne cieczes lub gazy. Unikać wszelkiego bezpośredniego kontaktu z obwodem prądu spawania; napięcie biegu jałowego, które występuje między uchwytem elektrodowym a zaciskiem masy, może być niebezpieczne.
- Zabrania się przechowywać ani używać urządzenia wilgotnym lub mokrym otoczeniu oraz na deszczu.
- Chrońić oczy przy pomocy przeznaczonych do tego szkł ochronnych (stopień 9-10 wg normy DIN), które należy przymocować do wchodzącej w skład dostawy tarczy ochronnej. Stosować rękawice robocze i suchą odzież ochronną, wolną od olejów i smarów, aby nie narazić skóry na działanie promieniowania ultrafioletowego łuku

spawalniczego.

- Nigdy nie używać spawarek ani automatów spawalniczych do odmrażania rur.

#### **Uwaga!**

- Promienie łuku elektrycznego są szkodliwe dla oczu i mogą wywołać poparzenia skóry.
- Podczas spawania łukiem powstają iskry i krople stopionego metalu, spawany przedmiot zaczyna się żarzyć i pozostaje stosunkowo długo gorący.
- Podczas spawania łukiem emitowane się opary, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Każde porażenie prądem może być śmiertelne.
- Nie zbliżać się do łuku elektrycznego na odległość poniżej 15 m.
- Należy chronić siebie (a także znajdujące się w pobliżu osoby) przed ewentualnymi skutkami oddziaływanego łuku elektrycznego.
- Ostrzeżenie: W zależności od warunków sieci elektrycznej w punkcie podłączenia spawarki, mogą wystąpić zakłócenia w zasilaniu innych odbiorników elektrycznych.

#### **Uwaga!**

Spawanie w przypadku przeciążonych sieci zasilających i obwodów elektrycznych może spowodować zakłócenia w zasilaniu innych odbiorników. W razie wątpliwości należy się skontaktować z lokalnym zakładem energetycznym.

### **Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem**

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem. Za wszelkie wynikające stąd szkody i obrażenia odpowiada użytkownik/obsługujący, a nie producent.

### **Źródła zagrożeń przy spawaniu łukiem**

Przy spawaniu łukiem występuje szereg źródeł zagrożeń. Z tego powodu konieczne jest przestrzeganie przez spawacza następujących zasad, aby nie narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo oraz aby zapobiec szkodom zdrowotnym i uszkodzeniu urządzenia.

1. Prace po stronie zasilania napięciem sieciowym, np. na przewodach, wtyczkach, gniazdach itd. zlecać do wykonania tylko specjalistie. Obowiązuje to w szczególności w odniesieniu do wykonywania połączeń międzykablowych.
2. W razie wypadku natychmiast odłączyć od sieci

źródło prądu spawania.

3. W razie wystąpienia napięcia dotyковego, natychmiast wyłączyć urządzenie i zlecić jego kontrolę specjalistie.
4. Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowy stan i przyleganie styków elektrycznych w obwodzie prądu spawania.
5. Podczas spawania zawsze nosić na obu rękach rękawice izolacyjne. Chronią one przed porażeniem prądem (napięcie biegu jałowego obwodu prądu spawania), przed niebezpiecznym promieniowaniem (cieplnym i ultrafioletowym) oraz przed rozgarzonym metalem i odpryskami żuła.
6. Stosować mocne obuwie izolacyjne, które izoluje również w wilgotnym otoczeniu. Półbuty nie są odpowiednie do tego celu, ponieważ skapujące rozgarzone krople metalu mogą spowodować poparzenia.
7. Nosić odpowiednią odzież roboczą; nie nosić odzieży wykonanej z włókien syntetycznych.
8. Nie patrzeć nieosłoniętymi oczami w łuk spawalniczy. Zawsze stosować tarczę ochronną z odpowiadającymi przepisom i normie DIN szkłami ochronnymi. Oprócz oślepiającego promieniowania światelnego i wywołującego poparzenia promieniowania cieplnego, łuk spawalniczy wydziela również promieniowanie ultrafioletowe. Przy niedostatecznej ochronie oczu niewidzialne promieniowanie ultrafioletowe wywołuje bardzo bolesne zapalenie spojówek, które odczuwalne jest dopiero po kilku godzinach. Ponadto promieniowanie ultrafioletowe może spowodować poparzenie nieosłoniętych części ciała, podobne w skutkach do poparzeń sionecznych.
9. Również osoby przebywające w pobliżu łuku spawalniczego oraz pomocnicy muszą zostać poinformowani o niebezpieczeństwach i wyposażeni w niezbędnego sprzęt ochrony osobistej. Jeżeli zachodzi taka konieczność, należy zamontować ściany ochronne.
10. Ponieważ podczas spawania, zwłaszcza w małych pomieszczeniach, powstają dymy i szkodliwe gazy, należy zapewnić dostateczny dopływ świeżego powietrza.
11. Nie wolno wykonywać prac spawalniczych na zbiornikach, w których składowane były gazy, paliwa, oleje mineralne itp., nawet jeżeli zostały one dużo wcześniej opróżnione, ponieważ resztki tych substancji są źródłem zagrożenia wybuchem.
12. W pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem obowiązują odpowiednie przepisy szczegółowe.
13. Spawy, które narażone są na duże obciążenia i

## PL

muszą spełniać szczególne wymogi bezpieczeństwa, muszą być wykonane tylko przez spawaczy posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przykładem są:

zbiorniki ciśnieniowe, szyny jezdne, haki holownicze itd.

### 14. Wskazówki:

Należy koniecznie uwzględnić, że wszelkie zaniechanie może spowodować zniszczenie przewodu ochronnego urządzeń lub narzędzi elektrycznych przez prąd spawania, np. jeśli zacisk masy zostanie położony na obudowie spawarki, która połączona jest z przewodem ochronnym urządzenia elektrycznego. Prace spawalnicze są wykonywane na maszynie podłączonej do przewodu ochronnego. Możliwe jest zatem spawanie na maszynie bez podłączenia do niej zacisku masy. W takim przypadku prąd spawania płynie od zacisku masy przez przewód ochronny do maszyny. Wysoki prąd spawania może spowodować stopienie przewodu ochronnego.

### 15. Zabezpieczenia obwodów zasilających do gniazdek sieciowych muszą być zgodne z przepisami (VDE 0100). Zgodnie z tymi przepisami można stosować tylko bezpieczniki lub bezpieczniki automatyczne dostosowane do przekroju przewodu (dla gniazdek z wtykiem ochronnym bezpieczniki o maksymalnej mocy 16 A lub wyłącznik instalacyjny 16 A). Bezpieczniki o nadmiernej mocy mogą spowodować pożar instalacji elektrycznej lub budynku.

## Ciasne i wilgotne pomieszczenia

Podczas pracy w ciasnych, wilgotnych lub gorących pomieszczeniach należy ułożyć na podłodze i na ścianach maty izolacyjne, a ponadto stosować długie rękawice ze skóry lub innych źle przewodzących materiałów w celu odizolowania ciała od podłogi, ścian i od przewodzących prąd części aparatu itp.

W przypadku stosowania małych transformatorów spawalniczych do spawania w warunkach o podwyższonym zagrożeniu elektrycznym, jak np. w ciasnych pomieszczeniach z łatwo przewodzącymi ściankami (kotły, rury), w mokrych pomieszczeniach (przemoczenie odzieży roboczej), w gorących pomieszczeniach (przepocenie odzieży roboczej), napięcie wyjściowe spawarki na biegu jałowym nie może przekraczać 48 V (wartość skuteczna). Z tego powodu zabrania się stosowania tego urządzenia ze względu na wyższe napięcie wyjściowe.

## Odzież ochronna

1. Podczas pracy spawacz musi nosić ochronę twarzy i odzież ochronną zabezpieczającą całe ciało przed promieniowaniem i poparzeniami.
2. Na obydwie ręce należy założyć długie rękawice z odpowiedniego materiału (skóra). Muszą się one znajdować w nienagannym stanie.
3. W celu ochrony odzieży przed iskrami i poparzeniami nosić odpowiednie fartuchy robocze. Jeżeli wymaga tego rodzaj wykonywanej pracy, np. podczas spawania ponad głową, należy nosić odpowiedni kombinezon roboczy, a także nakrycie ochronne głowy.
4. Stosowany sprzęt ochrony osobistej oraz osprzęt muszą spełniać wymogi dyrektywy „Środki ochrony indywidualnej”.

## Ochrona przed promieniowaniem i poparzeniami

1. Na stanowisku pracy zamieścić tabliczkę ostrzegawczą informującą o zagrożeniu dla oczu: „Uwaga! Nie patrzyć w promień!”. Stanowiska pracy należy w miarę możliwości osłonić w taki sposób, aby chronić osoby przebywające w pobliżu. Unieść osobom nieupoważnionym dostęp do stanowiska spawalniczego.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie stałych stanowisk spawalniczych ściany nie powinny być pomalowane jasnymi ani błyszczącymi farbami. Okna należy zabezpieczyć co najmniej do wysokości głowy przed przepuszczaniem lub odbijaniem promieni, np. odpowiednio zamalować.

## 4. SYMBOLE I DANE TECHNICZNE

EN 60974-1 Norma Europejska odnośnie sprzętu do ręcznego spawania łukowego o ograniczonym czasie obciążenia.

 Jednofazowa przetwornica częstotliwości-transformator-prostownik

50 Hz Częstotliwość sieci

U<sub>1</sub> Napięcie sieciowe

I<sub>1</sub> max Maksymalna wartość pomiarowa prądu sieciowego

PL

	Bezpiecznik o prądzie znamionowym w amperach w sieci	
$U_0$	Znamionowe napięcie biegu jałowego	
$I_2$	Prąd spawania	
$\varnothing \text{ mm}$	Średnica elektrod	
	Symbol dla opadającej krzywej charakterystycznej	
	Symbol dla ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi	
	Przyłącze sieciowe jednofazowe	
	Nie przechowywać ani nie użytkować urządzenia w wilgotnym bądź mokrym otoczeniu lub na deszczu.	
	Przed użyciem spawarki dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do niej.	
IP 21 S	Stopień ochrony	
H	Klasa izolacji	
X	Czas załączenia	
	Symbol spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (WIG/TIG)	

Urządzenie wyposażone jest w instalację przeciwzakłóceniową według Dyrektywy WE 2004/108/WE.

Podłączenie do sieci	230 V ~ 50 Hz
Napięcie biegu jałowego	80 V
Pobór mocy	5,23 kVA przy 22,74 A
Zabezpieczenie (A)	16
Waga	9,8 kg

#### Spawanie otulonymi elektrodami prętowymi

Prąd spawania	20 – 150 A
Czas pracy X	
25%	150 A
60%	105 A
100%	20 A

#### Spawanie elektrodą wolframową (WIG/TIG)

Prąd spawania	20 – 160 A
Czas pracy X	
25%	160 A
60%	103 A
100%	80 A

Podane czasy spawania odnoszą się do temperatury otoczenia 40°C.

#### 5. Montaż pasa nośnego (rys. 3/4)

Zamocować pas nośny (11) tak jak pokazano na rys. 3-4.

#### 6. Uruchomienie

##### Podłączenie do zasilania sieciowego

Przed podłączeniem przewodu zasilania (7) do zasilania sieciowego należy skontrolować, czy dane podane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi zasilania sieciowego.

**Uwaga!** Wymiana wtyczki zasilania może zostać wykonana tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

##### Uwaga!

Spawarkę można podłączyć wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka sieciowego z wtykiem ochronnym, zabezpieczonego bezpiecznikiem o maks. 16A.

#### Podłączenie przewodów spawalniczych (rys. 5)

**Uwaga!** Podłączenia przewodów spawalniczych (8/9) należy dokonywać wyłącznie po wyciągnięciu wtyczki z gniazdka!

Przewody spawalnicze podłączyć w sposób pokazany na rysunku 5. W tym celu należy połączyć obydwie wtyczki uchwytu elektrody (8) i zacisku masy (9) z odpowiednimi szybkozłączkami (5/6) a następnie zablokować wtyczki przez przekręcenie ich w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przy spawaniu otulonymi elektrodami prętowymi przewód z uchwytem elektrody (8) należy podłączyć do bieguna dodatniego (5), zaś przewód z zaciskiem masy (9) do bieguna ujemnego (6).

##### Włączanie/wyłączanie (rys. 1/2)

Aby włączyć urządzenie ustawić włącznik/wyłącznik (13) na pozycję „1”. Zaświeca się lampa kontrolna pracy urządzenia (3). Aby wyłączyć urządzenie ustawić włącznik/wyłącznik (13) na pozycję „0”.

## PL

Lampa kontrolna pracy urządzenia (3) gaśnie.

### 7. Przygotowania do spawania

Przymocować zacisk masy (9) bezpośrednio do spawanego przedmiotu lub do podstawy, na której znajduje się spawany przedmiot.

**Uwaga!** Należy uniemożliwić wystąpienie bezpośredniego kontaktu ze spawanym przedmiotem. Z tego względu należy unikać lakierowanych powierzchni polakierowanych oraz/lub materiałów izolujących. Na końcu przewodu uchwytu elektrody znajduje się specjalny zacisk, który służy do trzymania elektrody. Podczas spawania zawsze stosować spawalniczą tarczę ochronną. Chroni ona oczy przed promieniowaniem łuku elektrycznego i jednocześnie pozwala patrzeć na spawany przedmiot. (Nie wchodzi ona w skład urządzenia!)

### 8. Spawanie

#### 8.1 Spawanie elektrodami otulonymi

Wykonać wszystkie podłączenia elektryczne dla zasilania prądem oraz dla obwodu prądu spawania. Większość elektrod otulonych podłącza się do bieguna dodatniego. Istnieją też typy elektrod podłączanych do bieguna ujemnego. Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących danego rodzaju elektrody i podłączenia do odpowiedniego bieguna. Przewody spawalnicze (8/9) podłączyć do odpowiednich szybkozłączek (5/6).

Następnie umocować nieotulony koniec elektrody w uchwycie elektrody (8) i podłączyć zacisk masy (9) do spawanego przedmiotu. Należy przy tym pamiętać, że we wszystkich elementach obwodu spawalniczego powinien być dobry kontakt elektryczny. Włączyć urządzenie i ustawić prąd spawania za pomocą potencjometru (1) odpowiednio od rodzaju użytej elektrody.

#### Uwaga!

Jeżeli używa się bezpieczników topikowych, wówczas przy wystąpieniu prądu spawania przekraczającego 130A (patrz czerwony obszar na skali prądu spawania) może dojść do zadziałania bezpiecznika. Trzymać tarczę spawalniczą przed twarzą i pocierać końcówką elektrody o spawany przedmiot ruchem jak przy zapalaniu zapalki. Jest to najlepszy sposób, aby zapalić łuk elektryczny. Na zbytnim fragmencie materiału należy przeprowadzić próbę, aby sprawdzić, czy wybrano odpowiednią elektrodą i odpowiedni prąd spawania.

Ø elektrody (mm)	Prąd spawania (A)
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

#### Uwaga!

Nie pukać elektrodą o przedmiot, ponieważ mogłyby to spowodować uszkodzenia i utrudnić zapalenie łuku elektrycznego.

Od momentu zapalenia się łuku elektrycznego starać się, aby odległość od spawanego przedmiotu odpowiadała średnicy stosowanej elektrody.

Należy zachować w miarę możliwości stałą odległość podczas całego procesu spawania. Elektroda powinna być pochylona w kierunku pracy pod kątem ok. 20/30 stopni.

#### Uwaga!

Do usuwania zużytych elektrod lub poruszania spawanych przedmiotów zawsze używać kleszczy. Po zakończeniu spawania zawsze odkładać uchwyty elektrod (8) na izolowaną podstawę.

Żużel może być usunięty ze spoiny dopiero po całkowitym ostygnięciu.

Jeżeli kontynuuje się spawanie na niedokończonej spoinie, to z miejsca przyłożenia elektrody należy najpierw usunąć warstwę żużla. Podczas usuwania żużla należy nosić okulary ochronne, aby chronić oczy przed ostrymi i/lub gorącymi odpryskami żużla.

#### 8.2 Spawanie z wyposażeniem WIG/TIG

**Należy zwrócić uwagę na to, aby z zależności od rodzaju spawanego materiału zastosowano odpowiedni gaz.**

Stal (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Aluminium (Al) = Ar  
(urządzenie nie jest przeznaczone się do tego zastosowania)

Stal nierdzewna (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(urządzenie nie jest przeznaczone się do tego zastosowania)

#### Podłączenie urządzenia:

1. Podłączyć przyłącze zasilania gazu (12) do reduktora ciśnienia butli gazowej.

#### Uwaga!

Zwrócić przy tym uwagę, aby podczas spawania elektrodą wolframową (WIG/TIG) **przewód z zaciskiem masy (9)** był podłączony do bieguna

PL

**dodatniego (5), a wyposażenie WIG/TIG do bieguna ujemnego (6).**

2. Podłączyć wyposażenie WIG/TIG do **bieguna ujemnego**(6) z przodu urządzenia. Podłączyć przewód z zaciskiem masy (9) do **bieguna dodatniego** (5) z przodu urządzenia.
3. Podłączyć wyposażenie WIG/TIG do przyłącza gazu (10). Przyłącze zasilania gazu (12) musi zostać podłączone przez reduktor ciśnienia na butli gazu obojętnego. Natężenie przepływu gazu można wyregulować na reduktorze ciśnienia oraz na uchwycie zestawu WIG/TIG. W zależności od prądu spawania i spawanego materiału należy ustawić przepływ gazu na wartość ok. 5-15 l/min.
4. Przed rozpoczęciem spawania należy naostrzyć igłę wolframową. W poniżej tabeli zamieszczono informacje, jaka igła wolframowa powinna być stosowana w zależności od prądu spawania:

Ø elektrody (igła wolframowa) (mm)	Prąd spawania (A)
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

5. Podczas wsuwania igły wolframowej należy pamiętać o tym, że wystaje ona ok. 5mm z dyszy ceramicznej.
6. Następnie otworzyć zawór gazu na palniku.
7. Włączyć urządzenie i za pomocą potencjometru (1) ustawić prąd spawania.
8. W celu zapalenia łuku przyłożyć dyszę ceramiczną ukośnie do spawanego materiału i przybliżyć do materiału igłę wolframową regularnym ruchem zbliżonym do ruchu wahadła aż łuk się zapali. Podczas spawania zachować stały odstęp od przedmiotu (ok. 1-1,5 średnicy elektrody). Po zakończeniu spawania odłożyć palnik i zacisk masy na izolowaną podstawę.

## 9. Ochrona przed przegrzaniem i bezpiecznik

Spawarka wyposażona jest w ochronę przed przegrzaniem, które chroni transformator spawalniczy przed przegrzaniem. Z chwilą zadziałania ochrony przed przegrzaniem zapala się równocześnie lampka kontrolna (4) na urządzeniu. Spawarka musi wówczas na pewien czas zostać wyłączona, aby ostygła. Z tyłu urządzenia znajduje się bezpiecznik urządzenia (14). Jeżeli urządzenie przestało działać, wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka i następnie otworzyć

płaskim śrubokrętem pokrywę bezpiecznika (14). Jeżeli element topikowy („nitka”) w bezpieczniku topikowym się przepalił, należy wymienić bezpiecznik na nowy o takiej samej wartości znamionowej (250 mA; charakterystyka M).

## 10. Konserwacja

Regularnie usuwać z maszyny pył i zabrudzenia. Do czyszczenia urządzenia zaleca się użyć miękkiej szczotki lub szmatki.

## 11. Zamawianie części zamiennych

Zamawiając części zamienne należy podać następujące informacje:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer wymaganej części zamiennej

Aktualne ceny i informacje można znaleźć na stronie internetowej: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 12. Utylizacja i recykling

Urządzenie umieszczone jest w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniom w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone części należy oddać do punktu zbiórki odpadów specjalnych. Prosimy poinformować się na ten temat w handlu specjalistycznym lub w administracji komunalnej!

# SK

## ⚠ Pozor!

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne ho starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

## 1. Popis prístroja (obr. 1/2)

1. Potenciometer na nastavenie zváracieho prúdu
2. Stupnica zváracieho prúdu
3. Kontrolka prevádzky
4. Kontrolka prehriatia
5. Rýchlospojka pozitívna
6. Rýchlospojka negatívna
7. Sieťový kábel
8. Kábel s držiakom elektród
9. Kábel s uzemňovacou svorkou
10. Prípojka plynu pre vybavenie WIG
11. Nosný popruh
12. Prípojka prívodu plynu
13. Vypínač zap/vyp
14. Prístrojová poistka

## 2. Objem dodávky

Invertorová zváračka

## 3. Dôležité pokyny

Prosím starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu a dodržiavajte jeho pokyny. Oboznámite sa pomocou tohto návodu na obsluhu s prístrojom, s jeho správnym používaním ako aj s bezpečnostnými predpismi.

## ⚠ Bezpečnostné pokyny

Bezpodmienečne dodržiavajte

### POZOR

Používajte tento prístroj výlučne len v súlade s účelom použitia, ktorý je uvedený v tomto návode na obsluhu: ručné zváranie elektrickým oblúkom s obalovanými elektródami. Neodborné zaobchádzanie s týmto

zariadením môže byť nebezpečné pre osoby, zvieratá a vecné hodnoty. Používateľ zariadenia je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných osôb: Prosím starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu a dodržiavajte jeho predpisy.

- Opravy alebo/a údržbové práce smú byť vykonávané len kvalifikovanými osobami.
- Smú sa používať výlučne len prípojné a zváracie vedenia, ktoré sú súčasťou objemu dodávky (16 mm<sup>2</sup> vedenie s gumovou hadicou).
- Postarajte sa o primeranú starostlivosť o prístroj.
- Prístroj by sa počas používania nemal nachádzať v úzkych priestoroch alebo priamo pri stene, aby vždy mohol prechádzať cez vetracie otvory dostatok vzduchu. Presvedčte sa o tom, že je prístroj správne napojený na elektrickú sieť (pozri bod 6). Vystríhajte sa akéhokoľvek namáhania elektrického kábla ľahom. Prístroj vždy rozpojte predtým, než zariadenie premiestníte inam.
- Dávajte pozor na stav zváracích kálov, elektródovej svorky, ako aj uzemňovacích svoriek; opotrebovanie na izolácii a na častiach vodiacich elektrický prúd môže vyvolať nebezpečné situácie a znížiť kvalitu zváracej práce.
- Pri zváraní elektrickým oblúkom vznikajú iskry, roztavené časti kovu a dym, dávajte preto pozor na nasledovné: Všetky horľavé látky a/alebo materiály odstráňte z pracoviska.
- Presvedčte sa o tom, že máte k dispozícii dostatočný prívod vzduchu.
- Nezvárajte na nádržiach, nádobách alebo rúrach, ktoré obsahovali horľavé tekutiny alebo plyny. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu so zváracím elektrickým obvodom; napäťie na prázdroj, ktoré sa vyskytuje medzi elektródovými kliešťami a uzemňovacou svorkou, môže byť nebezpečné.
- Neskladujte ani nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí alebo v daždi.
- Chráňte si oči ochrannými sklami (DIN stupeň 9-10) určenými na tento účel, ktoré upevníte na priloženom ochrannom štíte. Používajte rukavice a suché ochranné oblečenie, ktoré neobsahuje oleje a tuky, aby ste nevystavovali vašu pokožku ultrafialovému žiareniu vznikajúcemu pri elektrickom oblúku.
- Nepoužívajte zváračku na rozmrzovanie potrubí.

### Nezabudnite!

- Svetelné žiarenie elektrického oblúka môže poškodiť oči a spôsobiť popálenia na pokožke.
- Pri zváraní elektrickým oblúkom vznikajú iskry a kvapky roztaveného kovu, zváraný obrobok sa rozzerává a zostáva relatívne dlhú dobu veľmi teply.
- Pri zváraní elektrickým oblúkom sa uvoľňujú výparы, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Každý

- elektrický úder môže byť smrteľný.
- V okruhu 15 m sa nepribližujte priamo k elektrickému oblúku.
- Chráňte sa (ako aj okolostojace osoby) proti prípadným nebezpečným účinkom svetelného oblúka.
- Výstraha: V závislosti od podmienok sietového pripojenia v prípojnom bode zváračky je možné, že bude dochádzať k poruchám pre ostatných spotrebiteľov.

#### Pozor!

Pri prelažených napájacích sieťach a elektrických obvodoch môže počas zvárania dochádzať k rušeniam pre iných používateľov. V prípade pochybností je potrebné sa poradiť s podnikom dodávajúcim elektrickú energiu.

#### Predpísaný účel použitia

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ručí používateľ/obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

#### Zdroje nebezpečenstva pri zváraní elektrickým oblúkom

Pri zváraní elektrickým oblúkom vzniká celý rad možných zdrojov nebezpečenstva. Preto je pre zvárača obzvlášť dôležité dôsledne dodržiavať nasledujúce pravidlá, aby nedošlo k jeho ohrozeniu alebo ohrozeniu iných osôb, a aby sa zamedzilo vzniku ujmy pre lúď a zariadenie.

1. Práce na strane sieťového elektrického napäťia, napr. na káblach, zástrčkách, zásuvkách, atď. nechajte vykonávať len odborníkom. Platí to predovšetkým pre zhotovovanie medzikálov.
2. Pri nehodách okamžite odpojiť zdroj zváracieho prúdu zo siete.
3. Ak sa vyskytnú dotykové elektrické napäťia, prístroj okamžite vypnite a nechajte ho prekontrolovať u odborníka.
4. Vždy dbajte na dobré elektrické kontakty na strane zváracieho prúdu
5. Pri zváraní vždy noste na oboch rukách izolujúce rukavice. Tieto chránia pred úrazmi elektrickým prúdom (napätie na prázdro zváracieho elektrického okruhu), pred škodlivými žiareniami (tepelné a UV žiareni), ako aj pred odprskujúcim žeravým kovom a troskou.
6. Noste pevnú izolujúcu obuv, topánky by mali

izolovať aj v mokrom prostredí. Poltopánky nie sú vhodné, pretože odpadávajúce žeravé kvapky kovu môžu spôsobiť popáleniny.

7. Oblečte si vhodný odev, žiadne syntetické oblečenie.
8. Nepozerajte sa nechránenými očami do elektrického oblúka; používajte iba zvárací ochranný štít s predpísaným ochranným sklom podľa normy DIN. Elektrický oblúk vyžaruje okrem svetelných a tepelných lúčov, ktoré spôsobujú oslepenie, resp. popálenie, taktiež UV - žiarenie. Neviditeľné ultrafialové žiarenie spôsobuje pri nedostatočnej ochrane až o niekoľko hodín neskôr pozorovateľný, veľmi bolestivý zápal očných spojiviek. Okrem toho spôsobuje UV - žiarenie na nechránených častiach tela rovnaké následky ako úpal zo slnka.
9. Aj osoby alebo pomocníci, nachádzajúci sa v blízkosti elektrického oblúka, musia byť upozornení na toto nebezpečenstvo a musia byť vybavení potrebnými ochrannými prostriedkami - v prípade potreby postaviť ochranné steny.
10. Pri zváraní, predovšetkým v malých miestnostiach, je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu, pretože dochádza ku vzniku dymu a škodlivých plynov.
11. Na nádržiach, v ktorých sú skladované plyny, pohonné hmoty, minerálne oleje alebo pod., nie je povolené vykonávať zváračské práce, ani keď sú tieto už dlhý čas vyprázdené, pretože vzhľadom na možné zvyšky týchto látok hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
12. V miestnostiach so zvýšeným rizikom požiaru a výbuchu platia osobitné predpisy.
13. Zvarové spojenia, ktoré sú vystavené vysokým zataženiam a musia splňať bezvýhradné bezpečnostné požiadavky, môžu vykonávať len osobitne vyškolení a odskušaní zvárači. Príklady sú:  
Tlakové kotly, kolajnice, ťažné zariadenia atď.
14. Pokyny:  
Je bezpodmienečne potrebné dbať na to, že pri nedbanlivosti môže zváracím prúdom dôjsť k zničeniu ochranného vodiča v elektrických zariadeniach alebo prístrojoch, napr. uzemňovacia svorka sa priloží na skriňu zváracieho prístroja, ktorá je spojená s ochranným vodičom elektrického zariadenia. Zváracie práce sa vykonávajú na stroji s pripojením ochranného vodiča. Je teda možné zvárať na stroji aj bez toho, aby bola uzemňovacia svorka na tomto stroji upevnená. V takom prípade tečie zvárací prúd od uzemňovacej svorky cez ochranný vodič ku stroju. Veľký zvárací prúd môže mať za následok pretavenie ochranného vodiča.

**SK**

15. Zabezpečenie prívodov ku sieťovým zásuvkám poistkami musí zodpovedať predpisom (VDE 0100). Podľa týchto predpisov sa teda môžu používať len poistky, resp. automaty, ktoré zodpovedajú priezemu vedenia (pre zásuvky s ochranným kontaktom max. 16 ampérová poistka alebo 16 ampérový istič vedenia). Použitie väčších poistiek môže spôsobiť zhorenie elektrického vedenia, resp. škody v dôsledku požiaru budovy.

**Tesné a vlhké priestory**

Pri práciach v úzkych, vlhkých alebo horúcich priestoroch je potrebné používať izolačné podložky a vložky, ďalej rukavice s manžetami z kože alebo iných nevodivých látok na izoláciu tela od podlahy, stien, vodivých častí zariadenia, a pod.

Pri použíti malých zváracích transformátorov pri zvýšenom elektrickom ohrození, ako napr. v úzkych priestoroch z elektricky vodivých obložení (kotly, potrubie atď.), vo vlhkých priestoroch (prevlhčenie pracovného oblečenia), v horúcich miestnostiach (prepotenie pracovného oblečenia), nesmie byť výstupné napätie zváračky vo voľnobehu vyššie ako 80 voltov (efektívna hodnota). Prístroj teda v tomto prípade nie je možné použiť z dôvodu vyššieho výstupného napäcia.

**Ochranné oblečenie**

1. Počas práce musí byť zvárač chránený na svojom celom tele oblečením a ochranou tváre proti žiareniu a proti popáleninám.
2. Na oboch rukách má nosiť rukavice s manžetami, vyrobené z vhodnej látky (koža). Tieto musia byť vždy v bezchybnom stave.
3. Na ochranu odevu proti odlietavajúcim iskrám a ohoreniu je potrebné nosiť vhodné zástryky. Ak to povaha prác vyžaduje (napr. zváranie vo výškach nad úrovňou hlavy), je potrebné nosiť ochranný oblek, a ak to je potrebné, tak aj ochranu hlavy.
4. Použité ochranné oblečenie a celkové príslušenstvo musí byť v súlade so smernicou „Osobné ochranné vybavenie“.

**Ochrana proti žiareniu a popáleninám**

1. Na pracovisku je potrebné upozorniť na možné ohrozenie zraku prostredníctvom vývesky „Pozor, nepozeraj do plameňa!“. Pracoviská je potrebné podľa možnosti odtnieť tak, aby boli osoby nachádzajúce sa v blízkosti chránené. Nepovolané osoby sa majú zdržiavať mimo

2. miesta výkonu zváracích prác.
2. V bezprostrednej blízkosti stálych zváracích pracovísk nemajú steny byť svetlej farby a nemajú byť lesklé. Okná je potrebné najmenej do výšky hlavy zabezpečiť proti prepúšťaniu alebo spätnému odrážaniu žiarenia, napr. prostredníctvom vhodného náteru.

**4. SYMBOLY A TECHNICKÉ ÚDAJE**

EN 60974-1	Európska norma pre zváracie prístroje na ručné zváranie elektrickým oblúkom s obmedzenou dobou zapnutia.
	Jednofázový statický frekvenčný menič - transformátor - usmerňovač
50 Hz	Sieťová frekvencia
U <sub>1</sub>	Sieťové napätie
I <sub>1</sub> max	Najvyššia menovitá hodnota sieťového prúdu
	Poistka s menovitou hodnotou v ampéroch v sietovom pripojení
U <sub>0</sub>	Menovité napätie na prázdro
I <sub>2</sub>	Zvárací prúd
Ø mm	Priemer elektród
	Symbol pre klesajúcu charakteristiku
	Symbol pre ručné zváranie elektrickým oblúkom s obalenými tyčinkovými elektródami
	1-fázové sieťové pripojenie
	Neskladujte ani nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí alebo v daždi.
	Pred použitím zváračky si dôkladne prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu.
IP 21 S	Stupeň ochrany
H	Trieda izolácie

X

Doba zapnutia

Symbol pre WIG zváranie (volfrám - inertný plyn)

Prístroj je odrušený podľa smernice ES 2004/108/ES

Sieťové pripojenie	230 V ~ 50 Hz
Napätie na prázdro	80 V
Príkon	5,23 kVA pri 22,74 A
Poistenie (A)	16
Hmotnosť	9,8 kg

#### Zváranie s obalenými tyčinkovými elektródami

Zvárací prúd	20 – 150 A
Doba zapnutia X	
25 %	150 A
60 %	105 A
100 %	20 A

#### WiG zváranie

Zvárací prúd	20 – 160 A
Doba zapnutia X	
25 %	160 A
60 %	103 A
100 %	80 A

Uvedené časy zvárania sú platné pre teplotu okolia 40 °C.

## 5. Montáž nosného popruhu (obr. 3/4)

Založte nosný popruh (11), ako to je znázornené na obrázku (3-4).

## 6. Uvedenie do prevádzky

### Pripojenie na napájacie vedenie

Skontrolujte pred zapojením sieťového kabla (7) do napájacieho vedenia, či údaje na typovom štítku súhlásia s hodnotami prítomného napájacieho vedenia.

**Pozor!** Sieťovú zástrčku môže vymieňať iba odborný elektrikár.

### Pozor!

Zváračku je možné zapojiť iba do správne namontovanej zásuvky s ochranným kontaktom s poistkou maximálne 16 A.

### Pripojenie zváracieho kábla (obr. 5)

Pozor! Práce pripojenia zváracieho kábla (8/9) vykonávajte iba vtedy, keď je prístroj odpojený zo siete!

Zapojte zvárací kábel, ako je to znázornené na obrázku 5. Spojte obidve zástrčky držiaka elektród (8) a uzemňovacej svorky (9) s príslušnými rýchlospojkami (5/6) a zaaretujte zástrčky, pričom ich budete otáčať v smere hodinových ručičiek. Pri zváraní s obalenými tyčinkovými elektródami sa pripája kábel s držiakom elektród (8) zvyčajne na plusový pól (5), kábel s uzemňovacou svorkou (9) na minusový pól (6).

### Zapnutie/vypnutie (obr. 1/2)

Zapnite prístroj, pričom prepnite vypínač zap/vyp (13) do polohy „1“. Kontrolka prevádzky (3) sa rozsvieti. Vypnite prístroj, pričom prepnite vypínač zap/vyp (13) do polohy „0“. Kontrolka prevádzky (3) zhasne.

## 7. Príprava zvárania

Uzemňovacia svorka (9) sa upevňuje priamo na zváranom obrobku alebo na podložke, na ktorej je predmet umiestnený.

Pozor, postaraťte sa o to, aby existoval priamy kontakt podložky so zváraným predmetom. Vyhýbajte sa preto lakovaným povrchom a/alebo izolačným látkam. Kábel držiaku elektródy má na konci špeciálnu svorku, ktorá slúži na zovretie elektródy. Počas zvárania je potrebné vždy používať ochranný zváračský štít. Chráni zrak pred svetelným žiareniom, vychádzajúcim z elektrického oblúka a umožňuje napriek tomu presný pohľad na zváraný predmet (nie je predmetom dodávky).

## 8. Zváranie

### 8.1 Zváranie s opláštenými elektródami

Vykonalte všetky elektrické pripojenia pre elektrické napájanie ako aj pre zvárací elektrický obvod. Väčšina obalovaných elektród sa napája na plusový pól. Existuje však niekoľko druhov elektród, ktoré sa pripájajú na minusový pól. Dodržiavajte údaje od výrobcu ohľadne druhu elektród a správnej polarity. Príslušne prispôsobte zvárací kábel (8/9) na rýchlospojky (5/6).

Teraz upevnite neobalený koniec elektródy do elektródového držiaku (8) a spojte uzemňovaciu svorku (9) so zváraným predmetom. Dabajte pri tom na to, aby vznikol dobrý elektrický kontakt. Zapnite prístroj a na potenciometri (1) nastavte zvárací prúd podľa použitej elektródy.

## SK

### Pozor!

Pri zváracích prúdoch nad 130 A (pozri červený rozsah stupnice zváracieho prúdu) môže pri použití rýchlych poistiek dôjsť za určitých okolností s výhodením poistky.

Dajte si ochranný štít pred tvárou a škrtnite špičkou elektródy o zváraný predmet tak, že vykonáte pohyb ako pri zapáľovaní zápalky. Je to najlepší spôsob, ako zapáliť elektrický oblúk. Otestuje na skúšobnom kuse, či ste zvolili správnu elektródu a silu prúdu.

Elektróda Ø (mm)	Zvárací prúd (A)
1,6	40 – 50
2	40 – 80
2,5	60 – 110
3,2	80 – 150
4,0	120 – 150

### Pozor!

Nebodujte s elektródou obrobok, mohlo by tým dôjsť k poškodeniu a sťažiť to zapálenie elektrického oblúka.

Ako náhle sa oblúk zapáli, pokúste sa dodržať vzdialenosť od obrobku, ktorá zodpovedá priemeru zvolenej elektródy.

Vzdialenosť by mala byť počas zvárania podľa možnosti konštantná. Sklon elektródy v pracovnom smere by mal byť 20/30 stupňov.

### Pozor!

Vždy používajte kliešte, keď chcete odstrániť použité elektródy alebo pohybovať so zváranými predmetmi. Dbajte prosím na to, že držiaky elektród (8) sa musia po ukončení zvárania vždy odložiť izolované.

Zváracia troska sa smie odstrániť zo zvaru až po vychladnutí.

Ak sa pokračuje zváranie na prerušenom zvare, tak sa musí najskôr troska odstrániť na mieste zahájenia zvaru. Pri odstraňovaní zváračej trosky by ste mali nosiť ochranné okuliare na ochranu vášho zraku pre ostrým a/alebo horúcim oprskovaním trosky.

## 8.2 Zváranie s vybavením WIG

Dbajte na to, že sa podľa druhu zváraného materiálu musí použiť príslušný plyn.

Ocel' (Fe) = ArCO<sub>2</sub>

Hliník (Al) = Ar  
(tento prístroj to nepodporuje)

Nerezová ocel' (V2A) = ArO<sub>2</sub>  
(tento prístroj to nepodporuje)

### Zapojenie prístroja:

1. Napojte prípojku prívodu plynu (12) s redukčným ventilem na plynovú flášu.

### Pozor!

Dbajte na to, aby pri zváraní WIG bol zapojený **kábel s uzemňovacou svorkou (9) na plusový pól (5) a WIG vybavenie na mínusový pól (6)**.

2. Zapojte vybavenie WIG na **mínusový pól (6)** na prednej strane prístroja. Zapojte kábel s uzemňovacou svorkou (9) na **plusový pól (5)** na prednej strane prístroja.
3. Napojte vybavenie WIG na pripojenie plynu (10). Prípojka prívodu plynu (12) musí byť zapojená na ochrannú plynovú flášu cez redukčný ventil. Prietokové množstvo plynu je možné nastavovať na redukčnom ventile a na rukoväti hadicového zväzku WIG. V závislosti od zváracieho prúdu a spracovaného materiálu by sa malo prietokové množstvo plynu nastaviť na cca 5-15 l/min.
4. Pred začatím zvárania sa musí ostro zabrúsiť volfrámová ihla. Akú volfrámovú ihlu je potrebné použiť pri akom zváracom prúde, môžete zistíť v nižšie uvedenej tabuľke:

Elektróda (volfrámová ihla) Ø (mm)	Zvárací prúd (A)
1,6	10 – 150
2,0	100 – 160
2,4	150 – 160

5. Pri zavedení volfrámovej ihly by sa malo dbať na to, aby trčala približne 5 mm z keramickej trysky.
6. Teraz otvorte plynový ventil na horáku.
7. Zapnite prístroj a na potenciometri (1) nastavte zvárací prúd.
8. Na zapálenie sa musí položiť keramická tryska priečne na zváraný materiál a volfrámovú ihlu je potrebné viesť rovnomenne, kolísavými pohybmi po materiáli, až kým nevznikne elektrický oblúk. Pri zváraní dodržiavajte konštantnú vzdialenosť od obrobku (cca 1-1,5 krát Ø elektródy). Odložte po zváraní zvárači horák oddelenie od uzemňovacej svorky.

## 9. Ochrana pred prehriatím a poistka

Zváračka je vybavená ochranou proti prehriatiu, ktorá chráni zvárači transformátor pred prehriatím. Ak by malo dôjsť k spusteniu ochrany pred prehriatím, na vašom prístroji sa rozsvieti kontrolka (4). Nechajte zváračku na nejaký čas vychladnúť.

Na zadnej strane prístroja sa nachádza prístrojová poistka (14). Ak by prístroj nemal fungovať, vytiahnite zástrčku prístroja zo zásuvky a pomocou plochého

**SK**

skrutkovača otvorte kryt poistky (14). Ak je prepálené vlákno tavnnej poistky, nahradťte ju poistikou s rovnakou menovitou hodnotou (250 mA, charakteristika M).

## 10. Údržba

Prach a nečistoty je potrebné z prístroja pravidelne odstraňovať. Čistenie prevádzajte najlepšie jemnou kefou alebo kusom látky.

## 11. Objednanie náhradných dielov

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 12. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znova použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené súčiastky odovzdajte na vhodnú likvidáciu špeciálneho odpadu. Informujte sa v odbornej predajni alebo na miestnych úradoch!

## ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar



### Konformitätserklärung

- (c) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (e) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- (f) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (i) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (nl) verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- (e) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (p) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (dk) attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- (s) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (fi) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- (et) töendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- (cz) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a normy pro výrobek
- (sl) potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- (sk) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- (h) a cikkekhez az EU-irányelv és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (pl) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (ru) декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- (lv) paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- (lt) apibūdina šį atitinkamą EU reikalavimams ir prekės normoms
- (ro) declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articul
- (gr) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (hr) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
- (sr) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
- (cs) potvrďuje sledící usklađenosť prema smernicama EZ i normama za artikel
- (es) следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- (de) проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на вириб
- (mk) ja izjavljuva следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- (tr) Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıdaki açıklanan uygunluğu belirtir
- (no) erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- (is) Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

### Inverter-Schweißgerät IW 160 (Herkules)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC  | <input type="checkbox"/> 2006/42/EC  |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Notified Body No.:<br>Reg. No.:   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EC  |  |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC             | <input type="checkbox"/> Annex V   |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC              | <input type="checkbox"/> Annex VI<br>Noise: measured $L_{WA}$ = dB (A); guaranteed $L_{WA}$ = dB (A)<br>P = KW; L/Ø = cm<br>Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC               |  |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC  | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC<br>Emission No.:   |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EC  |  |

### Standard references: EN 60974-1; EN 60974-10


Landau/Isar, den 17.04.2014

Wechselgärtner/Gesamt Manager

Schunk/Product-Management

First CE: 08  
Art.-No.: 15.441.22 I.-No.: 11024  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR010467  
Documents registrar: Protschka Daniel  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

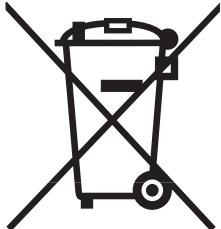

(H) Csak EU-országok

Ne dobja az elektromos szerszámokat a házi hulladék közé.

A villamos készülékekkel és elektromos-öregkészülékekkel kapcsolatos 2002/96/EG-i europai irányelvnek valamint ezeknek a nemzeti jogban történő realizálásának megfelően az elhasznált villamos szerszámokat külön kell gyűjteni és egy környezetbarátú járásban juttatni.

Újrahasznosítás-alternatíva a visszaküldési felhíváshoz:

Az elektromos készülék tulajdonosa kötelezve van, a tulajdon feladása esetében, a visszaküldés helyett alternatív egy szakszerű értékesítésre. Ehhez az öreg készüléket egy visszavezető helynek lehet átengedni, amely a nemzetközi iparkörfolyamat és hulladékörvény értelmében elvégzi a megsemmisítést. Ez nem érinti az öreg készülékekhez mellékelt villamosalkatrészek nélküli tartozékrészeket és segítőeszközököt.

(N) Kun for EU-land

Kke kast elektroverktøy i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om utbrukt elektro- og elektronisk utstyr og gjennomføring i nasjonal lovgivning må utbrukt elektroverktøy samles inn separat og tilføres miljøvennlig gjenvinning.

Recycling-alternativ til oppfordring om returnering:

Eieren av elektroatstyrer er alternativt forpliktet til å være med og sørge for at utstyret blir tilført en forskriftsmessig gjenvinning i stedet for returnering, når vedkommende vil kvitte seg med det. Det gamle utstyret kan i denne forbindelse også leveres til et returdeponi, som gjennomfører en destruksjon i samsvar med gjeldende nasjonale lover om resirkulering og avfall. De tilbehørsdeler og hjelpeemidler uten elektobestanddeler som fulgte med utstyret, berøres ikke av dette.

(IS) Sérstök skilyrði fyrir lönd Evrópubandalagsins:

Kastið ekki notuðum rafmagnstækjum í vanalega ruslatunnu.

Samkvæmt reglugerð fyrir Evrópu 2002/96 um gömul rafmangstæki og samkvæmt breytingum í lagasetningu hverrar þjóðar sambandsins verður að safna raftækjum aðskilið og koma þeim í sérstaka endurvinnslu í þágu umhverfisverndar.

Í staðinn fyrir að senda tækin til baka er eigandi þeirra hvattur til að vinna að því að rétt endurvinnsla eigi sér stað þegar hann afsalar sér tækinu sem eigandi. Það er mögulegt að afhenda tækið til sérstakrar söfnunarstofnunar, sem sér um endurvinnslu tækisins samkvæmt lögum hinna ýmsu þjóða um endurvinnslu og sorp. Þetta á samt ekki við um viðbótarhluti, sem innihalda ekki rafmagnshluta.

 Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroierices sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:  
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neatliecas uz nolietotajām ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.

 Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ārge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaattmisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhete lõppemisel alternatiivina tagasisaattmisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

 Tik ES šalims

Elektros prietaisų neišmeskite kartu su būtinėmis atliekomis!

Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2002/96/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.

Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:

Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negražinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai ji utilizuoti. Tuo tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms, kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu. Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisųose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms, kurių sudėtyje nėra elektros dalis.

 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготавителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготавителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

 Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събирателен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговратната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.

 Само за земъле ЕУ

Не бацајте електричне алате у кућно смеће!

Према европској Директиви 2002/96/EG о старим електричним и електронским уређајима и њеним преносом у национално право, истрошени електрични алати требају да се сакупе и на еколошки начин збрињу на месту за рецикловање.

Алтернатива за рецикловање насупрот захтеву за поврат:

Власник електричног уређаја алтернативно је обавезан да уместо поврата уређаја, у случају одрицања власништва, учествује у стручном збрињавању уређаја у отпад. Стари уређај може да се у ту сврху преда месту за преузимање таквих уређаја које спроводи уклањање у смислу државних законова о отпаду и рецикловању. То се не односи на делове прибора и помоћна средства без електричних саставних делова који су додани старим уређајима.

 Samo za zemlje Evropske zajednice

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim uredjajima i njezinom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uredjaja:

Vlasnik elektrouredjaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredjaja. Stari uredaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za preuzimanje rabljenih uredjaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliranju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uredjaje i pomoći materijali bez električnih elemenata.

 Enkel voor EU-landen

Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis.

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden verzameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.

Recyclagealternatief i.p.v. het verzoek het toestel terug te sturen:

In plaats van het elektrische toestel terug te sturen is alternatief de eigenaar van het toestel gehouden mee te werken aan de adequate recyclage als het eigendom wordt opgegeven. Hiervoor kan het afgedankte toestel eveneens bij een inzamelplaats worden aangeboden waar het toestel wordt verwijderd als bedoeld in de wetgeving in zake afvalverwerking en recyclage. Dit geldt niet voor toebehoorstukken en hulpmiddelen zonder elektrische componenten die bij de afgedankte toestellen zijn bijgevoegd.

 Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnego.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnego, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnego. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

 Len pre krajiny EÚ

Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad.

Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného zberu a musí sa zabezpečiť špecifické spracovanie a recyklácia.

Recykláčna alternatíva k výzve na spätný odber výrobku:

Vlastník elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej recyklácii prístroja voj môže byť za týmto účelom taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a čkých komponentov.

(H)

Az termékek dokumentációjának és kisérő okmányainak az utánnymása és sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC GmbH kifejezetten beleegyezésével engedélyezett.

(N)

Gjentrykk eller annen mangfoldiggjøring av dokumentasjon og ledsgagende papirer til produktene, også i utdrag, er bare tillatt når ISC GmbH har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette.

(IS)

Eftirprentun eða önnur fjölprentun fylgiskjala og leiðarvísa vörunnar, líka í úrdrætti, er ekki leyfileg nema grerinilegt samþykki frá ISC GmbH komi til.

(LV)

Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir atļauta tikai ar skaidru ISC GmbH piekrišanu.

(EE)

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.

(LT)

Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus aiškų ISC GmbH leidimą.

(RS)

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

(BG)

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

(HS)

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme ISC GmbH.

(BH)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(NL)

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.

(PL)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(SK)

Kopírovanie alebo iné rozmnžovanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočné, je prípustné len s výslovným povolením spoločnosti ISC GmbH.



- (H) Technikai változások jogát fenntartva
- (N) Med forbehold om tekniske endringer
- (D) Það er áskilið að tæknilegar breytingar séu leyfilegar.
- (L) Paturētas tiesibas veikt tehniskas izmaiņas
- (E) Tehniliste muudatuste ūigus reserveeritud
- (LT) Teisę atlikti techninius pakeitimius pasiliekame sau.
- (RUS) Сохраняется право на технические изменения
- (BG) Запазва се правото за технически промени
- (SR) Zadržavamo pravo na tehničke promen
- (HR) Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- (NL) Technische wijzigingen voorbehouden
- (PL) Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- (SK) Technické změny vyhradené



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# (H) GARANCIAOKMÁNY

## Tisztelt Vevő,

termékeink szigorú minőségi ellenőrzés alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon, az ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található szervízszolgáltatásunkhoz, vagy az eladóhelyhez, amelyiknél a készüléket vette. A garanciaigény érvényesítésével kapcsolatban a következő érvényes:

1. Ezek a garanciafeltételek rendezik a kiegészítő garanciateljesítményeket. A jogi szavatossági igényei, nincsenek ez a garnacia által érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára díjmentes.
2. A garanciateljesítmény csak kizárolagosan olyan hibákra terjed ki a készüléken, amelyek bebizonyíthatóan egy anyag- vagy egy gyári hibán alapszanak és korlátolva van választásunk szerint, vagy ezeknek a hibáknak az elhárítására vagy a készülék kicserélésére.  
Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendelhetősük szerint nem az ipari, kézműipari vagy szakmai használatra lettek konstruálva. Ezért a garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék a garancia ideje alatt kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén lett használva vagy ha, egyenértékű igénybevételnek lett kitéve.
3. A szavatosságunk alól ki vannak véve:
  - olyan károk a készüléken, amelyek az összeszerelési utasítás figyelmen kívül hagyása vagy amelyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása (mint például egy rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rákapcsolás), vagy a karbantartási és biztonsági határozatok figyelmen kívül hagyása vagy a készüléknek egy nem normális környezeti feltételeknek történő kitétele vagy egy hiányos ápolás és karbantartás által keletkeztek.
  - károk a készüléken, amelyek egy rossz bánásmód vagy nem szakszerű használatok (mint például a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett betétszerszámok vagy tartozékok használata), idegen testeknek a készülékbe levő behatolása (mint például homok, kövek és por, szállítási károk), erőszak kifejtése vagy idegenkezűség (mint például leesés általi károk) által jöttek létre.
  - károk a készüléken vagy a készülék részein, amelyek a használatnak megfelelő, szokásos vagy egyébb természetes elkopásra vezethetők vissza.
4. A garancia időtartama 60 hónap és a készülék vásárlási napjával kezdődik. Garanciaigényeket a garancia idő lejárata előtt kell, két héten belül, a defekt felismerése után érvényesíteni. Ki van zárva a garanciaigények érvényesítése a garanciaidő letelte után. A készülék javítása vagy kicsérélése nem hosszabbítja meg a szavatosság idejét, se nem indul ez a teljesítmény által egy új garanciaidő a készülékre vagy az esetleg beépített pótalkatrészekre. Ez egy helyszíni szervíz esetében is érvényes.
5. A garanciajogának az érvénysítéséhez kérjük jelentse be a defektes készüléket a következő cím alatt: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ha a defekt a garanciateljesítményünk keretén belül van, akkor azonnal visszakap egy megjavított vagy egy új készüléket.

Ennek a használati utasításnak a szervíz-információja szerint utalunk ennek a garanciának a gyorsan kopó részekkel, használati részekkel és hiányzó részekkel kapcsolatban fennálló fenntartására.

## (N) GARANTIDOKUMENT

### Kjære kunde!

Våre produkter er underlagt streng kvalitetskontroll. Dersom denne maskinen en gang likevel ikke skulle fungere forskriftsmessig, beklager vi dette sterkt og ber deg henvende deg til vår kundeservice, under den adresse som er angitt på dette garantikortet, eller til forhandleren hvor du kjøpte maskinen. Følgende vilkår gjelder for å gjøre gjeldende garantikrav:

1. Disse garantivilkårene regulerer tilleggs-garantiytelser. Dine lovfestede krav på garantiytelser berøres ikke av denne garantien. Vår garantiytelse er gratis for deg.
2. Garantiytelsen dekker kun mangler på maskinen som påviselig skyldes material- eller produksjonsfeil. Det er opp til oss å velge om vi vil utbedre slike mangler på maskinen eller erstatte maskinen.  
Vær oppmerksom på at vårt utstyr ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller yrkesmessig bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. En garantiavtale er dermed ikke inngått, dersom maskinen i løpet av garantitiden brukes innen næringsliv, håndverk eller industri, eller dersom den utsettes for tilsvarende belastninger.
3. Vår garanti dekker ikke:
  - Skader som skyldes at monteringsveiledningen ikke er blitt fulgt, eller som skyldes ikke-forskriftsmessig installasjon, som skyldes at bruksanvisningen ikke er blitt fulgt (f.eks. ved at maskinen koples til feil nettspenning eller strømtype), eller som skyldes at vedlikeholds- eller sikkerhetsforskriftene ikke er blitt fulgt, at maskinen er utsatt for unormale miljøbetingelser, eller som har oppstått på grunn av manglende stell og vedlikehold.
  - Skader på maskinen som skyldes feil eller ikke-forskriftsmessig bruk (for eksempel overbelastning av maskinen eller bruk av ikke tillatte redskaper og tilbehør), inntrenging av uvedkommende gjenstander i maskinen (for eksempel sand, steiner eller støv, transportskader), bruk av makt eller ekstern påvirkning (for eksempel skader som skyldes at maskinen har falt ned).
  - Skader på maskinen eller deler av maskinen som kan tilbakeføres på vanlig slitasje under bruk eller annen naturlig slitasje.
4. Garantitiden gjelder i 60 måneder og begynner å løpe fra og med kjøpsdatoen for maskinen. Garantikrav skal gjøres gjeldende før utløpet av garantitiden og innen to uker etter at du har oppdaget defekten. Det er ikke mulig å gjøre gjeldende garantikrav etter at garantitiden er utløpt. Reparasjon eller utskiftning av maskinen fører verken til en forlengelse av garantitiden eller til at en ny garantitid begynner å gjelde for maskinen eller eventuelle monterte reservedeler på grunn av denne garantiytelsen. Dette gjelder også ved anvendelse av service på stedet.
5. Vennligst registrer den defekte maskinen som du vil gjøre gjeldende garantikrav for på internettadressen: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Dersom defekten på maskinen dekkes av vår garantiytelse, vil du omgående få i retur en reparert eller en ny maskin.

Når det gjelder slitedeler, forbruksdeler og manglende deler, henviser vi til de begrensningene som gjelder for garantien i henhold til serviceinformasjonen i denne bruksanvisningen.

# (IS) ÁBYRGÐARSKÍRTEINI

## Kæri viðskiptavinur,

vörur okkar eru framleiddar undir ströngu gæðaeftirliti. Ef að tækið virkar þrátt fyrir það ekki fullkomlega, þykir okkur það mjög leitt og biðjum þig endilega um að hafa samband við þjónustuaðila okkar. Heimilisfang er að finna neðar á þessu ábyrgðarskjali. Þú getur einnig haft samband við verslunina þar sem að tækið var keypt. Varðandi gildi ábyrgðarskírteinins gildir eftirfarandi:

1. Þessar ábyrgðaryfirlýsingar fjalla um aukalega ábyrgðaliði. Þín almenna lagaleg ábyrgð helst ósnert þrátt fyrir þessa ábyrgðaliði. Ábyrgðarbjónusta okkar eru þér að kostnaðarlausu.
2. Ábyrgð framleiðanda nær eingöngu yfir galla á tæki, sem hægt er að sýna frammá að orsakast hafa vegna galla í efnum- eða framleiðslu og er bundin þeiri leið sem við mælum með varðandi viðgerðir eða endurnýjun. Vinsamlegast athugið að tækin okkar eru hvorki framleidd né hönnuð fyrir notkun í atvinnuskini, í iðnaði eða notkun sem bera má saman við slika notkun. Ábyrgðarsamningurinn fellur úr gildi ef að tækið er notað innan ábyrgðartímans í atvinnuskini eða annan slikan sambærilegan hátt.
3. Ábyrgð okkar gildir ekki yfir:
  - Skemmdir á tæki sem til verða vegna þess að ekki hefur verið farið eftir leiðbeiningum varðandi samsetningu þess, rangrar uppsetningar, ef að ekki hefur verið farið eftir notandaleiðbeiningunum (til dæmis ef að tækið hefur verið tengd við ranga rafspennu eða rafstraum) eða ef að ekki hefur verið farið eftir leiðbeiningum tækis varðandi umhirðu og öryggi þess eða ef að tækið hefur verið notað undir óeðlilegum náttúruáhrifum eða vegna of littilar umhirðu og þjónustu.
  - Skemmdir á tæki, sem til verða vegna misnotkunar eða óviðeigandi notkunar (til dæmis of mikið álag á tæki eða ef að notaðir eru rangir íhlutir eða aukahlutir), ef að utanaðkomandi hlutir komast inn í tækið (eins og til dæmis sandur, steinar eða ryk, flutningaskemmdir), vegna rangnotkunar eða utanaðkomandi álags (eins og til dæmis skemmdir við það að tækið fellur niður).
  - Skemmdir á tæki eða hlutum tækisins, sem til verða vegna notkunar þess eða vegna annarra utanaðkomandi eðlilegra uppnottunar.
4. Ábyrgðartíminn eru 60 mánuðir sem byrjar við dagsetningu kaups á tæki. Tilkynna verður um skemmdir eða galla á tæki áður en að ábyrgðin fellur úr gildi og innan tveggja vikna eftir að skemmdin er fundin. Ábyrgð tækisins fellur úr gildi eftir að ábyrgðartímabilið er útrunnið. Ef að gert er við tæki eða því skipt út vegna ábyrgðar, leiðir það ekki til þess að ábyrgðartímabilið lengist og ekki gildir ný ábyrgð á nýja tækinu eða varahlutunum sem settir hafa verið í það. Þetta gildir einnig um þjónustu sem hefur verið framkvæmd til staðar.
5. Til þess að fá ábyrgðarþjónustu, hafið þá samband við: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ef að skemmdin á tækinu er innan ábyrgðarramma þess færð þú umsvifalaust viðgert eða nýtt tæki í stað þess gamla.

Varðandi hluti sem notast upp og hluti sem vantar bendum við á takmarkanir ábyrgðar þessa tækis sem eru í notandaleiðbeiningunum.

## (LV) GARANTIJAS TALONS

### **Augsti cienītā kliente, augsti godātais klient,**

Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontroleta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs to loto nozēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkopes dienestā, kura adrese norādīta šajā garantijas talonā, vai tirdzniecības vietā, kurā Jūs šo ierīci iegādājāties. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi:

1. Šie garantijas noteikumi reglamentē papildu garantijas pakalpojumus. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas vienīgi uz ierīces trūkumiem, kas ir izskaidrojami ar materiāla defektiem vai klūmi ražošanā, un ir iespējama tikai šo defektu novēršana vai ierīces nomaiņa.  
Nemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
  - ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas, ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes dēļ;
  - ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces pārslogošana vai neatbilstoša darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē ieklūst svešķermenei (piemēram, smiltis, akmeņi vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
  - ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 60 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot apkalošanu uz vietas.
5. Lai iesniegtu garantijas prasību, lūdzam reģistrēt bojāto ierīci šādā adresē: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ja ierīces defekts ir attiecīnāms uz mūsu garantijas pakalpojumiem, Jūs nekavējoties saņemsiet saremontētu vai jaunu ierīci.

Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām daļām saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā minēto informāciju par apkalošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.

## GARANTIITUNNISTUS

### Lugukeetud klient,

Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiiitunnistuse lõpus toodud aadressil või kauplusesse, kust Te seadme ostsite. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiiid reguleeritakse nende garantiiitingimustega. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult seadme neid puudusi, mis tulenevad materjalil- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.  
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
  - kahjud, mis on tekkinud montaažiühendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja ohutusnõuete eiramise töttu, samuti seadme jätmise töttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätle või puuduliku hoolduse ja kontrolli töttu.
  - seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise töttu (nagu nt seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukumise tagajärvel).
  - kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või muu loomuliku kulumise tagajärvel.
4. Garantiaeg on 60 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiaja kestuse lõppu on välalistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude töttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade alltoodud aadressil: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.

## (LT) GARANTINIS RAŠTAS

### Gerbiamas kliente,

mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų netinkamai, kreipkités į mūsų serviso tarnybą garantinėje kortelėje nurodytu adresu arba į artimiausius įgaliotuosius prekybos atstovus, iš kurių įsigijote prietaisą. Garantiniai reikalavimai galioja šiais atvejais:

1. Sios garantinės sąlygos reguliuoja papildomas garantines paslaugas. Si garantija neturi įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams. Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektais yra pašalinami arba pakeičiamos prietaisas.  
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepriatykiu naudoti gamyboje, amatuose ar pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisais buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
  - Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalios instalacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
  - Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug apkraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusų svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jégą arba dėl kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
  - Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, iprastu ir kitu natūraliu dėvėjimuisi.
4. Garantija galioja 60 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defectą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniu laikotarpiu. Pasibaigus garantiniu laikotarpiu, garantiniai reikalavimai nebebūrīmami. Atlikus remontą arba pakeitus prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir technine priežiūra darbo vietoje.
5. Norédami pateikti garantijų reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Jeigu mūsų garantija apima prietaiso gedimą, nedelsiant Jums bus grąžintas suremontuotas arba naujas prietaisas.

Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių apribojimų, susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.

## ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,**  
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне, или в магазин, в котором Вы приобрели устройство. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты устройства, которые объективно связаны с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства.  
Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
  - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
  - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
  - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 60 месяцев, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийного требования зарегистрируйте дефектное устройство на сайте: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Если наша гарантия распространяется на дефект устройства, Вы незамедлительно получите отремонтированное или новое устройство.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.



# ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ

## Уважаеми клиенти,

нашите продукти подлежат на строг качествен контрол. В случай, че въпреки това този уред никога не функционира безупречно, то много съжаляваме за това и Ви молим да се обрънете към нашата сервизна служба на адреса, посочен в тази гаранционна карта или към пункта на продажба, където сте закупили уреда. Относно предявяването на гаранционни претенции е в сила следното:

1. Тези гаранционни условия уреждат допълнителни гаранционни услуги. Вашите законови гаранционни права не се засягат от тази гаранция. Нашата гаранционна услуга е безплатна за Вас.
2. Гаранционната услуга обхваща само недостатъци по уреда, които доказвамо се дължат на производствен или отнасящ се до материала дефект и по наш избор се ограничава до отстраняването на такива недостатъци по уреда или до подмяната на уреда.  
Моля, имайте предвид, че нашите уреди според предназначението си са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Гаранционен договор поради това не се реализира тогава, когато уредът е бил използван в рамките на гаранционния период в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия или е бил изложен на подобен вид натоварване.
3. От нашата гаранция се изключват:
  - Щети по уреда, възникнали вследствие на несъблюдаването на упътването за монтаж или въз основа на технически некомпетентна инсталация, на неспазването на ръководството за употреба (като напр. посредством свързване към неправилно мрежово линейно напрежение или вид електричество) или вследствие на несъблюдаването на разпоредбите за поддръжка и техника на безопасност или посредством излагането на уреда на аномални условия, характерни за околната среда или поради липсваща поддръжка и обслужване.
  - Щети по уреда, възникнали вследствие на непозволена или професионално некомпетентна употреба (като напр. претоварване на уреда или използване на неразрешени инструменти за употреба или оборудване), проникване на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах, транспортни щети), прилагане на сила или чужди въздействия (като напр. щети вследствие на падане).
  - Щети по уреда или по части на уреда, дължащи се на износване вследствие на ползване, на обично или друго естествено износване.
4. Гаранционният период възлиза на 60 месеца и започва да тече от датата на покупка на уреда. Гаранционни претенции следва да се предявяват преди изтичането на гаранционния период в рамките на две седмици, след като сте открили дефекта. Предявяването на гаранционни претенции след изтичане на гаранционния период е изключено. Ремонтът или подмяната на уреда нито води до удължаване на гаранционния период, нито се стартира нов гаранционен период в резултат на тази услуга, извършена по отношение на уреда или евентуално монтирани резервни части. Това важи също при ползването на сервизно обслужване на място.
5. За да предявите Вашите гаранционни права, съобщете, моля, за дефектния уред на: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ако нашата гаранционна услуга обхваща дефекта на уреда, то незабавно ще получите поправен или нов уред.

По отношение на износващи се, употребявани или дефектни части обръщаме внимание на ограниченията на тази гаранция съобразно информацията относно обслужването в това упътване за употреба.

## (RS) GARANCIJSKI LIST

### Poštovani kupče,

naši proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta. Ako ovaj uređaj ipak ne radi besprekorno, veoma nam je žao i molimo Vas da se obratite našem servisu na adresu navedenu na ovom garantnom listu, ili najbližoj prodavnici u kojoj ste kupili ovaj uređaj. Za garantni zahtev važi sledeće:

1. Ovi garantni uslovi regulišu dodatne garantne usluge. Ova garancija se ne odnosi na Vaše zakonske garantne zahteve. Naša garantna usluga za Vas je besplatna.
2. Usluga garancije obuhvata isključivo nedostatke na uređaju koji su dokazano posledica greške na materijalu ili proizvodne greške i ograničena je na uklanjanje takvih nedostataka ili zamenu uređaja po našem izboru. Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podejni da se koriste za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Stoga se ugovor o garanciji neće realizovati, ako je uređaj u periodu garancije korišćen za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju.
3. Naša garancija ne obuhvata:
  - Štete na uređaju koje nastaju zbog nepridržavanja uputstava za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepoštovanja uputstava za upotrebu (kao npr. zbog priključka na pogrešan napon strujne mreže ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i bezbednosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja nenormalnim uslovima okoline, ili zbog nedostatka nege i održavanja.
  - Štete na uređaju koje nastaju zbog zloupotrebe ili nestručne primene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korišćenje nedozvoljenih namenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tela u uređaj (kao npr. pesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primene sile ili spoljnih dejstvovanja (npr. oštećenja zbog pada).
  - Štete na uređaju ili delovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje upotrebotom, uobičajeno ili ostalo trošenje.
4. Garantni rok iznosi 60 meseca, a počinje sa datumom kupovine uređaja. Garantni zahtevi stupaju na snagu pre isteka roka unutar dve sedmice nakon što ste primetili kvar. Stupanje garantnih zahteva na snagu nakon isteka garantnog roka je isključeno. Popravak ili zamena uređaja neće rezultovati produženjem garantnog roka, niti će zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugradene rezervne delove stupiti na snagu novi garantni rok. To takođe važi kod korišćenja usluga na licu mesta.
5. Za zahtevanje garancije neispravan uređaj treba prijaviti na: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ako naša garancija obuhvata dotični kvar na uređaju, odmah ćemo vam poslati popravljen ili novi uređaj.

Upozoravamo na ograničenje ove garancije za habajuće, istrošene i neispravne delove u skladu s garantnim uslovima u ovim uputstvima za upotrebu.

## JAMSTVENI LIST

### **Poštovani kupče,**

naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako ovaj uređaj ipak ne bi besprjekorno funkcionirao, jako nam je žao i molimo Vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresu navedenu na ovom jamstvenom listu, ili prodajnom mjestu gdje ste kupili proizvod. Za zahtijevanje jamstva vrijedi slijedeće:

1. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatna jamstva. Ovo jamstvo ne utječe na Vaše zakonske jamstvene zahtjeve. Naša jamstvena usluga za Vas je besplatna.
2. Usluga jamstva obuhvaća isključivo nedostatke na uređaju koji su dokazano posljedica greške u materijalu ili proizvodne greške i ograničena je na uklanjanje takvih nedostataka ili zamjenu uređaja, po našem izboru. Molimo Vas da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili profesionalne svrhe. Stoga se ugovor o jamstvu neće realizirati ako je uređaj u razdoblju jamstva korišten u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju.
3. Naše jamstvo isključuje:
  - Štete na uređaju koje nastanu zbog nepridržavanja uputa za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepridržavanja uputa za uporabu (kao npr. zbog priključka na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i sigurnosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja nenormalnim uvjetima okoline, ili zbog nedostatka njege i održavanja.
  - Štete na uređaju koje nastanu zbog zlouporabe ili nestručne primjene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korištenje nedopuštenih namjenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tijela u uređaj (kao npr. pijesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primjene sile ili vanjskih djelovanja (npr. oštećenja zbog pada).
  - Štete na uređaju ili dijelovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje uporabom, uobičajeno ili ostalo trošenje.
4. Jamstveni rok iznosi 60 mjeseca a počinje s danom kupnje uređaja. Jamstveni zahtjevi podnose se prije isteka jamstvenog roka u roku od dva tjedna nakon što utvrđite kvar. Podnošenje zahtjeva nakon isteka jamstvenog roka ne prihvata se. Popravak ili zamjena uređaja neće rezultirati produljenjem jamstvenog roka, niti zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugradene rezervne dijelove stupa na snagu novi jamstveni rok. To vrijedi također kod korištenja usluge na licu mjesta.
5. Za zahtijevanje jamstva neispravan uređaj treba prijaviti na: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ako naša jamstvena usluga obuhvaća kvar na uređaju, odmah ćemo Vam vratiti popravljeni ili novi uređaj.

Upozoravamo na ograničenja ovog jamstva za potrošne, istrošene i neispravne dijelove u skladu s informacijama o servisu u ovim uputama za uporabu.

## NL GARANTIEBEWIJS

### Geachte klant,

onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar behoren werken, spijt het ons ten zeerste en verzoeken wij u zich te wenden tot onze servicedienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs, of tot het verkooppunt waar u het toestel heeft gekocht. Voor eisen in verband met het recht garantie geldt het volgende:

1. Deze garantievoorraarden regelen bijkomende garantieprestaties. Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangestast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor u gratis.
2. De garantie geldt uitsluitend voor gebreken aan het apparaat die aantoonbaar vallen te herleiden tot een materiaal- of fabricagefout, en is naar ons goeddunken beperkt tot het verhelpen van zulke defecten of de vervanging van het apparaat.  
Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Van een garantiecontract is derhalve geen sprake, als het apparaat binnen de garantieperiode in commerciële, ambachtelijke of industriële bedrijven werd ingezet of aan een daarmee gelijk te stellen belasting werd blootgesteld.
3. Van onze garantie zijn uitgesloten:
  - Schade aan het apparaat als gevolg van niet-inachtneming van de montagehandleiding of op grond van ondeskundige installatie, als gevolg van niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing (zoals bijv. door aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort) of niet-inachtneming van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, door blootstelling van het apparaat aan abnormale omgevingsvoorraarden of door nalatig onderhoud en verzorging.
  - Schade aan het apparaat als gevolg van misbruik of ondeskundige toepassingen (zoals bijv. overbelasting van het apparaat of de inzet van niet toegelaten gereedschappen of toebehoren), binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals bijv. zand, stenen of stof, transportschade), gebruik van geweld of als gevolg van externe invloeden (zoals bijv. schade door vallen).
  - Schade aan het apparaat of aan delen van het apparaat die valt te herleiden tot slijtage als gevolg van gebruik, en als gevolg van normale of andere natuurlijke slijtage.
4. De garantieperiode bedraagt 60 maanden en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het indienen van garantieclaims na verloop van de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit.
5. Gelieve om een garantieclaim geldend te maken het defecte apparaat aan te melden onder: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie, dan bezorgen wij u per omgaande een hersteld of nieuw apparaat terug.

Voor slijtstukken, verbruiksmateriaal en ontbrekende onderdelen wordt verwezen naar de beperkingen van deze garantie conform de service-informatie van deze handleiding.

## (PL) CERTYFIKAT GWARANCJI

### Szanowny Klientie, szanowna klientko!

Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo usterki w funkcjonowaniu urządzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodności i prosimy o zwrócenie się do naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem lub do punktu zakupu urządzenia. Dla spełnienia roszczeń gwarancyjnych obowiązują następujące postanowienia:

1. Poniższe warunki gwarancji obejmują świadczenia w ramach dodatkowej gwarancji. Poprzez udzielenie tej gwarancji przyznane Państwu ustawowo uprawnienia z tytułu rękojmi nie ulegają zmianie. Nasze świadczenia gwarancyjne udzielane są Państwu bezpłatnie.
2. Świadczenie gwarancyjne obejmuje wyłącznie wady urządzenia wynikające w udowodniony sposób z błędów w jego produkcji lub w materiale i ogranicza się do usunięcia powyższych wad bądź wymiany urządzenia, według decyzji producenta.  
Prosimy pamiętać o tym, że zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostały skonstruowane do prac w ramach działalności o charakterze gospodarczym, rzemieślniczym bądź profesjonalnym. Tym samym, w przypadku użytku urządzenia podczas okresu gwarancyjnego w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych i innej działalności gospodarczej lub eksploatacji pod podobnym obciążeniem postanowienia umowy gwarancyjnej tracą moc.
3. Gwarancji nie podlegają:
  - szkody wynikające z niestosowania się do instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi (np. podłączenie do nieprawidłowego napięcia sieciowego lub nieprawidłowego rodzaju prądu), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i bezpieczeństwa, oddziaływania anormalnych warunków otoczenia (np. uszkodzenia na skutek upadku urządzenia), jak i szkody powstałe na skutek niedostatecznej konserwacji i pielęgnacji urządzenia.
  - szkody wynikające z niedozwolonego lub nieprawidłowego stosowania urządzenia (np. przeciążenia urządzenia lub stosowanie innych niż zalecane narzędzi i akcesoriów), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i bezpieczeństwa, szkody powstałe na skutek ciał obcych w urządzeniu (np. piasek, kamienie, pył lub kurz oraz szkody podczas transportu), stosowania siły przy obsłudze urządzenia lub oddziaływania zewnętrznego (np. uszkodzenia na skutek upadku urządzenia).
  - uszkodzenia urządzenia lub jego części, które powstały na skutek normalnego prawidłowego lub innego naturalnego zużycia.
4. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia kupna urządzenia. Roshczenia gwarancyjne winny być zgłoszone przed upływem dwóch tygodni od momentu stwierdzenia usterki. Po upływie okresu objętego gwarancją wyklucza się możliwość spełnienia roszczeń gwarancyjnych. Naprawa bądź wymiana urządzenia nie powodują przedłużenia okresu gwarancyjnego ani rozpoczęcia biegu nowego okresu gwarancyjnego na zamienione urządzenie ani na zastosowane części zamienne. Obowiązuje to również w przypadku interwencji serwisowej na miejscu.
5. W celu przedstawienia roszczeń gwarancyjnych należy zgłosić uszkodzone urządzenie na następującej stronie: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Jeżeli wada objęta jest świadczeniem gwarancyjnym, otrzymają Państwo niezwłocznie naprawione lub nowe urządzenie.

W przypadku części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych oraz brakujących części zwracamy uwagę na ograniczenia tej gwarancji zgodnie z informacjami serwisowymi zamieszczonymi w tej instrukcji obsługi.

## (SK) ZÁRUČNÝ LIST

### Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

naše výrobky podliehajú prísnnej kontrole kvality. V prípade, že tento prístroj napriek tomu nebude bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľuto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adresu uvedenej na tomto záručnom liste, alebo na obchod, v ktorom ste prístroj zakúpili. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenie. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na prístroji, ktoré sú preukázateľne spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa nášho uváženia je obmedzené na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji resp. výmenu prístroja.  
Prosíme, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnické ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas záručnej doby používal v profesionálnych, remeselnických alebo priemyselných prevádzkach, alebo ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.
3. Z našej záruky sú vylúčené:
  - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.
  - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom).
  - Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému, bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.
4. Doba záruky je 60 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosíme nahláste defektívny prístroj na adresu: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Ohľadne opotrebovávaných, spotrebnych a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.

## (D) GARANTIEURKUNDE

### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse, oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben, zu wenden. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
  - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
  - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
  - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 60 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

**iSC GmbH • Eschenstraße 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)**  
E-Mail: [info@isc-gmbh.info](mailto:info@isc-gmbh.info) · Internet: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

