



Navodila za uporabo

WORKZONE

PIŠTOLA ZA VROČI ZRAK



WZHA 2000

ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal



Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.










*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave.....	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki	9
Priprava	15
Preverite pištolo za vroči zrak in vsebino kompleta	15
Sestava pištole za vroči zrak	16
Priklop pištole za vroči zrak	17
Zaključek zadnjih priprav.....	18
Uporaba	18
Čiščenje	22
Shranjevanje	23
Iskanje in odprava napak.....	24
Tehnični podatki	26
Odlaganje med odpadke	27
Odlaganje embalaže med odpadke	27
Odlaganje pištole za vroči zrak.....	27
Izjava o skladnosti	28
Garancijski list	29
Garancijski pogoji	30

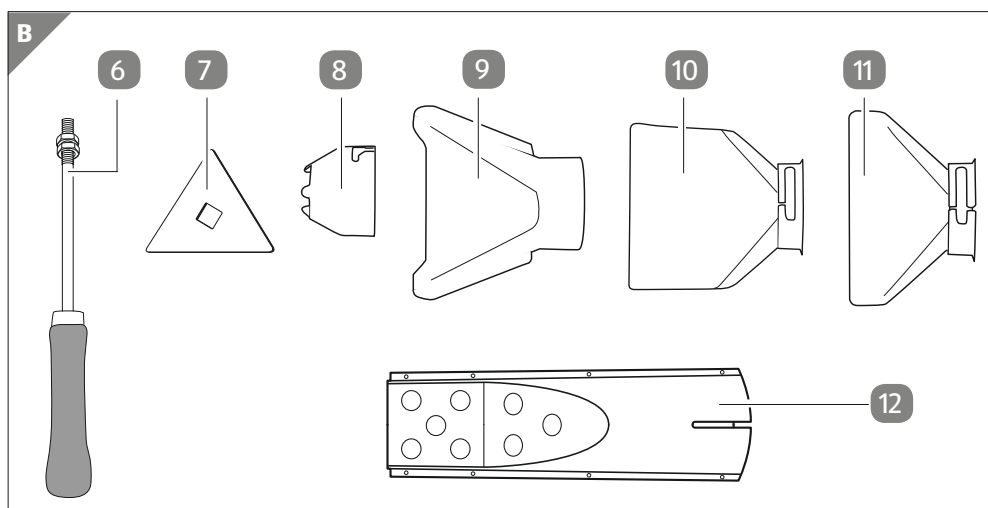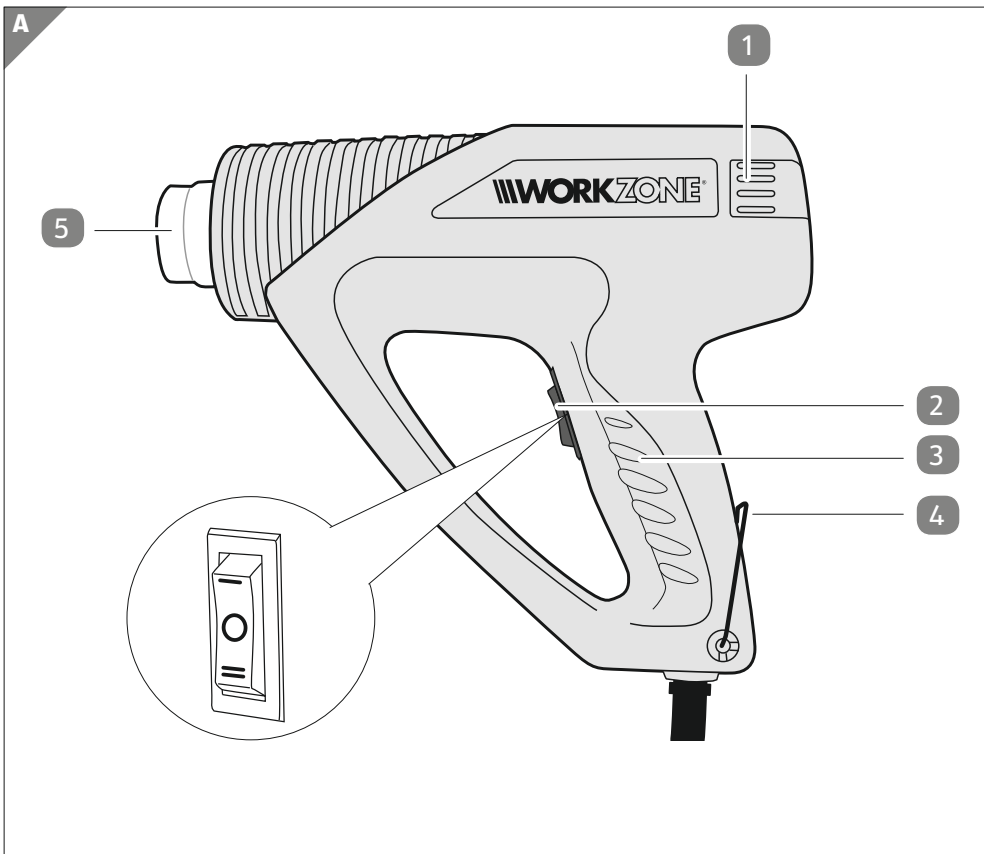

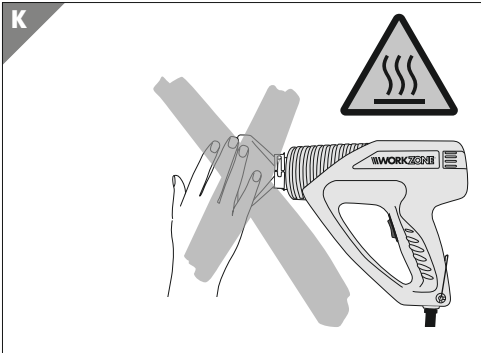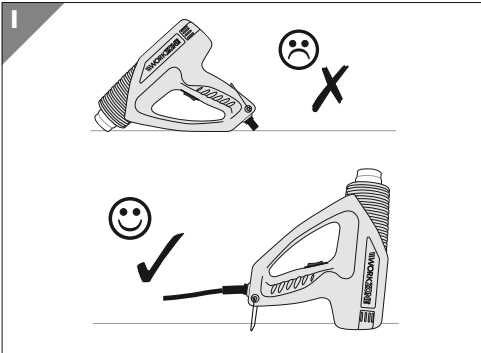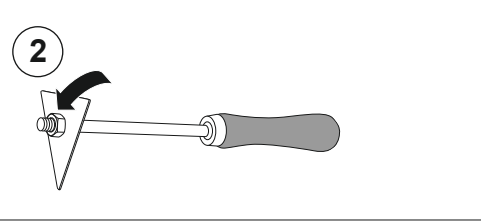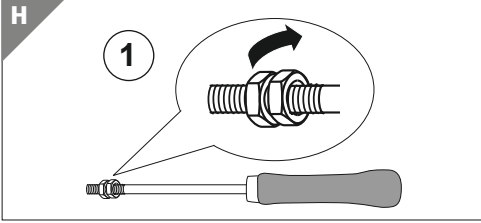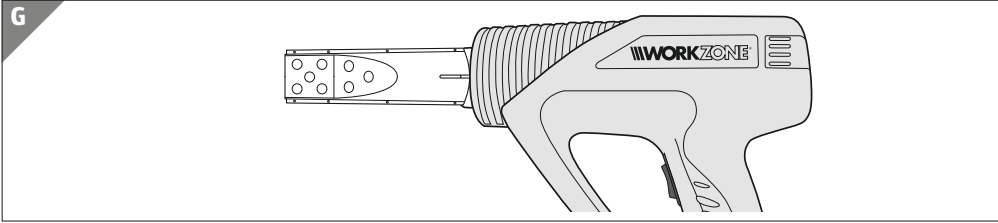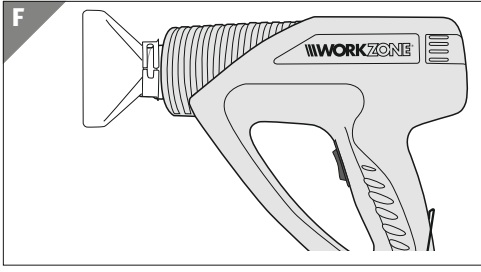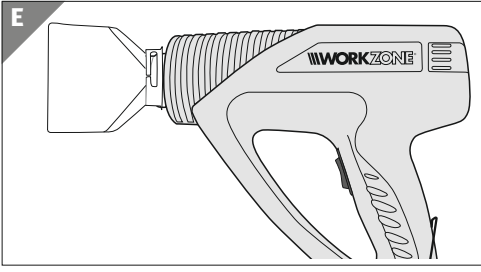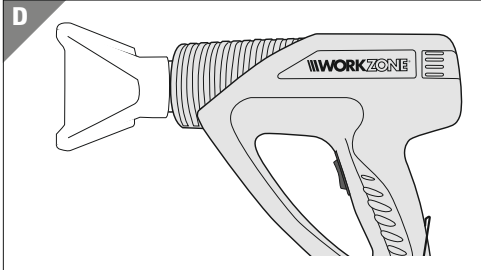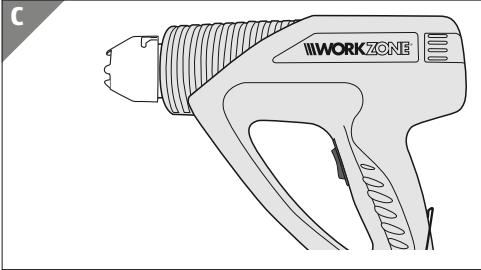

Vsebina kompleta/Deli naprave

- 1 Prezračevalne reže
- 2 Stikalo za vklop in izklop
- 3 Ročaj
- 4 Obešalo
- 5 Šoba
- 6 Strgalo za odstranjevanje barve
- 7 Rezilo strgala za odstranjevanje barve
- 8 Reducirna šoba
- 9 Šoba za široko razpršitev
- 10 Reflektorska šoba
- 11 Šoba za peskanje
- 12 Šoba za vžiganje žara

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo veljajo za to pištolo za vroči zrak. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe pištole za vroči zrak natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe pištole za vroči zrak.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države!

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če pištolo za vroči zrak predate tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na pištoli za vroči zrak ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

 **OPOZORILO!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

 **POZOR!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali ravnanju.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Ta simbol označuje pištolo za vroči zrak kot napravo zaščitnega razreda II.



Znak preverjena varnost (GS) potrjuje, da pištola za vroči zrak brez nameščenih šob izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). Znak GS pomeni, da varnost in zdravje oseb ob namenski in predvideni uporabi nista ogrožena.



Med uporabo nosite ustrezna zaščitna očala.



Med uporabo nosite ustrezne zaščitne rokavice.



Med uporabo nosite ustrezno dihalno zaščito.



Garancija znaša 36 mesecev.

Varnost

Namenska uporaba

Pištola za vroči zrak je namenjena izključno segrevanju skrčljivih cevi, odstranjevanju barv in varjenju ter preoblikovanju delov iz umetne mase. Glazur in drugih premazov, ki prodrejo v notranjost, z vročim zrakom ni mogoče odstraniti. Pištola za vroči zrak je namenjena izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovno ali industrijsko rabo.

Pištolo za vroči zrak uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Pištola za vroči zrak ni otroška igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost poškodb in nesreč!

V primeru neprimerne rabe pištole za vroči zrak lahko poškodujete sebe ali druge.

- Preberite navodila za uporabo, da znižate tveganje poškodb.

Varnost delovnega mesta

OPOZORILO!

Nevarnost poškodb in nesreč!

V primeru neprimerne rabe pištole za vroči zrak lahko poškodujete sebe ali druge.

- Delovno mesto mora biti vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljeno delovno območje lahko privedejo do nesreč.

OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije!

Električna orodja proizvajajo iskrice, ki lahko vnamejo prah ali hla-pe.

- Delovno mesto mora biti vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljeno delovno območje lahko privedejo do nesreč.

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

V primeru odvrnitve pozornosti lahko izgubite nadzor nad aparatom.

- Otroci in druge osebe se med uporabo električnega orodja ne smejo nahajati v bližini.

Električna varnost

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita električne udare.

- Priključni vtič električne naprave mora ustrezati vtičnici. Vtiča ni dovoljeno spreminjati na noben način. Skupaj z zaščitno ozemljenimi električnimi napravami ne uporabljajte pretvornikov za vtiče. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- Izogibajte se telesnega stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelna telesa, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večje tveganje električnega udara.
- Pazite, da električna orodja ne pridejo v stik z dežjem ali mokroto. Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- Kabla ne uporabljajte za prenašanje in obešanje električnega orodja ter za vlečenje vtiča iz vtičnice. Kabel ne sme biti v bližini vročine, olja, ostrih robov in premičnih delov naprave. Poškodovani ali zamotani kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- Če se uporabi električnega orodja v vlažnem okolju ne morete izogniti, uporabite zaščitno stikalo na preostali (diferenčni) tok. Uporaba zaščitnega stikala na preostali (diferenčni) tok zmanjšuje tveganje električnega udara.

Varnost oseb

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb in nesreč!

V primeru neprimerne rabe pištole za vroči zrak lahko poškodujete sebe ali druge.

- Bodite pozorni, pazite, kaj delate, in razumno uporabljajte električno orodje. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Nosite osebno zaščitno opremo in vedno imejte zaščitna očala. Nošnja osebne zaščitne opreme, kot so maska za prah, ndrseči zaščitni čevlji, zaščitna čelada ali zaščita za sluh, glede na vrsto in način rabe električnega orodja zmanjšuje tveganje poškodb.
- Izogibajte se nenadzorovanega zagona. Preden električno orodje priključite na električno napajanje oz. vstavite baterijo in pred rokovanjem z njim se prepričajte, da je izključeno. Če med prenašanjem električnega orodja držite prst na stikalu oz. če je pri vklopu na električno napajanje orodje vključeno, lahko pride do poškodb.
- Izogibajte se neobičajni drži telesa. Poskrbite za varno stojišče in vedno ohranite ravnotežje. Tako lahko električno orodje v nepričakovanih razmerah bolje nadzorujete.
- Nosite ustrezna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Las, oblačil in rokavic ne približujte premičnim delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zataknejo v premične dele.

Uporaba in rokovanje z električnim orodjem

OPOZORILO!

Nevarnost poškodb in nesreč!

V primeru neprimerne rabe pištrole za vroči zrak lahko poškodujete sebe ali druge.

- Ne uporabljajte električnega orodja s poškodovanim stikalom. Električno orodje, ki ga več ni mogoče vključiti oz. izključiti, je nevarno in mora na popravilo.
- Pred nastavljanjem naprave, menjavo njenih posameznih delov ali preden napravo pospravite vtič izvlecite iz vtičnice. Ta varnostni ukrep prepreči nenameren zagon električnega orodja.

- Ko ga ne uporabljate, električno orodje hranite izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo in ki niso prebrale teh navodil, ne pustite rokovati z napravo. Električna orodja so v rokah neizkušenih oseb nevarna.
- Električna orodja skrbno negujte. Preverite, ali premični deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, ali so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da negativno vplivajo na delovanje električnega orodja. Pred uporabo električnega orodja je treba poškodovane dele popraviti. Veliko nesreč se zgodi zaradi slabo vzdrževanega električnega orodja.
- Električno orodje, pribor, delovno orodje itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste izvedli. Uporaba električnega orodja, ki odstopa od predvidene, lahko privede do nevarnih situacij.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno rokovanje s pištolo za vroči zrak lahko povzroči poškodbe pištole za vroči zrak.

- Naprave ne preobremenjujte. Za svoje delo uporabljajte temu namenjeno električno orodje. Z ustreznim električnim orodjem boste lahko v posameznem razponu zmogljivostnih potreb delo opravljali bolje in varneje.

Servis

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita električne udare.

- Vaše električno orodje naj servisira zgolj kvalificirano strokovno osebje in le z originalnimi nadomestnimi deli. Tako je zagotovljena nadaljnja varnost električnega orodja.

Nadaljnji varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita električne udare.

- Pištrole za vroči zrak ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe ali če sta pokvarjena električni kabel ali vtič.
- Če je poškodovan električni kabel pištrole za vroči zrak, ga mora zamenjati izdelovalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.
- Ne odpirajte ohišja, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.
- Pištrole za vroči zrak ne uporabljajte z zunanjo programsko stikalno uro ali z ločenim daljinskim sistemom za upravljanje.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča iz električne vtičnice ne vlecite za električni kabel, temveč vedno primite sam vtič. Pištrole za vroči zrak ne vlecite za električni kabel.
- Električnega kabla ne uporabljajte kot nosilni ročaj. Za to uporabljajte izključno ročaj pištrole za vroči zrak.
- Pištrole za vroči zrak, električnega vtiča in električnega kabla ne imejte v bližini odprtega ognja in vročih površin.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Pištrole za vroči zrak ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Ne segajte po pištoli za vroči zrak, če pade v vodo. V takem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

- Poskrbite, da otroci v ohišje ne bodo potiskali nobenih predmetov.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Pištolo za vroči zrak lahko uporabljajo otroci, stari osem let ali več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bili seznanjeni z varno uporabo pištole za vroči zrak in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se s pištolo za vroči zrak ne smejo igrati. Otroci brez nadzora izdelka ne smejo čistiti in opravljati uporabniškega vzdrževanja.
- Poskrbite, da v bližini pištole za vroči zrak in priključne napeljave ne bo otrok, mlajših od osem let.
- Pištole za vroči zrak ne pustite nenadzorovane, če je priključena na električno omrežje.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Med igranjem se lahko zapletejo vanjo in se zadušijo.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

Neustrezno rokovanje s pištolo za vroči zrak lahko povzroči poškodbe pištole za vroči zrak.

- Izognite se pregrevanju, tako da ne prekrijete prezračevalnih rež na pištoli za vroči zrak. Pazite na to, da prezračevalne reže ostanejo proste.
- Pištole za vroči zrak ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
- Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.

- Pištrole za vroči zrak nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretju itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.). V ohišje nikoli ne vlivajte tekočine.
- Pištrole za vroči zrak ne uporabljajte, če so deli iz umetne mase počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Priprava

Pred prvo uporabo preverite vsebino kompleta. Skladno z naslednjim poglavjem namestite zeleno šobo in pištolo za vroči zrak priključite.

Preverite pištolo za vroči zrak in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko pištolo za vroči zrak poškodujete.

– Zato embalažo odpirajte previdno.

1. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliki A in B**).
2. Vzemite pištolo za vroči zrak iz embalaže in preverite, če so pištola za vroči zrak ali posamezni deli poškodovani. V takem primeru pištole za vroči zrak ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Sestava pištrole za vroči zrak

Preden pištolo za vroči zrak lahko začnete uporabljati, morate namestiti ustrezno šobo:

1. Izberite želeno šobo:

- **Reducirna šoba 8**: Reducirno šobo uporabite, ko želite močno segreti majhne površine, npr. pri spajkanju (glejte **sliko C**).
- **Šoba za široko razpršitev 9**: Šobo za široko razpršitev uporabljajte za enakomerno porazdelitev vročega zraka na majhnih površinah (glejte **sliko D**).
- **Reflektorska šoba 10**: Reflektorsko šobo uporabljajte pri spajkanju, preobliskovanju cevi ali če želite odtajati vodovod ali skrčiti izolirne cevi (glejte **sliko E**).
- **Šoba za peskanje 11**: Šobo za peskanje uporabite za preusmeritev vročega zraka (glejte **sliko F**). To je smiselno, če želite npr. zavarovati steklo pred pregretjem, ko obdelujete okenski okvir.
- **Šoba za vžiganje žara 12**: Šobo za vžiganje žara uporabljajte za hitrejšo vžiganje oglja za žar (glejte **sliko G**).
Ne potrebujete dodatnih vžigalnikov za žar.
- **Strgalo za odstranjevanje barve 6**: Strgalo za odstranjevanje barve in šobo za peskanje uporabljajte za previdno odstranjevanje barve s površin, ki so odporne na praskanje.

2. Izbrano šobo natakните na sprednji nosilec pištrole za vroči zrak.

3. Če želite uporabljati strgalo za odstranjevanje barve, namestite njegovo rezilo **7** (glejte **sliko H**):

- Zgornjo matico odvijte z navojev.
- Spodnjo matico zavrtite na želeno mesto na navojih.
- Rezilo strgala za odstranjevanje barve namestite na navoje, tako da žleb spodnje matice seže v rezilo.
- Zgornjo matico zopet privijte na rezilo.

Strgalo za odstranjevanje barve je tako pripravljeno na uporabo.


Pištola za vroči zrak je tako pripravljena; lahko jo priklopite (glejte poglavje „Priklop pištrole za vroči zrak“).

Priklop pištrole za vroči zrak

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita električne udare.

- Pištolo za vroči zrak v električno omrežje priklopite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici naprave.
 - Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
 - Pištolo za vroči zrak priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da jo boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
 - Pištola za vroči zrak ustreza razredu zaščite 2. Priklopite jo le v po predpisih instalirano električno vtičnico. Priklop v razdelilno vtičnico ali v električno razdelilno letev je nedopusten in dvigne nevarnost požara.
1. Najprej se prepričajte, da je stikalo za vklop in izklop  izključeno (položaj „0“).
 2. Električni vtič priklopite v po predpisih instalirano električno vtičnico.
- Pištola za vroči zrak je tako priklopljena; lahko začnete z uporabo.

Zaključek zadnjih priprav

Upoštevajte zlasti naslednja opozorila:

OPOZORILO!

Nevarnost požara in eksplozije!

Če s pištolo za vroči zrak ne boste skrbno ravnali, lahko pride do požara.

- Pred uporabo pripravite gasilno sredstvo.
- Iz svojega delovnega območja odstranite vnetljive predmete.
- Površine, ki jih ne želite segreti, prekrijte s toplotno odpornimi in toplotno slabo prevodnimi materiali.
- Dolge lase spnite in ne nosite ohlapnih oblačil in nakita.

Uporaba

OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Površine pištole za vroči zrak in šobe se med uporabo zelo segrejejo. Iz šobe piha vroč zrak. Na površinah pištole za vroči zrak, šobe in z vročim zrakom se lahko opečete.

- Dotikajte se le ročaja pištole za vroči zrak.
- Pištolo za vroči zrak prijemajte le z ustreznimi zaščitnimi rokavicami (nikoli z gumijastimi rokavicami).
- Pištole za vroči zrak med delovanjem ne usmerjajte proti sebi ali drugim ljudem in živalim.
- Po uporabi pustite, da se pištola za vroči zrak in pribor ohladita na toplotno odporni površini izven dosega otrok in živali.
- Majhne obdelovance pričvrstite v primež ali jih držite s kleščami, da ne boste zašli z rokami v tok vročega zraka.

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost za zdravje!**

Če odstranjujete barvo ali lak, lahko pride do nastanka zdravju škodljivih in strupenih hlapov.

- Poskrbite za zadostno zračenje svojega delovnega prostora.
- Po potrebi uporabite ustrezno zaščito dihal.

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost za zdravje!**

Pri odstranjevanju barve ali laka lahko ostanki barve in laka zaidejo v vaše oči in jih poškodujejo.

- Uporabljajte ustrezno zaščito za oči.
- Če so v vaše oči zašli ostanki barve ali laka, jih izperite in takoj poiščite zdravniško pomoč.

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost požara in eksplozije!**

Zaradi močnega vpliva vročine se dvigne nevarnost požara in eksplozije.

- Pištole za vroči zrak ne uporabljajte v ozračju, v katerem lahko pride do eksplozije.
- Poskrbite za zadostno zračenje svojega delovnega mesta.
- Med šobo in obdelovancem ohranjajte najmanjšo razdaljo 7 cm.
- Pištole za vroči zrak ne odlagajte na gorljive ali na vročino občutljive površine.
- Bodite previdni pri uporabi pištole za vroči zrak v bližini gorljivih materialov. Bodite pazljivi, saj toplota lahko pride v stik tudi z gorljivimi materiali, ki so pokriti.
- Pištole za vroči zrak ne usmerjajte dlje časa na isto mesto.
- Pištolo za vroči zrak nadzorujte ves čas njenega delovanja.

- Po uporabi pištolo za vroči zrak obesite na obešalo in pustite, da se ohladi.
- Pri uporabi šobe za vžiganje žara bodite previdni, da je šoba v pravilnem položaju.
- Med uporabo šobe za vžiganje žara pištolo za vroči zrak izključite iz električnega napajanja, preden šobo vzamete iz ognja.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

V primeru neustrezne rabe pištole za vroči zrak lahko poškodujete njo in druge predmete.

- Delovanje pištole za vroči zrak po potrebi preskusite na obdelovancu, ki ga več ne potrebujete.
- Prezračevalnih rež pištole za vroči zrak ne prekrivajte, če je ta še vključena ali segreta.
- Pištole za vroči zrak ne usmerjajte na materiale, kot so plastika in druge umetne mase.
- Če pištolo za vroči zrak uporabljate v bližini stekla, ga zaščitite z uporabo šobe za peskanje (npr. pri delu na okenskih okvirih).
- Strgalo za odstranjevanje barve uporabljajte izključno na površinah, odpornih na praskanje.
- Če želite preoblikovati cevi iz umetne mase, jih najprej napolnite s peskom, da preprečite zvijanje.
- Če ste preoblikovali obdelovanca iz umetne mase, ga držite v želenem položaju, dokler se ne ohladi.
- Pištole za vroči zrak ne uporabljajte za krhke predmete, kot so glinene cevi, saj jih sicer lahko poškodujete.
- Cevovode segrevajte počasi in med njimi ter šobo ohranjajte velik razmak.
- Pazite na zadostno razdaljo od gorljivih materialov. Toplota se lahko prevede do skritih gorljivih materialov.

Pištolo za vroči zrak lahko uporabljate v različnih delovnih območjih.

1. Pripravite pištolo za vroči zrak (glejte poglavje „Priprava“).
2. Pištolo za vroči zrak držite tako, da bo obdelovanec od šobe oddaljen vsaj 7 cm **8** / **9** / **10** / **11**.
3. Stikalo za vklop in izklop **2** nastavite na zeleno stopnjo. Pištola za vroči zrak hitro doseže delovno temperaturo.
 - Stopnja I: 350 °C, 300 l/min
 - Stopnja 0: Pištola za vroči zrak je izključena.
 - Stopnja II: 550 °C, 500 l/minPri prvi uporabi lahko iz pištole za vroči zrak izstopi nekaj dima. To je pogojeno z uporabo in ni okvara.
4. Pištolo za vroči zrak testirajte na majhni površini, preden začnete z obdelavo velikih.
5. Pištolo za vroči zrak lahko uporabljate za
 - odstranjevanje barve in laka (glejte točko 6),
 - rahljanje zarjavelih ali trdno zategnjenih matic in kovinskih vijakov,
 - odtajanje zamrznjenih cevi, ključavnic in podobnih obdelovancev,
 - poudarjanje naravnih vzorcev lesenih površin pred jedkanjem ali lakiranjem,
 - skrčenje pakirne folije PVC in izolirnih cevi,
 - voskanje in odstranjevanje voska s smuči,
 - preoblikovanje cevi, plošč in drugih obdelovancev iz umetne mase,
 - oblikovanje robov talnih in drugih plošč iz umetne mase,
 - vžiganje oglja za žar (glejte 7. točko),
 - spajkanje. Pred spajkanjem očistite mesto, ki ga želite obdelati, in po potrebi nanesite nekaj masti za spajkanje. Za odpajkanje segrejte zeleno spajkano mesto in obdelovance z ustreznim orodjem povlecite narazen.
6. Za uporabo strgala za odstranjevanje barve **6** s pištolo za vroči zrak enakomerno segrejte ciljno površino, tako da se barva zmehča. S strgalom za odstranjevanje barve jo postgajte s površine. Rezilo strgala za odstranjevanje barve **7** uporabite z vseh strani in ga očistite, ko se na njem naberejo ostanki barve.
7. Za vžiganje oglja za žar držite šobo za vžiganje žara v oglju za žar tako, da je vroči zrak usmerjen vodoravno ali navzdol. Tako lahko hitro segrejete oglje za žar. Ne potrebujete dodatnih vžigalnikov za žar.
8. Ko pištole za vroči zrak ne potrebujete več, ali če želite narediti premor med delom, preklopite stikalo za vklop in izklop **2** na stopnjo „0“.
9. Odprite obešalo **4** in pištolo za vroči zrak postavite na zadnje prezračevalne reže **1** ter na obešalo (glejte **sliko H**). Šoba pri tem mora biti usmerjena navzgor.
10. Iz električne vtičnice izključite električni vtič.
11. Pustite, da se pištola za vroči zrak in pribor na primernem mestu ohladita.
12. Po vsaki uporabi pištolo za vroči zrak in pribor očistite.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost opeklin!**

Med uporabo se pištola za vroči zrak segreje.

- Preden jo očistite, pustite, da se pištola za vroči zrak popolnoma ohladi.

OBVESTILO!**Nevarnost električnega kratkega stika!**

Če v ohišje izdelka zaide voda, lahko pride do kratkega stika.

- Pištole za vroči zrak ne potaplajte v vodo.
- Pazite, da v notranjost ohišja ne pride voda.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

Če pištole za vroči zrak ne čistite pravilno, jo lahko s tem poškodujete.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno.
 - Pištole za vroči zrak in pribora ne polagajte v pomivalni stroj.
1. Stikalo za vklop in izklop **2** pretaknite na stopnjo „0“ in izvlecite vtič iz vtičnice.
 2. Pustite, da se pištola za vroči zrak popolnoma ohladi.
 3. Pištolo za vroči zrak obrišite z rahlo navlaženo krpo in blago milnico.
 4. Nato vse dele popolnoma osušite.
 5. Pištolo za vroči zrak ustrezno pospravite (glejte poglavje „Shranjevanje“).

Shranjevanje

Za ustrezno hrambo pištote za vroči zrak upoštevajte naslednja navodila.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če pištolo za vroči zrak neustrezno shranite, jo lahko s tem poškodujete.

- Zagotovite, da sta pištola za vroči zrak in pribor popolnoma ohlajena in suha.
- Pištolo za vroči zrak hranite na mestu, ki je nedostopno nepooblaščenim, otrokom in živalim.
- Pištolo za vroči zrak hranite zaščiteno pred sončno svetlobo, prahom, umazanijo, zmrzaljo in vlago. Priporočamo, da za shranjevanje uporabljate originalno embalažo.
- Za kratkotrajno hrambo pištote za vroči zrak jo z obešalom obesite na ustrezno mesto.
- Na pištolo za vroči zrak in pribor ne polagajte težkih in/ali trdih predmetov.
- Električnega kabla ne zvijajte na tesno, da preprečite zlom kabla.
- Pištote za vroči zrak ne postavite tako, da bi lahko padla v kopalno kad ali umivalnik.

Iskanje in odprava napak

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Ohišja ne odpirajte. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni. Vaše električno orodje naj servisira zgolj kvalificirano strokovno osebje in le z originalnimi nadomestnimi deli.
- Pri popravilih se smejo uporabljati le deli, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tej pištoli za vroči zrak so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Pištole za vroči zrak ne uporabljajte več, če so deli iz umetne mase počeni, razpokani ali deformirani.
- Električni vtič ali vod za priklop na električno napeljavo smeta zamenjati izključno proizvajalec ali njegova služba za stranke.

Do nekaterih težav lahko pride zaradi majhnih napak, ki jih lahko odpravite sami. Pri tem upoštevajte navodila v spodnji tabeli.

Če okvare na pištoli za vroči zrak ni mogoče odpraviti, se obrnite na službo za stranke. Pištole za vroči zrak nikakor ne popravljajte sami.

Težava	Možni vzrok	Odpravljanje napak
Pištole za vroči zrak ni mogoče vključiti.	Električni vtič ni pravilno priključen.	Preverite, ali je vtič pravilno priključen.
	Vtičnica nima toka.	Z drugo napravo preverite, ali vtičnica deluje.

Težava	Možni vzrok	Odpravljanje napak
Iz pištrole za vroči zrak se kadi.	Pri prvi rabi se sežigajo ostanki izdelave.	Ni okvare.
	Pištola za vroči zrak je okvarjena.	Če se po večkratni rabi iz pištrole za vroči zrak še zmeraj kadi, stikalo za vklop in izklop 2 preklopite na stopnjo „0“ in vtič takoj potegnite iz vtičnice. Obrnite se na službo za stranke na naslov, ki je naveden na garancijskem listu.


Naročilo nadomestnih delov

Če želite naročiti nadomestni del, prosimo, da navedete naslednje podatke:

- Tip: WZHA 2000
- Št. izdelka (Einhell): 42.571.81
- Ident. št.: 11035
- Št. nadomestnega dela: najdete na www.isc-gmbh.info

Cene posameznih nadomestnih delov in nadaljnje informacije najdete na spletu na naslovu **www.isc-gmbh.info**.

Tehnični podatki

Tip:	WZHA 2000
Razred zaščite:	II 
Napetost električnega omrežja:	230 V~/50 Hz
Zmogljivost	
Stopnja I:	1000 W
Stopnja II:	2000 W
Temperatura	
Stopnja I:	350 °C
Stopnja II:	550 °C
Količina zraka	
Stopnja I:	300 l/min
Stopnja II:	500 l/min
Mere (Š × V × G):	pribl. 23 cm × 19,5 cm × 7 cm
Teža:	0,7 kg
Dolžina električnega kabla:	približno 200 cm
Številka izdelka:	46928

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje pištole za vroči zrak

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko pištole za vroči zrak ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje.

Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

Izjava o skladnosti

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

- D** erklårt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkkehez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekes normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću uskladenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RUS** следующим образом удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavуva slednata soobrznost согласно EУ-директивата и нормите за артикли
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS** Lýsir uppfyllingu EУ-reglna og annarra staðla vöru

Heißluftpistole WZHA 2000 (Workzone)

- 87/404/EC_2009/105/EC
- 2005/32/EC_2009/125/EC
- 2006/95/EC
- 2006/28/EC
- 2004/108/EC
- 2004/22/EC
- 1999/5/EC
- 97/23/EC
- 90/396/EC_2009/142/EC
- 89/686/EC_96/58/EC
- 2011/65/EC
- 2006/42/EC
- Annex IV**
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- Annex V**
- Annex VI**
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = KW; L/D = cm
Notified Body:
- 2004/26/EC
Emission No.:

**Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-45; EN 62233;
EN 55014-1, EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**

Landau/Isar, den 08.07.2015

Weichselgartner/General-Manager

Yang/Product-Management

First CE: 05
Art.-No.: 42.571.81 I.-No.: 11035
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR013058
Documents registrar: Daniel Protschka
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

WORKZONE**GARANCIJSKI LIST
PIŠTOLA ZA VROČI ZRAK**

Vaši podatki:

Ime kupca _____

Poštna številka in kraj _____

Ulica _____



_____ E-pošta _____

Datum nakupa * _____

*Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa _____

Opis napake:

Podpis _____



Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

GMA Elektromehanika d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 115

1000 Ljubljana

SLOVENIJA

POPRAJNA PODPORA

SLO 00386 158 38 304



gimpelj.franc@email.si

ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: WZHA 2000

ŠTEVILKA IZDELKA: 46928 02/2016

Telefonska pomoč:Po običajni tarifi
fiksnega omrežja
vašega ponudnika
telefonije.**3**LETA
GARANCIJE

Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se ogledate na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau a. d. Isar / GERMANY

Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica / SLOVENIJA



SLO

Distributer:

EINHELL GERMANY AG
WIESENWEG 22
94405 LANDAU A. D. ISAR
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

  **00386 158 38 304**  **gimpelj.franc@email.si**

ŠTEVILKA IZDELKA/
PROIZVAJALCA: **WZHA 2000**

ŠTEVILKA IZDELKA: 02 / 2016
46928

3
LETA
GARANCIJE