


Cinhell®
bavaria

- (H) Használati utasítás
Akku - Fúrókalapács
- (CZ) Návod k obsluze
Akumulátorová příklepová vrtačka
- (SL) Navodila za uporabo
akumulatorskega vrtalnega kladiva
- (PL) Instrukcja obsługi
Młot udarowy akumulatorowy
- (HR) Upute za uporabu
baterijskog čekića za bušenje

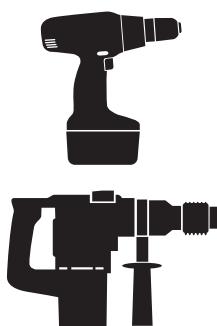

BABH 24

Art.-Nr.: 45.195.90

I.-Nr.: 01015

CE







- (PL) Nosić słuchawki ochronne!
(HU) Hordjon zajcsökkentő hangvédőt!
(SR) Nosite zaštitnik za uši.
(CS) Nosit ochranu sluchu!
(SK) Na ušesih nosíte protihrupno zaščito !





- (PL) Nosić okulary ochronne!
(HU) Hordjon szemvédőt!
(SR) Nosite zaštitne naočale.
(CS) Nosit ochranu zraku!
(SK) Na očeh nosíte zaščito za oči !




- (PL) Przy pracach wytwarzających pył
Porkepzésnél hordjon egy porvédelárcot
U slučaju stvaranja prašine nosite masku za disanje!
(HU) Při tvorbě prachu nosit masku na ochranu dýchacích cest!
(SR) Pri nastajanju prahu nosite zaščitno masko za dihanje !

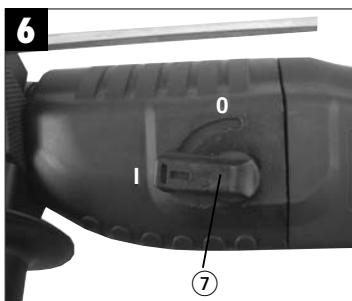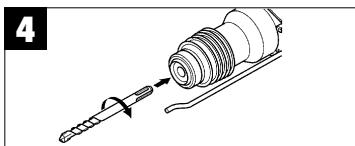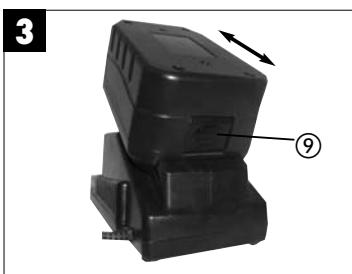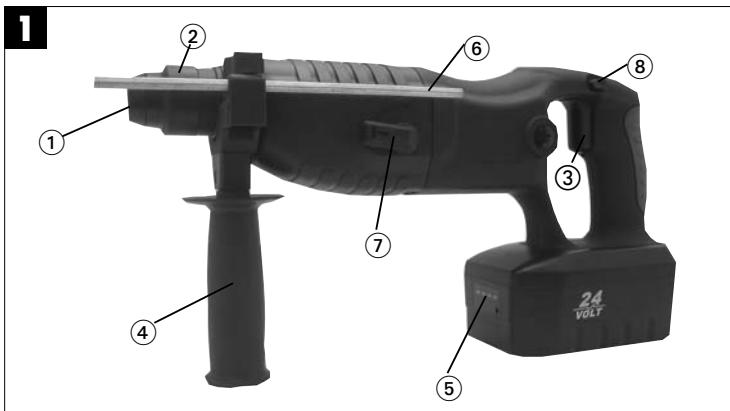

3

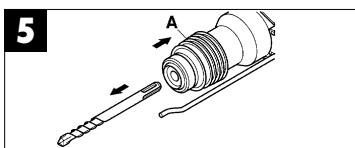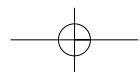

3

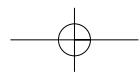

H**1. A készülék leírása (1/2-es ábra)**

- 1 Porvédő
- 2 Reteszélőhüvely
- 3 Be – ki - kapcsoló
- 4 Pötfogantyú
- 5 Kapacitásjelző
- 6 Mélység útköző
- 7 Utéstop
- 8 Jobbra- / balrafutás - átkapcsoló
- 9 Reteszélőgomb a csereakkuhoz

2. Technikai adatok

A motor feszültségellátottsága	24 V =
Fordulatszám	0-800 perc ⁻¹
Jobbra - balra futás	igen
Útésszám:	0-3600 perc
Fürási teljesítmény (max.):	beton 16 mm
Az akku töltési feszültsége	26 V =
Az akku töltőárama	2,7 A
Az akkumulátoroltó készülék hálózati feszültsége	230 V ~ 50 Hz
Az akkumulátoroltó készülék védőosztálya	II / □
Hangnyomásérték LPA:	86,7 dB(A)
Hangteljesítménymérték LWA:	97,7 dB(A)
Vibrálás: aw	6,56 m/s ²
Tömeg	3,3 kg

A zaj- és a vibrációs értékek az EN 60745-2-6-nak megfelelően lettek mértve. A fűrókalapács a 2000/14/EG-i irányelv 3-as szakaszának megfelelően, nem lett a szabadban történő használatra előrelátva.

3. Biztonsági utasítások

A mellékelt kis füzetben találhatók a megfelelő biztonsági utasítások.

4. Fontos utasítások:

Az akku fűrókalapács használatba vétele előtt fel tétlenül olvass el a következő utasításokat:

- Az akkucsomagot csak a vele szállított akkumulátoroltó készülékkel tölteni. Egy üres akku cca. 1 óra után fel van töltve..
- Csak éles és megfelelő fűrókat használni.

**5. Az NC akkucsomag feltöltése
(2/3-as ábra)**

Figyelem! Az akku-csomag erős igénybevételnél lehetséges, hogy hoszabb ideig nem hagyja magát feltölteni az akku.

1. Az akkucsomagot a kézi markolatból kihúzni (2-es kép), ennél a rögzítőszert nyomni.
2. Hasonlítsa össze a típusablán megadott hálózati feszültséget, egyezik- megelőző hálózati feszültséggel. Dugja az akkumulátoroltó készüléket a dugaszoló aljzatba.
3. Dugja az akkut az akkumulátoroltó készülékbe. A piros LED világít. Nyomja meg az akku töltéséhez a „Button” tasztert. A zöld LED jelzi, hogy az akku töltődik. A befejezett töltési folyamat után kialakzik a zöld LED. Üres akku esetén a töltés ideje cca. 1 óra. A töltési folyamat alatt az akkucsomag valamennyire felmelegedhet, de ez normális.
4. Az akkucsomagnak a akkumulátoroltó készülékből levő kivételehez, nyomja meg a reteszélőszert (9) és húzza felfelé ki az akkucsomagot.

Ha az akkucsomag töltése nem lehetséges, akkor kérjük vizsgálja meg

- hogy a dugaszoló aljzatban van-e hálózati feszül ség
- hogy az akkumulátoroltó készülék töltési érintke zöin a kontaktus kifogástalan-e.

Ha az akkucsomag töltése még mindig nem lehetséges, akkor kérjük küldje,

- az akkumulátoroltó készüléket
- és az akku-csomagot
- a vevőszolgáltatásunkhoz.

Az akku-csomag hosszú élettartama érdekében gondoskodjon az NC-akku-csomag időben történő újratöltéséről. Ez minden esetre akkor szükséges, ha észre venné, hogy az akku- fűrókalapács telenítésére alábbhagy.

Ne merítse ki az akkucsomagot sohasem teljesen. Ez az NC - akkucsomag károsodásához vezet!

6. Üzembe helyezés előtt

- A használat helyét vezetékeresővel fedetten lefektetett elektromos vezetékre, gáz és víz csővekre felülvizsgálni .

6.1 Rendeltetésszerű használat

A készülék, a megfelelő fűró felhasználásával betonba, kövekbe és téglákba történő kalapácos fúrára van méretezve.

6.2 A szerszám behelyezése és cseréje (4-es ábra)

- A szerszámot a behelyezés előtt megtisztítani és gépzírral enyhén bezsírozni.

- A pormentes szerszámot csavarva a szerszám tartóba ütközésig betolni. A szerszám magától bereszél.

Figyelem! Ehhez egy nagyobb erőkifejtésre van szükség.

- A reteszélet a szerszám meghúzása által leellenőrizni.

6.3 A szerszám kivevése (5-ös ábra)

A reteszől hüvelyt (A) hátruhálni, tartani és a szerszámot kivenni.

7. Üzembevételek (1-es ábra)

7.1 Ki- Bekapcsolni (3)

A ki/be-kapcsoló segítségével fokozatmentesen irányítani tudja a fordulatszámot. Minnél tovább nyomja a kapcsolót, annál magasabb az akku fűrókalapács fordulatszáma.

7.2 Forgásirány kapcsoló (8)

A be/kí kapcsoló felett levő tolókapcsolóval be tudja állítani az akku fűrókalapács forgási irányát és az akku fűrókalapáscot akarattan bekapcsolás ellen biztosítani. Ön jobb- és balmenet között választhat. A hajtómű sérülésének elkerülése érdekében, a forgásirányt csak nyugalmi állapotban kapcsolja át. Ha a tolókapcsoló középpállásban van, akkor a be/kí kapcsoló blokkolva van.

7.3 Pótfogantyú (4)

A fűrókalapácsot biztonsági okokból csak pótfogantyúval használni.

A munka végzésénél a biztos testtártást a pótfogantyú elfordítása által éri el. A pótfogantyút az órával ellenkező irányban meglazítani és fordítani. Ezután a pótfogantyút újra feszesre húzni.

7.4 Mélységütköző (6)

A pótfogantyún megfoglalni a csavart és a mélységütközöt a pótfogantyú furatába helyezni. Beállítani a mélységütközöt és a pótfogantyún a csavart újra meghúzni.

7.5 Ütés-stopp (6-os ábra)

Az enyhe megfúráshoz a fűrókalapács egy ütés-stoppal van felszerelve.

- Az ütőmű kikapcsolásához fordítsa a kapcsoló kart (7) jobbra a „0° pozícióra.
- Az ütőmű újra bekapcsolásához a kapcsolókart (7) ismét vissza kell az „I° pozícióra fordítani..

Figyelem:

A kalapácsfúráshoz csak egy csekély nyomóerőre van szükség. Egy túl nagy rányomás feleslegesen.

erölteti a motort. A fúró rendszeresen felülvizsgálni. A tompa fúrókat utánaélezni vagy kicserélni.

8. Korbantartás


- Tartsa a készülékét minden tisztán.
- A műanyag tisztítására ne használjon maró hatássú szereket.
- Pörlerakódás elkerülése érdekében, a levegőzettel nyílásokat a munka befejezése után sűrített levegővel (max. 3 bar) ki kellene tisztítani.

9. A pótalkatrész megrendelése

A pótalkatrészek megrendelésénél a következő adatokat kellene megadni

- A készülék típusát
- A készülék cikkszámát
- A készülék ident-számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számát

Aktuális árak és információk a www.isc-gmbh.info alatt találhatók.

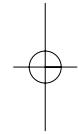

CZ

1. Popis přístroje (obr.1/2)

- 1 protiprachová ochrana
- 2 pojistná objímka
- 3 spínač zap - vyp
- 4 přídavná rukojet'
- 5 indikátor kapacity
- 6 hloubkový doraz
- 7 vyřazení příklepu
- 8 prepínací pravého/levého chodu
- 9 zajišťovací tlačítko výměnného akumulátoru

2. Technické údaje

Napájení motoru	24 V =
Frekvence otáček	0-800 min ⁻¹
Pravý-levý chod	ano
Frekvence úderů:	0-3600 min
Vrtný výkon (max.):	beton 16 mm
Nabijecí napětí akumulátoru	26 V =
Nabijecí proud akumulátoru	2,7 A
Sítové napětí nabiječky	230 V - 50 Hz
Třída ochrany nabiječky	II / □
Hladina akustického tlaku LPA:	86,7 dB (A)
Hladina akustického tlaku (výkonu) LWA:	97,7 dB (A)
Vibrace: a _W	6,56 m/s ²
Hmotnost	3,3 kg

Hodnoty hluku a vibrací zjištěny podle EN 60745-2-6. Příklepová vrtáčka není určena pro venkovní použití podle článku 3 směrnice 2000/14/EG.

3. Bezpečnostní pokyny

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiloženém brožurce.

4. Důležitá upozornění:

Před uvedením vaší akumulátorové příklepové vrtáčky do provozu bezpodminečně pročtěte tyto pokyny:

- Nabíjení akumulátoru provádějte pouze příloženou nabiječkou. Prázdný akumulátor je nabít asi 1 hodinu.
- Používejte pouze ostrých a vhodných vrtáků.

5. Nabíjení akumulátoru NC (obr. 2/3)

Pozor! Při silném zatížení akumulátoru může dojít k tomu, že jej na delší dobu nelze nabít.

1. Akumulátor vyjměte z rukojeti (obr. 2), přitom tis kněte zajišťovací tlačítko.
2. Porovnejte, zda souhlasí napětí uváděné na typovém štítku s napětím sítě. Zapněte nabiječku do síťové zásuvky.
3. Zasuňte akumulátor do nabiječky. Rozsvítí se

červená LED. Stiskněte tlačítko "Button", aby se akumulátor nabíjel. Zelená LED signalizuje, že nabíjení akumulátoru probíhá. Po ukončeném nabíjení zelená LED zhasne. Doba nabíjení činí u prázdného akumulátoru asi 1 hodinu. Během procesu nabíjení se akumulátor může poněkud ohřát, to je však normální.

4. K vymutí akumulátoru z nabiječky stiskněte zajišťovací tlačítko (9) a vytáhněte akumulátor směrem vzhůru.

Jestliže by nabíjení akumulátoru nebylo možné, provedte prosím kontrolu,

- zda je síťová zásuvka pod napětím a

- zda je dotaž na nabijecích kontaktech bezvadný.

Jestliže by nabíjení akumulátoru stále ještě nebylo možné, zašlete

- nabiječku
 - a akumulátor
- našemu servisu.

V zájmu dlouhé životnosti NC-akumulátoru byste měli pečovat o jeho včasné nabíjení. Toho je v každém případě zapotřebí, když zjistíte, že výkon akumulátorové příklepové vrtáčky poklesne.

Nevybíjete nikdy akumulátor úplně. To má za následek vznik závad na NC-akumulátoru!

6. Před uvedením do provozu

- prozkoumejte místo použití na přítomnost skryté vedených elektrických vodičů, plynovodů a vodovodů přístrojem na hledání vedení.

6.1 Použití k určenému účelu

Přístroj je určen k vrtání s příklepem v betonu, kameni a cihlách za použití odpovídajícího vrtáku.

- 6.2 Nasazení a výměna nástroje (obr. 4)
 - Nástroj před nasazením očistěte a lehce potřete mazacím tukem.
 - Nástroj zbavený prachu zasuňte otáčivým pochodem do skličidla až na doraz. K zajištění nástroje dojde automaticky.
Pozor! K tomu je třeba vynaložení zvýšeného úsilí.
 - Zajištění přezkoušejte tahem za nástroj.

6.3 Vyjmutí nástroje (obr. 5)

Stáhněte pojistnou objímkou (A), přidržte a nástroj vyjměte.

7. Uvedení do provozu (obr. 1)

7.1 Zapnutí - vypnutí (3)

Spínačem pro zapnutí - vypnutí můžete provádět spojité regulaci frekvence otáčení. Čím dálé zatlačíte spínač, tím vyšší je frekvence otáček příklepové vrtáčky.

7.2 Přepínač smyslu otáčení (8)

Pouzvým spínačem umístěným nad spínačem zapínání a vypínání můžete nastavit smysl otáčení akumulátorové příklepové vrtáčky a zajistit ji proti nechtněmu zapnutí. Můžete volit mezi chodem vlevo a vpravo. Aby se vyloučilo poškození převodu, je třeba provádět změnu smyslu otáčení pouze za klidu. Jestliže je pouzvý spínač ve střední poloze, je spínač zapínání a vypínání zablokován.

7.3 Přídavná rukojet (4)

Používejte příklepovou vrtáčku z bezpečnostních důvodů pouze s přídavnou rukojetí.

Jistěho držení těla při práci dosáhněte natáčením přídavné rukojeti. Přídavná rukojet se uvolňuje a natáčí proti směru hodinových ručiček.

Poté se přídavná rukojet opět utáhne.

7.4 Hloubkový doraz (6)

Povolte šroub na přídavné rukojeti a hloubkový doraz nasadte do jejího otvoru. Proveďte seřízení hloubkového dorazu a šroub na přídavné rukojeti opět utáhněte.

7.5 Vyřazení příklepu (obr. 6)

K provádění jemného navrtávání je příklepová vrtáčka vybavena vyřazením příklepu.

- Vypínač páčku (7) natočit doprava do polohy "0", aby se příklep vyřadil.
- Aby byl příklep opět zařazen, musí být vypínač páčka (7) uvedena zase zpět do polohy "I".

Pozor!

Pri vtáni s příklepem je třeba vynakládat na přitlak pouze nepatrnou silu. Příliš vysoký přitlak zatěžuje zbytečně motor. Provádějte pravidelně kontrolu vrtáku.

Tupý vrták je třeba nabrousit nebo vyměnit.

8. Údržba


- Udržujte svůj přístroj stále v čistotě.
- Nepoužívejte k čištění plastu žádných leptajících prostředků.
- Aby se předcházelo usazování prachu, měly by být větrací šterbiny po ukončení práce vyfoukány stlačeným vzduchem (max. 3 bar).

9. Objednávání náhradních součástí

Při objednávce náhradních součástí je třeba uvádět tyto údaje:

- Typ přístroje
- Číslo sortimentní položky přístroje
- Výrobní číslo přístroje
- Číslo náhradního dílu jako požadované náhradní součásti

Aktuální ceny a informace najdete na www.isc-gmbh.info

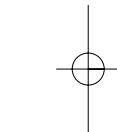

SLO**1. Opis naprave (slika1/2)**

- 1 Zaščita proti prahu
- 2 Zaskočna pušča
- 3 Stikalo za vklop/izklop
- 4 Dodatni ročaj
- 5 Prikazovalnik kapacitete
- 6 Omejevalnik globine
- 7 Izklop udarne naprave
- 8 Preklopnik za izbiro smeri vrtenja v desno/levo
- 9 Zaskočni gumb za zamenjavo akumulatorja

2. Tehnični podatki

Oskrba z napetostjo - Motor	24 V =
Število vrtljajev	0-800 min ⁻¹
Vrtenje v desno/levo	ja
Število udarcev:	0-3600 min
Vrtlalna moč (max.):	beton 16 mm
Polnilna napetost za akumulator	26 V =
Polnilni tok za akumulator	2,7 A
Omrežna napetost polnilne naprave	230 V ~ 50 Hz
Zaščitni razred polnilne naprave	II (EU)
Nivo zvočnega tlaka LPA:	86,7 dB (A)
Nivo zvočne moči LWA:	97,7 dB (A)
Vibracije: a _w	6,56 m/s ²
Teža	3,3 kg

Zvočne in vibracijske vrednosti so izračunane v skladu z EN 60745-2-6. Vrtlalno kladivo v skladu z členom 3 smernice 2000/14/EG ni predvideno za delo na prostem.

3. Varnostna navodila

Ustrezna varnostna navodila najdete v priloženem zvezčiču.

4. Pomembna navodila:

Pred prvim zagonom vašega akumulatorskega vrtalnega kladiva nujno preberite ta navodila:

- Akumulatorski paket polnite le z polnilno napravo, ki je bila dobavljena skupaj z akumulatorskim udarnim kladivom. Prazen akumulator je po ca. 1 uru napoljen.
- Uporabljajte le ostre in primerne svedre.

5. Polnjenje NC-akumulatorskega paketa (slika 2/3)

Pozor! Pri močni obremenitvi akumulatorskega paketa je lahko možno, da se akumulator za dalj časa ne da polniti.

1. Akumulatorski paket potegnite iz ročaja (slika 2)

- pri tem pa pritisnite zaskočni gumb.
- 2. Primerjajte ali se omrežna napetost, ki je navedena na tipski ploščici, ujemata z razpoložljivo omrežno napetostjo. Polnilno napravo potisnite v električno priključno vtičnico.
- 3. Akumulator potisnite na polnilno napravo. Rdeča LED lučka sveti. Da bi akumulator pričeli polniti, pritisnite tipko »Button«. Zelena LED lučka signalizira, da se akumulator polni. Ko je akumulator napoljen, se zelena LED lučka ugasne. Čas polnjenja praznega akumulatorja znaša ca. 1 uro. Med postopkom polnjenja se akumulatorski paket lahko malo ogreje ampak to je normalno.
- 4. Da bi akumulatorski paket vzeli iz polnilne naprave, pritisnite zaskočni gumb (9) in akumulatorski paket potegnite ven v smeri navzgor.

V primeru, da polnjenje akumulatorskega paketa ne bi bilo mogoče, preverite:

- ali je v električni priključni vtičnici prisotna omrežna napetost
- ali so polnilni kontakti polnilne naprave v brezhibnem stanju.

V primeru, da polnjenje akumulatorskega paketa še vedno ne bi bilo mogoče, vas prosimo, da:

- polnilno napravo
- in akumulatorski paket

pošljete naši servisni službi.

V interesu, da bi akumulatorski paket imel dolgo življenjsko dobo poskrbite za pravočasno ponovno polnjenje NC-akumulatorskega paketa. To je v vsakem primeru nujno, če ugotovite, da moč akumulatorskega vrtalnega kladiva pojema.

Akumulatorskega paketa nikoli ne izpraznjite popolnoma. To vodi do defekta NC-akumulatorskega paketa!

6. Pred prvim zagonom

- Z napravo za iskanje napeljav preglejte ali se na mesu uporabe nahajajo prikriti napeljni električni vodi, plinske in vodovodne cevi.

6.1 Predpisana namenska uporaba

Naprava je z uporabo ustreznega svedra namenjena za udarno vrtenje v beton, kamnino in opeko.

6.2 Vstavljanje in zamenjava orodja (slika 4)

- Preden orodje vstavite, ga ocistite in rahlo namažite s strojnim mazivom.
- Čisto orodje vstavite v sprejemni del za orodje tako, da ga vrtite in vrnete do konca. Orodje zas koči samo.

Pozor! Za to je potreben večji napor.

- S potegom za orodje preverite, če je orodje pravilno zaskočilo.

6.3 Izvzemanje orodja (slika 5)

Zaskočno puščo (A) potegnjte nazaj, jo zadržite in orodje izvzemite.

7. Prvi zagon (slika 1)**7.1 Vklop in izklop (3)**

S stikalom za vklop / izklop lahko brezstopenjsko regulirate število vrtljajev. Čim daje pritisnete na stikalo, tem večje je število vrtljajev akumulatorskega vrtalnega kladiva.

7.2 Preklopnik za izbiro smeri vrtenja (8)

S pomicnim stikalom preko stikala za vklop / izklop lahko izberete smer vrtenja svedra akumulatorskega vrtalnega kladiva in zavarujete akumulatorsko vrtalno kladivo pred nenamernim vklopom. Izberate lahko med vrtenjem v levo ali desno smer. Da bi preprečili poškodovanje naprave, smer vrtenja lahko izbirate le, ko je naprava v mirujočem stanju. Če se pomicno stikalo nahaja v sredinskem položaju, je stikalo za vklop / izklop blokirano.

7.3 Dodatni ročaj (4)**Vrtalno kladivo se iz varnostnih razlogov lahko uporablja le z dodatnim ročajem.**

Za varno telesno držo pri delu dobite z vrtenjem dodatnega ročaja. Dodatni ročaj odpustite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga zavrtite. Po tem dodatni ročaj spet pritegnite.

7.4 Omejevalo globine (6)

Odpustite vijak na dodatnem ročaju in v luknjo dodatnega ročaja vstavite omejevalo globine. Naslavite omejevalo globine in ponovno privijte vijak na dodatnem ročaju.

7.5 Izklop udarne naprave (slika 6)

Za lažje navratjanje je vrtalno kladivo opremljeno s stikalom za izklop udarne naprave.

- Da bi udarno napravo izklopili, zavrtite stikalno ročico (7) v desno v položaj »0«.
- Da bi udarno napravo ponovno vklopili, je potrebno stikalno ročico (7) ponovno zavrteti v položaj »1«.

Pozor:

Za udarno vrtanje je potrebna le majhna pritisna moč. Večja pritisna moč le po nepotrebni obremenjuje motor. Sveder preglejte v rednih časovnih intervalih.

Topi sveder pobrusite ali pa ga zamenjajte.

8. Vzdrževanje


- Vašo napravo vedno vzdržujte v čistem stanju.
- Za čiščenje plastike ne uporabljajte jedkih snovi.
- Da bi preprečili kopicanje prahu, je zračno režo po končanem delu potrebeno očistiti s komprimiranim zrakom (max. 3 bar).

9. Naročanje rezervnih delov

Pri naročanju rezervnih delov je potrebno navesti naslednje podatke:

- Tip naprave
- Artikel številko naprave
- Ident. številko naprave
- Stevilko zahtevanega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info

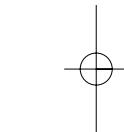

PL**1. Opis urządzenia (rys.1/2)**

- 1 Osłona przeciwpylowa
- 2 Tulejka blokująca
- 3 Włącznik / wyłącznik
- 4 Uchwyty dodatkowy
- 5 Wskażnik poziomu naładowania akumulatora
- 6 Ogranicznik głębokości
- 7 Wyłącznik uderów
- 8 Przelącznik kierunku obrotów prawie / lewo
- 9 Przycisk blokujący

2. Dane techniczne

Napięcie	24 V =
Liczba obrotów bieguna jałowego	0-800 min ⁻¹
Kierunek obrotów prawo/lewo	tak
Liczba uderów no	0-3600 min ⁻¹
Max. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Napięcie ładowania akumulatora	26 V =
Prąd ładowania akumulatora	2,7 A
Napięcie sieciowe ładowarki	230 V ~ 50 Hz
Izolacja ochronna	Kl. II /
Poziom ciśnienia akustycznego LPA	86,7 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA	97,7 dB (A)
Wibracje aw	6,56 m/s ²
Waga (bez osprzętu)	3,3 kg

Poziom halasu i wibracji został zmierzony zgodnie z wymogami normy EN 60745-2-6. Miot udarowo-obrotowy nie jest przeznaczony do użytku na wolnym powietrzu, zgodnie z artykułem 3 wytycznej 2000 / 14 / EG.

3. Wskazówki bezpieczeństwa

Odnoszące się do bezpieczeństwa znajdują się w załączonej do instrukcji broszurze, która jest jej integralną częścią.

4. Ważne wskazówki

Przed uruchomieniem miota akumulatorowego przeczytać następujące wskazówki:

- Naladować akumulator za pomocą ładowarki znajdującej się w zestawie. Akumulator jest naładowany po ok. 1 godzinie.
- Używać tylko ostrzych wiertel.

5. Ładowanie akumulatora NC (rys.2/3):

Uwaga! W razie silnego obciążenia akumulatora może dojść do sytuacji, kiedy przez dłuższy czas nie będzie można go naładować.

1. Naciśkając blokadę (rys. 2) wyjąć akumulator z rękojeści.
2. Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieciowym. Podłączyć kabel ładowarki do gniazdka.
3. Włożyć akumulator do ładowarki. Czerwona dioda świeci się. Aby rozpocząć ładowanie wcisnąć przycisk „BUTTON”. Zapalenie się zielonej diody oznacza, że ładowanie zostało zakończone. Czas ładowania pustego akumulatora wynosi 1 h. Podczas ładowania akumulator może się lekko nagrzać, jest to normalny efekt.
4. Aby wyjąć akumulator z ładowarki wcisnąć przycisk blokujący (9).

Jeśli akumulator się nie ładuje, należy skontrolować:

- czy w gniazdku jest napięcie
- czy zestyk pomiędzy ładowarką a akumulatorem jest bez zarzutu

Jeśli w dalszym ciągu akumulator się nie ładuje, należy w celu skontrolowania:

- ładowarki
 - akumulatora
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W celu przedłużenia okresu użytkowania akumulatora należy go odpowiednio doladowywać. W każdym przypadku, kiedy stwierdzona zostanie słabsza moc urządzenia, należy doladować akumulator. Nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. Powoduje to jego uszkodzenie.

6. Przed użyciem

Przed wierceniem zawsze sprawdzić miejsce pracy, czy nie ma ukrytych kabli, instalacji gazowych i wodnych.

**6.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem
(rys.4)**

- Urządzenie jest przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie, cegle, murze za pomocą odpowiednio dobranego wiertła.
- Przed założeniem lekko nasmarować osprzęt.
 - Czysty osprzęt obracając wsunąć do oporu w uchwycie wiertarski. Osprzęt w uchwycie blokuje się samoczynnie.
 - Konieczne użycie większej siły.
 - Sprawdzić przez próbę wyciągnięcia, czy osprzęt jest zablokowany w uchwycie.

PL

6.3 Wyjmowanie osprzętu (wiertła/dłuta) (rys. 5)
 Odsunąć do tyłu tulejkę blokującą (A), przytrzymać i wyciągnąć osprzęt z uchwytu.

7. Włączenie (rys.1)

7.1 Włączanie/ wyłączenie (3)

Z pomocą włącznika można bezstopniowo regulować ilość obrotów. Im bardziej wciskany jest włącznik, tym większa liczba obrotów.

7.2 Przełącznik kierunku obrotów (8)

Z pomocą przełącznika suwowego umieszczonego nad włącznikiem można ustawić kierunek obrotu młota i zabezpieczyć go przed niechcianym włączeniem. Możliwe obroty w prawo lub w lewo. Aby uniknąć uszkodzenia przekładni, zmieniać kierunek obrotów tylko na wyłączonym urządzeniu. Jeżeli przełącznik suwowy znajduje się na pozycji środkowej, włącznik jest zablokowany.

7.3 Uchwyt dodatkowy (9)

Młot używać wyłącznie z zamontowanym uchwytem dodatkowym.

Stabilna pozycja pracy zostaje osiągnięta przez właściwe ustawienie uchwytu dodatkowego. Poluzować śrubę przekręcając w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i przekręcić uchwyt.

Następnie mocno dokręcić uchwyt.

7.4 Ogranicznik głębokości (6)

Odkręcić śrubę na uchwycie dodatkowym i włożyć ogranicznik głębokości w otwór. Ustawić ogranicznik głębokości i przykroić następnie śrubę.

7.5 Wyłącznik udaru (rys.6)

Młot jest wyposażony w wyłącznik udaru służący do łagodnego awanierania.

- Aby wyłączyć udar należy przekręcić dźwignię (7) w prawo do pozycji (0).
- Aby ponownie włączyć udar należy przekręcić dźwignię (7) ponownie do położenia w pozycji (I).

Uwaga:

W czasie prac kucia wymagana jest tylko niewielka siła. Większy nacisk obciąża silnik. Regularnie sprawdzać stan wiertel. Zużyte wiertła wymieniać.

8. Konserwacja



- Urządzenie utrzymywać w czystości.
- Do czyszczenia nie używać środków żrących.
- Aby uniknąć odkładania pyłu czyścić szczeliny wentylacyjne każdorazowo po zakończeniu pracy za pomocą sprężonego powietrza (max. 3 bar).

9. Zamawianie części zamiennych

Przy zamawianiu części zamiennych podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu
- Numer identyfikacyjny
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny i informacje znajdą Państwo na www.isc-gmbh.info

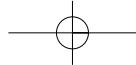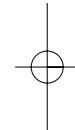

HR**1. Opis uredjaja (sl.1/2)**

- 1 Zaštita od prašine
- 2 Čahura zabrave
- 3 Sklopka za uključivanje/isključivanje
- 4 Dodatna ručka
- 5 Prikaz kapaciteta
- 6 Graničnik dubine
- 7 Zaustavljanje udara
- 8 Preklopnik desni/ljevi smjer vrtnje
- 9 Tipka na urezu za zamjenu baterije

2. Tehnički podaci

Naponsko napajanje motora	24 V =
Broj okretaja	0-800 min ⁻¹
Desni/ljevi smjer vrtnje	da
Broj udara:	0-3600 min
Snaga bušenja (maks.):	beton 16 mm
Napon punjenja baterije	26 V =
Struja punjenja baterije	2,7 A
Mrežni napon uredjaja za punjenje	230 V - 50 Hz
Klasa zaštite uredjaja za punjenje	II /
Razina zvučnog tlaka LPA:	86,7 dB (A)
Intenzitet buke LWA:	97,7 dB (A)
Vibracija: a _w	6,56 m/s ²
Težina	3,3 kg

Mjerne vrijednosti buke i vibracija su u skladu s EN 60745-2-6. Čekić za bušenje nije predviđen za korištenje na otvorenom, u skladu sa stavkom 3 odredbe 2000/14/EG.

3. Sigurnosne upute

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u priloženoj knjižici.

4. Važne napomene:

Prije puštanja u pogon Vašeg baterijskog čekića za bušenje obavezno pročitajte ovu napomenu:

- Bateriju punite samo pomoću priloženog uredjaja za punjenje. Prazna baterija se napuni nakon oko 1 sata.
- Koristite samo oštra i prikladna svrdla.

5. Punjenje NC-baterije (sl. 2/3)

Pažnja! Kod velikog opterećenja baterije moguće je da se one duže vrijeme neće moći puniti.

1. Izvadite paket baterija iz ručke (slika 2), a pritom pritisnite tipku na urezu.
2. Usporedite odgovara li postojeci mrežni napon podacima navedenima na pločici. Uredaj za

- punjjenje utaknite u utičnicu.
- 3. umetnите bateriju u uredaj za punjenje. Svetli crvena LED-dioda. U cilju punjenja baterije pritisnite tipku "button". Zelena LED-dioda signalizira da se baterija puni. Nakon završenog procesa punjenja zelena LED-dioda se ugasi. Vrijeme punjenja prazne baterije iznosi oko 1 sat. Tijekom punjenja baterija se malo zagrije, što je normalno.
- 4. Da biste izvadili bateriju iz uredjaja za punjenje, pritisnite tipku na urezu (9) i izvadite bateriju prema gore.

Ako punjenje baterije nije moguće, provjerite

- postoji li na utičnicama mrežni napon
- jesu li kontakti na uredjaju za punjenje besprije korni

Ako punjenje baterije još uvijek nije moguće molimo Vas da,

- uredaj za punjenje
 - i bateriju
- pošaljete našoj servisnoj službi.

U interesu dugotrajnosti baterije pobrinite se za pravovremeno ponovno punjenje NC-baterije. To je u svakom slučaju potrebno ako utvrđite da slab učin baterijskog čekića za bušenje.

Nikad nemojte isprazniti bateriju do kraja. To dovodi do kvara NC-baterije!

6. Prije puštanja u rad

- Uredajem za traženje vodova ispitajte ima li na mjestu bušenja skrivenih električnih vodova, te plinskih i vodovodnih cijevi.

6.1 Namjenska uporaba

Uredaj je namijenjen za udarno bušenje u betonu, kamenju i cigli uz primjenu odgovarajućeg svrđla.

- Prije korištenja alat očistite i lagano podmažite strojnim mazivom.
- Okretanjem alata očišćenog od prašine ugurajte u njegov prihvativnik do graničnika. Alat se auto matski zabravi.
- Pažnja! Za to je potreban povećani napor.
- Provjerite čvrstoću zabrave povlačenjem za alat.

6.3 Izvadite alat (sl. 5)

Povucite čahuru zabrave (A), zadržite je i izvadite alat.

7. Puštanje u rad (sl. 1)

7.1 Uključivanje /isključivanje (3)

Pomoću sklopke za uključivanje/isključivanje kontinuirano možete upravljati bojem okretaja. Što više pritišćete sklopku, veći je broj okretaja baterijskog čekića za bušenje

7.2 Sklopka za smjer vrtnje (8)

Pomoću klizne sklopke preko sklopke za uključivanje/isključivanje možete podesiti smjer vrtnje baterijskog čekića za bušenje i osigurati ga od neželjenog uključivanja. Možete odabrat između lijevog i desnog smjera vrtnje. Da biste izbjegli oštećenje pogona, promjenu smjera vrtnje treba obavljati samo kad uređaj ne radi. Ako se klizna sklopka nalazi u srednjem položaju, sklopka za uključivanje/isključivanje je blokirana.

7.3 Dodatna ručka (4)

Čekić za bušenje smije se, zbog sigurnosnih razloga, koristiti samo s dodatnom ručkom.

Siguran položaj tijela prilikom rada postižete okretanjem dodatne ručke. Dodatnu ručku olabavite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i okrećite. Ponovno pritegnite dodatnu ručku.

7.4 Graničnik dubine (6)

Otpustite vijak na dodatnoj ručki i umetnите graničnik dubine u prvotnu ručku. Podesite graničnik dubine i ponovno pritegnite vijak na dodatnoj ručki.

7.5 Zaustavljanje udara (sl. 6)

Čekić za bušenje opremljen je zaustavljačem udara u cilju mekog bušenja.

- Da biste isključili udarni alat, isklopnu polugu (7) okrenite udesno u položaj "0".
- Da biste ponovno uključili udarni alat, isklopnu polugu (7) morate okrenuti natrag u položaj "1".

Pažnja:

Za udarne bušenje potrebna je tek neznatna pritisna sila. Prejak pritisak nepotrebno opterećuje motor.

Redovito provjeravajte svrdlo.

Tupo svrdlo nabrusite ili ga zamijenite.

8. Održavanje

- Uredaj uvek mora biti čist.
- Za čišćenje plastičnih materijala ne koristite sredstva koja nagrizaju.
- Da biste izbjegli taloženje prašine, nakon završet ka rada komprimiranim zrakom (maks. 3 bara) očistite ventilacijske otvore.

9. Narudžba rezervnih dijelova

Prilikom narudžbe rezervnih dijelova treba navesti sljedeće podatke:

- Tip uređaja
- Broj artikla uređaja
- Identifikacijski broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene i informacije možete pronaći na web stranici www.isc-gmbh.info

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



(D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 (FI) ilmoittaa seuraavasta Euroopan unionin direktiivistä ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
 (DK) erklaerer herved folgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
 (RU) заявляет о соответствии товара
 (HU) следующим директивам и нормам EC
 (HR) izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
 (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc- toare CE și normele valabile pentru articolul.

(TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
 (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το πρόϊόν διχαιρία la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (DK) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
 (H) A következő konformitást jelenti ki a termékek szerint
 (SLO) pojasnjuje sledoč skladnost po smernici EU in normah za artikel.
 (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norm pre výrobok.
 (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
 (UK) declară următoarea conformitate cu linia direc- toare CE și normele valabile pentru articolul.

Akku-Bohrhammer BABH 24

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1;
 EN 60335-2-29; EN 60745-1; EN 60745-2-6;

Landau/Isar, den 01.03.2005

Weißenseegartner
 Leiter QS Konzern

Eising
 Leiter Technik EC

Art.-Nr.: 45.195.90 I.-Nr.: 01015
 Subject to change without notice

Archivierung: 4519590-07-4141800-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübertrag oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschreite innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regionalen zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

(PL) CERTYFIKAT GWARANCJI

Na oznaczeniu w instrukcji obsługi urządzenia udzielamy 2-letniej gwarancji, na wyprodukowanego naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejęcia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem.

Oznaczenie w okresie tych 2 lat przysługuje Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rekompensaty.

Gwarancja obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako uprawnienia obowiązujących lokaliśnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego prawnika lub do najbliższego działu obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego:

(H) Garanciaokmány

Ebben az utasításban megnevezett készülékre 2 év jótállást nyújtunk, arra az esetben, ha a termékünk hiányos lenne. A 2-éves-határidő a kárveszély átszállása vagy a készülék vevő általi átvétellel kezdődik.

A jótállás érvényessének a felhőtelen és készülékkincsek a használati utasításnak megfelelő szabályosan karbantartása ügyintézésével történő használata.

Megtérülők, hogy ez a 2 év alatt a törvény szerinti szavatossági jogai fenntaradnak.

A jótállás a Németországi Szövetségi Kortársaság területére érvényes vagy a regionális fő forgalmazó partner országában kiegészítésekkel a helyi érvényes törvény elírásokhoz. Kérjük vegye figyelembe a regionálisan illetékes vevőszolgáltatásánál levő kontaktszíneket vagy az által megadott szolgáltatásokat.

(CZ) ZÁRUČNÍ LIST

Na oznaczeniu w instrukcji oznaczeniu otrzymujemy záruku 2 let, po ten případ, že by byl náš výrobek vadný. Tato 2letá lhůta začíná přehodem rizika nebo převzetím přístroje zákazníkem.

Předpokladem pro uplatňování záruky je rádná údržba příslušné podle návodu k obsluze a používání našeho přístroje k určenému účelu.

Samořejmě Vám během tétoho 2 let zůstanou zachována zákonárná záruční práva.

Záruka platí na území Spolkové republiky Německo nebo příslušné země regionálního hlavního distribučního partnera jako doplněk lokálně platných zákonních předpisů. V případě potřeby se prosím obrátěte na Vašeho kontaktního partnera regionálního příslušného zákaznického servisu nebo na dole uvedenou servisní adresu.

(HR) GARANCIJSKI LIST

Za uređaj opisan u uputama dijelimo 2 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostatka na našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika ili s preuzimanjem uređaja od strane kupca.

Pretpostava za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s uputama za uporabu, kao i svrashodno konšteriranje našeg uređaja.

Razumijivo je da zadzavate zakonsko pravo jamstva unutar te 2 godine.


Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trgovackog partnera kao dopuna lokalno važećih zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu nadležne servisne službe u regiji ili na dole navedenom adresu servisa.

(SK) GARANCIJSKI LIST


Za nápravo, ktorú je navedená v návodiach, dajeme 2 leti garanciu v primeru, že bi bol naň produvod pomanžilky, 2-letný rok začína teči s prenosom jamstva alej s prevzjom náprave s strany kupca. Predpokoj pre uvelievanie garancie je redno pravidlo vzdrievanie v skladu z návodmi záporáku ter námenska predpísana uporaba našej nápravy.

Samozrejme je, že v roku tej 2 let ostanie za Vas v dejstvi Vaše zakonitie pravice glede jamstva za produziv.

Garancia velja za območje Zvezne Republike Nemčije ali posameznih dežel regionalnega glavnega prodajnega partnerja kot dopolnilo k lokalnim veljavnim zakonskim predpisom. Prosimo, če upoštevate Vašo kontaktno osebo v pristojni servisni službi ali na spodaj navedenom naslovu servisne službe.

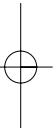

⊕ Technikai változások jogát fennartva
⊕ Technické změny vyhrazeny
⊕ Tehnične spremembe pridržane.
⊕ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
⊕ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych

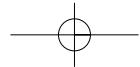



② Pouze pro členské země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Pode Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odvzdrodáno k ekologické recyklaci.

Alternativa recyklace k zaslání zpět:

Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné recyklaci v případě, že se rozohně přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také odvzdrodán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a zákona o odpadech. Toto neplatí pro ke starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí.

③ Samo za země Evropské zajednice

Elektroalate ne bacajte u kučno smeče.

U skladu s evropskou odredbou 2002/96/EG o starém elektrickém i elektronickém uredajima i njezinom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uredaja:

Vlasnik elektrouredaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredaja. Stari uredaj može se u tu svrhu prepustiti i stanicu za preuzimanje rabljenih uredaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliranju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni i stare uredaje i pomoći materijali bez električnih elemenata.

④ Csak EU-országok

Ne dobra az elektromos szerszámokat a házi hulladék közé.

A villamos készülékekkel és elektromos-öregkészülékekkel kapcsolatos 2002/96/EG-i europai irányvonalaknak valamint ezeknek a nemzeti jogban történő realizálásának megfelelően az elhasznált villamos szerszámokat külön kell gyűjteni és egy környezetbarát újraétesítéshez juttatni.

Újrahasznosítás-alternatíva a visszaküldési felhíváshoz:

Az elektromos készülék tulajdonosa kötelezve van, a tulajdon feladása esetében, a visszaküldés helyett alternatíva egy szakszerű értékesítésre. Ehhez az öreg készüléket egy visszavezvő helynek lehet átengedni, amely a nemzetközi iparkörfolyamat és hulladéktermény értelmében elvégzi a megsemmisítést. Ez nem érinti az öreg készülékekhez mellékkelt villamosalkatrészek nélküli tartozékrészeket és segítőeszközököt.

㊂ Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:
Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem recikliraju v primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnanju z odpaki. To se ne nanaša na starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.


㊂ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnego.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnego, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnego. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie

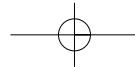

(PL)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(H)

Az termékek dokumentációjának és kisérő okmányainak az utánoymása és sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC GmbH kifejezetten beleegyezésvel engedélyezett.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(SLO)

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(HR)

Nakradno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

EH 08/2005